

Информация по аварийности электросетевых объектов ПАО "Россети Кубань" за 2023 год

Территориальная зона деятельности ПАО "Россети Кубань"	Тип ЭУ	Класс напря.	Диспетчерское наименование	№ акта расследования причин аварии	Дата		Описание причин аварий			Противоаварийные мероприятия	Дата	
					возникновения события	восстановления нормальной (до аварийной) схемы	организационная причина аварии	техническая причина повреждения оборудования	прекращения электроснабжения потребителей		восстановления электроснабжения потребителей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Промысла – Курганная тяговая	1	02.01.2023	02.01.2023	В результате запуска пиротехники неустановленными лицами в пролете опор №329-330 произошло перекрытие между проводами фаз "В" и "С".	В результате воздействия продуктов горения пиротехники произошло электродуговое перекрытие между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №329-330.	Направить письмо в администрацию Кошевопского района о необходимости доведения до сведения населения о запрете использования пиротехники в охранной зоне ВЛ.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Хаджох – Новособован	22	21.02.2023	21.02.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева, из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" в пролете опор №78-79.	В результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" в пролете опор №78-79, произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "А", по кроне дерева, на землю.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Хаджох – Новособован, на наличие опасных стоющих, во вне охранной зоны ВЛ, деревьев угрожающих падением.	21.02.2023	21.02.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками	23	21.02.2023	22.02.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева, из вне охранной зоны ВЛ Центральная – Северная с отпайками, на провод фазы "А" в пролете опор №201-202.	В результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С" в пролете опор №201-202, произошел обрыв провода фазы "С", с одновременным однофазным замыканием, на землю.	Выполнить инспекционный осмотр стоевых деревьев, угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками	21.02.2023	22.02.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Черемушка – Северная	24	21.02.2023	21.02.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ на провод и траверсу фазы "С", на опоре № 46, произошло электродуговое перекрытие между проводами фазы "С" и траверсой опоры № 46, по ветке дерева.	В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провод и траверсу фазы "С", на опоре № 46, произошло электродуговое перекрытие между проводами фазы "С" и траверсой опоры № 46, по ветке дерева.	Выполнить инспекционный осмотр стоевых деревьев, угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Черемушка – Северная	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	110	ПС 110/10 кВ Ходь, ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходь, ВЛ 110 кВ Ходь - Мостовская	29	21.02.2023	22.02.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошло нарушение целостности аппаратного замка спуска ВЛ 110 кВ Мостовская к ВЧ ЭС фазы "В".	В результате нарушения целостности аппаратного замка спуска ВЛ 110 кВ Мостовская к ВЧ ЭС фазы "В", произошел его отрыв от ВЧ ЭС с последующим электродуговым перекрытием спуска на "землю".	Выполнить ТВК контактных соединений на ВЧЭС ПС 110 кВ Ходь.	21.02.2023	21.02.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Хамышки – Гузерьиль	32	22.02.2023	24.02.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева, из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" в пролете опор №27-28, произошел обрыв провода фазы "С".	В результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" в пролете опор №27-28, произошел обрыв провода фазы "С".	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 35 кВ Хамышки – Гузерьиль, пролетающих сквозь просеки лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провод ВЛ.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Еленовская	35	18.03.2023	18.03.2023	Проведение работ вблизи опоры №73 привело к покрытию поверхностью изоляторов пылью, что при выветривании утренней росы произошло увлажнение загрязненной части изоляторов с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С".	Поверхностное электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре 73.	Выполнить замеры загрязненности гирлянды изоляторов в пролетах опор №71-101	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Северная	47	21.04.2023	22.04.2023	В результате некачественной проточки, в заводских условиях, узла фиксации пробки слива масла, ТТ-10кВ фазы "В" ВЛ Центральная, произошла его разгерметизация.	В результате нарушения герметичности пробки слива масла ТТ-10кВ фазы "В" ВЛ Центральная, произошла утечка масла из ТТ.	Направить письмо производителю трансформаторов тока ТТМ-110, установленных на ПС 110/35/10 кВ Северная, на ВЛ 110 кВ Центральная, о рекомендациях по техническому обслуживанию (в паспорте оборудования отсутствует).	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая	48	25.04.2023	25.04.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на опоре №61, ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с разрывением двух изоляторов из цепи на опоре №61, ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская	Выполнить замену поврежденных изоляторов фазы "А", на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская. Выполнить измерение сопротивления заземленного устройства на опоре №60-62, ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская. Выполнить верховой осмотр опор №60-62, ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Черемушка - Хаджох	51	29.04.2023	29.04.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", на опоре №44, ВЛ 110 кВ Черемушка – Хаджох.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрывением одного изолятора из цепи на опоре №44, ВЛ 110 кВ Черемушка – Хаджох.	Выполнить измерение сопротивления заземленного устройства на опоре №43-45, ВЛ 110 кВ Черемушка – Хаджох.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская	53	09.05.2023	09.05.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская, продуктами жизнедеятельности птиц.	Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №119 ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская, продуктами жизнедеятельности птиц, с последующим повреждением одного изолятора из цепи.	Включить в ремонтную программу установку ПЗУ и замену изоляторов на опоре №119 фазы "В" ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская	59	22.05.2023	22.05.2023	Воздействие элементом самолета АН-2, выполняющего полет по хозяйственной обработке насаждений, на грозутор ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс, в пролете опор № 340 - 341.	В результате механического воздействия, элементом самолета АН-2, на грозутор ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс, в пролете опор № 340 - 341, произошел его разрыв.	Направить письма главам муниципальных образований Республики Адыгея, муниципальных и Белореченского района Краснодарского края, о необходимости инструктажа подразделений выполняющих работы на территории административных образований, на предмет соблюдения охранных зон, установленных законодательством РФ для объектов электроэнергетики.	22.05.2023	22.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 35/10 кВ Тульская	56	23.05.2023	23.05.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие выводов фаз «А», «В», «С» СВ-10 кВ, в ячейке КРУН-10 кВ СВ-10, на ПС 35 кВ Тульская.	В результате электродугового воздействия произошло перекрытие выводов фаз «А», «В», «С» СВ-10 кВ, с последующим электродуговым повреждением оборудования, в ячейке КРУН-10 кВ СВ-10, на ПС 35 кВ Тульская: СВ-10 кВ, ТТ-10 кВ, блок ТМ, вторичная коммутация.	Установить дополнительные ОПН на 1 и 2 ши 10 кВ в ячейке СВ-10. Выполнить инспекционный ТВК ОПН 1 и 2 СШ 10 кВ	23.05.2023	23.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Апперонская - Нефтегорская	62	26.05.2023	26.05.2023	Опасное приближение на недостаточное расстояние к проводам ВЛ 35 кВ Апперонская - Нефтегорская АТП сторонней организации.		Принять меры по включению ВЛ 35 кВ Апперонская - Нефтегорская, после устранения технологической порчи, по нормальной схеме.	26.05.2023	26.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Центральная – Химмаво 1 цепь	63	26.05.2023	26.05.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", на опорах №82 и №90, ВЛ 110 кВ Центральная – Химмаво 1 цепь.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", без нарушения целостности изоляторов, на опорах №82 и №90, ВЛ 110 кВ Центральная – Химмаво 1 цепь.	Выполнить измерение сопротивления заземленного устройства на опорах №81-83, №89-91, ВЛ 110 кВ Центральная – Химмаво 1 цепь. Выполнить инспекционный осмотр грозутора ВЛ 110 кВ Центральная – Химмаво 1 цепь в пролетах опор №81-91.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская	66	02.06.2023	03.06.2023	В результате нарушения технологии выполнения ремонтных работ (невыполнение очистки контактной поверхности) сотрудниками подольской организации ООО «КубаньМастерСервис», произошло увеличение сопротивления контактного соединения шиней фазы «В» ТН-110 кВ с 1 СШ 110 кВ.	В результате увеличения сопротивления контактного соединения шиней фазы «В» ТН-110 кВ с 1 СШ 110 кВ, произошло его нагрев до критических температур (160,2 градуса Цельсия)	Включить в программу первичного инструктажа для подрядных организаций, информацию об усилении контроля на объектах, выполняющих работы на территории административных образований, на предмет соблюдения охранных зон, установленных законодательством РФ для объектов электроэнергетики.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	35	ПС 110/35/10 кВ Апперонская	71	07.06.2023	07.06.2023	В результате скрытого дефекта произошло снижение сопротивления изоляции полимерного изолятора ввода фазы "С" МВ-35 ВЛ Заводская со стороны 2 СШ 35 кВ.	В результате нарушения изоляционной изоляции ввода фазы "С" МВ-35 ВЛ Заводская со стороны 2 СШ 35 кВ произошел его пробой.	Выполнить в многоэтапной графике замену ввода 35 кВ фазы "С" МВ-35 ВЛ Заводская, со стороны ВЛ Заводская, на ПС 110 кВ Апперонская.	07.06.2023	07.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская	74	11.06.2023	11.06.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на опоре №176, ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с разрывением двух изоляторов из цепи на опоре №176, ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская.	Выполнить замену поврежденных изоляторов гирлянды фазы "А", на опоре № 176, ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Центральная – Химмаво 1 цепь	77	14.06.2023	15.06.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на опоре №4-5, ВЛ 110 кВ Черемушка – Северная.	Электродуговое повреждение (перетравление) провода фазы "А", в пролете опор №4-5, ВЛ 110 кВ Черемушка – Северная.	Выполнить измерение сопротивления заземленного устройства на опоре №4-5 ВЛ 110 кВ Черемушка – Северная. Выполнить осмотр контуров заземления опор №1-10. Выполнить проверку состояния заземлений (стоек) ГЗТ опор №1-10.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	220	ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская	79	21.06.2023	21.06.2023	В связи с несвоевременной вырубкой, произошло падение дерева (без внешнего воздействия) на провода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская, в пролете опор №213-214 (2,2 км от ПС 220 кВ Тверская) из вне охранной зоны ВЛ.	В результате падения дерева на провода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская, произошло электродуговое перекрытие по кроне дерева, фазы «С» на землю, в пролете опор №213-214.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская, по всей длине зоны эксплуатационной ответственности филиала, на предмет наличия угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская определить укрупненные объемы необходимого расширения просеки ВЛ. Направить письмо в адрес заместителя Генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ПАО «Россети Кубань» Михайлова В.А. и заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» Коржаневского В.А. о необходимости включения расширения просеки ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань», с учетом выявленных объемов.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская	80	22.06.2023	22.06.2023	Проникновение в ячейку КВЛ-10 "Резерв" животного (кошки)	В результате проникновения в ячейку КВЛ-10 "Резерв" животного (кошки) произошло электродуговое перекрытие фаз "А", "В", "С" с ши 10 кВ.	Выполнить инспекционный осмотр ячеек К-59 с кабельным шкафом ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская, на предмет наличия несанкционированного доступа животных	22.06.2023	22.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская	81	25.06.2023	25.06.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская, продуктами жизнедеятельности птиц.	Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №25, ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская по продуктам жизнедеятельности птиц, без повреждения изоляторов.	Выполнить установку ПЗУ и чистку изоляторов на опоре №25 фазы "В" ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушка ПС 110/35/10 кВ Черемушка	82	26.06.2023	27.06.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 продуктами жизнедеятельности птиц	Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №159 по продуктам жизнедеятельности птиц с последующим разрывением одного изолятора из гирлянды	Выполнить установку ПЗУ на опоре №159 и чистку гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушка. Проверить инструктаж персоналу СРЭА принимающего участие в работе оборудования РЗА после наладки, о необходимости привлечения особого внимания, на соответствие заданных параметров настройки, вычисленным МН терминалами значным величинам.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ВЛ	220	ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская	85	26.06.2023	29.06.2023	В связи с несвоевременной вырубкой, произошло падение дерева (без внешнего воздействия) на провода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская, в пролете опор №164-165 (19 км от ПС 220 кВ Тверская) из вне охранной зоны ВЛ.	В результате падения дерева на провода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская, произошло электродуговое перекрытие по кроне дерева, фазы «С» на землю, в пролете опор №164-165.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская, по всей длине зоны эксплуатационной ответственности филиала, на предмет наличия угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская определить укрупненные объемы необходимого расширения просеки ВЛ. Направить письмо в адрес заместителя Генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ПАО «Россети Кубань» Михайлова В.А. и заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» Коржаневского В.А. о необходимости включения расширения просеки ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань», с учетом выявленных объемов.	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 35/10 кВ Тульская	90	27.06.2023	27.06.2023	В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности фиксатора резной планки приставки привода ПЗ-11 МВ ВЛ 10 кВ Т-2.	В результате потери механической прочности фиксатора резной планки приставки привода ПЗ-11 МВ ВЛ 10 кВ Т-2 произошел отказ механизма отключения МВ.	Выполнить внеочередную, совместно с СРЭА, проверку работоспособности привода (ПЗ-11) ВВ-10 кВ ВЛ Т-2 на ПС 35 кВ Тульская. Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 10 кВ Т-2 пролетающих сквозь просеки лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	27.06.2023	27.06.2023	

филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	220	ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская	92	04.07.2023	04.07.2023	В связи с несвоевременной вырубкой, и угрозой падения дерева на провода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская, в пролете опор №217-218 из вне охранной зоны ВЛ	С целью предотвращения падения одиночного стоящего дерева, с возможным механическим воздействием на провода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская, в пролете опор №217-218 из вне охранной зоны ВЛ	Направить письмо в адрес заместителя Генерального директора по техническим вопросам - Главному инженеру ПАО «Россети Кубань» Михайлову В.А. и заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» Коржавникова В.А. о необходимости включения расширения просеки ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань», с учетом выявленных объемов.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ПС	110	ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки	101	11.07.2023	12.07.2023	В результате крепления защитного кошука кабельного лотка крышная свая, длиной произвольной толщины стелли кабельного лотка, выполненного сотрудниками АО «Холдинг ЭРЭС», произошло нарушение изоляции жил кабеля токовых цепей ДЭТ стороны 35 кВ трансформатора Т-1.	В результате нарушения изоляции жил кабеля токовых цепей ДЭТ стороны 35 кВ трансформатора Т-1 произошло обгорание (дожого) срыбачивание ДЭТ трансформатора Т-1, при воздействии атмосферного перенапряжения на ВЛ 35 кВ Черемушки-Промтовная.	Выполнить, совместно с подрядной организацией (при наличии) работы по ремонту Трансформации ТС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА, обследование металлических кабельных лотков на ОРУ 110, 35 кВ на ПС 110 кВ Черемушки, на наличие крепежных элементов угрожающих нарушению целостности изоляции кабелей вторичных цепей.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Бела - Бельская с отпайкой на ПС Карьер Северный	103	19.07.2023	19.07.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов фаз "А", "В", "С" на трансфере опоры №56, ВЛ 35 кВ Бела - Бельская с отпайкой на ПС Карьер Северный.	Электроудовое повреждение изоляторов в гирлянде фаз "А", "В", "С" на опоре №56, ВЛ 35 кВ Бела - Бельская с отпайкой на ПС Карьер Северный.	Выполнить измерение сопротивления замыкающего устройства на опоре №55, 56, 57 ВЛ 35 кВ Бела - Бельская с отпайкой на ПС Карьер Северный.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская	104	23.07.2023	23.07.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская, продуктами жизнедеятельности птиц.	Электроудовое перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» на опоре №146, ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская по продуктам жизнедеятельности птиц, без повреждения изоляторов.	Выполнить установку дополнительного ПЗУ на опоре №146 фаз "А" ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Аппероновская - Заводская	113	08.08.2023	08.08.2023	На принадлежащей ООО «Нефтегазтехнология - Энергия», ПС 110 кВ Хаджажская, повреждение МВ-35 Т-2.		Принять меры по включению ВЛ 35 кВ Аппероновская - Негтерговская, после устранения технологического нарушения, по предварительному согласованию.	08.08.2023	08.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ПС	35	ПС 35/6 кВ Промтовная	114	14.08.2023	14.08.2023	В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности контактной части фазы "А", ДР-35 ВЛ Черемушки.	В результате снижения механической прочности контактной части фазы "А", ДР-35 ВЛ Черемушки произошло подплавление контактной части фазы "А", ДР-35 ВЛ Черемушки, при увеличении нагрузок до 50% от номинала.	Выполнить инспекционный ТНР ДР-35 ВЛ Черемушки на ПС 35 кВ Промтовная	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ПС	110	ПС 110/35/10/6 кВ Аппероновская	115	16.08.2023	16.08.2023	В результате эксплуатации произошел износ конусного запора сива гидротранзвора высоковольтного ввода ф "В" СМВ-110 кВ.	В результате износа конусного запора сива гидротранзвора произошел утечка масла из высоковольтного ввода ф "В" СМВ-110 кВ	Выполнить внеочередной ИТФ осмотр высоковольтных вводов СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Аппероновская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская тяговая ПС 110 кВ ДМ-8	119	24.08.2023	24.08.2023	А результате расстрела гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №207 произошло разрушения изоляторов в последующем перекрытии на трансфере опоры	В результате разрушения изоляторов в гирлянде фазы "В" произошло электроудовое перекрытие на трансфере опоры №207	Провести инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская тяговая на участке опор №185-215, на предмет выявления поврежденных изоляторов	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая - Тверская	120	27.08.2023	28.08.2023	При выполнении телевизионного контроля ВЛ 07.07.2023 не были выполнены системно-режимные мероприятия в части создания нагрузки не менее 30% номинального тока, в результате чего не был выявлен дефект контактного сварного соединения шлейфа на опоре №220 на ранней стадии развития	Результате длительной эксплуатации произошло ухудшения физических свойств сварного соединения, а также в связи с развитием дефекта при предельном коротком замыкании ВЛ (24.08.2023 года) произошел обрыв (перегорание) шлейфа на опоре №220 фазы "В"	При формировании годового графика ТВК учитывать период инспекционных нагрузок на ВЛ с соответствием с письмом "Россети Кубань" РК/006/1706 от 05.09.2023	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	СДТУ	110	Резервный канал СДТУ в направлении АЭС - КРДУ	128	19.09.2023	20.09.2023	В результате повреждения стороннего ВОЛС, prestaломального оператором, произошла потеря резервного канала связи СДТУ в направлении АЭС - КРДУ (исключение резерва ДК в КРДУ)		Обеспечить включение в работу резервного канала связи СДТУ в направлении АЭС - КРДУ после устранения технологического нарушения.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская	133	28.09.2023	28.09.2023	В результате деятельности не уполномоченных лиц был организован отог открытого горения вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №25-26 (4,9 км от ПС 110 кВ Шовгеновская).	В результате горения порубочных остатков, находящихся вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №25-26 (4,9 км от ПС 110 кВ Шовгеновская), произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" по продуктам горения.	Направить письмо в администрацию Шовгеновского района о принятии мер по недопущению разведения костров вблизи ВЛ всех классов напряжений.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Осиетные сооружения - Пшехская	143	08.10.2023	08.10.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение дерева, из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Осиетные сооружения - Пшехская, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №55-56.	В результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ, произошло электроудовое перекрытие кроной дерева фаз "А" и "В", в пролете опор №55-56.	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 35 кВ Осиетные сооружения - Пшехская, проходящих сквозь просеки лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Осиетные сооружения	145	08.10.2023	08.10.2023	08.10.2023 в 14:55, при 2-х фазном КЗ на ВЛ 110 кВ Центральная Твская I цепь, на ПС 110 кВ Белореченская тяговая, в следствии неисправности комплекта защиты блока ЗПС-1636 ВЛ 110 кВ Центральная, отключился МВ 110 кВ ВЛ Осиетные сооружения, СМВ-110, ВГ2-35, ВГ2-27,5. При этом оказалась полностью обесточена ПС 35 кВ Пшехская.	В результате падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Центральная - Твская I цепь, произошло электроудовое перекрытие кроной дерева фаз "В" и "С", в пролете опор №15-16.	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 110 кВ Центральная - Твская I цепь, промощивших просеки лесных насаждений, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ. В случае выявления деревьев разработать план мероприятий по их устранению.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская	144	08.10.2023	08.10.2023	Несвоевременное выявление избыточной длины шлейфа фазы "В" на опоре №50.	В результате длительного воздействия порывов ветра произошло приближение на недопустимое расстояние к телу анкерной уловки опоры шлейфа фазы "В" на опоре №50, что привело к электроудовому перекрытию высоковольтного изоляционного промежутка между проводом в телом опоры.	Установить обводные гирлянды изоляторов на фазе "В" ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Твская-Куринская тяговая	149	09.10.2023	09.10.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на опоре №144, ВЛ 110 кВ Твская-Куринская тяговая.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с разрывением одного изолятора из востан на опоре №144, ВЛ 110 кВ Твская-Куринская тяговая.	Выполнить замену поврежденных изоляторов гирлянды фазы "А", на опоре № 144, ВЛ 110 кВ Твская-Куринская тяговая.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навангская тяговая	149	09.10.2023	09.10.2023	В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на опоре №144, ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая - Навангская тяговая	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с разрывением одного изолятора из востан на опоре №144, ВЛ 110 кВ Твская-Куринская тяговая.	Выполнить измерение сопротивления замыкающего устройства на опоре №143-145 ВЛ 110 кВ Твская-Куринская тяговая.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская ПС 110 кВ Мартанская	146	21.10.2023	21.10.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №123 ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская, продуктами жизнедеятельности птиц.	Электроудовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №123, ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская по продуктам жизнедеятельности птиц.	Выполнить установку ПЗУ на опоре №123, фазы "В", ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Шарванская - Черниговская	154	28.10.2023	29.10.2023	В результате повреждения оборудования в смежной электрической сети (АО «Нефтегазтехнология-Энергия») произошло обесточение ВЛ 35 кВ Шарванская - Черниговская.		Обеспечить включение ВЛ 35 кВ Шарванская - Черниговская по нормальной схеме, после устранения технологического нарушения	28.10.2023	29.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками	167	19.11.2023	23.11.2023	В результате выполнения порубочно-разрузных работ, неустановленным лицом, в охранной зоне ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками, в пролете опор № 75-76, произошло нарушение габарита между проводом фазы "В" и землей по несуществующей технике.	В результате нарушения габарита между проводом фазы "В" и землей по несуществующей технике, произошло перекрытие между проводами фазы "В" и землей с нарушением целостности верхнего пояса провода фазы "В".	Направить письмо собственнику карьера, на территории которого произошло технологическое нарушение на ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками, о прекращении жизнедеятельности в охранной зоне ВЛ.	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Хатухай - Усть-Лабинск	174	25.11.2023	25.11.2023	Предупреждение в смежной электрической сети (филиала ПАО «СКР ЭЭС» - Кубанское ПМЭС).		Обеспечить включение ВЛ 35 кВ Хатухай - Усть-Лабинск по нормальной схеме, после устранения технологического нарушения.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - ДМ-8 ПС 110 кВ ДМ-8	177	15.12.2023	15.12.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №11	Электроудовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №11 по продуктам жизнедеятельности птиц в последующем разрывением одного изолятора в гирлянде.	Выполнить установку ПЗУ на опоре №11, фазы "В" ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - ДМ-8	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Хаджох - Давоская	181	25.12.2023	25.12.2023	В результате наращения могорого снега на провода ГТ ВЛ 35 кВ Хаджох - Давоская, в пролете опор №46-48 (23 км от ПС 110 кВ Хаджох), произошло нарушение габарита проводов фаз "А" и "В", относительно друг друга.	В результате нарушения габарита проводов фаз "А" и "В" ВЛ 35 кВ Хаджох - Давоская, относительно друг друга, произошло их электроудовое перекрытие, в пролете опор №46-48.	Выполнить осмотр, с замером габарита, ВЛ 35 кВ Хаджох - Давоская в пролете опор №25-35.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 100,4 кВ Нп7-138	6	16.01.2023	16.01.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 15 - 16 Л-2.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 15 - 16 Л-2 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	16.01.2023	16.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ Е3-10	14	17.01.2023	17.01.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 10 - 11 Л-1.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 10 - 11 Л-1 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	17.01.2023	17.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 60,4 кВ Ф 84-129	24	20.01.2023	20.01.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 10 - 11 Л-5.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 10 - 11 Л-5 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	20.01.2023	20.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ Нп1-130	26	23.01.2023	23.01.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 12 - 13 Л-1.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 12 - 13 Л-1 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	23.01.2023	23.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 100,4 кВ Е9-31	34	27.01.2023	27.01.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 16 - 17 Л-3.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 16 - 17 Л-3 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	27.01.2023	27.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ Тп1-60	41	02.02.2023	02.02.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 1/7 - 1/8 Л-1.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 1/7 - 1/8 Л-1 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	02.02.2023	02.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ Чр3-165	53	06.02.2023	06.02.2023	В результате не выполнения в полном объеме работ по приведению стрелы провода в соответствии с требованием, произошел пересчет проводов в пролете опор № 1/14 - 1/15 Л-1.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода А-35, что привело к нарушению стрелы провода в пролете опор № 1/14 - 1/15 Л-1 с последующим сдвигом.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	06.02.2023	06.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 кВ Чр 3	12	13.02.2023	13.02.2023	В результате наращения могорого снега на провода ВЛ, произошел обрыв виаз линейного провода фазы "В" на опоре № 1/23 ВЛ 10 кВ Чр-3.	При наращении могорого снега на провода произошло увеличение такяжения провода, приведшее к обрыву линейного провода фазы "В" на опоре № 1/23 ВЛ 10 кВ Чр-3 с последующим падением провода на трансвер.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Чр-3, на предмет выявления деформаций (растяжения) виазы, при необходимости по результатам осмотра предусмотреть замену виазы при ТО текущего года.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 кВ Т6	14	15.02.2023	15.02.2023	В результате наращения могорого снега на провода ВЛ, произошел обрыв линейного провода фазы "А" в пролете опор № 7/4 - 7/5 ВЛ 10 кВ Т-5.	В результате наращения могорого снега на провода произошло увеличение такяжения провода, приведшее к обрыву линейного провода АС-50 фазы "А" с последующим падением провода на землю в пролете опор № 7/4 7/5 ВЛ 10 кВ Т-5.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Т-5 на предмет выявления деформаций (растяжения) провода, по результатам осмотра предусмотреть регулировку стрелы провода при ТО текущего года.	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Адагейские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ Е3-28	75	17.02.2023	17.02.2023	В результате воздействия сильных порывов ветра произошел пересчет проводов в пролете опор № 3/7 - 3/8 Л-1.	В результате сильного порыва ветра произошел пересчет линейных проводов в пролете опор № 3/7 - 3/8 Л-1, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ Е3-28, на предмет выявления деформации (растяжения) провода, по результатам осмотра предусмотреть регулировку стрелы провода при ТО текущего года.	17.02.2023	17.02.2023

филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Хд1	172	29.11.2023	29.11.2023	В результате воздействия порывов ветра произошел обрыв вилки линейного провода фазы "А" на опоре № 52 ВЛ 10 кВ Хд-1.	В результате воздействия порывов ветра на провода ВЛ, произошел обрыв вилки линейного провода фазы "А" с последующим падением провода на траверсу и касанием к шпильке провода фазы "С" на опоре № 52 ВЛ 10 кВ Хд-1.	Выполнить плановый осмотр ВЛ 10 кВ Хд-1 на предмет выявления деформации (растяжения) вилки проводов. При необходимости предусмотреть их замену при формировании программы очередного капитального ремонта.	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пыб-343	425	04.12.2023	04.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вилки линейного провода на опоре № 3-2 Л-2.	Обрыв вилки фазного линейного провода на опоре № 3-2 Л-2 с последующим падением провода на траверсу.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	04.12.2023	04.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ С5	175	06.12.2023	06.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло потери механической прочности песчаного места изолятора фазы "В", привнесшее к его разрушению под воздействием течения провода с траверсы изолятора со штыря опоры № 2-30 ВЛ 10 кВ С-5.	В результате потери механической прочности и разрушения песчаного места изолятора ПШ-20Г фазы "В", произошел срыв изолятора со штыря опоры № 2-30, с последующим падением провода на провод фазы "С" в пролете опоры № 2-30 - 2-31 ВЛ 10 кВ С-5.	Выполнить плановый осмотр ВЛ 10 кВ С-5 на предмет выявления трещины изолятора (изоляция) вмятины, отклонение от вертикальной оси по отношению к штырю (траверсе). При необходимости выполнить замену изоляторов (колпачков изоляторов) при ТО текущего года.	06.12.2023	06.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К1-106	426	07.12.2023	07.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вилки линейного провода на опоре № 1-16 Л-2.	Обрыв вилки фазного линейного провода на опоре № 1-16 Л-2 с последующим падением провода на траверсу.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	07.12.2023	07.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ П1-538	431	13.12.2023	13.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вилки линейного провода на опоре № 3 Л-1.	Обрыв вилки фазного линейного провода на опоре № 3 Л-1 с последующим падением провода на траверсу.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	13.12.2023	13.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Хх-1	180	23.12.2023	23.12.2023	В результате воздействия порывов ветра произошел сдвиг проводов фаз "В" и "С" в пролете опоры № 2/23 - 2/24 ВЛ 10 кВ Хх-1.	Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" без переключения целостности проводов павила провода АС-50 в пролете опоры № 2/23 - 2/24 ВЛ 10 кВ Хх-1.	Выполнить плановый осмотр ВЛ 10 кВ Хх-1 на предмет выявления увеличения стрелы провеса провода. При необходимости наметить мероприятия по регулированию стрелы провеса проводов при ТО 2024 году.	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ С5 ВЛ 10 кВ Кд4	182	25.12.2023	-	В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева, стоящего вдоль охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ в пролете опоры № 4/2 - 4/3 ВЛ 10 кВ Кд-4.	В результате падения дерева на провода ВЛ, произошел обрыв проводов АС-70 фаз "А", "В" и "С" в пролете опоры № 183 - 4/1, № 4/4 КР-1023, илком и падение опоры № 4/2 (авария), № 4/3 (стойка), № 4/4 (стойка), илком (повреждена верхняя часть тела №6) стойки и укос опоры № 4/1, повреждение траверс Т-3 на опорах № 4/3, № 4/2, повреждение траверс М-9 и изоляторов ПС-70 на опоре № 4/4, повреждение узлов крепления У-1 на опорах № 4/2 и №4/1, повреждение Р-1022 установлено на опоре № 4/4 ВЛ 10 кВ Кд-4, повреждение КР-1023 установлено на опоре № 3/134А ВЛ 10 кВ П1-7.	Выполнить плановый осмотр ВЛ 10 кВ Кд-4, на предмет выявления дерева угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выходящих из леса деревьев.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Кд4-35	438	25.12.2023	26.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности вилки линейного провода на опоре № 8 Л-3.	Обрыв вилки фазного линейного провода на опоре № 8 Л-3 с последующим падением провода на траверсу.	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	25.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд5-437	442	30.12.2023	30.12.2023	В результате ДТП произошел наезд стороннего транспортного средства на промочувствую опору № 4 ВЛ 0,4 кВ Л-1.	В результате наезда стороннего транспортного средства на промочувствую опору № 4 Л-1 произошел излом стержня СВ-95-3 с последующим сдвигом линейных проводов АС-50 в пролете опоры № 4 - 5.	Выполнить плановый осмотр стоек № 5 и № 6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд5-437на предмет выявления повреждений трещин тела опор, в момент динамического вала при ДТП.	30.12.2023	30.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Адгальбенские ЭС Майкопский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 Пыб	186	31.12.2023	31.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло потери механической прочности опорного изолятора подвижного нока фазы "С" на Р-10 КТП Пыб-359.	В результате потери механической прочности, произошел излом опорного изолятора подвижного нока фазы "С" на Р-10 КТП Пыб-359 с последующим касанием шпильки к конструкции распределителя.	Выполнить замену Р 10 КТП 10/0,4 кВ Пыб-359 в ремонтную комплектацию 2024 года.	31.12.2023	31.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 35/10 кВ Заводская	4	12.01.2023	12.01.2023	Электродное повреждение с повреждением опорных изоляторов всех трех фаз МВ-10 3А-6 с следствиями провисания животного (топкая) от отсек выключателя МВ-10 3А-6.	Электродное повреждение с повреждением опорных изоляторов всех трех фаз МВ-10 3А-6.	При выполнении технического обслуживания оборудования ПС 35 кВ Заводская проверить и при необходимости выполнить замену вышедших мест провисания животных КРУН-10 кВ.	12.01.2023	12.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/6 кВ Армавирская ТЭЦ	6	09.02.2023	09.02.2023	В результате длительной эксплуатации произошла деформация resinowego уплотнения стальной трубы маслоуказательного устройства ТТ-110 ТЗВС ф. «А» (типа ТФНД-110).	Деформация resinowego уплотнения стальной трубы маслоуказательного устройства ТТ-110 ТЗВС ф. «А» (типа ТФНД-110).	На ПС 110-35 кВ при плановых работах на маслоуказательном устройстве обращать особое внимание на целостность resinowego уплотнения маслоуказательных устройств.	31.12.2023	31.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Плодовая	9	22.02.2023	22.02.2023	Резкое снижение изоляционных характеристик изоляции ввода 35 кВ ф. "В" МВ-35 Т-2 со стороны ЦСП-35 (тип ввода ГКПВ -ИВ-90-45/1000, заводской черта: ИВУЕ.686351.014-02).	Электродное повреждение с разрушением полимерной внешней изоляции ввода 35 кВ ф. "В" МВ-35 Т-2 со стороны ЦСП-35	При проведении средних ремонтов оборудования ПС 35-110 кВ, запитанного через ввод выключатель 35 кВ заводской черта: ИВУЕ.686351.014-02 на ввод 35 кВ других заводских черт.	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Липино	10	27.02.2023	28.02.2023	Резкое снижение изоляционных характеристик ТН-35 ИСП ф. "В" и ф. "С" связанное с их длительной эксплуатацией (год ввода в эксплуатацию ТН-35 ИСП 1982 год).	Электродное повреждение ТН-35 ИСП (тип ЗНОМ-35-65V1) ф. "В" и ф. "С" с перемещением на корпус, выбросом масла и выдавливанием уплотнительных прокладок.	Проводить учетные ТВК трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 не реже 1 раза в 2 года.	27.02.2023	27.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Отрядная	11	28.02.2023	28.02.2023	Длительная эксплуатация и воздействие на прогнившие швы кровля службы атмосферных воздействий, год ввода в эксплуатацию СР 1СШ-110 - 1974 год.	Грешина произошла в результате длительной эксплуатации и воздействия на протяжении всего срока службы атмосферных воздействий, год ввода в эксплуатацию СР 1СШ-110 - 1974 год.	При осмотре оборудования на ПС 35-110 кВ обращать особое внимание на целостность опорно-стрелковых изоляторов.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Надежная - Передовая	16	31.03.2023	31.03.2023	В результате порывов сильной сельскохозяйственной работ охранной зоне ВЛ 35 кВ Новокая-Надежная произошло интенсивное паление осадками на приводе изоляторов, что привело к увеличению загрязнения наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре № 106 во время дождя.	Электродное повреждение наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. "В" с разрушением 3 изоляторов типа ПС-70 на опоре № 106.	Провести измерение сопротивления заземления опор № 105, 106, 107 на ВЛ 35кВ Надежная-Передовая.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110кВ Ковоново тяговая - УНИС	18	17.04.2023	17.04.2023	В результате длительного времени эксплуатации и конструктивной особенности компоновки оборудования (большой вес и габариты) привело к излому изоляционной подставки (типа ПИ-1 УХД1)	Излом изоляционной подставки под конденсатором связи КС-110 Ковоново на котором установлен ВЭ3-110 (тип ВЭ-600).	Запланировать перевод ВЭ3-110 (тип ВЭ-600), которые установлены на КС-110, на промывные порталы или отдельно стоящие стойки УСО.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Подгорная Сивиха - Отрядная	25	27.04.2023	27.04.2023	Отключение ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Сивиха-Отрядная произошло по причине грозового перенапряжения (попадание молнии разряда молнии в верхнюю часть опоры и перетекание его в землю).	Электродное повреждение одного изолятора из восьми (типа ПС-70) на опоре №57 фазы «В» в результате попадания гроза в верхнюю часть опоры и перетекание его в землю.	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Подгорная Сивиха-Отрядная в плановом режиме в пролете опоры №6-8. Провести измерение сопротивления контура заземлений опор № 56, 57, 58 на ВЛ 110 кВ Подгорная Сивиха-Отрядная.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 2зель	37	01.05.2023	01.05.2023	Повышение кратковременной импульсной токовой в соединительных проводах канала связи между ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ и ПС 330 кВ Армавир при возникновении повреждения ВВ-110 Шоголовская на ПС 330 кВ Армавир.	Изнине сработавшая ДЗЛ на ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 2зель с отключением МВ-110 Армавир 2зель на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ.	На ПС 110 кВ Армавир ТЭЦ провести замену электромагнитных защит ВЛ-110 Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 и 2 зель на микропроцессорные.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Советская - УНИС	42	02.06.2023	02.06.2023	Отключение ВЛ 110 кВ Советская-УНИС произошло по причине грозового перенапряжения.	Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Советская-УНИС стало электродное повреждение с разрушением одного изолятора из восьми, типа ПС-70Е на опоре №115 фазы «В».	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Советская-УНИС с проверкой состояния стержней ГЗТ в плановом режиме, в пролете опор №10-120.	27.02.2023	27.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Речная - Забайкальская	43	04.06.2023	05.06.2023	Электродное повреждение проводов фазы «В» на опоре №9 с разрушением одного изолятора из девяти типа ПС-70 на опоре №13 фазы «В» ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная по причине грозового перенапряжения. Внутреннее повреждение электрических компонентов реле времени АПВ СЭВ-110 (тип РПВ-01) связанное с их длительной эксплуатацией.	Электродное повреждение ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная фазы «В» на опоре №9 с разрушением одного изолятора из девяти типа ПС-70 на опоре №13 фазы «В» Обрыв цепи реле времени АПВ СЭВ-110 (тип РПВ-01) связанное с внутренним повреждением электрических компонентов в результате его длительной эксплуатации.	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная, в плановом режиме в пролете опоры №7-14. Провести анализ анализа в эксплуатации реле времени АПВ (тип РПВ-01), и статистика отключения реле данного типа. Провести измерение сопротивления контура заземлений опор № 8, №9, №10 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	35	ПС 110/35/10 кВ Казанская	52	15.06.2023	15.06.2023	Отключение МВ-35 Т-1 на ПС 110 кВ Казанская произошло по причине неустойчивого замыкания на землю по ВЛ 35 кВ Родина и ВЛ 35 кВ Казанская - Мирская в следствии неблагоприятных погодных явлений, а именно грозового фронта и обильных осадков в виде дождя.	Неустойчивое замыкание на землю по ВЛ 35 кВ Родина и ВЛ 35 кВ Казанская - Мирская в следствии неблагоприятных погодных явлений, а именно грозового фронта и обильных осадков в виде дождя.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Родина и ВЛ 35 кВ Казанская - Мирская.	15.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 2зель	53	16.06.2023	16.06.2023	Причиной отключения МВ-110 Армавир 2 зель стало электродное повреждение наводки в кабеле связи между ПС 330 кВ Армавир и ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ при аварийном отключении ВЛ 330 кВ Новокавказская ГРЭС - Армавир (устройства РЗ в кабеле связи на балансе ПАО «ФСК ЕЭС»).	Нарушение изоляции кабеля связи между ПС 330 кВ Армавир и ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, находящийся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС».	На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ провести замену электромагнитных защит ВЛ-110 Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 и 2 зель на микропроцессорные.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ КПТФ	55	20.06.2023	24.06.2023	Длительная эксплуатация оборудования (ввод в работу Т-1 - 1981 год), привела к снижению уровня изоляционных характеристик обмоток 35 кВ постоянного тока, с расхождением значений более 2%, а так же образованием в масле растворенных горючих газов.	Снижение уровня изоляционных характеристик обмоток 35 кВ трансформатора Т-1, постоянного тока, с расхождением значений более 2%, а так же наличие в масле растворенных горючих газов.	Организовать учетные измерения изоляционных характеристик и отбор проб масла из бака и РПН, трансформаторов типа ТЭЦН, со сроком эксплуатации больше 40 лет. Подготовить ОРД по фидуляр.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/6 кВ Армавирская ТЭЦ	57	05.07.2023	05.07.2023	Микроотрыв сварного соединения фазы ввода ф. «В» со стороны ЛР-110 Телавина 1 зель.	Микроотрыв сварного соединения фазы ввода ф. «В» со стороны ЛР-110 Телавина 1 зель и возмещение в следствии этого утечки энергии.	Направить письмо на ЗАО «Энергомаш УЭТМ» г. Телавина для выяснения причины и возможности устранения утечки энергии.	07.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая	58	07.07.2023	08.07.2023	В результате проводных сельхозработ работ охранной зоне ВЛ произошло интенсивное паление осадками на приводе изоляторов, что привело к увеличению в урнине часа в результате попадания тумана и образования "топкой росы" на гирляндах фазы «А» опоры № 114 ВЛ 110 кВ Армавир-Кубанская тяговая.	Электродное повреждение наружной поверхности гирлянды изоляторов типа ПМ-4,5 фазы «А» на опоре №114 ВЛ 110 кВ Армавир-Кубанская тяговая.	Провести измерение сопротивления заземления опоры № 113, 114, 115 на ВЛ 110 кВ Армавир- Кубанская тяговая.	07.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ ГНС-1	59	09.07.2023	10.07.2023	Длительная эксплуатация реле 4РП в комплекте защиты ЭПЗ-16-36 ВЛ 110 кВ Гресс, повлекшая за собой разрушение изоляционной бакепитной прокладки в данном реле.	Разрушение изоляционной бакепитной прокладки и перерыве на контактной группе реле 4РП в комплекте защиты ЭПЗ-16-36 ВЛ 110 кВ Гресс.	Направить письмо в ПАО «Росети Кубань» о необходимости включения в инвестиционную программу замену физически изношенных и отработавших сверхнормативный срок службы комплектов ступенчатых защит ВЛ 110 кВ на более надежной типа ЭПЗ-1636.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110/6 кВ ЖШБ	70	28.07.2023	28.07.2023	Провисание животного (суиньи) в линейной отсек ачбык ВВ-6 ЖШБ и приближение к токоведущим частям фаз «В» и «С» на несудоустроенном расстоянии.	Электродное повреждение на токоведущих частях фаз «В» и «С» в результате касания животного (суиньи) к токоведущим частям фаз «В» и «С» на несудоустроенном расстоянии.	Организовать проверку целостности ячеек КРУН-6 кВ ПС 110 кВ ЖШБ для устранения отсуствия черт которые возможно привнесение мелких животных и грызунов.	28.07.2023	28.07.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ КНИТИМ - Хуторок	72	28.07.2023	28.07.2023	В следствии грозового перенапряжения произошло разрушение гирлянды изолятора типа ПФ-6Б с переносом поврежденной фазы «В» в подвешивающем зажиме на опоре №9 и падение его на землю в сторону опоры № 8, а также на опоре №15 фазы «В» в следствии грозового перенапряжения перерыве отводной гирлянды изолятора типа ПФ-6Б с разрушением одного изолятора из трех и переносе провода фазы «В» в подвешивающем зажиме с разрывом шпильки.	Разрушение гирлянды изолятора типа ПФ-6Б с переносом поврежденной фазы «В» в подвешивающем зажиме на опоре №9 и падение его на землю в сторону опоры № 8, а также на опоре №15 фазы «В» в следствии грозового перенапряжения перерыве отводной гирлянды изолятора типа ПФ-6Б с разрушением одного изолятора из трех и переносе провода фазы «В» в подвешивающем зажиме с разрывом шпильки на ВЛ 35 кВ КНИТИМ - Хуторок.	Провести измерение сопротивления заземления опор № 8, 9, 10, 14, 15, 16 на ВЛ 35кВ КНИТИМ-Хуторок.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Стеблянская	73	30.07.2023	30.07.2023	Приближение к токоведущей части ввода МВ-35 Глубокая ф. "С" со стороны 1СШ-35, животного (суинья) находящегося на крыше маслоуказателя 35 кВ.	Электродное повреждение ввода МВ-35 Глубокая ф. "С" со стороны 1СШ-35.	На ПС 35 кВ Стеблянская провести замену поврежденного ввода МВ-35 кВ Глубокая ф. "С" со стороны 1СШ-35.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Советская - Бессоробная	75	01.08.2023	02.08.2023	В следствии грозового перенапряжения произошло разрушение гирлянды изолятора типа ПФ-6Б с разрывом нижнего изолятора фазы «С» на опоре №26 с повреждением проводов фазы «А», в момент падения провода фазы «С» без касания провода тела опоры и земли.	Электродное повреждение с разрушением гирлянды изолятора типа ПФ-6Б с разрывом нижнего изолятора фазы «С» на опоре №26 и повреждением проводов фазы «А», в момент падения провода фазы «С» без касания провода тела опоры и землню.	Провести измерение сопротивления заземления опоры № 25, 26, 27 на ВЛ 35 кВ Советская-Бессоробная, при необходимости выполнить ремонт контура заземления опор.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Армавирские ЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 35/6 кВ Южная	78	07.08.2023	07.08.2023	Повреждение resinowego уплотнения на приводе вату связанное с длительной эксплуатацией оборудования.	Течь масла из под resinowego уплотнения на приводе вату МВ-6 ЮЖ-17.	При выполнении технического обслуживания и ремонта вышедшей из строя ВК-10 630 обращать внимание на состояние resinowego уплотнений.	07.08.2023	07.08.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ПС	6 (6,3)	ПС 35 в 6 кВ Юзская	79	07.08.2023	07.08.2023	Ослабление контактного соединения вытчных контактов МВ-6 КЮЖ-115.	Нагрев на вытчных контактах, связанное с ослаблением контактного соединения вытчных контактов МВ-6 КЮЖ-115.	При выполнении технического обслуживания и ремонта выключателей типа ВК-10 630 выполнять ремонт вытчных контактов.	07.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Подгорная Сивкая - Отрядная	82	10.08.2023	10.08.2023	Рывковой отключении ВЛ 110 кВ Подгорная Сивкая-Отрядная стало загрязнение гирлянды изоляторов пыльными отложениями, образующими в следствии уборки сельхоз культур.	Разрушение одного изолятора из девяти типа ПС-70е в гирлянде изоляторов на опоре № 80 фазы «В» в следствии электродугового повреждения.	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Подгорная Сивкая-Отрядная в плановом режиме в пролете опор №75-85. При обнаружении дефектов разработать мероприятия. Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №80 ВЛ 110 кВ Подгорная Сивкая - Отрядная.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Подгорная Сивкая	88	24.08.2023	24.08.2023	Ослабление затетки на шпильках выводов обмоток низкого напряжения в следствии усадки resinовых уплотнений.	Усадка resinовых уплотнений ставшее причиной ослабления затетки на шпильках выводов обмоток низкого напряжения и полевке за собой чужь масса.	Провести инструктаж персоналу проводников ТО о необходимости выполнения проверки состояния resinовых уплотнений выводов обмоток низкого напряжения трансформатора напряжения типа НКФ-110 57 У1.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ УНПС - Заветная ПС 110/10 кВ УНПС	97	14.09.2023	15.09.2023	Во время проведения ТО не выявлено снижение емкости конденсатора (тип МГО-2 10 мФ) в следствии высаливания внутренних обкладок в ресе АПВ В-110 Заветная типа РПВ-58 при длительной эксплуатации.	В результате длительной эксплуатации произошло нарушение диэлектрических свойства изоляции между обкладками конденсатора (высыхание конденсатора), что привело к неадекватности заряд конденсатора и не срабатывания внутреннего выходного элемента в ресе АПВ В-110 Заветная типа РПВ-58.	Выполнить распорядительный документ по организации замены конденсатора типа МГО-2 в ресе РПВ-58 ПРИБ-258 при проведении очередного ТО а объекте «В» параллельно автоматизма выключателей 110 кВ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Сентиглевская - Забайкаловская	100	24.09.2023	24.09.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов ф. «В» на опоре № 229 ВЛ 110 кВ Сентиглевская - Забайкаловская в следствии проведения сельхоз работ.	Электродуговое разрушение двух из восьми изоляторов (типа ПС-60) в гирлянде ф. «В» на опоре № 229 ВЛ 110 кВ Сентиглевская - Забайкаловская.	Выполнить замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Сентиглевская-Забайкаловская в плановом режиме на опоре №229.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Армавр - Сивкая с отпайкой на ПС 110 кВ Восток	103	29.09.2023	29.09.2023	Загрязнение пыльными отложениями произошло по причине уборки сельхоз культур полевке за собой электродуговое повреждение по наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 31 с разрушением одного изолятора из девяти, в следствии перепада температуры окружающего воздуха и увлажнением загрязненной изоляции.	Электродуговое повреждение по наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 31 с разрушением одного изолятора из девяти.	Выполнить замену гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Армавр-Сивкая с отпайкой на ПС 110 кВ Восток в плановом режиме на опоре № 31	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Сивкая - Дивная ВЛ 110 кВ Дивная - Кококово таговая	106	04.10.2023	04.10.2023	Загрязнение пыльными отложениями произошло по причине уборки сельхоз культур полевке за собой электродуговое повреждение по наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 81 с разрушением одного изолятора из восьми, в следствии перепада температуры окружающего воздуха и увлажнением загрязненной изоляции.	Электродуговое повреждение по наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 81 с разрушением одного изолятора из восьми.	Выполнить замену гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Дивная-Кококово таговая в плановом режиме на опоре № 81.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Дивная - Кококово таговая ВЛ 110 кВ Сивкая - Дивная	107	08.10.2023	08.10.2023	В результате уборки сельхоз культур в охранной зоне ВЛ происходит загрязнение пыльными отложениями поверхности изоляторов, что вызывает перепад температуры окружающего воздуха в утренние часы приводит к увлажнению загрязненной изоляции и электродуговому повреждению по наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 98 с разрушением одного изолятора из восьми.	Электродуговое повреждение одного изолятора (типа ПС-12А) из восьми в гирлянде изоляторов на опоре № 98 ф. «С» ВЛ 110 кВ Сивкая-Дивная-Кококово таговая.	Выполнить замену гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Дивная-Кококово таговая в плановом режиме.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Кубанская таговая - Гулькевич	110	13.10.2023	13.10.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов пыльными отложениями образующими при уборке сельхоз культур в охранной зоне ВЛ 110 кВ Кубанская таговая - Гулькевич.	Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора из восьми (типа ПСД-70Е) на опоре № 176 фазы «С» ВЛ 110 кВ Кубанская таговая - Гулькевич.	Выполнить замену гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Кубанская таговая-Гулькевич в плановом режиме на опоре 176.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ПС	ВЛ 110	ПС 110/35/6 кВ Армавирская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Реушия	112	24.10.2023	24.10.2023	В результате длительной эксплуатации оборудования (ВЧЗ эксплуатируется с 1958 года) произошло ослабление контактных соединений.	Ослабление контактных соединений ф. «В, С» ВЧЗ ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Реушия.	Проведение телевизионного контроля оборудования ПС 35-110 в период максимальных нагрузок и после воздействия больших верховых нагрузок на оборудование.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ УНПС - Отрядная	120	05.12.2023	05.12.2023	Загрязнение изоляции ВЛ 110 кВ УНПС - Отрядная связано с длительной эксплуатацией ВЛ (эксплуатируется с 1976 года).	Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 51 ВЛ 110 кВ УНПС - Отрядная с разрушением одного изолятора из восьми (тип изолятора ПС-70).	Выполнить замену дефектного изолятора на опоре № 51 ВЛ 110 кВ УНПС-Отрядная.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Отрядная	121	08.12.2023	10.12.2023	Причиной снижения изоляционных характеристик силового трансформатора Т-1 стало прохождение сквозных токов КЗ при возмущении внешних неоднородных повреждений на отходящих присоединениях. Ближай к секции шин 10 кВ, связанных с неблагоприятными погодными явлениями (ветер от 16 м/с).	Несоответствие требованиям СТО 34-01-23-1-001-2017 «Объем и норма испытаний электрооборудования» сопротивления обмоток 35 кВ трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Отрядная, постоянному току и в соответствие коэффициента трансформации. Расхождение значений составило около 2%.	Осуществлять учетный контроль сопротивления изоляции и сопротивление обмоток постоянному току, с периодичностью 1 раз в год с помощью трансформаторов типа ТМН 3200/35 с годом выпуска 1962.	08.12.2023	09.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	ВЛ 110	ВЛ 110 кВ Кубанская таговая - Гулькевич	123	15.12.2023	15.12.2023	Загрязнение гирлянды изоляторов пыльными отложениями образующими при уборке сельхоз культур в охранной зоне ВЛ 110 кВ Кубанская таговая - Гулькевич.	Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора из шести (типа ПСД-70Е) на опоре № 266 фазы «С» ВЛ 110 кВ Кубанская таговая - Гулькевич.	Выполнить замену гирлянды изоляторов ВЛ 110кВ Кубанская таговая-Гулькевич в плановом режиме на опоре 266.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ПЛ-9-212	16	10.02.2023	10.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов наружного ввода на опоре № 13.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ПЛ-9-212 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ ЗР1-416	18	11.02.2023	11.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 17-18.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ ЗР1-416 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	11.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61	27	14.02.2023	14.02.2023	В результате несвоевременного определения необходимости в пережиге провода произошел слесет проводов в пролете опор (№ 10-11) ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61.	В следствие слесета проводов в пролете опор (№ 10-11) ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП ПЛ-11-101	28	15.02.2023	15.02.2023	В результате несвоевременного определения необходимости в пережиге провода произошел слесет проводов в пролете опор (№ 3-4) ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП ПЛ-11-101.	В следствие слесета проводов в пролете опор (№ 3-4) ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП ПЛ-11-101 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП ПЛ-11-101.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП ПЛ-11-101 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ ОК1-387	31	16.02.2023	16.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 25-26.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ ОК1-387 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-3-67	37	19.02.2023	19.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 12-13.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-3-67 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	19.02.2023	19.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - КУ-5	71	21.02.2023	21.02.2023	В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода линии. На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (порывистый ветер от 16 м/с).	Занос ветки на провода из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра, пролет опор № 1307-1316.	Выполнить обрезку крои дерева (Пролет 130-131, ВЛ 10 кВ КУ-5)	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП В-5-22	57	21.02.2023	21.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 2/3-2/4.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 2/3-2/4, ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП В-5-22)	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ НК3-287	58	21.02.2023	21.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 1/6-1/7.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 1/6-1/7, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ НК3-287)	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Ю-7-939	59	21.02.2023	21.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 16-17.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 16-17, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Ю-7-939)	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП В-6-120	60	21.02.2023	21.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 10-11.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 10-11, ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП В-6-120)	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - КУ-4	73	21.02.2023	21.02.2023	В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода линии. На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные погодные явления (порывистый ветер).	В результате запоремешных нагрузок в результате воздействия ветра на провода произошел слесет обмотки изолятора на опоре № 8/1 (фаза В).	Прогности замену дефектного штарпового изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ (опора №8/1, ВЛ 10 кВ КУ-4)	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-184	61	21.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 5-6.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 5-6, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-184)	21.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61	62	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 11-12.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 11-12, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-61)	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-1035	63	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 1-2.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 1-2, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-1035)	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-4-190	64	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 7-8.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 7-8, ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-4-190)	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 5 ЗТП КУ-5-220	65	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 3/1-3/2.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 3/1-3/2, ВЛ 0,4 кВ № 5 ЗТП КУ-5-220)	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП СО-8-1295	66	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 1/12-1/13.	Прогности пережигу проводов ВЛ напряжением 0,38кВ (пролет 1/12-1/13, ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП СО-8-1295)	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - ЗР-1	74	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Произошло повреждение опоры №60 из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ.	Выполнить комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ (опора №60, ВЛ 10 кВ ЗР-1).	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 100,4 кВ ОК1-386	87	28.02.2023	28.02.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 2/5-2/6.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 100,4 кВ ОК1-386 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	28.02.2023	28.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - ОК-3	101	02.03.2023	02.03.2023	В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода линии. На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (порывистый ветер от 16 м/с).	Занос ветки на провода из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра, пролет опор № 34-35.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ОК-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	02.03.2023	02.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ ОК3-1277	92	05.03.2023	05.03.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул занос ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 13-13а.	Прогности инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ ОК3-1277 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	05.03.2023	05.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ НК3-287	93	06.03.2023	06.03.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул занос ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 1/4-1/5.	Прогности инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ НК3-287 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	06.03.2023	06.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - ОЛ-9	103	07.03.2023	07.03.2023	В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода линии. На территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные метеорологические явления (порывистый ветер от 16 м/с).	Занос ветки на провода из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра, пролет опор № 13-14.	Прогности инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ОЛ-9 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	07.03.2023	07.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-5-214	113	10.03.2023	10.03.2023	Вследствие воздействия ветровой нагрузки.	Проникнул слесет проводов, пролет 10-10а.	Прогности инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-5-214 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	10.03.2023	10.03.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Старокорсунская – Хутор Ленина с оттайкой на ПС Викторя	233	20.02.2023	20.02.2023	Обнаружена поврежденная жила контрольного кабеля с замыканием на землю между ределами шифром МВ-35 ВЛ Хутор Ленина в КРУН и шифром замков на ОРУ, в следствии чего, РПО постоянно подпитку и при дробом КЗ работает ускорение МТЗ. Жила заменена на резервную.	В ходе послепаварийного осмотра обнаружена поврежденная жила контрольного кабеля с замыканием на землю между ределами шифром МВ-35 ВЛ Хутор Ленина в КРУН и шифром замков на ОРУ, в следствии чего, РПО постоянно подпитку и при дробом КЗ работает ускорение МТЗ. Жила заменена на резервную.	Заменить контрольный кабель с алюминиевыми жилами на медный.	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Горный Каюк - Фангорйская тяговая	202	21.02.2023	23.02.2023	Обнаружено в пролете опор №74-75 падение дерева, произрастающего в пойме реки «Пескуны» вне охранной зоны, высотой 26м на фазу "С" в следствии чего произошло распушение верхнего пояса провода фазы "С".	Обнаружено в пролете опор №74-75 падение дерева, произрастающего в пойме реки «Пескуны» вне охранной зоны, высотой 26м на фазу "С" в следствии чего произошло распушение верхнего пояса провода фазы "С".	Прогнозист ремонт провода фазы "С" в пролете опор №74-75 ВЛ 110 кВ Горный Каюк - Фангорйская тяговая.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Пашковская	298	02.03.2023	02.03.2023	В результате послепаварийного осмотра выявлено провисание животного - крысы в линейной отсек ПШ-103 между МВ-10 и ТТ-10 ПШ-103.	выявлено провисание животного - крысы в линейной отсек ПШ-103 между МВ-10 и ТТ-10 ПШ-103.	Установить средства для отпугивания крысы в МВ-10 Т-1 ПС 110 кВ Пашковская.	02.03.2023	02.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Промысловая ТЭЦ – Восточная тяговая с оттайками	306	06.03.2023	06.03.2023	В результате старения изоляции произошло перегорание спиральной проволочки в месте соединения провода шлейфа фазы "А" на опоре №59. Обесточенных потребителей нет.	В результате длительного срока эксплуатации, произошла потеря механической прочности с последующим нарушением электрического контакта с и отгоранием на шлейфах фазы "А" на опоре №59 спиральной проволочки в месте соединения провода.	Прогнозист замену спиральной арматуры и усилить шлейф фазы "А" опоры №59.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	296	07.03.2023	07.03.2023	по причине устранения несвоевременно выявленного дефекта МВ-110 кВ БСК выведен по неотложной заявке для устранения дефекта контактного соединения фазы "А" банда 18. Фазы "В" банда 136. Фазы "С" банда 192.	В результате длительного срока эксплуатации, произошла потеря механической прочности с последующим нарушением электрического контакта с и отгоранием на шлейфах фазы "А" на опоре №59 спиральной проволочки в месте соединения провода.	Прогнозист проверку контактных соединений в местах нагрева.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2	314	11.03.2023	11.03.2023	Обнаружено на опоре №18 в шлейфах фазы "С" слезы переплетения на проволоке и траверсе, в результате заноса стороннего предмета (воздушные шары со слов очевидцев).	В результате заноса стороннего предмета произошло перекрытие изоляционного промежутка шлейфа фазы "С" через металлические траверсы опоры №18.	Прогнозист выключательный осмотр ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 на предмет заноса сторонних предметов и при необходимости произвести расчистку.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ ХБК	316	16.03.2023	17.03.2023	В результате несвоевременного выполнения технического обслуживания произошел срыв привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ ХБК в следствии чрезмерного износа фиксирующей заделки в приводе КЗ-110 Т-1.	В результате чрезмерного износа фиксирующей заделки в приводе КЗ-110 Т-1 выявлен срыв привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ ХБК.	Обратиться с письмом в ПАО «Россети» с предложением о включении в инвестиционную программу реконструкции ПС 110 кВ ХБК с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели. Прогнозист осмотр КЗ-110 кВ Т-1 после замены фиксирующей заделки на герметичный вариант всех фаз.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с оттайками	322	20.03.2023	21.03.2023	Обнаружено в пролете опор №70-71 перекрытие провода фазы «В» в результате воздействия створной строительной техники (Самооса MAN).	В следствии приближения на незаполненное расстояние створной транспортной средства (самооса MAN) произошло перекрытие провода фазы "В" в пролете опор №70-71.	Прогнозист верховой осмотр в отае опорах №70-71 КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с оттайками. Направить претензионное письмо на фирму осуществляющую работу строительной техникой в охранной зоне ВЛ.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Африканская – Северская ПС 110 кВ Африканская ПС 110 кВ Африканская ПС 110 кВ Африканская	339	24.03.2023	25.03.2023	В результате длительного срока эксплуатации выключателя МВ-110 кВ Северская произошло незапланированное отключение (не отключилась фаза "С") при вводе в работу ВЛ 110 кВ Африканская – Северская по причине разрыва в баковой гильзы в результате старения, (выключатель находится в эксплуатации более 25 лет). При выполнении переключений на ПШ-110 ЦСП Т-1 произошло рассоединение гибкой связи от 1 ЦШ 110 кВ к повторному изолятору ПШ-110 1 ЦШ Т-1 ф.В в результате старения гибкой связи.	В результате длительного срока эксплуатации выключателя МВ-110 кВ Северская произошло незапланированное отключение (не отключилась фаза "С") при вводе в работу по причине разрыва в баковой гильзы в результате старения. МВ-110 кВ Северская находится в эксплуатации более 25 лет, произошел средний ремонт выключателя. При отключении ПШ-110 1 ЦШ Т-1 произошло рассоединение гибкой связи от 1 ЦШ 110 кВ к повторному изолятору ПШ-110 1 ЦШ Т-1 ф.В в результате старения гибкой связи.	Прогнозист внеочередной осмотр после проведения ТО выключателя МВ-110 кВ Северская, произвести внеочередной осмотр гибкой связи всех фаз ПС 110 кВ Африканская на предмет деформации, старения.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Титаровская тяговая 1 цепь	336	24.03.2023	24.03.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло старение фарфоровой изоляции на опоре №53 фазы "А". Требуется вывоз в ремонт КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Титаровская тяговая 1 цепь.	По результатам послепаварийного осмотра КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Титаровская тяговая 1 цепь обнаружено на опоре №53 фазы "А" разрушение герметика изоляторов, в результате старения фарфоровой изоляции.	Прогнозист внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Титаровская тяговая 1 цепь опоры №53 после замены герметика на герметичный вариант.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Африканская	346	24.03.2023	24.03.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлен занос ветром створного предмета в воздушный-изоляционный промежуток между ПШ-110-1 ЦШ ВЛ Северская и 1 ЦШ 110 кВ (предоказательные металлизированная лента), в результате чего произошло перекрытие изоляции, что привело к отключению 1 ЦШ 110 кВ действующей изоляции.	В результате заноса ветром створного предмета в воздушный-изоляционный промежуток между ПШ-110-1 ЦШ ВЛ Северская и 1 ЦШ 110 кВ, произошло перекрытие изоляции по металлизированной ленте.	При проведении внеочередного осмотра особое внимание уделить уборке мусора в пределах охранной зоны ПС 110 кВ Африканская.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	365	05.04.2023	05.04.2023	В результате нарушения сроков ТО выявлен дефект ТВК на банках № 199 фазы "С" БСК-110 кВ.	В результате нарушения электрического контакта по неотложной заявке выведен МВ-110 кВ БСК для устранения дефекта ТВК фазы "С" банда № 199.	Прогнозист повторный ТВК анализ после проверки контактов в местах нагрева.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Кислородный завод	380	08.04.2023	09.04.2023	В результате коррозии алюминиевой жилы в клеммной колодке в промежуточном шкафу МВ-110 кВ Т-1 произошел обрыв провода.	В результате коррозии алюминиевой жилы в клеммной колодке в промежуточном шкафу МВ-110 кВ Т-1 произошел обрыв провода что привело к нарушению электрического контакта.	Прогнозист замену жилы на резервную, после замены жилы произвести проверку контактных соединений в цепях управления РЗА МВ-110 Т-1.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками	403	09.04.2023	09.04.2023	В результате заноса створного предмета (веревка) в пролете опор №65 - №66 фазы «С» и фазы «В» произошло перекрытие изоляции, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками.	В результате заноса створного предмета (веревка) в пролете опор №65 - №66 фазы «С» и фазы «В» произошло перекрытие изоляции между двумя фазами проводниками, без повреждение целостности проводов.	Прогнозист внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная на предмет наличия мусора в пределах охранной зоны.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Кислородный завод	408	11.04.2023	11.04.2023	В ходе эксплуатации выключателя типа МКП-110 произошло разбалчивание соединительной межколосковой трубы с оперативными цепями, вызванное естественной вибрацией во время процесса коммутации.	В результате длительного срока эксплуатации произошло механическое рассоединение соединительной межколосковой трубы с оперативными цепями.	Прогнозист осмотр опора выключателя 110 кВ ПС 110 кВ Кислородный завод на предмет герметичности межколосковых соединительных труб.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	407	19.04.2023	19.04.2023	В результате нарушения сроков ТО, в ходе проведения планового ТВК обнаружения, был выявлен дефект чрезмерного износа контактных соединений на фазе "А" банда №214, "В" банда 136, 137, 64, "С" банок №128, №161, 136.	В результате нарушения электрического контакта по неотложной заявке выведен МВ-110 кВ БСК для устранения дефекта плохого контакта на фазе "А" банда №214, "В" банок 136, 137, 64, "С" банок №128, №161, 136.	Прогнозист повторный ТВК анализ после проверки контактов в местах нагрева.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	220	ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тварская	409	19.04.2023	20.04.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлен на опоре №109 перекос провода фазы "В" в результате грозового перенапряжения, на опоре №10 обнаружен обрыв гирлянда изолятора фазы "В" в результате попадания молнии.	Перекос провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тварская в результате грозового перенапряжения что привело к обрыву гирлянда изолятора.	Прогнозист проверку контура заземления опор №109, 110, 111. Прогнозист измерения сопротивления изоляции выверу изоляционных стоек и стоек.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Мартанская – Понжаукай	417	20.04.2023	20.04.2023	В результате грозового перенапряжения произошел перекос провода фазы "В" ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тварская на опоре №109 и его на падение на ВЛ-35 кВ Мартанская – Понжаукай.	Падение провода фазы "В" опоры №109 ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тварская и перекрытие проводов ВЛ-35 кВ Мартанская – Понжаукай в пролете опор №73-74.	Прогнозист верховой осмотр ВЛ-35 кВ Мартанская-Понжаукай в пролете опор №73-74	19.04.2023	19.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Африканская – Северская ПС 110 кВ Северская – Ильская ПС 110 кВ Ильская	421	22.04.2023	22.04.2023	В результате несоблюдения сроков ТО произошло: 1. ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Ильская не отключился по причине механического заедания сердечника катушки отключения ОД-110 Т-2. 2. МВ-35 Т-2 не отключился из-за механического заедания сердечника катушки отключения МВ-35 Т-2. 3. Неиспользование АВР произошло по причине механического заедания электромагнита включения привода СМВ-10.	В ходе послепаварийного осмотра выявлено повреждение опороного изолятора фазы «С» в результате длительного срока эксплуатации на выкатной тележке выключателя МВ-10 Т-2. ОД-110 Т-2 не отключился из-за механического заедания сердечника катушки в следствии длительного срока эксплуатации отключения ОД-110 Т-2 (устранено). МВ-35 Т-2 не отключился в следствии длительного срока эксплуатации из-за механического заедания сердечника катушки отключения МВ-35 Т-2 (устранено). неиспользование АВР произошло по причине механического заедания электромагнита включения привода СМВ-10.	Прогнозист замену поврежденного изолятора фазы «С» на выкатной тележке выключателя МВ-10 Т-2.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Африканская	429	28.04.2023	29.04.2023	В результате рязрегулировки отключающей заделки привода выключателя (тип ВМТ-110), в процессе эксплуатации произошло несодвигание выключателя, что привело к наличию перекосного срабатывания в контактной группе выключателя.	В процессе эксплуатации произошла рязрегулировка отключающей заделки привода выключателя МВ-110 Т-2 (тип ВМТ-110).	Прогнозист ревизию привода выключателя МВ-110 кВ Т-1, МВ-110 кВ Т-2 на предмет рязрегулировки привода и ревизию контактной группы.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	430	29.04.2023	30.04.2023	При производстве земляных работ подрядной организацией (АвангардЭнерго) произошло повреждение контрольного кабеля токовых цепей МВ-110 КВЛ Туренская 1 цепь.	При производстве работ подрядной организацией (ООО АвангардЭнерго) произошло повреждение контрольного кабеля токовых цепей МВ-110 КВЛ Туренская 1 цепь.	Провести рязъемочные работы с подрядной организацией ООО «АвангардЭнерго» по работе в охранной зоне ПС, и по безопасному ведению работ.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ ВНИИРПС ПС 110 кВ ВНИИРПС ПС 110 кВ ВНИИРПС ПС 110 кВ ВНИИРПС	431	30.04.2023	30.04.2023	В ходе длительного срока эксплуатации и температурных изменений произошло снижение давления уюна масла в вводе ф. "С" силового трансформатора Т-1. В результате длительного срока эксплуатации возникла капиллярная течь из-под нижнего сальника изоляционной колонны МВ-110 ВЛ Новомышастовская ф. "С". В результате длительного срока эксплуатации и температурных изменений возникла капиллярная течь из-под нижнего сальника изоляционной колонны МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат со стороны ЛР ф. "С".	По причине температурных изменений и длительного срока эксплуатации произошло рязрегулировка ввода ф. "С" силового трансформатора Т-1, МВ-110 ВЛ Новомышастовская и МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат.	Прогнозист внеочередной осмотр масляного оборудования на ПС 110 кВ ВНИИРПС.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Лорие	447	04.05.2023	04.05.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлено повреждение в потребительской ПС 35 кВ НС-9 (КУОС ФГУ «Кубаньмелловоход»).	В результате повреждения МВ-110 кВ БСК для устранения нарушения электрического контакта фазы "А" банда 54.	Прогнозист внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Лорие - Биофобия на потребительской ПС 35 кВ НС-9.	04.05.2023	04.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	463	11.05.2023	11.05.2023	В результате несвоевременного выявления дефекта при ТО БСК при проведении планового ТВК обнаружения, был выявлен дефект чрезмерного нагрева контактных соединений фазы "А" банда 54.	В результате нарушения электрического контакта по неотложной заявке выведен МВ-110 кВ БСК для устранения нарушения электрического контакта фазы "А" банда 54.	Прогнозист повторный ТВК анализ после проверки контактов в местах нагрева БСК 110 кВ Западная-2 фазы "А" банда №54.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Железновская – Южная с оттайками ПС 110 кВ Южная ПС 110 кВ Южная ПС 110 кВ Южная	470	16.05.2023	24.05.2023	Недостаток конструкции КРУН 1-3 секции (тип К-13) ПС 110 кВ Южная состоит в том, что при выполнении тележек в рабочее положение обесточиваются шинный и линейный отсеки. Также на секциях шин 6 кВ завода-изготовителем не предусмотрена дуговая защита. Из-за этого при развитии аварии в районе КЗ-1 КРУН происходит повреждение электроустановочного повреждения из линейного отсека в шинный и далее на III секцию шин 6 кВ, с последующим повреждением блок-контакта выключателя ВВ-6 Т-2 ШIII в цепи отключения, что привело к отпаду работы МТЗ-6 ВВ-6 Т-2 ШIII с цепей действия на отключение выключателя ВВ-6 Т-2 Ш III секции. Недостаток существующей конструкции ШИТ на ПС 110 кВ Южная заключается в отсутствии резервного питания от АВ и отсутствии автоматического контроля работоспособности ШИТ. Требуется короткое замыкание на III секции шин КРУН 6 кВ привело к термическому и электрическому повреждению шинку управления (ШУ) и сигнализации (ШС) с последующим отпадом РЗА, что привело к длительному отсутствию токов короткого замыкания привело к повреждению Т-1.	Электроустановочное повреждение в районе КЛ 6 кВ Ю-31 КРУН из-за выполнения тележек в рабочее положение обесточиваются шинный и линейный отсеки. Также на секциях шин 6 кВ завода-изготовителем не предусмотрена дуговая защита. Из-за этого при развитии аварии в районе КЗ-1 КРУН происходит повреждение электроустановочного повреждения из линейного отсека в шинный и далее на III секцию шин 6 кВ, с последующим повреждением блок-контакта выключателя ВВ-6 Т-2 ШIII в цепи отключения и последующий отпаду работы МТЗ-6 ВВ-6 Т-2 ШIII с цепей действия на отключение выключателя ВВ-6 Т-2 Ш III секции и МТЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная. Наличие замыкания на «землю» в шинх ШИТ на ПС 110 кВ Южная и протекание больших токов КЗ стали причиной срабатывания защитной автоматики ввода АВ, из-за чего шины ШИТ остались занятами от ВАЗ-1-5. Электроустановочное повреждение обмоток Т-1 с выбросом масла вследствие длительного воздействия токов короткого замыкания в результате включения СМВ-110 ШIII секции на ПС 110 кВ Южная от АВР на установившемся КЗ на III секции 6 кВ и пропалание опережающего тока от АВ из-за чего КЗ-110 кВ Т-1 не выключился и не отключился ВВ-6 Т-1 ШIII, ВВ-6 Т-1 ШIII, СМВ-110, ОД-110 Т-1, МВ-6 Ю-6, Ю-10, Ю-12.	Прогнозист замену предохранителей в цепи АВ на автоматические выключатели с блок контактами для передачи сигнала дежурному ОДС предприятия на ПС 110 кВ Южная.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Динская – Лорие	497	16.05.2023	16.05.2023	В результате заноса створного предмета (полиэтиленовой пленки) на опору №51 фазы "В" ВЛ 110 кВ Лорие - Динская привело к перекрытию изоляции гирлянда на заземленную цепь траверсы опоры.	В результате заноса створного предмета (полиэтиленовой пленки) на опору №51 фазы "В" ВЛ 110 кВ Лорие - Динская привело к электроустановочному повреждению с разрушением изолятора (марки ПС-70Б).	Прогнозист внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лорие - Динская. Особое внимание уделить наличию мусора и несанкционированной свалки в пределах охранной зоны ВЛ.	16.05.2023	17.05.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промена с оттайками	492	17.05.2023	17.05.2023	Обнаружено на опоре №6 фазы "С" следы перекрытия на стеклянном изоляторе и силовой арматуре, в результате заноса стального предмета (фальшивая лента).	В результате заноса стального предмета (фальшивая лента) на опоре №6 фазы "С" в результате перекрытия произошло нарушение электрической изоляции.	Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промена с оттайками. Особое внимание уделить наличию муора в пределах охранной зоны КВЛ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Витанинкомбинат – Восточная промена с оттайкой на ПС Аптарская	491	18.05.2023	18.05.2023	Обнаружено на опоре №6 фазы "В" следы перекрытия на гирлянде изолятор и силовой арматуре, в результате заноса стального предмета (лента воздушных шаров).	В результате заноса стального предмета (лента воздушных шаров) на опоре №6 фазы "В" гирлянда изоляторов и силовой арматуры произошло нарушение электрической изоляции КВЛ 110 кВ Витанинкомбинат – Восточная промена с оттайкой на ПС Аптарская.	Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Витанинкомбинат – Восточная промена с оттайкой на ПС Аптарская. Особое внимание уделить наличию муора в охранной зоне КВЛ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	500	26.05.2023	26.05.2023	Выявлен в ремонт БСК-110 кВ Западная-2 для устранения дефекта прерывателя нагрузки контактных соединений и длительного срока эксплуатации фазы "А" банка 152, фазы "С" – банка № 208.	В результате нарушения электрического контакта по негодной фазе выведен БСК-110 кВ БСК для устранения нарушения электрического контакта фазы "А" банка 152, фазы "С" – банка № 208.	Провести повторный ТВК анализ после проточки контактов в местах нагрева БСК 110 кВ Западная-2 фазы "А" банка 152, фазы "С" – банка № 208. Провести проточку контактов в местах нагрева БСК 110 кВ Западная-2 фазы "А" банка 152, фазы "С" – банка № 208.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ ОБД	501	26.05.2023	26.05.2023	В результате длительного эксплуатации ВЛ-110 Т-1 произошло разгерметизация блок контакта привода ЭВ-110 Т-1, что привело к откату выключателя во включение.	В результате нарушения электрического контакта был произведен вывод в ремонт ВЛ-110 Т-1 по негодной фазе № 627в, для выявления и устранения причины не включения. В ходе осмотра выявлена негерметичность блок контакта привода ЭВ-110 Т-1.	Провести внеочередную проверку выключателей на ПС 110 кВ ОБД. По наблюдением оперативного персонала подложить резервный БК на ЭВ-110 Т-1.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Северо-Восточная	510	26.05.2023	26.05.2023	В результате несоблюдения требуемых условий ТО произошло снижение давления азота фазы "В" ЭВ-110 Т-1. ПС 110 кВ Северо-Восточная по причине снижения изоляционных свойств герметизирующих азота.	В результате частичной разгерметизации корпуса выключателя фазы "В" произошло естественное снижение давления азота в ЭВ-110 кВ Т-1.	После дожима азота провести внеочередной осмотр ЭВ-110 Т-1. ПС 110 кВ Северо-Восточная. Провести проверку азотогазового оборудования на ПС 110 кВ Северо-Восточная на предмет соблюдения требуемого давления азота в оборудовании.	-	31.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Лорис	511	31.05.2023	31.05.2023	В результате послепарового осмотра выявлен занос стального предмета на вывод силового трансформатора Т-1 (металлизированная лента 3 куска) с дальним отключением МВ-110 Т-1 и ВВ-110 кВ Т-1.	В результате заноса стального предмета на вывод силового трансформатора Т-1 (металлизированная лента 3 куска), произошло отключение 1 кВ 110 кВ ПС 110 Лорис.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ КНИИСХ – Водоизбор на предмет нарушения охранной зоны ВЛ.	-	02.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ КНИИСХ – Водоизбор	541	02.06.2023	03.06.2023	В результате приближения на недопустимое расстояние крупногабаритной сельскохозяйственной техники (экскаватор) произошло обрыв провода фазы в пролете опор №68-69 "А", повреждение провода фазы "С".	В результате приближения на недопустимое расстояние крупногабаритной сельскохозяйственной техники (экскаватор) произошло нарушение электрической изоляции в пролете опор №68-69 "А", повреждение провода фазы "С".	Провести ревизию отгоревшего шлейфа фазы "А" опоры №9 ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная. Рассмотреть ТВК фазы "А" опоры №9 ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная.	-	02.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками	562	05.06.2023	06.06.2023	В результате длительного эксплуатации ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками произошел обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №9 в месте повреждения жакета ПН-3-5 в месте крепления, по причине трещины детали.	По причине повреждения жакета ПН-3-5 в месте крепления с проломом, произошел обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №9 ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками.	Провести ТВК анализ после проточки соединений в местах нагрева.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	564	08.06.2023	08.06.2023	Выявлен в ремонт БСК-110 кВ Западная-2 по причине несоблюдения условий монтажа кабельной муфты (n=160) фазы "В" шлейф на ТТ-110 БСК обнаруженного в результате проведения планового ТВК.	В результате неплотного контакта в шлейфе фазы "В" БСК-110 на ТТ 110, произошел отход шпала до t = 160 С.	Провести ТВК анализ после проточки соединений в местах нагрева.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Динская	593	13.06.2023	13.06.2023	В результате неудовлетворительного монтажа кабельной муфты на вращающемся валу трансформатора АВР-110 кВ произошло его электродуговое повреждение.	Электродуговое повреждение концевой кабельной муфты между МВ-35 кВ Арном-1 и МВ-35 кВ Т-2.	Провести производственный инструктаж персоналу СКЛ с разборкой инструкции по монтажу кабельных муфт.	13.06.2023	13.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Южная	563	13.06.2023	13.06.2023	В результате превышения тока нагрузки выше уставки срабатывания МТЗ (I=5.3 А; t=2 сек) произошло отключение ВВ-6 кВ Т-1.	В результате превышения тока нагрузки выше уставки срабатывания МТЗ (I=5.3 А; t=2 сек) произошло отключение ВВ-6 кВ Т-1.	Провести внеочередной осмотр ВВ-6 кВ Т-1 на предмет соответствия величии уставок РЗА.	-	13.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ НС-17	569	17.06.2023	19.06.2023	В результате перекрытия проходного изолятора ОРУ-35 кВ фазы "С" по следам жизнедеятельности птиц произошло отключение Т-1 ПС 35 кВ НС-17, СМВ-35 кВ НС-16, силовых трансформаторов ТД, Т-2 ПС 35 кВ НС-16.	В ходе послепарового осмотра ПС 35 кВ НС-17 выявлено перекрытие проходного изолятора ОРУ-35 кВ фазы "С" по следам жизнедеятельности птиц.	Провести внеочередной осмотр ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ НС-17 на предмет наличия ДКР, муора, продуктов жизнедеятельности птиц.	-	17.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Лорис – НС-16	596	17.06.2023	17.06.2023	В результате отгоревшего переперепрежения произошел перекос шлейфа фазы «А» на опоре № 51.	Перекос шлейфа фазы «А» на опоре № 51.	Проверить контур заземления опор № 50-52 ВЛ 35 кВ Лорис – НС-16.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	220	ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Терская	608	19.06.2023	19.06.2023	В результате заноса птичий стального предмета на опору №30 произошло перекрытие трансера опоры и пролома фазы "С" стального предмета птичий.	Перекрытие трансера опоры и провода фазы "С" из-за заноса стального предмета птичий.	Рассмотреть возможность установки комплекта ПЗУ на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Терская от Краснодарской ТЭЦ на опоре №30.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Лорис	610	21.06.2023	21.06.2023	В результате заноса стального предмета на приемном портале ПС 35 кВ Арном-2, фазы «В» и «С» произошло перекрытие гирлянда изоляторов на портале с разрушением 1 изолятора из 7.	Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов в результате заноса стального предмета на приемном портале ПС 35 кВ Арном-2 фазы «В» и «С».	Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Лорис-Арном-2.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Староворусская с оттайкой на ПС ПТФ	626	24.06.2023	24.06.2023	В результате неисправности микроэлектронного реле времени МТЗ-110 на ПС 110 кВ Староворусская – контакт действия на отключение Т-1 со всех сторон вместо выдержки 3,5 сек сработал на 0,8 сек (нестабильная работа настроенного реле времени).	Из-за неисправности микроэлектронного реле времени МТЗ-110 на ПС 110 кВ Староворусская произошла излишняя работа МТЗ-110 кВ.	Провести профилактический контроль в объеме КМ на МТЗ-110 кВ на ПС 110 кВ Староворусская	-	24.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Лорис – Арном-2	631	24.06.2023	29.06.2023	В результате неудовлетворительного технического состояния Арном-2 СМВ-35 произошло отключение ПС 35 кВ Лорис-Арном-2, ПС 35 кВ Арном-2, ПС 35 кВ НС-6, ПС 35 кВ Арном-1, ПС 35 кВ Динская Т-2 и Т-3.	В результате длительного срока эксплуатации произошло отключение СМВ-35 кВ настраиваемого ввода фазы "С", отключением ВЛ 35 кВ Лорис – Арном-1, ПС 35 кВ Арном-2, ПС 35 кВ НС-6, ПС 35 кВ Арном-1, ПС 35 кВ Динская Т-2 и Т-3.	Провести замену выключателя СМВ-35 кВ после замены ПС 35 кВ Арном-2.	-	24.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	81	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023	25.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Витанинкомбинат – Западная-2 II цепь с оттайками	612	26.06.2023	26.06.2023	В результате заноса птичий стального предмета произошло перекрытие на опоре №195 фазы "В" трансера опоры и провода.	Перекрытие на опоре №195 фазы "В" трансера опоры и провода из-за заноса птичий стального предмета.	Провести инженерный осмотр КВЛ 110 кВ Витанинкомбинат – Западная-2 II цепь с оттайками	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Витанинкомбинат – Западная-2 I цепь с оттайкой на ПС Восногорск	634	28.06.2023	30.06.2023	В результате заноса стального предмета (воздушные шары) на оп.№7 КВЛ 110 кВ Западная-2 - Тургенская 2 цепь фазы "А" произошло перекрытие изоляции. Во время приема оборудования РЗА не в полном объеме проводилась проверка отсутствия обрывов цепи, исключение возможности воздействия на устройства и компьютерные аппараты других присоединений. В результате проектной ошибки при установке шкафов АУВ МВ-110 Тургенская 1 цепь и МВ-110 Тургенская 2 цепь с терминалами PCS-021, вследствие которой была образована обрывная цепь срабатывания реле пуска схемы УРОВ и определения отказа выключателя РП-9 которая в условиях срабатывания защиты на МВ-110 Юго-Западная (при заклинивании реле тока 5В ст. ТЭИП) привело к срабатыванию УРОВ-110 I сщ.	В результате перекрытия стального предмета (воздушные шары) на ОП.№7 на ОПН-110 ф.А КВЛ 110 кВ Западная-2 - Тургенская 1 цепь фазы "А" произошло электродуговое повреждение. В результате заклинивания реле тока 5В ст. ТЭИП и образованной обрывной цепи при установке шкафов АУВ МВ-110 Тургенская 1 цепь и МВ-110 Тургенская 2 цепь, срабатывания реле пуска схемы УРОВ и определения отказа выключателя ИСН 110 кВ (РП-9) на ПС 110 кВ Западная ВЛ 110 кВ Юго-Западная.	Разработать техническое решение исключение излишнюю работу УРОВ-110 I сщ на ПС 110 кВ Западная-2. Провести инспекционный осмотр КВЛ 110 кВ КВЛ 110 кВ Западная-2 - Тургенская на предмет заноса стальных предметов. Испытания ТЭ в объеме «В» комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Западная-2 – Юго-Западная (ЭПБ-1636).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Хауретэ – Шансур	635	29.06.2023	29.06.2023	В результате приближения посторонней крупногабаритной техники на недопустимое расстояние в пролете опор №33-№34 произошло повреждение проводов.	Перекрытие проводов в пролете опор №33-№34.	Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Хауретэ – Шансур	29.06.2023	29.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	701	01.07.2023	06.07.2023	В результате длительного срока эксплуатации (более 40 лет), температурных изменений и подверженности узлов выключателя вибрации в процессе работы произошло излом коромысла привода в базе фазы "С" МВ-110 ВЛ Юго-Западная.	По причине механического износа коромысла привода в базе фазы "С" МВ-110 ВЛ Юго-Западная выведен в ремонт МВ-110 ВЛ Юго-Западная с переводом ВЛ 110 кВ Западная-2 - Юго-Западная через ОМВ-110.	Провести осмотр после замены коромысла привода в базе фазы "С" МВ-110 ВЛ Юго-Западная.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Венедоровок	702	01.07.2023	01.07.2023	В ходе послепарового осмотра выявлено повреждение отходящей потребительской КЛ-10 от ТП-3285а в сторону ТП-3595а (Краснодар-Энерго).	После АБП по требованию обеспечить включение по схеме нормального режима.	Провести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ ВПР-414 в пределах зоны балансовой принадлежности ПАО «Россети Кубань».	-	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Адагбекская – Мартанская	703	03.07.2023	03.07.2023	По причине наброса постороннего предмета на опору №46 фазы "А" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Адагбекская – Мартанская.	В результате наброса посторонним предметом изоляции фазы "А" на опоре №46 произошло отключение ВЛ 110 кВ Адагбекская – Мартанская.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Адагбекская – Мартанская на предмет наличия муора в пределах охранной зоны.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Южная	741	05.07.2023	05.07.2023	В результате несвоевременного выявления дефектов произошло выделение дыма в отключающем механизме пружинного привода ВВ-6 Ю-9 КРУН что привело к заклиниванию выключателя.	В результате неудовлетворительной смазки и отключением механизма пружинного привода ВВ-6 Ю-9 КРУН произошло отключение ВВ-6 Ю-9 КРУН с заклиниванием выключателя.	При проведении комплексных проверок ПС 35-110 кВ производить ревизию и смазку контактных соединений. Провести смазку в отключающем механизме пружинного привода ВВ-6 Ю-9 КРУН ПС 110 кВ Южная.	-	05.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками	704	06.07.2023	07.07.2023	В результате протечи крупногабаритной техники (экскаватор) при производстве инспекционных земляных работ в охранной зоне ВЛ произошло нарушение электрической изоляции в пролете опор № 43 - 44 ВЛ 110 Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная с оттайками, с повреждением провода фазы "А".	Причиной электродугового повреждения провода фазы "А" в пролете опор № 43 - 44 ВЛ 110 Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная с оттайками стало производство неакционированных земляных работ в охранной зоне створной техникой, при приближении стрелы экскаватора на недопустимое расстояние к проводу линии.	Направить письмом в правоохранительные органы по факту определения виновника и возмещения причиненного материального ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань», Краснодарские ЭС. Провести ремонт провода фазы «А» в пролете опор 43-44.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Южная	710	07.07.2023	07.07.2023	В результате несвоевременного выявления дефектов в цепях РЗА Т-4 произошло отключение Т-4 (в момент подачи шпала управления в сторону схемы РЗА ВВ-6 ШСН Т-2 в ОПУ) при производстве работ по наладке и ориентировке защит вольтамперного ВВ-6 ШСН Т-2 с последующим совмещением действующей схемы РЗА ВВ-6 ШСН Т-2 в ОПУ и вновь смонтированной схемы РЗА ВВ-6 ШСН Т-2 в РШ ячеек.	В результате нарушения электрической изоляции в цепях РЗА Т-4 произошло отключение Т-4 по причине повреждения изоляции жил кабеля нулевой газовой защиты Т-4, произошедшего между клеммными шкафом Т-4 и газовым реле на Т-4.	Провести замену кабеля нулевой газовой защиты Т-4 ПС 110/35 кВ Южная.	-	07.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с оттайками	708	08.07.2023	09.07.2023	По причине воздействия неблагоприятных погодных условий произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ -Южная с оттайками в пролете опор 52-53.	В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло касание кроны дерева проводов ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ -Южная с оттайками в пролете опор 52-53.	Провести ремонт проводов фазы «А» и «В» на ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная в пролете опор 52-53. Провести внеочередной осмотр на предмет деревьев угрожающих падением на ВЛ из вне охранной зоны.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Водозащитные – Заря с оттайками	711	08.07.2023	08.07.2023	В результате грозового перенапряжения на опоре №119, фазы «А» и «С» ВЛ 35 кВ Водозащитные – Заря с оттайками, обнаружены следы перекрытия на проводах и гирлянде изоляторов в результате грозового перенапряжения. Срочный вывод в ремонт не требуется.	В результате нарушения электрической изоляции по причине грозового перенапряжения произошло перекрытие на проводах и гирлянде изоляторов на опоре №119, фазы «А» и «С» ВЛ 35 кВ Водозащитные – Заря с оттайками.	Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства на оп.№ 119, 120,118.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Афинская – Шендайский тяговок	707	08.07.2023	08.07.2023	В результате атмосферных перенапряжений (гроза) на опоре №49 фазы "В" произошло разрушение изолятора (1 из 8) на ВЛ 110 кВ Афинская – Шендайский тяговок.	В результате неблагоприятных погодных условий (гроза) произошло разрушение изолятора (1 из 8) на ВЛ 110 кВ Афинская – Шендайский тяговок на опоре №49 фазы "В"	Провести осмотр кабеля нулевой газовой защиты Т-4 ПС 110/35 кВ Афинская – Шендайский тяговок. Провести замену изолятора фазы «В» на опоре №49 ВЛ 110 кВ Афинская – Шендайский тяговок.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	746	11.07.2023	11.07.2023	В результате несвоевременного выявления дефектов выявлен в ремонт для устранения аварийного режима БСК-110 кВ фазы "А", перемычка между банкой №104 и 108(160 °С), между банкой №38 и 40 (110 °С), фазы "В" поводом банки №47(70 °С), ф. "С" перемычка между банкой №168 и 169 (80°С).	В результате нарушения механического соединения (нагрева) БСК-110 кВ фазы "А", перемычка между банкой №104 и 108(160 °С), между банкой №38 и 40 (110 °С), фазы "В" поводом банки №47(70 °С), ф. "С" перемычка между банкой №168 и 169 (80°С) произведен вывод в ремонт МВ-110 кВ БСК.	После устранения аварийного нагрева произвести повторный ТВК БСК-110 кВ фазы "А", перемычка между банкой №104 и 108, между банкой №38 и 40, фазы "В" поводом банки №47, ф. "С" перемычка между банкой №168 и 169. Провести проточку в местах нагрева МВ-110 кВ БСК Западная-2.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Мартанская – Понсекуай	749	11.07.2023	11.07.2023	В результате грозового перенапряжения на опоре №11, фазы «А» и «С», обнаружены следы перекрытия на проводах и гирлянде изоляторов.	В результате воздействия атмосферных влиений (гроза) произошло перекрытие на проводах и гирлянде изоляторов опоры №11 фазы «А» и «С».	Провести установку ремонтного жакета АВР 06.07.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Хауретэ	750	11.07.2023	12.07.2023	В результате старения изоляции произошло межвитковое КЗ ТН-35 кВ ШСН, ТН-35 кВ ШСН фазы "А".	В результате электродугового повреждения на ТН-35 кВ II сщ, фазы "А" ПС 35 кВ Хауретэ (межвитковое КЗ на обмотках ТН) произошло разрушение ТН-35 кВ ШСН с отключением ВЛ 35 кВ Хауретэ – Шансур.	Провести замену ТН-35 кВ ШСН, ТН-35 кВ ШСН ф.А.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с оттайками	754	20.07.2023	21.07.2023	В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ПС 110 кВ Водозащитные, произошло повреждение опорных изоляторов ТСН Т-3 фаз "В", "С".	В результате грозового перенапряжения произошло электродуговое повреждение опорных изоляторов ТСН Т-3 фазы "В", "С", сщ на ПС 110 кВ Водозащитные.	Провести замену опорных изоляторов ТСН Т-3 ПС 110 кВ Водозащитные. Провести измерение контуров заземления и проверку молниезащиты ПС 110 кВ Водозащитные.	-	20.07.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ ВЛ	220 220	ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская	113	26.10.2023	29.10.2023	На опоре №57 произошло разрыв старого ГЗТ в результате старения жил троса, после чего произошло приближение ГЗТ на несущую конструкцию к проходам фазы "А" и "В". ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская.	В результате длительной эксплуатации ГЗТ произошло его старение и разрыв на опоре №57.	Заменить ГЗТ в пролете опор № 38-58 ВЛ 220 кВ КТЭЦ - Тверская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ ПС	35 35	ВЛ 35 кВ Мартыновская - Батумская ПС 35 кВ Батумская	134	30.10.2023	10.11.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее электродуговое повреждение ТН-35 кВ фазы "В" 1 СШ.	Внутреннее электродуговое повреждение ТН-35 кВ фазы "В" 1 СШ.	Провести испытания ТН-35 кВ 2 СШ на ПС 35 кВ Батумская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Афинская - Северская	141	01.11.2023	01.11.2023	В процессе эксплуатации произошло разрыв плашечного жакета фазы "А" на опоре №6 ВЛ 110 кВ Афинская - Северская.	В результате нагрева плашечного жакета фазы "А" на опоре №6 ВЛ 110 кВ Афинская - Северская произошло нарушение электрического контакта, что привело к отключению ВЛ.	Провести ТВК на ВЛ 110 кВ Афинская - Северская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Афинская - Шендский тяговая	163	09.11.2023	10.11.2023	В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта контакта образовалась в натяжном жгуте подвешивающий ГЗТ, что привело к провисанию ГЗТ в пролете опор №70-71 ВЛ 110 кВ Афинская - Шендский тяговая.	В результате приближения ГЗТ на несущую конструкцию к фазному проводу и провисания троса ГЗТ из-за наклона опоры №70 колода-ося ВЛ в сторону опоры №71 произошло нарушение электрической изоляции.	Провести осмотр ВЛ 110 кВ Афинская - Шендский тяговая в пролете 70-71. По завершению осмотра разработать мероприятия по устранению ГЗТ в пролете опоры №70-71 ВЛ 110 кВ Афинская - Шендский тяговая.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Биофабрика	176	13.11.2023	13.11.2023	Выполнение ВВИ выявлено низкое напряжение РПН Т-1 (10-е напряжение)	Выполнение ВВИ выявлено низкое напряжения РПН Т-1 (10-е напряжение)	Провести внеочередной осмотр Т-1 ПС 35 кВ Биофабрика.	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС ВЛ	35 35	ПС 35 кВ Хаурата ВЛ 35 кВ Хаурата - Шануг	184	14.11.2023	17.11.2023	В результате высоковольтных испытаний обнаружено увеличение измеренного сопротивления обмоток постоянному току свыше 2% ТСН Т-1 относительно паспортных значений.	В результате увеличения измеренного сопротивления обмоток постоянному току свыше 2% ТСН Т-1 произошло отключение.	Провести испытание ТСН Т-1 ПС 35 кВ Хаурата.	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Лорис - Староарзрумская с оттайкой	185	17.11.2023	17.11.2023	В результате выявленного ранее дефекта нагрева на ВЧ зарядиле фазы "В" и "С" на ЛР-35 ВЛ Лорис фазы "В" на ПС 35 кВ Биофабрика произошел выход в ремонт согласно неотложной заявке №2743.	По причине выявленного дефекта нагрева на ВЧ зарядиле фазы "В" и "С" на ЛР-35 ВЛ Лорис фазы "В" на ПС 35 кВ Биофабрика произведен выход в ремонт согласно неотложной заявке №2743.	Провести повторный ТВК после замены плашечного жакета на опоре №8 ВЛ 35 кВ Лорис - Староарзрумская с оттайкой.	17.11.2023	17.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Южная	187	17.11.2023	17.11.2023	В результате нарушения герметичности прокладки маслонаполненной емкости теплого масла из под прокладок маслонаполненной СМБ-110, был выявлен в ремонт масляный выключатель.	В результате нарушения герметичности прокладки маслонаполненной емкости теплого масла из под прокладок маслонаполненной СМБ-110, был выявлен в ремонт масляный выключатель.	Провести внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Южная.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 110 кВ Юго-Западная	190	19.11.2023	19.11.2023	В ходе несвоевременного осмотра выявлено перекрытие краской в ячейке ВВ-10 кВ ЮЗ-214.	В результате перекрытия краской в ячейке ВВ-10 кВ ЮЗ-214 что привело к нарушению электрического контакта и отключению.	Провести работу по дератизации ячеек и проверку состояния ПС 110 кВ Юго-Западная на предмет свободного доступа грызунов.	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 110 кВ Юго-Западная	200	19.11.2023	22.11.2023	В ходе несвоевременного осмотра выявлено перекрытие краской в ячейке ВВ-10 ЮЗ-214.	По причине перекрытия краской в высоковольтном отсеке произошло отключение ВВ-10 ЮЗ-214.	Провести внеочередной осмотр ВВ-10 кВ Т-2 ЗСП, и состояния помещения ПС 110 кВ Юго-Западная на предмет свободного доступа в помещение грызунов.	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Западная-2	210	20.11.2023	21.11.2023	Отключение ВВ-10 Т-2 (основной), (дополнительный) и МВ-35 Т-2 (дублирующий ДТ Т-2 (старый) произошло в следствии неправильной работы защиты ДТ Т-2 (старый), т. е. в момент аварии цепи РЗА старого комплекса основных защит Т-2 оказали замкомутрованными вилотуны защиты отсеками крышки автоматического выключателя воздушной (трехфазной шпильки), которая в свою очередь не дали разомкнуться контактам АВ SF1 «Оперативный ток защиты от внутренних повреждений Т-2» что привело к отключению ВВ-10 Т-2.	На момент аварии цепи РЗА старого комплекса основных защит Т-2 оказались замкомутрованными, вилотуны защиты отсеками крышки автоматического выключателя воздушной (трехфазной шпильки), которая в свою очередь не дали разомкнуться контактам АВ SF1 «Оперативный ток защиты от внутренних повреждений Т-2» что привело к отключению ВВ-10 Т-2.	Провести ревизию панели цепей вторичной коммутации в отсеках замкомутирования, вилотуны с забитыми отсеками крышки автоматического выключателя воздушной (трехфазной шпильки) которые в свою очередь не дали разомкнуться контактам АВ SF1 «Оперативный ток защиты от внутренних повреждений Т-2» что привело к отключению ВВ-10 Т-2.	20.11.2023	20.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Южная	242	23.11.2023	23.11.2023	В результате несоблюдения сроков ТО и ремонта выявлено снижение уровня масла в баке Т-4 в результате течи масла из под сливного клапана РПН Т-4, что привело к отключению Т-4, 1 сш в бк ЗРУ, отключение МВ-35 кВ Т-3 от защиты Т-4.	По причине нарушения герметичности, и длительного срока эксплуатации (1951 г.в.) выявлено наличие течи масла из под сливного клапана РПН Т-4, результате чего произошло отключение Т-4, 1 сш 6 кВ ЗРУ, отключение МВ-35 кВ Т-3 от защиты Т-4.	Провести внеочередной осмотр оборудования силовых трансформаторов ПС 110 кВ Южная на предмет наличия течи масла.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Парфюмерная	251	23.11.2023	23.11.2023	По причине несвоевременного выявления скрытого дефекта проходных изоляторов в ячейке МВ-6 кВ Т-1 произошло их электродуговое повреждение.	В результате длительного срока эксплуатации произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов в ячейке МВ-6 кВ Т-1, что привело к отключению 1 СШ 6кВ, МВ-6 кВ Т-1.	Провести осмотр 1 сш 6 кВ на наличие дефектов проходных изоляторов ПС 110 кВ Парфюмерная. Провести замену проходных изоляторов МВ-6 кВ Т-1 ПС 110 кВ Парфюмерная.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Нововеличковская	197	23.11.2023	23.11.2023	Выявлено перекрытие постоянным предметом (предположительно металлизированная лента) в пролете опор №14-15. Вывод в ремонт не требуется.	В результате попадания на ВЛ 35 кВ Нововеличковская-Воронцовская постоянного предмета (предположительно металлизированная лента) в пролете опор №14-15. Вывод в ремонт не требуется.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нововеличковская-Воронцовская на предмет загрязнения створками предметами и наличия несанкционированных свалок в пределах охранной зоны ВЛ.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Верская	262	25.11.2023	25.11.2023	По причине отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск произошло отключение КЭС 2 ПС 35 кВ (ЖБИ, Воронцовская - полностью), УЛЭС 3 ПС 35 кВ (Отнорбоба, Воронцовская, Железноводская, Суворовская - полностью, АТНС (освещение, Т-4).	По причине отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск произошло отключение КЭС 2 ПС 35 кВ (ЖБИ, Воронцовская - полностью), УЛЭС 3 ПС 35 кВ (Отнорбоба, Воронцовская, Железноводская, Суворовская - полностью, АТНС (освещение, Т-4).	После АВЛ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Юго-Западная	261	25.11.2023	25.11.2023	По причине заноса стороннего предмета на фазы "В" и "С" ШМ-110 Т-3 произошло перекрытие через фольгированный воздушный шпиль в результате чего произошло отключение Т-3 ПС 110 кВ Юго-Западная.	По причине перекрытия фазы "В,С" на ШМ-110 Т-3 через фольгированный воздушный шпиль произошло отключение Т-3 ПС 110 кВ Юго-Западная.	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ПС 110 кВ Юго-Западная на предмет наличия мусора и несанкционированных свалок.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Ключевая - Саратовская с оттайкой на ПС Завод	258	25.11.2023	26.11.2023	По причине комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (ливень, дождь, ветер до 25 м/с) произошло обрушение бертовой линии и падение дерева на ВЛ 35 кВ Ключевая-Саратовская с обрывом провода в пролете опор № 34-35 «С».	По причине воздействия неблагоприятных погодных явлений на территории МО "Торевский Ключ" произошло обрушение бертовой линии и падение дерева на ВЛ 35 кВ Ключевая-Саратовская с обрывом провода в пролете опор № 34-35 «С».	Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Ключевая-Саратовская на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ в пределах охранной зоны. Провести механизированную расчистку ВЛ 35 кВ Ключевая-Саратовская в пролете опор №33-36.	25.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	КВЛ 35 кВ НС-17 - Калинин с оттайкой	263	26.11.2023	26.11.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы «А» ВЛ 35 кВ НС-16 - НС-17 в пролете опор № 24-25.	По причине сильных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А» ВЛ 35 кВ НС-16 - НС-17 в пролете опор № 24-25, что привело к отключению ВЛ.	Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ НС-16 - НС-17 на предмет наличия провиса створки проводов.	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 35 кВ Горчиный ключ	288	26.11.2023	26.11.2023	По причине несвоевременного выявления дефекта изоляторов фазы "В" и "С" на ЛР-10 кВ ТК-5 произошло образование разноместной "эмали" с двойным КЗ, что привело к отключению 1 сш 10 кВ.	В результате нарушения изоляции проходных изоляторов ЛР-10 ГК-5 кВ 1 сш произошло отключение 1 сш. 10 кВ.	При проведении планового осмотра согласно утвержденного графика, особое внимание уделить выключателю ВВ-10 кВ ТК-5. Провести послеаварийную проверку выключателя ВВ-10 кВ ТК-5.	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Северская	266	29.11.2023	29.11.2023	По причине заноса стороннего предмета на ШП-35 Т-1 металлизированная лента воздушного шпиль произошло отключение.	По причине заноса стороннего предмета на ШП-35 кВ Т-1 произошло отключение.	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ПС 110 кВ Северская на наличие мусора и несанкционированных свалок.	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Ильская-110 - Красная	270	29.11.2023	29.11.2023	В ходе послеварийного осмотра на ПС 110 кВ Ильская обнаружены следы перекаты на проволке фаз «В», «С» на ступе от портала до ЛР, в результате заноса стороннего предмета. Вывод в ремонт не требуется.	По причине перекаты створки предметом на проволке фаз «В», «С» на ступе от портала до ЛР произошло отключение МВ-35 кВ ВЛ Красная. Вывод в ремонт не требуется.	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ПС 110 кВ Ильская на предмет наличия мусора и несанкционированных свалок. Осмотреть заводы на ПС Ильская на предмет заноса посторонних предметов.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Афинская - Северская	271	29.11.2023	30.11.2023	В результате заноса стороннего предмета (проволаки) в пролете опор № 60-61 ВЛ 110 кВ Афинская - Северская обнаружены следы перекаты между фаз «А» и «С». Срочный вывод в ремонт не требуется.	В результате послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Афинская - Северская в пролете опор № 60-61 обнаружены следы перекаты между фаз «А» и «С» в результате заноса стороннего предмета (проволаки).	Провести внеочередной ИТР осмотр на предмет наличия в охранной зоне ВЛ 110 кВ Афинская - Северская мусора и несанкционированных свалок. Провести осмотр ФЭЗ на ПС 110 кВ Афинская на предмет внешних дефектов.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	40 (10,5)	ПС 110 кВ Венгеровок	287	30.11.2023	30.11.2023	Повреждение на участке КЛ-10 ВР-313 от ТП 3285-50 ТП 3295 принадлежность КраснодарЭнерго.	В результате воздействия атмосферных факторов произошло повреждение на участке КЛ-10 ВР-313 от ТП 3285-50 ТП 3295 принадлежность КраснодарЭнерго.	При проведении планового осмотра согласно утвержденного графика, особое внимание уделить выключателю ВВ-10 ВР-313.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Яблоницкая - Набережная I цепь	275	02.12.2023	02.12.2023	По причине проведения несанкционированных работ створкой тельной (экставер) в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Яблоницкая - Набережная I цепь выявлено перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №14-15.	По причине проведения несанкционированных работ створкой тельной (экставер) в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Яблоницкая - Набережная I цепь произошло перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №14-15 произошло отключение от защиты ВЛ 110 кВ Яблоницкая - Набережная I цепь.	Направить обращение в правоохранительные органы для установления виновных лиц. Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Яблоницкая - Набережная I цепь.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 110 кВ Водобор	283	04.12.2023	04.12.2023	По причине несвоевременного выявления дефектов произошло повреждение опорного изолятора фазы "С" СМВ-10 в ячейке СМВ 10 в сторону 2 сш 10 кВ.	По причине нарушения изоляции опорного изолятора в ячейке СМВ-10 кВ в сторону 2 сш 10 кВ.	Провести замену опорного изолятора фазы "С" СМВ-10 кВ в ячейке СМВ-10 в сторону 2 сш 10 кВ.	04.12.2023	04.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ ВНИИРЭС	359	09.12.2023	09.12.2023	По причине длительного срока эксплуатации (с 1988 года ввода в эксплуатацию) произошла капающая течь масла в МВ-110 кВ Новомайская местях разрыва фаз.	По причине нарушения герметичности сальника изоляционной емкости выключателя МВ-110 ВЛ Новомайская (серия ММО-110) произошла капающая течь, что привело к дальнейшему выводу оборудования в ремонт.	Провести усиленный контроль масляных выключателей изоляционной емкости выключателя МВ-110 ВЛ Новомайская (серия ММО-110) в период высоких летних температур и максимального потребления нагрузок. Провести ревизию маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ ВНИИРЭС на предмет протекания масла.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Лорис - Биофабрика с оттайкой на ПС НС-9	379	13.12.2023	13.12.2023	В процессе эксплуатации произошло взаимодействие (+) ПС линии сигнализации и ослабления изоляции жил 37 кабелей 2Х1-6кВ между проводом МВ-35кВ Биофабрика и кабелем питания МВ-35кВ ВЛ 35кВ Биофабрика, данное отключение произошло после перекаты патрона ЛС (сигнальной лампы) «блинкер не поданы на пульт №9» «Центральная сигнализация», что стало результатом перекаты шпильки (+) ПС на корпусе лампы при включением ключом ПС «перезагрузка сигнализации» в положении на ПС.	В результате ослабления изоляции жил цепей управления МВ-35кВ ВЛ 35кВ Биофабрика, произошло нештатное формирование сигнала на отключения выключателя.	Провести ревизию вторичных цепей на ПС 110 кВ Лорис на МВ-35 кВ Биофабрика.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис	361	15.12.2023	15.12.2023	Из-за воздействия атмосферных явлений на опоре №80 фазы "А" были обнаружены следы перекаты на проволке и изоляторе предположительно в результате обильных атмосферных осадков в виде дождя и мокрого снега.	По причине воздействия атмосферных явлений выявлены на опоре №80 фазы "А" выявлены следы перекаты изоляции на проволке и изоляторе, предположительно в результате обильных атмосферных осадков в виде дождя и мокрого снега.	Провести ветровой осмотр КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис на предмет повреждений и загрязнения изоляторов опор в пролетах №79-82.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Лорис - Биофабрика с оттайкой на ПС НС-9	363	16.12.2023	16.12.2023	В результате проведения планового контроля на ВЛ 35 кВ Лорис-Биофабрика с оттайкой на ПС НС-9, 15.12.2023 (протокол № 23.69) обнаружен нагрев шпильки фазы "С" на опоре №1 и шпильки фазы "С" опоры № 26 сверх допустимого.	В процессе эксплуатации произошло нагрев шпильки фазы "С" на опоре №1 и шпильки фазы "С" опоры № 26 сверх допустимого.	Провести ТВК ВЛ 35 кВ Лорис - Биофабрика с оттайкой на ПС НС-9.	16.12.2023	16.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Октябрьская	368	19.12.2023	19.12.2023	В результате послеаварийного осмотра обнаружены следы перекаты на проволке фазы "В" и "С" на опоре № 15, в результате заноса стороннего предмета (металлизированная лента).	Занос стороннего предмета на ВЛ 35 кВ Октябрьская - Кереманитовый завод на опоре №15 проводов фазы "В" и "С".	Провести ветровой осмотр ВЛ 35 кВ Октябрьская - Кереманитовый завод в пролете опор № 14-16.	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2 ПС 110 кВ Западная-2	370	21.12.2023	21.12.2023	В результате нарушения свойств материала маслястой прокладки образовалась капальная течь в местах разрыва фаз выключателя МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь, образовалась капальная течь, что привело к дальнейшему выводу в ремонт для доливки масла в фазы "А", "В", "С".	В результате нарушения герметичности маслястой прокладки в местах разрыва фаз выключателя МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь, образовалась капальная течь, что привело к дальнейшему выводу в ремонт.	Провести ревизию маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Западная-2 на предмет наличия течи масла.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Западная-2 - Тургеневская I цепь с оттайкой на ПС Дальняя	401	26.12.2023	26.12.2023	По причине заноса стороннего предмета на CP-1-110 кВ ПС 110 кВ Тургеневская произошло замыкание фаз "В" и "С".	В результате заноса стороннего предмета на CP-1-110 кВ ПС 110 кВ Тургеневская произошло нарушение электрической изоляции, что привело к замыканию фаз "В" и "С".	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ПС 110 кВ Тургеневская на предмет наличия несанкционированных свалок и мусора.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Западная-2	384	26.12.2023	27.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло нагрев болтового соединения фазы "А" на конденсаторной базе №107 БСК-110 ПС 110 кВ Западная-2.	По причине длительного воздействия температуры фазы "А" на конденсаторной базе №107 БСК-110 на ПС 110 кВ Западная-2 произошел выход в ремонт.	Провести усиленный ТВК контроль БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Западная-2.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Гергюловский ЭЭС	ТП	10 (10,5)	КТП 100,4 кВ СР-3-916	31	07.01.2023	08.01.2023	В следствии старения изоляции произошло электродуговое повреждение в ТНЭС-3-916, что привело к термическому разрушению РУ-0,4кВ КТП 100,4 кВ СР-3-916 в ст.Саратовская.	В следствии электродугового повреждения в ТНЭС-3-916 произошло термическое повреждение оборудования РУ-0,4кВ.	Провести внеочередной осмотр ТНЭС-3-916 после замыкания РУ-0,4 кВ .	07.01.2023	08.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Гергюловский ЭЭС	ТП	10 (10,5)	КТП 100,4 кВ ЧР-1-781	35	11.01.2023	12.01.2023	В результате старения изоляции отключился силовой трансформатор Т-1. Выброс масла, клубы дыма из под крышки силового трансформатора.	В результате перегрева отключился силовой трансформатор Т-1. Выброс масла, клубы дыма из под крышки силового трансформатора.	Гл. инженеру ГК РЭС выполнить осмотр ТП ЧР-1-781 (инженеру ГК РЭС Богатырева Д.Т. заменить трансформатор в ТП-ЧР-1-781, заменить потребный по нормальности масло).	11.01.2023	12.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Гергюловский ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 ТП Б-4-713 № 1	83	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия стихийных явлений выявлен слесст проводов в пролете опор №6-7.	В результате воздействия стихийных явлений выявлен слесст проводов в пролете опор №6-7.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Б-4-713 Л-1.	07.02.2023	07.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-2	193	08.02.2023	09.02.2023	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра дерева в пролете опор №6 2-26 -- 2-27 (без повреждений).	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра дерева в пролете опор №6 2-26 -- 2-27 (без повреждений).	Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2	08.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	231	12.02.2023	12.02.2023	выявлено склест проводов ВЛ-10 кВ МТ-3 в пролетах опор № 25 - № 26 (снегопад, ветровые нагрузки).	склест проводов ВЛ-10 кВ МТ-3 в пролетах опор № 25 - № 26	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3.	12.02.2023	12.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-9	241	15.02.2023	15.02.2023	В результате осмотра выявлен обрыв проводов в пролете опор №5/85-№5/86.	Обрыв проводов в пролете опор №5/85-№5/86.	Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Б-9 провести замену поврежденного провода в пролете опор №5/85-№5/86.	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП Б-5-722 № 2	273	18.02.2023	18.02.2023	В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв вилки и склест ф. "В" на опоре №7-4.	В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв вилки и склест ф. "В" на опоре №7-4.	Г.И.инженер Г.К.РЭС Богатыреву Д.Г. организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л1-2 ТП Б-5-722, особое внимание обратить на ДЖР, провис проводов. По окончании осмотра разработать комплекс мероприятий по устранению замечаний Г.И.инженер Г.К.РЭС Богатыреву Д.Г. организовать устранение обрыва вилки и склеста проводов ф. "В" на оп. №1-40/11 и провисание РПВ АВ 0,4кВ Л1-2 в ТП Б-5-722.	18.02.2023	18.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СР-6-806 № 2	200	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен склест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-7.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен склест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-7.	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП СР-6-806 № 2.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СР-2-786 № 1	272	21.02.2023	21.02.2023	В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв вилки изолятора на опоре №1.	В результате после аварийного осмотра выявлен обрыв вилки изолятора на опоре №1.	Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1-1 ТП СР-2-786, особое внимание обратить на ДЖР, провис проводов. Организовать устранение обрыва вилки провода и провисание РПВ АВ 0,4кВ Л1-1 в ТП СР-2-786	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП Б-9-767 № 1	268	21.02.2023	21.02.2023	В результате после аварийного осмотра выявлен обрыва нулевого провода в пролете опор №1-1 - 1-2.	В результате после аварийного осмотра выявлен обрыва нулевого провода в пролете опор №1-1 - 1-2.	Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л1-2 ТП Б-9-767, особое внимание обратить на ДЖР, провис проводов. Организовать устранение обрыва провода и провисание РПВ АВ 0,4кВ Л1-1 в ТП Б-9-767.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП Б-4-713 № 2	320	21.03.2023	21.03.2023	В ходе осмотра обнаружен склест проводов в пролетах опор № 7-8 в результате воздействия атмосферных явлений.	В ходе осмотра обнаружен склест проводов в пролетах опор № 7-8 в результате воздействия атмосферных явлений.	Г.л. инженер Г.К.РЭС Богатыреву Д.Г. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП Б-4-713, особое внимание уделить провису проводов. Г.л. инженеру Г.К.РЭС Богатыреву Д.Г. после устранения склеста проводов возобновить подачу электроэнергии по нормальной схеме.	21.03.2023	21.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СР-6	458	13.05.2023	13.05.2023	Входе осмотра выявлено повреждение на ТП СР-6-806 (Перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С")	повреждение на ТП СР-6-806 (Перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С").	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СР-6 Провести замену ПК 10 кВ (фазы "А", "В", "С" в ТП СР-6-806	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	472	20.05.2023	20.05.2023	Входе осмотра обнаружена причина отключения: перекрытие воровьем фазы "А", "В" на крышке трансформатора ТП МТ-3-839	Входе осмотра обнаружена причина отключения: перекрытие воровьем фазы "А", "В" на крышке трансформатора ТП МТ-3-839	Провести осмотр ВЛ 10 кВ МТ-3	20.05.2023	20.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-4	505	30.05.2023	30.05.2023	В результате осмотра установлена причина отключения: перекрытие животным проходных изоляторов фазы "А" "В" в ТП Б-4-711.	перекрытия животным проходных изоляторов фазы "А" "В" в ТП Б-4-711.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ Б-4. Провести замену проходных изоляторов на ТП Б-4-711.	30.05.2023	30.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-5	519	01.06.2023	01.06.2023	Входе послесваривного осмотра ВЛ-10 кВ МТ-5, выявлен склест проводов в пролете опор №6/59-60.	Входе послесваривного осмотра ВЛ-10 кВ МТ-5, выявлен склест проводов в пролете опор №6/59-60.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ МТ-5.	01.06.2023	01.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЧР-5-775 № 2	535	02.06.2023	02.06.2023	В результате ветровой нагрузки произошел склест проводов в пролете оп. №5-6	Склест проводов в пролете оп. № 5-6 на ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП ЧР-5-775	Г.л. инженеру Богатыреву Д.Г. провести устранение склеста проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП ЧР-5-775	02.06.2023	02.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП 100,4 кВ ЧР-5-775	534	02.06.2023	03.06.2023	В результате длительной эксплуатации произошло электродуговое повреждение Т-1 в КТП 100,4 кВ ЧР-5-775.	Межвитковое замыкание внутри ТМ в ТП ЧР-5-775	Выполнить замену Т-1 в КТП 100,4 кВ ЧР-5-775.	02.06.2023	03.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-9	559	14.06.2023	14.06.2023	Входе осмотра ВЛ 10 кВ Б-9 установлена причина отключения: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Провести осмотр ВЛ 10 кВ Б-9	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-5	594	23.06.2023	23.06.2023	Входе осмотра ВЛ 10 кВ Б-5 обнаружена причина отключения: разрушение ОПН фазы "А" в ТП-5-861	разрушение ОПН фазы "А" в ТП-5-861	Провести осмотр ВЛ 10 кВ Б-5 Провести замену ОПН фазы "А" в ТП-Б-5-861	23.06.2023	23.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-11	606	27.06.2023	27.06.2023	Входе осмотра ВЛ 10 кВ Б-11 обнаружен склест проводов в пролете опор №6/6 - 7.	склест проводов в пролете опор №6/6 - 7.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ Б-11	27.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-5	607	27.06.2023	27.06.2023	Входе осмотра ВЛ 10 кВ МТ-5 обнаружен склест проводов в пролете опор № 11 - № 12	склест проводов в пролете опор № 11 - № 12	Провести осмотр ВЛ 10 кВ МТ-5	27.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-5	632	01.07.2023	01.07.2023	Входе осмотра ВЛ 10 кВ МТ-5 обнаружен склест фазы "В" "С" в пролете опор № 14-№15.	склест фазы "В" "С" в пролете опор № 14-№15.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ МТ-5	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-5	713	11.07.2023	11.07.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-5 обнаружена причина отключения: склест проводов в пролете опор № 4-№3.	склест проводов в пролете опор № 4-№3.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-5	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-9	715	11.07.2023	11.07.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-9 обнаружена причина отключения: склест проводов в пролете опор №7-№8.	склест проводов в пролете опор №7-№8.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-9	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-9	714	14.07.2023	14.07.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-9 обнаружена причина отключения: склест проводов в пролете опор №7-№8	склест проводов в пролете опор №7-№8.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-9.	14.07.2023	14.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-9	792	27.07.2023	27.07.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-9 обнаружена причина отключения: склест проводов в пролете опор № 9-10.	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-9 обнаружена причина отключения: склест проводов в пролете опор № 9-10.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-9	27.07.2023	27.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СР-6	793	28.07.2023	28.07.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СР-6 установлена причина отключения: слет изолятора на опоре № 2-16 на ВЛ-10 кВ СР-6.	слет изолятора на опоре № 2-16 на ВЛ-10 кВ СР-6.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СР-6 Провести замену изолятора на опоре 2-16 на ВЛ-10 кВ СР-6	28.07.2023	28.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 35 кВ Горный Ключ	909	11.08.2023	11.08.2023	В результате внутренней неисправности блока управления выключателем произошло аварийное отключение ВВ-10 ГК-9.	Произошло аварийное отключение выключателя ВВ-10 кВ ГК-9 по внутренней неисправности блока управления выключателем (Гр. СМ), в связи с отсутствием индикации внешних светодиодных указателей "ПИТАНИЕ", "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ТОТОВ", и отказом в работе коммутационных возможностей выключателя по причине изменения свойств внутренних конденсаторов блока.	Провести замену блока управления выключателем ВВ-10 кВ ГК-9.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	944	26.08.2023	26.08.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружена причина отключения: перекрытие птицей РТП МТ-3-860.	перекрытие птицей РТП МТ-3-860.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3	26.08.2023	26.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-7-СР-8	962	05.09.2023	05.09.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-7 обнаружен разрушенный изолятор фазы "В" на опоре № 57.	разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 57.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-7. Провести замену изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ Б-7 опора № 57.	05.09.2023	05.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СР-6	981	10.09.2023	10.09.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СР-6 обнаружен обрыв вилки проводов на опоре № 3-1	обрыв вилки проводов на опоре № 3-1	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СР-6. Провести восстановление вилки проводов на опоре № 3-1 на ВЛ-10 кВ СР-6.	10.09.2023	10.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП Б-4-709 № 4	50	08.10.2023	08.10.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел слет изолятора в пролете опор 3-4--3-5.	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел слет изолятора в пролете опор 3-4--3-5.	Г.И.К.РЭС Богатыреву Д.Г. осмотреть ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП Б-4-709, особое внимание уделить состоянию ОСИ Г.И.К.РЭС Богатыреву Д.Г. устранить слет изолятора на опоре 3-4 ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП Б-4-709	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СР-5-881 № 2	51	08.10.2023	08.10.2023	При осмотре обнаружен склест проводов в пролете опор 12-13.	При осмотре обнаружен склест проводов в пролете опор 12-13 в результате воздействия ветровой нагрузки.	Г.И.К.РЭС осмотреть ВЛ-0,4кВ №2 от ТП СР-5-881, особое внимание уделить провису проводов Г.И.К.РЭС устранить склест проводов в пролете опор 12-13 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП СР-5-881	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП Б-11-741 № 2	52	08.10.2023	08.10.2023	При осмотре обнаружен слет изолятора опоры 12.	Слет изолятора на опоре 12 на ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП Б-11-741.	Г.И.К.РЭС осмотреть ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП Б-11-741, особое внимание уделить ОСИ Г.И.К.РЭС устранить слет изолятора на опоре 12 на ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП Б-11-741.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ТП	0.38	КТП 100,4 кВ ЧР-5-775	53	08.10.2023	08.10.2023	В результате старения изоляции произошло отключение АВ-0,4кВ № 3 в ТП ЧР-5-77.	Отказ в включении АВ-0,4кВ № 3 в ТП ЧР-5-775.	Г.И.К.РЭС осмотреть РУ-0,4кВ в ТП ЧР-5-775 Г.И.К.РЭС Богатыреву Д.Г. заменить АВ-0,4кВ № 3 от ТП ЧР-5-775	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-9	36	08.10.2023	08.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-9 обнаружен склест проводов в пролете опор № 5-87 - № 5-88, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ Б-9 обнаружен склест проводов в пролете опор № 5-87 - № 5-88	Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Б-9	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	69	14.10.2023	14.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружено перекрытие птицей на РТП-100,4 кВ МТ-3-860.	На ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружено перекрытие птицей на РТП-100,4 кВ МТ-3-860.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3	14.10.2023	14.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	76	16.10.2023	16.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ МТ-3 установлена причина отключения: перекрытие ТП-100,4 кВ МТ-3-747 птицей.	На ВЛ-10 кВ МТ-3 установлена причина отключения: перекрытие ТП-100,4 кВ МТ-3-747 птицей.	Провести осмотр в ТП-100,4 кВ МТ-3-747	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	75	20.10.2023	20.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружен склест проводов в пролете опор № 19-№20, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружен склест проводов в пролете опор № 19-№20, в результате воздействия ветровых нагрузок.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3	20.10.2023	20.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-2	102	26.10.2023	26.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ Б-2 обнаружено перекрытие птицей проводов в пролете опор № 5 - № 6.	На ВЛ-10 кВ Б-2 обнаружено перекрытие птицей проводов в пролете опор № 5 - № 6.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-2	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЧР-5-775 № 2	228	26.11.2023	26.11.2023	Отключен АВ-0,4кВ Л1-2 от ДЗ	Склест проводов в пролете опор 6-7 Л1-2 от ТП ЧР-5-775	Г.л. инженеру Богатыреву Д.Г. осмотреть ВЛ-0,4кВ №2 от ЧР-5-775, особое внимание уделить провису проводов. Г.л. инженеру Богатыреву Д.Г. устранить склест проводов и запаять потребнейшей по нормальной схеме.	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СР-6	240	27.11.2023	27.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СР-6 обнаружено перегорание ПК-10 кВ в ТП СР-6-807 по причине перегрева в массивном отсеке ТП.	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СР-6 обнаружено перегорание ПК-10 кВ в ТП СР-6-807 по причине перегрева в массивном отсеке ТП.	Провести осмотр ТП СР-6-807 Провести замену ПК-10 кВ в ТП СР-6-807.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МТ-3	239	29.11.2023	29.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружен склест проводов в пролете опор № 12-№ 13, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ МТ-3 обнаружен склест проводов в пролете опор № 12-№ 13, в результате воздействия ветровых нагрузок.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-3.	29.11.2023	29.11.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кТП Т7-576 №1	333	12.12.2023	12.12.2023	В результате воздействия ветрового потока воздуха окружающей среды 10-15 м/с произошел сдвиг проводов в пролетах опор 1/9-1/10.	В результате воздействия ветрового потока воздуха окружающей среды 10-15 м/с произошел сдвиг проводов в пролетах опор 1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП Т7-576 в результате регулировки стрелы провода.	Проведение внеочередного осмотра с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ на предмет повреждения проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП Т7-576. Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП Т7-576 на предмет провиса стрелы проводов.	12.12.2023	12.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ НС-16-8	20	06.01.2023	06.01.2023	В результате грозовых перенапряжений произошло повреждение ОПН-10 НС-16-8 фазы "В" и "С" в ящике НС-16-8.	В результате перенапряжений произошло электродуговое повреждение ОПН-10 НС-16-8 фазы "В" и "С" в ящике НС-16-8.	Проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ НС-16-8 в пролетах опор №№ 1-5	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969 Л-3	38	08.01.2023	08.01.2023	В результате просадки опорного основания обнаружен сдвиг проводов в пролете опор № 13-14.	Сдвиг проводов в пролете опор № 13-14.	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969 Л-3 на наличие регулировки габарита проводов.	08.01.2023	08.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969 Л-4	32	10.01.2023	10.01.2023	Отключено по причине высокой нагрузки на АВ-0,4 кВ.	В результате превышения номинальных токов отключился АВ-0,4 кВ	Провести перераспределение нагрузок на ТП КУ-4-969.	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	10	СК-11-686а	40	10.01.2023	10.01.2023	В результате электродугового повреждения произошло перерыв в РУ-10 кВ и перерыве ПК-10 кВ на ТП СК-11-686а.	Перегорание ПК-10 кВ на ТП СК-11-686а	Провести шаблонный осмотр ТП СК-11-686а	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ -КУ-3-958 Линия 3	36	10.01.2023	10.01.2023	В результате превышения номинальной токовой нагрузки отключился АВ-0,4 кВ.	В результате превышения номинальной токовой нагрузки отключился АВ-0,4 кВ.	Провести внеочередной осмотр ТП-КУ-3-958 Л-3 после замены АВ-0,4 кВ.	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-977 Л-2	39	10.01.2023	10.01.2023	В результате посещения внешнего осмотра обнаружено превышение нагрузки свыше допустимой.	Превышение нагрузки свыше допустимой.	Провести замер нагрузок ТП-КУ-4-977, по итогам разработать план мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей.	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	10	КТП ЕЛ-2-812	41	12.01.2023	12.01.2023	В результате старения изоляции перегорели плавающие вставки ПК-10 кВ	В результате электродугового повреждения перегорели плавающие вставки ПК-10 кВ	Провести переборку нагрузок на ТП ЕЛ-2-812-400 кВА.	12.01.2023	12.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - СК-5	46	19.01.2023	19.01.2023	В результате старения изоляции произошло повреждение кабельного ввода 10 кВ в ТП СК-5-698П (гостиница "Наш Двор").	В результате нарушения изоляции кабельного ввода в ТП произошло отключение.	Провести шаблонный осмотр ВЛ-10 кВ в здании ТП СК-5-698П (гостиница "Наш Двор")	19.01.2023	19.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-977 Л-1	64	26.01.2023	26.01.2023	В результате посещения внешнего осмотра обнаружено превышение нагрузки свыше допустимой.	В результате посещения внешнего осмотра обнаружено термическое повреждение вставки нарушения электрического контакта ПУ на опоре №1	Провести замер нагрузок ТП-КУ-4-977, по итогам разработать план мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей.	26.01.2023	26.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - НС-4-101	66	27.01.2023	27.01.2023	В результате проверки в высоковольтном отсеке потребительской ТП ЕЛ-8-876в СНТ "КСТ-2" РТИ-10 в сторону ТП ЕЛ-8-876в произошло отключение НС-4-101.	В результате проверки в высоковольтном отсеке потребительской ТП ЕЛ-8-876в СНТ "КСТ-2" РТИ-10 в сторону ТП ЕЛ-8-876в произошло нарушение электрической изоляции.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - НС-4-101 до потребительской ТП ЕЛ-8-876в.	27.01.2023	27.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ Л-103	73	28.01.2023	28.01.2023	В результате осмотра выявлено повреждение на потребительской оттайке (ИП Кошурникова).	Осмотр ВЛ-10 кВ Л-103	Осмотры ВЛ-10 кВ Л-311	28.01.2023	28.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ Л-311	74	30.01.2023	30.01.2023	Самостоятельное включение П-8 потребительской оттайки ИП Кошурникова без предельных прозвонов испытателя.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л-311	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л-311	30.01.2023	30.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - В3-2	87	01.02.2023	01.02.2023	Попадание стороннего предмета с самоустраниванием, в пролетах оп №13-№134 (без повреждений).	Попадание стороннего предмета	Провести осмотр ВЛ-10 кВ В3-2 на наличие в окрестных зонах расположенных строительных материалов.	01.02.2023	01.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ АГР-7	94	03.02.2023	03.02.2023	Причина отключения-повреждения (значительно, замена опоры не требуется) опора № 2-10 установленным транспортным средством, в связи с чем произошел сдвиг проводов и повреждение изолятора ф. "С" на опоре 2-10.	Сдвиг проводов и повреждение изолятора ф. "С" на опоре № 2-10.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АГР-7.	03.02.2023	03.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ НС-17-4	100	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов на ВЛ-10кВ НС-17-4 в пролетах опор №10-11.	Сдвиг проводов на ВЛ-10кВ НС-17-4 в пролетах опор №10-11.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НС-17-4	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - СК-2	126	07.02.2023	07.02.2023	В результате электродугового повреждения произошло перерыв в высоковольтном отсеке ТП СК-2-1275 и перегорание ПК-10 кВ.	перегорание ПК-10 кВ в ТП СК-2-1275.	Осмотры ВЛ-10 кВ СК-2 в ТП СК-2-1275 Заменить ПК на ТП СК-2-1275	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - НС-4-101	153	07.02.2023	07.02.2023	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра ветки, находящиеся за пределами охранной зоны, в пролетах опор № 27 - 28.	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра ветки, находящиеся за пределами охранной зоны, в пролетах опор № 27 - 28.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НС-4-101 в пролетах опор № 27 - 28	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - СК-2	154	07.02.2023	07.02.2023	Выявлено превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки.	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СК-2	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - СК-2	157	07.02.2023	07.02.2023	После осмотра ВЛ-10 кВ СК-2 обнаружено перерыв в ПК-10 кВ в высоковольтном отсеке ТП СК-2-1275 и ТП СК-2-723.	Перерыв в ПК-10 кВ в высоковольтном отсеке ТП СК-2-1275 и ТП СК-2-723.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СК-2	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ НС-17-4	159	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия стихийных явлений выявлены следы повреждения изолятора опоры №11 Фазы "А" и обрыв вставки.	В результате воздействия стихийных явлений выявлены следы повреждения изолятора опоры №11 Фазы "А" и обрыв вставки.	Провести замену поврежденного изолятора фазы "А" опоры №11.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - ХЛ-11	176	07.02.2023	07.02.2023	В результате превышения номинальных токов допустимой токовой нагрузки отключился МВ-10 кВ ХЛ-11.	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в МВ-10 кВ ХЛ-11.	Провести перерасчет нагрузок ВЛ 10 - ХЛ-11.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ Дачи1-2-линия	85	07.02.2023	07.02.2023	В результате нарушения электрического контакта отключился АВ-0,4 кВ.	В результате перегрузки отключился АВ-0,4 кВ.	Провести перерасчет нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Дачи1-2-линия.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275 Л-2	88	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений отключился АВ-0,4кВ Л-2.	В результате воздействия атмосферных явлений отключился АВ-0,4кВ Л-2.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275 Л-2	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-977 Л-1	90	07.02.2023	08.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ 0,4 кВ КУ-4-977 Л-1.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ 0,4 кВ КУ-4-977 Л-1.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КУ-4-977 Л-1.	07.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275 Л-2	95	08.02.2023	08.02.2023	В результате старения изоляции произошло отключение АВ-0,4 кВ.	В результате превышения нагрузки произошло отключение	Провести перерасчет нагрузок ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275 Л-2	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275 Л-1	145	08.02.2023	08.02.2023	В результате перегрузки линии №1 на ТП СК-2-1275 отключился АВ 0,4 кВ	В результате посещения внешнего осмотра выявлен перегруз ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275 Л-1.	Распределить нагрузки на линии №1 ТП СК-2-1275	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	0,38	КТП 100,4 кВ КУ-1-345	148	08.02.2023	08.02.2023	В результате после аварийного осмотра КТП 100,4 кВ КУ-1-345 выявлено превышение допустимых нагрузок ВЛ-0,4 Л-6.	В результате посещения внешнего осмотра КТП 100,4 кВ КУ-1-345 выявлено превышение допустимых нагрузок ВЛ-0,4 Л-6.	Распределение нагрузок на линии №6 на КТП 100,4 кВ КУ-1-345	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	10	КТП 100,4 кВ КУ-4-943	221	08.02.2023	09.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра ТП КУ-4-943 выявлено превышение допустимых токовых нагрузок АВ-0,4 кВ вышел из строя.	В результате посещения внешнего осмотра ТП КУ-4-943 выявлено превышение допустимых токовых нагрузок ВЛ 0,4 кВ	Провести перераспределение нагрузок на ТП КУ-4-943 Осуществлять контроль сверхнормативного потребления нагрузки потребителя.	08.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ЕЛ-5-809 № 4	155	08.02.2023	08.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра ТП ЕЛ-5-809 выявлено превышение допустимых нагрузок ВЛ 0,4 кВ	В результате посещения внешнего осмотра ТП ЕЛ-5-809 выявлено превышение допустимых нагрузок ВЛ 0,4 кВ	Провести перераспределение нагрузок на ЕЛ-5-809 Линия № 4	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	10	КТП РИ-7-3-904	222	08.02.2023	09.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в ТП РИ-7-3-904.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в ТП РИ-7-3-904.	Проводить своевременный контроль сверхнормативного потребления нагрузки потребителя. Провести ТО ТП РИ-7-3-904.	08.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ЕЛ-2-825-4 линия	99	09.02.2023	09.02.2023	В результате перегрузки произошло отключение АВ 0,4 Л-2	В результате превышения номинальных токов произошло отключение АВ 0,4 Л-2	Провести перерасчет нагрузок на ТП КУ-1-345	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП РИ-7-3-904 Л-2	167	09.02.2023	09.02.2023	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токовых нагрузок выше допустимых значений.	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токовых нагрузок выше допустимых значений.	Провести ТО ТП РИ-7-3-904	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ КУ-4	211	09.02.2023	09.02.2023	В результате осмотра выявлено перегорание шлейфа фазы "С" на опоре №2.	В результате осмотра выявлено перегорание шлейфа фазы "С" на опоре №2.	Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КУ-4.	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ КУ-1	215	09.02.2023	09.02.2023	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в ВВ-10 КУ-1.	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в ВВ-10 КУ-1.	Внеочередной осмотр ВЛ-10 КУ-1.	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП ХЛ-11-1284 Л-2	174	09.02.2023	09.02.2023	В результате превышения номинальных токов допустимой нагрузки отключился АВ-0,4 кВ.	В результате превышения номинальных токов допустимой нагрузки отключился АВ-0,4 кВ.	Провести ТО АВ-0,4 кВ ТП ХЛ-11-1284 Л-2	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-1-345 Л-2	203	10.02.2023	10.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Провести ТО ТП КУ-1-345	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-1-345 Л-2	204	10.02.2023	10.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Провести ТО на ТП КУ-1-345.	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-1-345 Л-2	205	10.02.2023	10.02.2023	Выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Провести ТО ТП КУ-1-345	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	10	КТП 100,4 кВ КУ-4-943	223	10.02.2023	10.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено увеличение нагрузки сверх допустимой.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено увеличение нагрузки сверх допустимой.	Проводить проверку потребленной нагрузки и распределение ее равномерно по всем фидерам. Провести ТО ТП КУ-4-943 Л-5.	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП ХЛ-11-1284 Л-3	181	10.02.2023	10.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Прераспределение нагрузок на ТП ХЛ-11-1284 линии №3.	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП РИ-7-3-915 №1	232	10.02.2023	10.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено перегорание ПН ф С на рубильнике 0,4 кВ линии 1.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено перегорание ПН ф С на рубильнике 0,4 кВ линии 1.	После замены ПН фазы "С" произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП РИ-7-3-915 №1. Заменить ПН ф. "С" на ТП РИ-7-3-915 линии 1.	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП ХЛ-11-1284 Л-3	206	11.02.2023	11.02.2023	Превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Провести ТО ТП ХЛ-11-1284	11.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ ТП ХЛ-11-1284 Л-3	230	11.02.2023	11.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение нагрузки выше допустимой.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение нагрузки выше допустимой.	Провести ТО ТП ХЛ-11-1284	11.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	0,38	КТП 100,4 кВ КУ-3-216	234	11.02.2023	11.02.2023	В результате осмотра обнаружено превышение нагрузки выше допустимой.	В результате осмотра обнаружено превышение нагрузки выше допустимой.	Провести ТО ТП КУ-3-216	11.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - ЕЛ-1	217	12.02.2023	12.02.2023	В результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра ветки дерева в пролете опор 8-10-8-12 (ветки деревьев касаются фаз без повреждений).	Наброс порывом ветра веток дерева	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-1	12.02.2023	12.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ТП	10	КТП 100,4 кВ Л1-1007	122	14.02.2023	14.02.2023	В результате осмотра ТП Л1-1-1007 выявлено перерыв в высоковольтном отсеке на ПК-10 кВ.	В результате осмотра ТП Л1-1-1007 выявлено перерыв в высоковольтном отсеке на ПК-10 кВ.	Провести осмотр КТП 100,4 кВ Л1-1007	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 кВ КУ-6	237	14.02.2023	14.02.2023	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в ВВ-10 КУ-6.	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в ВВ-10 КУ-6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ КУ-6.	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969 Л-4	226	14.02.2023	14.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение нагрузки выше допустимой.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение нагрузки выше допустимой.	Провести перераспределение нагрузок на ТП КУ-4-969	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969/2 Л-1	228	14.02.2023	14.02.2023	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение допустимой нагрузки.	В результате посещения внешнего осмотра выявлено превышение допустимой нагрузки.	Провести перераспределение нагрузок на ТП КУ-4-969/2	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Клеопатинский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969/2 Л-1	227	15.02.2023	15.02.2023					

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СК-5-744 № 3	219	21.02.2023	21.02.2023	в результате обрыва ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №1-2 произошло отключение АВ 0,4кВ на тп СК-5-744 линии №2	выявлен обрыв ВЛ в пролете опор №1-2.	Осмотр ВЛ 0,4кВ на ТП СК-5-744 линии №3.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-10	250	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра ВЛ-10 СК-10 в результате атмосферных явлений выявлен обрыв проводов в пролетах опор 1/33-1/37.	После осмотра ВЛ-10 СК-10 в результате атмосферных явлений выявлен обрыв проводов в пролетах опор 1/33-1/37.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-10.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП НС-3-102-818 № 3	212	21.02.2023	21.02.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 от ТП НС-3-102-818 №-3.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-3	253	24.02.2023	24.02.2023	В результате осмотра выявлено на ЛР-36 опоры №59 разрушение РВО-10 фазы "В"	В результате осмотра выявлено на ЛР-36 опоры №59 разрушение РВО-10 фазы "В"	Провести осмотр ВЛ 10 кВ - КУ-3 Провести замену на ЛР-36 опоры №59 разрушенного РВО-10 фазы "В".	24.02.2023	24.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП НС-3-102-818 № 2	182	24.02.2023	24.02.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов выше допустимых значений.	Провести ТО на ТП НС-3-102-818	24.02.2023	24.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ-8	257	26.02.2023	26.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов в пр. опор №16-17.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов в пр. опор №16-17.	Провести осмотр ВЛ 10 НС -4-01	26.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969 Л-2	218	28.02.2023	28.02.2023	В результате осмотра выявили отгоревший наконечник фазы "С" на АВ-0,4 кВ.	В результате осмотра выявили отгоревший наконечник фазы "С" на АВ-0,4кВ.	Провести внеочередной осмотр на ТП КУ-4-969 линии №2. Замена отгоревшего наконечника на АВ-0,4 кВ в ТП КУ-4-969 линии №2.	28.02.2023	28.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ТП	0.38	КТП 100,4 кВ СК-11-796	256	03.03.2023	03.03.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено термическое повреждение АВ 0,4 кВ.	В результате послесваривного осмотра выявлено термическое повреждение АВ 0,4 кВ.	Замена АВ 0,4 кВ линии №2, №3, №4, №5	03.03.2023	03.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СК-11-689 Л-2	274	06.03.2023	06.03.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП СК-11-689 линии 3.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП СК-11-689 линии 3.	Провести перерасчет нагрузок на ТП СК-11-689 линии 3.	06.03.2023	06.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-8-857 № 1	275	06.03.2023	07.03.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено некорректность счетчика и КЗ потребителя проживающего по адресу ст. Елизаветинская ул. Дачный 325.	В результате послесваривного осмотра выявлено некорректность счетчика и КЗ потребителя проживающего по адресу ст. Елизаветинская ул. Дачный 325.	Провести Осмотр ВЛ 0,4кВ на ТП ЕЛ-8-857 линии №1	06.03.2023	07.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ВЛ7-828 Л-1	278	07.03.2023	07.03.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальной нагрузки.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальной нагрузки.	Провести ТО ТП ВЛ7-828	07.03.2023	07.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-8-935 № 1	285	09.03.2023	09.03.2023	В результате послесваривного осмотра выявлен перегруз на ТП ЕЛ-8-935 линии №1.	В результате послесваривного осмотра выявлен перегруз на ТП ЕЛ-8-935 линии №1.	осмотр ВЛ 0,4 кВ линии 1 на ТП ЕЛ-8-935	09.03.2023	09.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ АПР-7	299	10.03.2023	10.03.2023	В результате осмотра на ВЛ-10 АПР-7 обнаружена сбитая опора № 2-8 2-8	В результате осмотра на ВЛ-10 АПР-7 обнаружена сбитая опора № 2-8 2-8	Провести осмотр на ПС 35 кВ ВЛ 10- АПР-7. Провести замену опоры 2-8 на ВЛ-10 кВ АПР-7.	10.03.2023	10.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-4	304	12.03.2023	12.03.2023	Причина отключения: ВЛ-10 кВ КУ-4 перемалывание проводов фаз А,В,С стальной тешкой в пролете опор №2-4-№2-5.	Причина отключения: ВЛ-10 кВ КУ-4 перемалывание проводов фаз А,В,С стальной тешкой в пролете опор №2-4-№2-5.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КУ-4 после нарушения охранной зоны ВЛ стальной сплетешкой.	12.03.2023	12.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХЛ-11	308	15.03.2023	15.03.2023	15.03.23 10 ч. 25 мин. на ПС 35 кВ Хутор Ленина действием МТЗ отключен ВВ-10 ХЛ-11. Причина отключения повреждение на потребительской КЛ-10 от ЛР-10 на опоре №10-25 до ТП-СК-11-727П, потребитель (Зона отдыха "Дачная станция").	В ходе послесваривного осмотра выявлено перерыв в высоковольтном отсеке ТП КУ-6-967.	После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	15.03.2023	15.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-6	329	24.03.2023	24.03.2023	В ходе послесваривного осмотра выявлено перерыв в высоковольтном отсеке ТП КУ-6-967.	В ходе послесваривного осмотра выявлено перерыв в высоковольтном отсеке ТП КУ-6-967.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ- КУ-6 и осмотр ТП КУ-6-967	24.03.2023	24.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ АР-303	331	25.03.2023	29.03.2023	При осмотре выявлено повреждение на КЛ-10кВ АР-303 от ПС-110 кВ Аэропорт до ТП АР-303-305.	При осмотре выявлено повреждение на КЛ-10кВ АР-303 от ПС-110 кВ Аэропорт до ТП АР-303-305.	Провести испытания КЛ-10 кВ АР-303 от ТП АР-303 в сторону ПС 110 кВ Аэропорт.	25.03.2023	25.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВЗ-4	333	25.03.2023	25.03.2023	В ходе осмотра выявлено прекращение в потребительском ТП-ЕЛ-7-925а (кооператив "Дачная станция").	В ходе осмотра выявлено прекращение в потребительском ТП-ЕЛ-7-925а (кооператив "Дачная станция").	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ВЗ-4.	25.03.2023	25.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-8-863 № 2	332	25.03.2023	25.03.2023	В результате осмотра выявлено превышение нагрузки выше номинальных значений на ТП ЕЛ-8-863.	В результате осмотра выявлено превышение нагрузки выше номинальных значений на ТП ЕЛ-8-863.	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ линии 2 от тп ЕЛ-8-863.	25.03.2023	25.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СК-5-752 № 7	334	25.03.2023	26.03.2023	В результате осмотра выявлено превышение нагрузки выше номинальных значений на ТП СК-5-721.	В результате осмотра выявлено превышение нагрузки выше номинальных значений на ТП СК-5-721.	Провести внеочередной осмотр в 0,4 кВ линии №7 от тп СК-5-752.	25.03.2023	26.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП СК-11-796 № 4	337	28.03.2023	28.03.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов ТП СК-11-796	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов ТП СК-11-796	Провести осмотр вЛ 0,4 кВ линии № 4 от ТП ск-11-796	28.03.2023	28.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-3-102	353	06.04.2023	06.04.2023	По причине перевода части нагрузки на ВЛ-10кВ НС-3-102 в связи с выводом в ремонт Т-1 на ПС-35 кВ Елизаветинская произошло отключение НС-3-102.	В результате проверки произошло отключение НС-3-102, по причине перевода части нагрузки на ВЛ-10кВ НС-3-102 в связи с выводом в ремонт Т-1 на ПС-35 кВ Елизаветинская.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - НС-3-102. Ввести в работу МВ-10 кВ НС-3-102 по схеме нормального режима.	06.04.2023	06.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВЛ7-7	354	07.04.2023	07.04.2023	В ходе послесваривного осмотра выявлено перерыв на Р-10 ТП ВЛ7-572, в следствии попадания птицы.	В ходе послесваривного осмотра выявлено перерыв на Р-10 ТП ВЛ7-572, в следствии попадания птицы.	Провести осмотр ТП-ВЛ7-572	07.04.2023	07.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-2-812 № 4	355	08.04.2023	09.04.2023	В результате послесваривного осмотра выявлен перегоревший ПН фазы "В" на рубильнике 0,4кВ Л-4.	В результате проверки номинальных токов перегорел ПН фазы "В" на рубильнике 0,4кВ Л-4.	Провести внеочередной осмотр ТП ЕЛ-2-812. Заменить ПН фазы "В" на ТП ЕЛ-2-812.	08.04.2023	09.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ АПР-7	370	11.04.2023	11.04.2023	В ходе осмотра выявлен обрыв вилки провода фазы "В" на опоре №1-4 в результате воздействия атмосферных явлений.	В ходе осмотра выявлен обрыв вилки провода фазы "В" на опоре №1-4 в результате воздействия атмосферных явлений.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ АПР-7. Провести ремонт вилки провода фазы "В" на опоре 1-4 на ВЛ 10 кВ АПР-7.	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ КУ-3-919-2-линия	366	11.04.2023	11.04.2023	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП КУ-3-919-Л2.	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП КУ-3-919-Л2.	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ на ТП КУ-3-919 линии №2.	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-9	369	12.04.2023	12.04.2023	В ходе послесваривного осмотра выявлено отгоревшие шлейфы на потребительской РТП-10 ВК-9-362.	В ходе послесваривного осмотра выявлено отгоревшие шлейфы на потребительской РТП-10 ВК-9-362.	После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	12.04.2023	12.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-8-814 № 1	375	15.04.2023	15.04.2023	Неудовлетворительное техническое состояние оборудования привело к отключению АВ 0,4кВ	В результате послесваривного осмотра выявлено отключение по причине АВ 0,4 кВ от превышения номинальных токов.	Осмотр ВЛ 0,4 кВ линии №1 ТП ЕЛ-8-814	15.04.2023	15.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СК-5-757 № 5	377	17.04.2023	17.04.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено касание веток дерева к ВЛ 0,4 кВ на вводе потребителя (дом Ст. Староворонцовская ул. пер. Староворонцовский ул. Дачный 5).	В результате послесваривного осмотра выявлено касание веток дерева к ВЛ 0,4 кВ на вводе потребителя (дом Ст. Староворонцовская ул. пер. Староворонцовский ул. Дачный 5).	Направить письмо в адрес потребителя с просьбой расчистить ДКР в пределах ввода ВЛ 0,4 кВ от ТП СК-5-757 № 5.	17.04.2023	17.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-8-814 № 1	381	18.04.2023	18.04.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП ЕЛ-8-814 №-1.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП ЕЛ-8-814 №-1.	Провести осмотр в 0,4 кВ линии №1 от ТП ЕЛ-8-814.	18.04.2023	18.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	390	19.04.2023	19.04.2023	В ходе осмотра КВЛ-10 кВ ВК-2 выявлено повреждение КЛ-10 кВ в потребительской ТП ВК-2-2п	В ходе осмотра КВЛ-10 кВ ВК-2 выявлено повреждение КЛ-10 кВ в потребительской ТП ВК-2-2п	После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	19.04.2023	19.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	394	19.04.2023	19.04.2023	В ходе осмотра выявлено повреждение на потребительской отдален участка ВЛ-10кВ Л-311 в Р-8	В ходе осмотра выявлено повреждение на потребительской отдален участка ВЛ-10кВ Л-311 в Р-8	После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	19.04.2023	19.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	404	20.04.2023	20.04.2023	Выявлено повреждение изоляции на потребительской ТП Л-311-362П	Выявлено повреждение изоляции на потребительской ТП Л-311-362П	После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	20.04.2023	20.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП 100,4 кВ СК-9-700	405	22.04.2023	22.04.2023	Несоблюдение сроков ТО в ремонт оборудования привело к отключению.	Превышение номинальных токов.	Заменить ПК на ТП СК-9-700.	22.04.2023	22.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	413	24.04.2023	24.04.2023	В ходе осмотра выявлена причина отключения:перерывы восторонних предметов фаз "А" и "В" на опоре 9 ВЛ-10 КУ-4	перерывы восторонних предметов фаз "А" и "В" на опоре 9 ВЛ-10 КУ-4	Провести осмотр КВЛ-10 кВ ВК-2	24.04.2023	24.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	414	24.04.2023	24.04.2023	В ходе осмотра выявлены причины отключения: перерывы линий двух проводов фаз "А" и "В" на опоре №9 по ВЛ 10 кВ КУ-4	перерывы линией двух проводов фазы "А" и "В" на опоре №9 по ВЛ 10 кВ КУ-4	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2	24.04.2023	24.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-2-847 № 4	423	01.05.2023	01.05.2023	Обнаружен обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 опоры №9-10 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-847 в следствии повреждения створным транспортом. (закрытая зона съезда).	Обнаружен обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 опоры №9-10 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-847 в следствии повреждения створным транспортом. (закрытая зона съезда).	Обрезать ДКР и устранить обрыв на пролетах опор №9-№10 на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-ЕЛ-2-847.	01.05.2023	01.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-3-102	425	02.05.2023	02.05.2023	Во время послесваривного осмотра выявлено разрушение изоляторов в результате старения на ВЛ 10 кВ НС-3-102 на опоре №7-6.	Разрушение изоляторов в результате старения на ВЛ 10 кВ НС-3-102 на опоре №7-6.	Провести замену изоляторов на ВЛ 10 кВ НС-3-102 опоры №7-6.	02.05.2023	02.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ АР-402 яч.8	436	06.05.2023	06.05.2023	образовано повреждение КЛ-10 кВ АР-402-108 до РП-10 №4, вследствие некачественного бурения.	повреждение КЛ-10 кВ ТП АР-402-108 до РП-10 №4, вследствие некачественного бурения.	Провести осмотр КЛ 10 кВ АР-402 яч.8 Провести монтаж кабельных вставок в заземленный поврежденный участка КЛ и провести высоковольтные испытания на КЛ 10 кВ АР-402 яч.8	06.05.2023	06.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-16-7	439	08.05.2023	08.05.2023	Выявлено повреждение на потребительской КЛ за ЛР-83п к ТП НС-16-7-112д, ТП НС-16-7-1173б. "Российские автомобильные дороги"	Выявлено повреждение на потребительской КЛ за ЛР-83п к ТП НС-16-7-112д, ТП НС-16-7-1173б. "Российские автомобильные дороги"	После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	08.05.2023	08.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СК-9-758 № 3	433	08.05.2023	08.05.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП СК-9-758.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП СК-9-758.	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии №3 ТП СК-9-758	08.05.2023	08.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП 100,4 кВ СК-11-741	438	09.05.2023	09.05.2023	В результате послесваривного осмотра обнаружен сдвиг проводов фаз "А" и "С" на опоре №12.	В результате послесваривного осмотра обнаружен сдвиг проводов фаз "А" и "С" на опоре №12.	Устранить сдвиг, восстановить вакуум проводов на опоре №12 от КТП 100,4 кВ СК-11-741	09.05.2023	09.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-317 №1	437	10.05.2023	10.05.2023	В результате после сваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП КУ-4-317.	В результате после сваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП КУ-4-317.	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии №1 от тп КУ-4-317	10.05.2023	10.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СК-9-743 № 1	453	13.05.2023	13.05.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП СК-9-743.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП СК-9-743.	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии № 1 от ТП СК-9-743.	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-8-935 № 2	454	13.05.2023	13.05.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов ТП ЕЛ-8-935.	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов ТП ЕЛ-8-935.	провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии № 2 от ТП ЕЛ-8-935	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП 100,4 кВ СК-11-767	461	14.05.2023	14.05.2023	В результате проверки номинальных токов выявлено перегорание ПК-10 в следствии превышения тока.	В результате послесваривного осмотра выявлено перегорание ПК-10 в следствии превышения тока.	Провести замену ПК-10 на ТП СК-11-767	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Квондасидский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ-1	457	14.05.2023	14.05.2023	В ходе осмотра выявлено повреждение кабельного ввода 10 кВ ТП РП-3-3-904	повреждение кабельного ввода 10 кВ ТП РП-3-3-904	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ЕЛ-1 Провести переделку кабельной муфты КЛ 10 кВ от опоры 11-34 до ТП-		

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	573	18.06.2023	18.06.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 кВ Л-311 установлена причина отключения: отключение за потребителями П-8		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	18.06.2023	18.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВЦ7	579	19.06.2023	19.06.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 кВ ВЦ7 установлено: На ВЛ-10кВ ВЦ7 на оттайке к ТП ВЦ7-488к «Муеороборучная компания» оборвался провод.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	19.06.2023	19.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ4	595	24.06.2023	24.06.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 ЕЛ4 обнаружено повреждение на потребительской оттайке в ТП-ЕЛ2-524к.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	24.06.2023	24.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП НС-3-102-855 № 2	636	25.06.2023	25.06.2023	В результате ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов в пролете опор №14-15	Сдвиг проводов в пролете опор №14-15	привести ТП ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП НС-3-102-855	25.06.2023	25.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-9	598	26.06.2023	26.06.2023	В результате перекрытия двумя птицами фаз "А", "В" на опоре № 5 по ВЛ 10 кВ ВК-9, произошло электродуговое перекрытие проводов. Без повреждения оборудования.	перекрытия двумя птицами фаз "А", "В" на опоре № 5 по ВЛ 10 кВ ВК-9	Провести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ ВК-9	-	-	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-2-932 № 3	637	26.06.2023	26.06.2023	в результате ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов в пролете опор № 21-22	Сдвиг проводов в пролете опор № 21-22	привести ТП ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-932	26.06.2023	26.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ВЦ7-584 № 1	638	27.06.2023	27.06.2023	В результате ветровой нагрузки произошел сдвиг провода в пролете опор № 1-2	Сдвиг провода в пролете опор № 1-2	привести ТП ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП ВЦ7-584	27.06.2023	27.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-9-748 № 1	674	01.07.2023	01.07.2023	В результате послевариного осмотра выявили обрыв вилки провода на опоре №3 в результате воздействия ветровой нагрузки.	В результате послевариного осмотра выявили обрыв вилки провода на опоре №3 в результате воздействия ветровой нагрузки.	Восстановить вилку провода на опоре №3 ВЛ 0.4 ТП СК-9-748 № 1	01.07.2023	01.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП ВЦ7-980	693	01.07.2023	01.07.2023	В ходе осмотра обнаружена причина отключения: в ТП ВЦ7-980 выгорела губка под ПК-10 кВ фазы "В".	в ТП ВЦ7-980 выгорела губка под ПК-10 кВ фазы "В".	Провести осмотр КТП-10.0.4 кВ ВЦ7-980 Провести замену губки под ПК-10 кВ фазы "В" в КТП-10.0.4 кВ ВЦ7-980	01.07.2023	01.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	740	07.07.2023	07.07.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 кВ ВК-2 установлена причина отключения: повреждение на ВЛ-10кВ КУ-4 КРМ-43 итпшей.	повреждение на ВЛ-10кВ КУ-4 КРМ-43 итпшей.	Провести ремонт: КР-43 на ВЛ-10 кВ КУ-4	07.07.2023	07.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-9	720	08.07.2023	08.07.2023	В результате воздействия атмосферных явлений произошел сдвиг проводов в пролете опор №1/2- №1/3	сдвиг проводов в пролете опор №1/2- №1/3	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-9	08.07.2023	08.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - РП1-73	728	08.07.2023	08.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ РП1-73 установлена причина отключения:перекрытие проводов изоляторами фаз "В" и "С" на потребительской ТП ЕЛ7-841кв.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	08.07.2023	08.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ1	729	08.07.2023	08.07.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 кВ ЕЛ-1 обнаружена причина отключения: ДКР в пролете опор №40 - № 41.	ДКР в пролете опор №40 - № 41.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-1 Провести обрезку ДКР на ВЛ 10 кВ ЕЛ-1	08.07.2023	08.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	786	09.07.2023	09.07.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 кВ Л-311 обнаружен на опоре № 6 обрыв вилки фазы "А", сдвиг проводов фазы "А" и "В"	на опоре № 6 обрыв вилки фазы "А", сдвиг проводов фазы "А" и "В"	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 Провести восстановление обрыва провода фазы "А" на опоре № 6 в ВЛ-10 кВ Л-311	09.07.2023	09.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ-5	735	12.07.2023	12.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ЕЛ-5 установлена причина отключения: дефект на опорном изоляторе фазы "А" на опоре № 25/1. На РТП-10 кВ ЕЛ-5-826 обнаружен посторонний предмет (птица)	дефект на опорном изоляторе фазы "А" на опоре № 25/1. на РТП-10 кВ ЕЛ-5-826 обнаружен посторонний предмет (птица)	на РТП-10 кВ ЕЛ-5-826 обнаружен посторонний предмет (птица) дефект на опорном изоляторе фазы "А" на опоре № 25/1.	Устранить посторонний предмет в РТП-10 кВ ЕЛ-5-826 Провести замену опорного изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ ЕЛ-5 на опоре № 25/1.	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	789	16.07.2023	16.07.2023	В ходе осмотра ВЛ 10 кВ Л-311 установлена причина отключения: обрыв вилки проводов фазы "А" на опоре № 16, сдвиг проводов фазы "А" и "В".	обрыв вилки проводов фазы "А" на опоре № 16, сдвиг проводов фазы "А" и "В".	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 Провести восстановление обрыва вилки провода фазы "А" на опоре № 16 по ВЛ-10 кВ Л-311	16.07.2023	16.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	699	16.07.2023	16.07.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: повреждение на потребительской оттайке на ЛР-406к		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	16.07.2023	16.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	736	16.07.2023	16.07.2023	Причина отключения:На потребительской оттайке СНТ Ясенное между ЛР-221н и ТП ВК-2-2л сдвиг изолятор фазы "В".		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	16.07.2023	16.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	790	17.07.2023	17.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВК-2 установлена причина отключения: на опоре №5 обрыв вилки провода Фазы "А", сдвиг провода фазы "А" с фазой "В"	на опоре №5 обрыв вилки провода Фазы "А", сдвиг провода фазы "А" с фазой "В".	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2. Провести восстановление обрыва вилки провода фазы "А" на опоре № 5.	17.07.2023	17.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-1	748	17.07.2023	17.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ КУ-1 установлена причина отключения:повреждение РРО-10 фазы "А", "В" в потребительской ТП КУ-2-983к СНТ "Розиньк".		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	17.07.2023	17.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-16-7	719	19.07.2023	19.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ НС-16-7 обнаружена причина отключения: повреждение за ЛР-34к, потребительская оттайка СНТ "Трава".		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	19.07.2023	19.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-3-102	806	20.07.2023	20.07.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения является превышение тока нагрузок выставленных уставок.	превышение тока нагрузок выставленных уставок.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ НС-3-102.	20.07.2023	20.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	782	21.07.2023	21.07.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения:повреждение на оттайке к ТП ПШ-204-15к.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	21.07.2023	21.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-16-7	788	22.07.2023	22.07.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения:повреждение на участке потребителя ООО "Россиичские автомобильные дороги" от ЛР-83н до ТП-1173а.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	22.07.2023	22.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-814 № 1	734	23.07.2023	23.07.2023	на ТП ЕЛ-8-814 обнаружено превышение номинальных токов на АВ 0.4кВ линии 1 ТП ЕЛ-8-814.	превышение максимально допустимых токов	Провести ТП на ТП ЕЛ-8-814 линии №1	23.07.2023	23.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	779	25.07.2023	25.07.2023	В ходе осмотра КВЛ-10 кВ ПШ-204 установлена причина отключения: перекрытие двух фаз на ЛР-7 итпшей.	перекрытие двух фаз на ЛР-7 итпшей.	Провести осмотр КВЛ 10 ПШ-204	25.07.2023	25.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	791	25.07.2023	25.07.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: повреждение рателитизатора РТП-10 Л-311-1007, в следствии самовольного отключения РТП-10 Л-311-1007 сторонним персоналом под нагрузкой.	повреждение рателитизатора РТП-10 Л-311-1007, в следствии самовольного отключения РТП-10 Л-311-1007 сторонним персоналом под нагрузкой.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 Провести замену рателитизатора в РТП-10.0.4 кВ Л-311-1007	25.07.2023	25.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	807	26.07.2023	26.07.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения является превышение тока уставок.	превышение тока уставок.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-311	26.07.2023	26.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - В3-1	794	28.07.2023	28.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ В3-1 установлена причина отключения: превышение номинальных токов.	превышение номинальных токов.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ В3-1	28.07.2023	28.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ НС-16-5-587-2-линия	803	29.07.2023	29.07.2023	Набор посторонних предметов на ВЛ, падение ветки в пролетах опор 4-5	Набор посторонних предметов на ВЛ, падение ветки в пролетах опор 4-5	Устранить посторонний предмет в ВЛ 04кВ линии 2 от ТП НС-16-5-587 в пролете опор 4-5	29.07.2023	29.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-4	767	30.07.2023	30.07.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: На РТП-10 КУ-4-695к (опора №4 А) разрушение колцевой воронки КЛ-10кВ к ТП КУ-4-695к.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	30.07.2023	30.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	808	30.07.2023	30.07.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружена причина отключения: сдвиг проводов в пролете опор № 10-11.	сдвиг проводов в пролете опор № 10-11.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2	30.07.2023	30.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	777	01.08.2023	01.08.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения:повреждение на ТП-ПШ-204-15к (повреждение кабельной воронки).		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	01.08.2023	01.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-17-2	815	03.08.2023	03.08.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ НС-17-2 обнаружен обрыв провода в пролетах опор №15-17 вследствие разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 16.	В результате длительного срока эксплуатации произошло обрыв провода в пролетах опор №15-17 вследствие разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 16.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ НС-17-2 Провести замену изолятора фазы "В" на опоре 16 и восстановить обрыв провода в пролете опор №15-17 на ВЛ-10 кВ НС-17-2.	03.08.2023	03.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ АГР-7	871	04.08.2023	04.08.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ АГР-7 обнаружен сдвиг проводов фазы "А" "С" в пролете опор № 62-№663 в результате воздействия атмосферных явлений.	Выявлен сдвиг проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 62-№663 в результате механического воздействия атмосферных явлений.	Провести осмотр ВЛ-10 АГР-7	04.08.2023	04.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХЛ11	845	05.08.2023	05.08.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ХЛ1-1 установлена причина отключения: перекрытие проводов итпшей на опоре № 62.	перекрытие проводов итпшей на опоре № 62.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХЛ11	05.08.2023	05.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-3	847	05.08.2023	05.08.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ КУ-3 установлена причина отключения: перекрытие проводов итпшей на опоре № 37.	в результате электродугового повреждения по причине перекрытия проводов итпшей на опоре № 37 произошло отключение.	Провести пк на ВЛ-10 кВ КУ-3	05.08.2023	05.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП ЕЛ-2-812	821	06.08.2023	06.08.2023	В ходе осмотра КТП-10.0.4 кВ ЕЛ-2-812 обнаружена причина отключения: выброс масла на Т-1 с расширительного бака, вследствие тепловых нагрузок.	выброс масла на Т-1 с расширительного бака, вследствие тепловых нагрузок.	Провести осмотр КТП-10.0.4 кВ ЕЛ-2-812	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-864 № 1	839	06.08.2023	06.08.2023	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования	Превышение номинальных токов	привести осмотр ВЛ 0.4 кВ линии 1 от ТП ЕЛ-8-864	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ КУ-3-803-2-линия	829	06.08.2023	06.08.2023	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования	Превышение номинальных токов	Провести ТП КУ-3-803	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-857 № 1	827	06.08.2023	06.08.2023	Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Превышение номинальных токов	Осмотр ВЛ 0.4 кВ линии 1 от п ЕЛ-8-857	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-5-848 № 1	826	06.08.2023	06.08.2023	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Превышение номинальных токов	привести осмотр ВЛ 0.4 кВ линии 1 от ТП ЕЛ-5-848	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-5-853 № 1	825	06.08.2023	06.08.2023	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	Превышение номинальных токов	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ линии 1 от ТП ЕЛ-5-853	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-5-863 № 2	824	06.08.2023	06.08.2023	Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Превышение номинальных токов	Осмотр ВЛ 1 от ТП ЕЛ-5-863	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ТП	10 (10.5)	СК-11-1290к	823	06.08.2023	06.08.2023	в результате послевариного осмотра выявлен перегревший ПК 10 фазы "С".	Выявлено превышение номинальных токов с перегревшим ПК 10 фазы "С".	заменить пк на ТП СК-11-1290	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-6	873	07.08.2023	07.08.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ КУ-6 установлено, что причиной отключения явилось перекрытие проводов итпшей на опоре № 27.	перекрытие проводов итпшей на опоре № 27.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-6.	07.08.2023	07.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-5-755 № 1	822	07.08.2023	07.08.2023	Не соблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Выключить АВ 0.4кВ линии 1 от ТП СК-5-755	07.08.2023	07.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-5-752 № 2	846	10.08.2023	10.08.2023	Несоблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Провести ТП СК-5-752	10.08.2023	10.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-814 № 2	860	11.08.2023	11.08.2023	Несоблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Провести осмотр ВЛ 0.4кВ линии 2 от п ЕЛ-8-814	11.08.2023	11.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-5-744 № 1	875	11.08.2023	11.08.2023	В ходе осмотра выявлено превышение тока выше номинального.	В ходе осмотра выявлено превышение тока выше номинального.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 ТП СК-5-744 № 1.	11.08.2023	11.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-5-733 № 1	876	12.08.2023	12.08.2023	несоблюдение сроков ТО	обрыв провода	Восстановить ВЛ 0.4 в пролете опор 10-10к от ТП СК-5-733 А 1	12.08.2023	12.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	828	13.08.2023	13.08.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение в потребительской ТП-ПШ-204-15к.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	13.08.2023	13.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.3										

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	942	26.08.2023	26.08.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения явилось перекрытие на потребительском разъединителе ЛР-407Л. ТП ПШ-204-11а		После АВР потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	26.08.2023	26.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-17-4	945	27.08.2023	27.08.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения явилось нарушение разрядников фазы "А" и "В" на потребительской ТП-НС-17-259а.		После АВР потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	27.08.2023	27.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	946	30.08.2023	30.08.2023	по неотложной заявке № 120 выдана в ремонт КВЛ-10 кВ ПШ-204, для отключения замыкания на землю.	По причине замыкания на землю произведен вывод в ремонт КВЛ-10 кВ ПШ-204 для его устранения.	Провести инженерный осмотр КВЛ-10 кВ ПШ-204.	30.08.2023	30.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП РП-7-3-905 № 4	953	31.08.2023	31.08.2023	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	Осмотреть ВЛ 0.4 кВ линии 5 от тп РП-7-3-905	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХЛ-11	957	04.09.2023	04.09.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения является повреждение в потребительской ТП-10.0.4 кВ ХЛ-11-1283и "Светосервис".		После АВР потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ-8	965	04.09.2023	04.09.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения является нарушение отрядчиков перед КЛ-10 кВ в потребительской ТП-ЕЛ-8-269л.		После АВР потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	975	04.09.2023	04.09.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено занесение стороннего предмета (проволака) в пролете опор № 18 - № 19.	занесение стороннего предмета (проволака) в пролете опор № 18 - № 19.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-10	979	04.09.2023	04.09.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ СК-10 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 1-11 - № 1-13.	скелет проводов в пролете опор № 1-11 - № 1-13.	Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ СК-10.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХЛ-11	980	09.09.2023	09.09.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения является повреждение отпайки от Р-10 кВ 79а к стороне ТП-10.0.4 кВ ХЛ-11-622а (Вокз Д.Н.)		После АВР потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	09.09.2023	09.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-9	986	17.09.2023	17.09.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ СК-9 обнаружено занесение металлизированного предмета на опору № 12 и обрыв вилки провода на опоре № 12.	занесение металлизированного предмета на опору № 12 и обрыв вилки провода на опоре № 12.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-9 Провести восстановление вилки провода на опоре № 12	17.09.2023	17.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-6	987	19.09.2023	19.09.2023	В ходе осмотра обнаружено прикосновение к касание провода фазы "А" стальной телпной на потребительской отпайке после ЛР-203 ТП-10.0.4 кВ КУ-6-551а ООО "Черокек".		После АВР потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	19.09.2023	19.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-5	4	19.09.2023	19.09.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ СК-5 обнаружен скелет проводов в пролете опор №4-14-4-15, в результате атмосферных воздействий.	скелет проводов в пролете опор №4-14-4-15.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-5	19.09.2023	19.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - В3-2	6	23.09.2023	23.09.2023	В результате осмотра ВЛ-10 кВ В3-2 обнаружено перекрытие лттейной фаз "А" "В" на опоре 150.	на ВЛ-10 кВ В3-2 перекрытие лттейной фаз "А" "В" на опоре 150.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ В3-2	23.09.2023	23.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-9	7	25.09.2023	25.09.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ СК-9 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 6-6 - № 6-7 в результате воздействия атмосферных влдений.	скелет проводов в пролете опор № 6-6 - № 6-7.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-9	25.09.2023	25.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВЦ-7	41	29.09.2023	30.09.2023	В результате наброса стороннего предмета (предположительно полиэтиленовая пленка) на провода в пролете опор № 96- № 97 произошло нарушение электрической изоляции.	В результате наброса стороннего предмета (предположительно полиэтиленовая пленка) на провода в пролете опор № 96- № 97 произошло нарушение электрической изоляции.	Провести осмотр ВЛ на предмет заноса сторонних предметов на ВЛ, и образование в охранных зонах незапланированных свалок или строительных мусора.	29.09.2023	30.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-10	20	04.10.2023	05.10.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: перекрытие на потребительском разъединителе Р-291а (потребитель СНТ Метца, СНТ Электрон).		Провести осмотр ВЛ-10 - СК-10 в пределах балансовой принадлежности филиала ПАО "Россети Кубань".	04.10.2023	05.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-905 № 2	61	07.10.2023	07.10.2023	Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации технического обслуживания.		Заменив АВ 0.4кВ.	07.10.2023	07.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-3-102	138	08.10.2023	08.10.2023	Повреждение на потребительской отпайке после ЛР-353 НСТ Дубки		Провести осмотр ВЛ-10 кВ НС-3-102 в рамках эксплуатационной ответственности.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-5	37	09.10.2023	09.10.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ СК-5 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 41 - № 42.	на ВЛ-10 кВ СК-5 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 41 - № 42.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-5	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП 10,0/4 кВ КУ-4-969/2	131	14.10.2023	14.10.2023	В результате перекрытия в высоковольтном отсеке ТП КУ-4-969/2 животного (краса) произошло повреждение ПК-10 кВ.	Перекрытия в высоковольтном отсеке ТП КУ-4-969/2 животным (краса).	Устранить отверстие в ТП КУ-4-969/2 с целью исключения попадания животных.	14.10.2023	14.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ НС-16-5-587-1-линия	46	14.10.2023	14.10.2023	Несоблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП НС-16-5-587	14.10.2023	14.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-6	95	17.10.2023	17.10.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ КУ-6 установлена причина отключения: в потребительской ТП-КУ-4-992а под ПК-10 кВ разрушен опорный изолятор фазы "А".		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности.	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - В3-1	104	17.10.2023	17.10.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения явилось на опоре № 147 перекрытие на ЛР-10 кВ потребительской ТП В3-1-2-3008л.		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности.	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-17-2	77	17.10.2023	17.10.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения является повреждение на потребительской КЛ-10 кВ к ТП НС-17-2-79л. (ПП Манан)		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности.	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	70	20.10.2023	21.10.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено, что, причиной отключения является отключение ВВ-10 кВ КУ-4, вследствие перекрытия лттейной на ВЛ-10 кВ КУ-4 на опоре № 5.	на ВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено, что, причиной отключения является отключение ВВ-10 кВ КУ-4, вследствие перекрытия лттейной на ВЛ-10 кВ КУ-4 на опоре № 5.	Провести осмотр КВЛ-10 кВ ВК-2	20.10.2023	21.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ НС-16-5	114	22.10.2023	22.10.2023	В результате осмотра ВЛ-10 кВ НС-16-5 установлено, что причиной отключения явилось повреждение в кабельной лодке ТП НС-16-5-120л.		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности.	22.10.2023	22.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХЛ-1	115	23.10.2023	23.10.2023	В ходе осмотра КВЛ-10 кВ ХЛ-1 установлено, что причиной отключения явилось повреждение на потребительской ТП ХЛ-1-127л.		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности.	23.10.2023	23.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ВЦ-7-572-1-линия	112	23.10.2023	23.10.2023	В результате не удаленного наезда автомобиля на опору ВЛ произошло слет каскадом с крепления и их разрушение.	В результате наезда транспортного средства на опору №5 ВЛ 0.4 кВ ВЦ-7-572-1-линия, произошло повреждение каскадом (слет с опоры) ответвления	Заменив изолятор на опоре 5 от ТП ВЦ-7-572 ВЛ 0.4 кВ, обратиться в полицию по приложению виновника к ответственности	23.10.2023	23.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВЦ-7	116	27.10.2023	27.10.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВЦ-7 обнаружен обрыв вилки провода на опоре №140, вследствие ветровых нагрузок.	на ВЛ-10 кВ ВЦ-7 обнаружен обрыв вилки провода на опоре №140	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-7	27.10.2023	27.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-865 № 8	122	28.10.2023	28.10.2023	В результате превышения номинальных токов произошло отключение АВ 0.4кВ линии 8	Превышение номинальных токов	Провести перераспределение нагрузок на линии 8 ЕЛ-8-865	28.10.2023	28.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - В3-2	167	02.11.2023	02.11.2023	Причина отключения:скрытый дефект на опоре №147а высоковольтный учет ТП В3-2-3008Л, обнаруженный при повторном отключении ВЛ-10 кВ 03.11.2023		Провести осмотр ВЛ-10 кВ В3-2 до предела границ балансовой принадлежности.	02.11.2023	02.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СК-10	161	08.11.2023	08.11.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ СК-10 установлена причина отключения: перегорание ПК-10 кВ фазы "А" "В" "С" в ТП-10.0.4 кВ СК-10-787.	перегорание ПК-10 кВ фазы "А" "В" "С" в ТП-10.0.4 кВ СК-10-787.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-10. Провести замену ПК-10 кВ фазы "А" "В" "С" в ТП-10.0.4 кВ СК-10-787.	08.11.2023	08.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	162	10.11.2023	10.11.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено перекрытие проводов лттейной на опоре № 14.	на ВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено перекрытие проводов лттейной на опоре № 14.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВК-2	10.11.2023	10.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-815 № 2	154	12.11.2023	12.11.2023	Несоблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Повести внеочередной осмотр после проведенного ТО ТП ЕЛ-8-815.	12.11.2023	12.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	168	12.11.2023	13.11.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ Л-311 обнаружено попадание стороннего предмета на Р-8 (ф/а Капурникова)	на ВЛ-10 кВ Л-311 обнаружено попадание стороннего предмета на Р-8.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 до границ балансовой принадлежности.	12.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-9-720 № 2	156	14.11.2023	14.11.2023	Несоблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Провести внеочередной осмотр после проведенного ТО в ТП СК-9-720.	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-2-932 № 3	157	14.11.2023	14.11.2023	Неудовлетворительное техническое состояние оборудования.	Термическое повреждение	Змена АВ 0.4кВ линии 3 в тп ЕЛ-2-932	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВФ-3	198	18.11.2023	19.11.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ВФ-3 обнаружен занос постороннего предмета в пролете опор № 29 - № 30.	на ВЛ-10 кВ ВФ-3 обнаружен занос постороннего предмета в пролете опор № 29 - № 30.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВФ-3	18.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ Л-311	193	19.11.2023	19.11.2023	В ходе осмотра КВЛ-10 кВ Л-311 обнаружено повреждение в КЛ-10 кВ между ЛР-115 и ЛР-114 в ТП-10.0.4 кВ Л-311-1089	на КВЛ-10 кВ Л-311 обнаружено повреждение в КЛ-10 кВ между ЛР-115 и ЛР-114 в ТП-10.0.4 кВ Л-311-1089	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 Провести восстановление КЛ-10 кВ между ЛР-115 и ЛР-114 в ТП-311-1089	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ КУ-4-977 Л-2	196	22.11.2023	22.11.2023	Несоблюдение сроков ТО	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП КУ-4-977	22.11.2023	22.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ КУ-4-969/2 Л-5	246	22.11.2023	22.11.2023	невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП КУ-4-969/2	22.11.2023	22.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ КУ-4-969/2 Л-1	202	23.11.2023	23.11.2023	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП КУ-4-969/2	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХЛ-1	219	24.11.2023	25.11.2023	В ходе осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение КЛ от опоры 15 к ТП ХЛ-1-1278л		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности	24.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ-7	268	26.11.2023	26.11.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: повреждение за ЛР-311 на потребительской отпайке к ТП ЕЛ-7-923л.		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-815 № 4	247	26.11.2023	26.11.2023	невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	Повести ТО ТП ЕЛ-8-815	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-826 № 2	248	26.11.2023	26.11.2023	Несоблюдение сроков ТО.	Превышение номинальных токов.	Осмотреть ВЛ 0.4 кВ линии 2 от тп ЕЛ-8-826	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ЕЛ-8-814 № 1	249	26.11.2023	26.11.2023	В результате послесваривного осмотра выявлено превышение номинальных токов по причине плохого контакта на АВ.	Превышение номинальных токов.	Провести осмотр ВЛ 0.4кВ линии 1 от ТП ЕЛ-8-814	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ АР-7	269	29.11.2023	30.11.2023	на ВЛ-10 кВ АР-7 обнаружено упавшее дерево на опору № 67 (опора разрушена), в результате воздействия ветровых нагрузок.	на ВЛ-10 кВ АР-7 обнаружено упавшее дерево на опору № 67 (опора разрушена)	Провести осмотр ВЛ-10 кВ АР-7 Провести замену опоры № 67 на ВЛ-10 кВ АР-7	29.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЕЛ-8	286	30.11.2023	30.11.2023	В ходе осмотра ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 обнаружена сбитая опора № 2-1 по причине неумеренного воздействия ледовых автомобилей (номер обращения в полицию № 275389).	на ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 обнаружена сбитая опора № 2-1 ледовым автомобилем	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 на предмет наличия стрелы провиса проводов. Провести замену опоры № 2-1 на ВЛ-10 кВ ЕЛ-8	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП РП-7-3-905 № 1	339	06.12.2023	06.12.2023	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	Осмотреть ВЛ 0.4кВ линии 1 от тп РП-7-3-905	06.12.2023	06.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-1	330	08.12.2023	08.12.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: повреждение в потребительской ТП-КУ-3-985л. СНТ Метца		Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-1 до границ балансовой принадлежности	08.12.2023	08.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ 10 кВ ПШ-204	331	11.12.2023	11.12.2023	В ходе осмотра установлена причина отключения: повреждение на потребительской КЛ-10 кВ от ЛР-406л до ТП ПШ-204-12л.		Провести осмотр КЛ-10 кВ ПШ-204 до границ балансовой принадлежности.	11.12.2023	11.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СК-5-740 № 2	338	14.12.2023	14.12.2023	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	провести осмотра ВЛ 0.4кВ линии 2 от тп СК-5-740	14.12.2023	14.12.2

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ТП	0.38	КТП ЕЛ-7-941п	406	17.12.2023	17.12.2023	Несоблюдение объемов ТО	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП ЕЛ-7-941	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-4	343	17.12.2023	17.12.2023	Входе осмотра установлена причина отключения: попадание грызуна в отсек РУ-10 кВ в потребительской ТП КУ-4-949п.		Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-4 до грани балансовой принадлежности.	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ НС-16-5-587-1-линия	353	17.12.2023	17.12.2023	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания	Превышение номинальных токов	ТО ТП НС-16-5-587	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ КУ-6-967-Л1-5	405	17.12.2023	17.12.2023	В результате превышения нагрузок, произошло отключение главного АВ-0,4 кВ	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП КУ-6-967	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ТП	0.38	КТП 100,4 кВ Л-311-1124	407	19.12.2023	19.12.2023	В результате послесварийного осмотра выявлено превышение номинальных токов на ТП Л-311-1124 отключился главный АВ 0,4кВ	Превышение номинальных токов	Провести ТО ТП Л-311-1124	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-4-101	354	21.12.2023	21.12.2023	Входе осмотра установлена причина отключения: повреждение на потребительской ТП ЕЛ-8-955п (АЭС Роснефть)		Провести осмотр ВЛ-10 кВ НС-4-101 до грани балансовой принадлежности	21.12.2023	21.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ ВК-2	355	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра КВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено: на опоре №3 отгорание шлейфов КЛ-10 кВ, вследствие дительной эксплуатации.	На КВЛ-10 кВ ВК-2 обнаружено: на опоре №3 отгорание шлейфов КЛ-10 кВ, вследствие дительной эксплуатации.	Провести осмотр КВЛ-10 кВ ВК-2. Провести восстановление шлейфов КЛ-10 кВ на опоре №3 до КВЛ-10 кВ ВК-2	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ КУ-6	356	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра установлено что причиной отключения явилось: перегорание ПК-10 кВ в ТП-100,4 кВ КУ-4-969/1.	Причина отключения : перегорание ПК-10 кВ в ТП-100,4 кВ КУ-4-969/1.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-6. Провести замену ПК-10 кВ в ТП-100,4 кВ КУ-4-969/1	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ КУ-4-969-Л1	390	24.12.2023	24.12.2023	Выявлено превышение номинальных токов тп КУ-4-969/1 АВ 0.4кВ линии 1	Превышение номинальных токов в ТП КУ-4-969/1 АВ 0.4кВ линии 1	Провести ТО ТП КУ-4-969/1	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ АГР-7-260-Л1	387	24.12.2023	24.12.2023	В результате послесварийного осмотра выявлено превышение номинальных токов тп АГР-7-260 АВ 0,4кВ линии 1	Превышение номинальных токов ТП АГР-7-260 АВ 0,4кВ линии 1	Провести ТО ТП АГР-7-260	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2	23	05.01.2023	06.01.2023	При порывах ветра 17 м/с произошло сдвиг проводов ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2 в пр.ОП 09 - 10	сдвиг проводов ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2 в пр.ОП 09 - 10	Провести ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2	05.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СХ-1-471 № 3	22	05.01.2023	06.01.2023	При порывах ветра 15м/с произошло сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ ТП СХ-1-471 № 3 в пр.ОП 11-12	сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ ТП СХ-1-471 № 3 в пр.ОП 11-12	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП СХ-1-471 № 3	05.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - И-145	21	07.01.2023	07.01.2023	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен обрыв провода в пролетах опор № 2-6 ВЛ-6 кВ И-145, повреждение опор № 3 и № 4, в связи с падением дерева из-за пределов охранной зоны.	Обрыв провода в пролетах опор №2-6 ВЛ-6 кВ И-145 в связи с падением дерева из-за пределов охранной зоны, повреждение опор № 3, № 4.	Провести восстановление проводов в пролете опор №2-6, восстановление опор №3-4 от ПС 35 "Авокаса".	07.01.2023	07.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-2	78	27.01.2023	27.01.2023	В результате несвоевременного соблюдения технического обслуживания ТП А-2-1089 обнаружено перекрытие ПК-10 в высоковольтном отсеке	Перекрытие на ПК-10 в ТП А-2-1089.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ А-2.	27.01.2023	27.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	81	28.01.2023	28.01.2023	В результате несвоевременного правила выключателя МВ-10 кВ ЛВ-1 произошло отключение ВЛ 10 - ЛВ-1	Из-за превышения номинальной нагрузки отключился МВ-10 кВ ЛВ-1	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1	28.01.2023	28.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-1	75	29.01.2023	29.01.2023	Повреждение на участке линии потребителя в ТП ИЛ-1-332п ООО Русская нефтяная компания.		Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ вблизи потребительской ТП ИЛ-1-332п.	29.01.2023	29.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	92	02.02.2023	02.02.2023	Повреждение на на потребительской отпайки после ЛР-497.		Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ вблизи потребительской отпайки	02.02.2023	02.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - МГ-3	97	04.02.2023	04.02.2023	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра дерева, находящегося за пределом охранной зоны, на опору № 26 с повреждением изолятора фазы "С".	Повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 26.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МГ-3.	04.02.2023	04.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-9	96	07.02.2023	07.02.2023	В результате дительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вьки на опоре №15.	В результате дительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вьки на опоре №15.	После устранения проввести внеочередной осмотр ВЛ ВЛ 10 кВ ЛВ-9. Установить обрыв вьки на опоре №15.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП И-145-101 № 2	79	07.02.2023	07.02.2023	В результате послесварийного осмотра обнаружен сдвиг проводов в пролете опор № 3-4.	В результате ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов в пролете опор № 3-4.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП И-145-101 № 2	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ЛВ-2-210 № 2	116	08.02.2023	08.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №6-7.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №6-7.	Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП ЛВ-2-210 №2.	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-326 № 3	263	10.02.2023	10.02.2023	В результате послесварийного осмотра выявлен обрыв провода у потребителя для БПР.		Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-326 № 3	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-30 № 4	117	12.02.2023	12.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №11-12.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №11-12.	провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-30 № 4	12.02.2023	12.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	238	14.02.2023	14.02.2023	В результате осмотра выявлен сдвиг проводов ВЛ-10 кВ ЛВ-1 в пролетах опор № 1-5 - № 1-6.	Сдвиг проводов ВЛ-10 кВ ЛВ-1 в пролетах опор № 1-5 - № 1-6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1.	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-323 № 1	130	14.02.2023	14.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор № 1-3а.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №1-3а.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 в КТП 100,4 кВ ИЛ-7-323.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	240	15.02.2023	15.02.2023	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в МВ-10 СМ-1.	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в МВ-10 СМ-1.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1.	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-9-269 № 1	141	18.02.2023	18.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 в КТП 100,4 кВ ИЛ-9-269.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2	135	18.02.2023	18.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 в КТП 100,4 кВ СЕ-2-90 в пролетах опор №14-15.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 в КТП 100,4 кВ СЕ-2-90 в пролетах опор №14-15.	Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 в КТП 100,4 кВ СЕ-2-90.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	244	18.02.2023	18.02.2023	В результате осмотра выявлено превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в МВ-10 СМ-1.	Превышение номинальных токов допустимой токовой нагрузки в МВ-10 СМ-1.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1.	18.02.2023	18.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-323 № 2	133	20.02.2023	20.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ ТП ИЛ-7-323 № 2 в пролетах опор №9-5-9-4-6	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ ТП ИЛ-7-323 № 2 в пролетах опор №9-5-9-4-6	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-323 № 2.	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ИЛ-6-613 № 1	187	20.02.2023	20.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП ИЛ-6-613 №1.	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-2-304 № 2	188	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-4.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-4.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-2-304 № 2.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-314 № 2	265	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №12-12а.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №12-12а.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-314 № 2.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-1	246	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор 16-17.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор 16-17.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ НС-1	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НИ-7	248	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен наброс порывом ветра дерева в пролете опор №30-31.	После осмотра в результате атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов в пролете опор №30-31.	проверка ВЛ на предмет обрыва проводов в пролете опор №30-31. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НИ-7.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-62 № 1	266	21.02.2023	21.02.2023	В результате послесварийного осмотра выявлен обрыв вьки проводов в пролете опор №2-10.	В результате наброса веток дерева из-за пределов охранной зоны выявлен обрыв вьки проводов в пролете опор №2-10.	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-62 № 1 на предмет ДЖР в пределах охранной зоны ВЛ.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ИЛ-6-632 № 1	271	21.02.2023	21.02.2023	В результате послесварийного осмотра выявлен обрыв вьки проводов ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 1-16-17.	В результате послесварийного осмотра выявлен обрыв вьки проводов ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 1-16-17.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП ИЛ-6-632 № 1. 21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-605 № 3	276	21.02.2023	21.02.2023	При порывах ветра 17 м/с произошло обрыв провода ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-605 № 3 в пр.ОП 09 - 10	в результате осмотра выявлена причина, обрыв провода ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-605 № 3 в пр.ОП 09 - 10	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-605 № 3	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - МГ-3	150	22.02.2023	22.02.2023	В результате послесварийного осмотра выявлено повреждение на потребительской отпайке к ТП МГ-3-388п.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ МГ-3.	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - КЖ-74	281	22.02.2023	22.02.2023	на ПС 35 кВ ВЛ6 КЖ-74 выведен МВ-6 по не отложной заявки для замены опоры 106, в слативе падения.	на ПС 35 кВ ВЛ6 КЖ-74 выведен МВ-6 по не отложной заявки для замены опоры 106, в слативе падения.	Провести осмотр ВЛ 6кВ-КЖ-74. Провести замену опоры 106.	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-326 № 3	277	25.02.2023	25.02.2023	Произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-326 № 3 в пр.ОП 15 - 16 в результате воздействия атмосферных явлений.	Произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-326 № 3 в пр.ОП 15 - 16 в результате воздействия атмосферных явлений.	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ВЛ-3 кВ Л-3 в КТП 100,4 кВ ИЛ-7-326	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-324 № 2	189	25.02.2023	25.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-7.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-7.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП ИЛ-7-324 №2.	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2	186	25.02.2023	25.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №15-16.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №15-16.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2.	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-606 № 5	184	25.02.2023	25.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6.	Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП 60,4 кВ КЖ-71-606. Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП 60,4 кВ КЖ-71-606 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ.	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	285	26.02.2023	26.02.2023	повреждение на потребителском участке от ЛР-575.		После АБВ потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима. Провести осмотр ВЛ 10 СМ-1.	26.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-606 № 5	185	26.02.2023	26.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №1-8-1-9.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №1-8-1-9.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-606 № 5.	26.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-2	279	06.03.2023	07.03.2023	В результате осмотра выявлено повреждение (пробой в изоляции) кабеля КВЛ-6 кВ А-2 в пролете 25-25А.	В результате осмотра выявлено повреждение (пробой в изоляции) кабеля КВЛ-6 кВ А-2 в пролете 25-25А.	Провести осмотр кабеля кабельной вставки и соединительных муфт в пролете 25-25А.	06.03.2023	07.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-2	283	07.03.2023	07.03.2023	В результате осмотра выявлено замыкание веток дерева на ВЛ 10 СЕ-2 в пролете опор № 93-94.	В результате осмотра выявлено замыкание через ветку дерева ВЛ 10 СЕ-2 в пролете опор № 93-94.	Провести осмотр ВЛ 10 СЕ-2. Провести осмотр линии на предмет ДЖР угрожающих падением на ВЛ 10 - СЕ-2. Разработать мероприятия по не допущению подобных нарушений.	07.03.2023	07.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-902 № 1	315	11.03.2023	11.03.2023	В ходе послесварийного осмотра выявлен обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №3-3-4.	В ходе послесварийного осмотра выявлен обрыв провода ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №3			

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП НС-1-502 № 1	412	11.04.2023	11.04.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен слесет проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №1-2.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен слесет проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №1-2.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП НС-1-502	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	364	11.04.2023	11.04.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ СМ-1 обнаружено перекрытие веткой фаз "А" и "В" на опоре №290.	Выход осмотра ВЛ 10 кВ СМ-1 обнаружено перекрытие веткой фаз "А" и "В" на опоре №290.	Провести внеочередной осмотр на предмет муора и ДРК в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ СМ-1 .	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	368	12.04.2023	12.04.2023	Во время осмотра на отащива 6 ВЛ-10 кВ СМ-1 обнаружено упавшее дерево, перекрывшие фазы "В" и "С" в пролете опор 6-2736-274.	В ходе послепаварийного осмотра на отащива 6 ВЛ-10 кВ СМ-1 обнаружено упавшее дерево, перекрывшие фазы "В" и "С" в пролете опор 6-2736-274.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1. Провести осмотр охранных зон на предмет угрожающих ДРК падающим на ВЛ-10 кВ СМ-1.	12.04.2023	12.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СЕ-2-90 № 2	415	13.04.2023	13.04.2023	В результате ветровых нагрузок был оборван провод в пр. оп. 2-2/3 в ТП СЕ-2-90 Л-2	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений обнаружен оборванный провод ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №2-2/3.	Провести проверку проводов в пролете опор № 2-2/3 в ТП СЕ-2-90 Л-2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 10.0.4 кВ СЕ-2-90 с оформлением листа осмотра линии 0.4 кВ.	13.04.2023	13.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	410	16.04.2023	16.04.2023	Повреждение в потребительской ТП-242п		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	16.04.2023	16.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ЛВ-2-268 № 1	416	20.04.2023	20.04.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлен слесет проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №2-3.	В ходе послепаварийного осмотра выявлен слесет проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №2-3.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 10.0.4 кВ ЛВ-2-268. Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 10.0.4 кВ ЛВ-2-268 с оформлением листа осмотра линии 0.4 кВ.	20.04.2023	20.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - МГ-3	434	20.04.2023	20.04.2023	Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ФС 35 кВ Медведь гора.		После АБП потребителя обеспечить включение МВ-6 кВ МГ-3 по схеме нормального режима.	20.04.2023	20.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СХ-3	424	29.04.2023	29.04.2023	Выход осмотра обнаружено повреждение ПК 10кВ на ТП СХ-3-461.	Выход осмотра обнаружено повреждение ПК 10кВ на ТП СХ-3-461.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ СХ-3	29.04.2023	29.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-7	444	09.05.2023	09.05.2023	Выход осмотра выявлен занос стороннего предмета (палка) с последующим перекрытием фаз "В" и "С" в пролете опор №96-97 по ВЛ 10 кВ СМ-7.	Занос стороннего предмета (палка) с последующим перекрытием фаз "В" и "С" в пролете опор №96-97 по ВЛ 10 кВ СМ-7.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СМ-7	09.05.2023	09.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-7	448	09.05.2023	09.05.2023	Выход осмотра обнаружено протекание пролозного изолятора на ТП ИЛ-7-394, с свири обильными осадками.	Выход осмотра обнаружено протекание пролозного изолятора на ТП ИЛ-7-394	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ИЛ-7. Провести замену пролозного изолятора на ТП ИЛ-7-394	09.05.2023	09.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-5	490	21.05.2023	21.05.2023	Выход осмотра обнаружено перегорание ПК-10 кВ в ТП СМ-5-567	Выход осмотра обнаружено перегорание ПК-10 кВ в ТП СМ-5-567.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СМ-5. Провести замену ПК 10 кВ в ТП СМ-5-567	21.05.2023	21.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-7-344 № 2	518	23.05.2023	23.05.2023	В результате ДТП произошло повреждение опоры ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ИЛ-7-344.	Выявлена в ремонт ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ИЛ-7-344 для замены опоры №10/10 поврежденной в аварии ДПП. Оформлен КУСП № 6879.	После замены опоры №10/10 провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-7-344 № 2	23.05.2023	23.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	509	30.05.2023	30.05.2023	Во время осмотра обнаружено перекрытие фазы "А" "С" на ВЛ 10 кВ СМ-1 отащива 6 в пролете опор №6-360 - 6-361, в результате падения ветки	Перекрытие фазы "А" "С" на ВЛ 10 кВ СМ-1 отащива 6 в пролете опор №6-360 - 6-361, в результате падения ветки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СМ-1	30.05.2023	30.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИИ-5	521	03.06.2023	03.06.2023	Выход осмотра обнаружено перегорание предохранителей в ТП ИИ-5-266п		После АБП потребителя провести включение по схеме нормального режима.	03.06.2023	03.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СХ-1	523	04.06.2023	04.06.2023	Выход осмотра обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП СХ-1-476	повреждение проходных изоляторов на ТП СХ-1-476	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СХ-1. Провести замену проходных изоляторов в ТП СХ-1-476	04.06.2023	04.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ИД-67-632 № 1	540	04.06.2023	04.06.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл слесет проводов в пролете опор 12-2-1 на ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ИД-67-632	В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл слесет проводов в пролете опор 12-2-1 на ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ИД-67-632.	Выполнен профилактический осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП ИД-67-632. Выполнен профилактический осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП ИД-67-632	04.06.2023	04.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СМ-3-555 № 1	605	04.06.2023	04.06.2023	В результате падения ветки за предел охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 произошёл обрыв вика на опоре № 7.	Обрыв вика и изолятора на опоре №7 в результате падения ветки за предел охранной зоны ВЛ.	Провести восстановление вика в пролете опоры № 7 ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП ИД-67-632	04.06.2023	04.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	543	04.06.2023	05.06.2023	Выход осмотра выявлено повреждение опорных изоляторов Т-1 на ТП ХК 5-414	повреждение опорных изоляторов Т-1 на ТП ХК 5-414	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ХК-5. Провести замену опорных изоляторов Т-1 в ТП ХК-5-414	04.06.2023	05.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	545	05.06.2023	06.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ СМ-1 обнаружен сход сели в пролетах опор 6-2726-273, повлекший слесет проводов "А" "В" "С" в пролете опор 6-2726-273.	Выход осмотра ВЛ 10 кВ СМ-1 обнаружен сход сели в пролетах опор 6-2726-273, повлекший слесет проводов "А" "В" "С" в пролете опор 6-2726-273.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СМ-1	05.06.2023	06.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ИИ-145-105 № 1	604	11.06.2023	11.06.2023	В результате длительного ветрового воздействия произошёл обрыв провода в пролете опор №3-5.	В результате длительного ветрового воздействия произошёл обрыв провода в пролете опор №3-5.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП ИИ-145-105	11.06.2023	11.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СХ-2	551	12.06.2023	12.06.2023	Выход осмотра установлено: причина отключения повреждение кабелей вставки в потребительской ТП 1073П, 1070П ООО "Metagazinc"		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	12.06.2023	12.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-5	565	14.06.2023	14.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ ЛВ-5 установлена причина отключения: атмосферные перенапряжения(гроза).	В результате воздействия атмосферных явлений (гроза) произошло отключение МВ-10 кВ ЛВ-5	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ЛВ-5	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	566	14.06.2023	14.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ ЛВ-1 установлена причина отключения: атмосферное перенапряжение (гроза).	В результате воздействия атмосферных явлений (гроза), произошло отключение.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ЛВ-1	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИИ-5	567	15.06.2023	15.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ ИИ-5 установлена причина отключения: падение ветки в пролете опор №21-22.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлено падение ветки в пролете опор №21-22.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ИИ-5	15.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	572	18.06.2023	18.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ ХК-5 установлена причина отключения: слесет проводов в пролете опор № 10-11.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен слесет проводов в пролете опор № 10-11.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ХК-5	18.06.2023	18.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	580	19.06.2023	19.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ ЛВ-1 обнаружено перекрытие двух фаз веткой дерева в пролете опор №М3-343-35.	В результате воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие двух фаз веткой дерева в пролете опор №М3-343-35.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЛВ-1.	19.06.2023	19.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-7	597	24.06.2023	24.06.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ ИЛ-7 обнаружено перекрытие веткой дерева двух фаз в пролете опор № 6-456-46	перекрытие веткой дерева двух фаз в пролете опор № 6-456-46	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ИЛ-7	24.06.2023	24.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СЕ-7-53 № 3	675	01.07.2023	01.07.2023	В результате длительных ветровых нагрузок произошёл слесет проводов в пр. оп. 3-4	Слесет проводов в результате падения ветки из за предел охранной зоны ВЛ	Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП СЕ-7-53	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	646	01.07.2023	01.07.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ СМ-1 установлена причина отключения: повреждение на потребительской отащива за ЛР-572 "Администрация с Смоленск"		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ИД-67-657 № 2	676	01.07.2023	01.07.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлено отключенное положение АВ-0.4 кВ Л-2 в ТП ИД-67-657 в результате воздействия атмосферных явлений. (Гроза)	В ходе послепаварийного осмотра выявлено отключенное положение АВ-0.4 кВ Л-2 в ТП ИД-67-657 в результате воздействия атмосферных явлений. (Гроза)	Провести послепаварийный осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП ИД-67-657. Провести проверку контура заземления опор Л-2 от ТП ИД-67-657.	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	727	02.07.2023	02.07.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-1 установлена причина отключения: слесет проводов в пролете опор №3-2 - №3/3	Входслесет проводов в пролете опор №3-2 - №3/3	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ЛВ-1.	02.07.2023	02.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-2	630	05.07.2023	05.07.2023	Выход осмотра ВЛ 10 кВ СЕ-2 обнаружено отгорание шлейфа фазы "А" на опоре № 5-12.	отгорание шлейфа фазы "А" на опоре № 5-12.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СЕ-2. Провести ремонт шлейфа фазы "А" опоры № 5-12 на ВЛ 10 кВ СЕ-2	05.07.2023	05.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ИД-61-637 № 2	678	06.07.2023	06.07.2023	Падение ветки в пр. оп. 9-10 и слесет проводов в результате воздействия атмосферных явлений.	Падение ветки в пр. оп. 9-10 и слесет проводов в результате воздействия атмосферных явлений.	Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП ИД-61-637 в том числе и на наличие ДРК в пределах охранной зоны.	06.07.2023	06.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	798	07.07.2023	07.07.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ СМ-1 установлена причина отключения: слесет проводов в пролете опор № 6-2 - 6-3.	Слесет проводов в пролете опор № 6-2 - 6-3.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СМ-1	07.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ТП	10 (10.5)	МТП 100.4 кВ СЕ-2-13	802	07.07.2023	08.07.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлено механическое замыкание на трансформаторе ТП СЕ-2-13. Произведена замена трансформатора.	В результате механического замыкания на трансформаторе ТП СЕ-2-13 произошло аварийное отключение.	Провести замену трансформатора на МТП 100.4 кВ СЕ-2-13	07.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СХ-3-417 № 3	745	08.07.2023	08.07.2023	В результате повторных ветровых нагрузок произошёл слесет в и последующем отгорание ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП СХ-3-417 2 проводка	в пролете опор № 4-2-1 обнаружен обрыв проводов фазы "А", "В" по причине воздействия атмосферных явлений.	Восстановление провода в проп. 4-2-1. Провести осмотр ВЛ	08.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	799	08.07.2023	08.07.2023	Выход осмотра установлена причина отключения: падение ветки из за предел охранной зоны ВЛ в районе ТП СЕ-7-142.	падении ветки из за предел охранной зоны ВЛ в районе ТП СЕ-7-142.	Провести осмотр ВЛ 10 кВ СЕ-7.	08.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ТП	6 (6.3)	КТП 6.0.4 кВ ИД-67-632	801	08.07.2023	08.07.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлено перегорание ПК-6кВ в РУ-6кВ ТП ИД-67-632.	В результате перегорания ПК-6кВ в РУ-6кВ ТП ИД-67-632 произошло аварийное отключение.	Провести замену ПК-10 кВ КТП 6.0.4 кВ ИД-67-632	08.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	800	13.07.2023	13.07.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ СМ-1 установлена причина отключения: слесет проводов в пролете опор № 71-72.	слесет проводов в пролете опор № 71-72.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1	13.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	804	16.07.2023	16.07.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ ХК-5 обнаружена причина отключения: в ходе ветровых нагрузок произошёл слесет проводов в пролете опор № 46-47.	слесет проводов в пролете опор № 46-47.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХК-5	16.07.2023	16.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МХ-5	805	20.07.2023	20.07.2023	Выход осмотра обнаружено повреждение МВ-10 МХ-5 (аварийный ремонт) ВЛ-10 МХ-5 перенапрягания от ВЛ-10 МХ-5 (ИР-214)	повреждение МВ-10 МХ-5	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МХ-5. Провести ремонт МВ-10 кВ МХ-5	20.07.2023	20.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП СЕ-2-38п № 2	813	22.07.2023	22.07.2023	Выход осмотра ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП СЕ-2-38 Для замены отключившихся наконечников от АВ 0.4 кВ Л-2.	по причине износа в результате длительного срока эксплуатации отключивших наконечников от АВ 0.4 кВ Л-2, ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП СЕ-2-38 выведена в ремонт	Провести осмотр после замены отключившихся от ВЛ 0.4 ТП СЕ-2-38п № 2.	22.07.2023	22.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-3	814	03.08.2023	03.08.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ СМ-3 обнаружена сбитая опора № 2-4, не установленным автобуксом.	сбитая опора № 2-4, не установленным автобуксом.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-3. Провести замену опоры № 2-4 на ВЛ-10 кВ СМ-3	03.08.2023	03.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ИИ-95	903	05.08.2023	05.08.2023	Выход осмотра ВЛ-6 кВ ИИ-95 обнаружена причина отключения: слесет проводов в пролете опор № 20-№21.	слесет проводов в пролете опор № 20-№21.	Провести осмотр ВЛ-6 кВ ИИ-95	05.08.2023	05.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	844	05.08.2023	05.08.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ СМ-1 установлено, что причина отключения является повреждение на потребительской ТП-СМ-1-588п.		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	05.08.2023	05.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ИИ-83	850	06.08.2023	06.08.2023	Выход осмотра ВЛ-6 кВ ИИ-83 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 1-10 - № 1-11, вследствие подската провода створом створом трансформатором КУСП № 1100.	обрыв провода в пролете опор № 1-10 - № 1-11, вследствие подската проводов створом створом трансформатором.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИИ-83. Провести восстановление провода в пролете опоры № 1-10 - № 1-11 на ВЛ-6 кВ ИИ-83.	06.08.2023	06.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-3	849	06.08.2023	06.08.2023	Выход осмотра ВЛ-10 кВ ИЛ-3 установлена причина отключения: слесет проводов на опоре № 194.	слесет проводов на опоре № 194.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-3	06.08.2023	06.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-2-312 № 2	887	08.08.2023	09.08.2023	На ТП ИЛ-2-312 РУ-0.4кВ отгорел шлейф ф. "В" контактах АВ-0.4кВ Л-2.	На ТП ИЛ-2-312, РУ-0.4кВ отгорел шлейф ф. "В" контактах АВ-0.4кВ Л-2.	Провести внеочередную проверку КТП 100.4 кВ ИЛ-2-312	08.08.2023	09.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	906	09.08.2023						

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	963	05.09.2023	05.09.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СМ-1 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В" в пролете опор № 6/272 - 6/273.	обрыв вилки провода фазы "В" в пролете опор № 6/272 - 6/273.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-1 Провести восстановление обрыва вилки в пролете опор № 6/272 - №6/273 на ВЛ-10 кВ СМ-1.	05.09.2023	05.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-62 № 1	992	17.09.2023	17.09.2023	Длительное воздействие ветровых нагрузок.	Скелет ВЛ в пр. оп. 6-7	Осмотр ВЛ-0,4кВ	17.09.2023	17.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП НД-61-637 № 2	991	17.09.2023	17.09.2023	Слест провода в пролете опор №1-18 в результате ветровых нагрузок вл 0,4 кВ Л-2 от ТП НД-61-637.	скелет в пр. оп. 1-18	Провести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП НД-61-637 № 2.	17.09.2023	17.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-2-304 № 4	993	17.09.2023	17.09.2023	Провинги осмотр ВЛ-0,4кВ	Разбить скелет в пр. оп. 9-10	Осмотр ВЛ	17.09.2023	17.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-2	1	21.09.2023	21.09.2023	По ипоточной заявке № 491 отключен МВ-6 кВ А-2 для безопасного производства работ по переносу опор № 20а - 23 на ВЛ-6 кВ А-2.	В результате природных явлений (опольз) высота переносится падения опор, для безопасного производства работ по переносу опор № 20а-23 на ВЛ-6 кВ А-2 выведен МВ-6 кВ А-2.	Провести перенос опор № 20а-23 на ВЛ-6 кВ А-2, согласно заявке № 491.	21.09.2023	21.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - И-83	997	23.09.2023	23.09.2023	По результатам осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение в сети потребителя (ООО "Кристалл" НТТ - Энергия).	причиной отключения явилось повреждение в сети потребителя (ООО "Кристалл" НТТ - Энергия).	После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	23.09.2023	23.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП 100,4 кВ ИЛ-7-349	43	26.09.2023	27.09.2023	по причине необходимости сровок То на КТП 100,4 кВ ИЛ-7-349 произошло пережатие в высоковольтном отсеке трансформатора по причине старения изоляции произошло отключение	В результате электроудара повреждена в высоковольтном отсеке трансформатора по причине старения изоляции произошло отключение КТП 100,4 кВ ИЛ-7-349	Установка временной ТП в место ТП ИЛ-7-349	26.09.2023	27.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ВИТММ-370 № 2	45	01.10.2023	01.10.2023	В результате дительных ветровых нагрузок произошло скелет проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370 в пр. оп. № 11-12	В результате дительных ветровых нагрузок произошло скелет проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370	Осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370	01.10.2023	01.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	82	08.10.2023	08.10.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветер) произошел скелет проводов в пролете №1/21 - 1/22.	В ходе послепаварийного осмотра выявлен скелет проводов в пролете опор №1/21 - 1/22.	Провести инженерный осмотр ВЛ 10 - ЛВ-1.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-62 № 2	63	08.10.2023	08.10.2023	В результате ветровой нагрузки произошел скелет проводов в пролете опор № 5-6.	Скелет проводов в пролете опор № 5-6.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-62 № 2	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - И-83	139	08.10.2023	09.10.2023	На ПС 35 кВ Восточная (НТТ-энергия) из-за отключения 1 шв 6 кВ произошло обесточение ВЛ-6 кВ И-83.	Провести осмотр ВЛ-6 кВ И-83	08.10.2023	09.10.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	38	09.10.2023	09.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен обрыв вилки на опоре № 53, скелет проводов в пролете опор № 53-№54, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен обрыв вилки на опоре № 53, скелет проводов в пролете опор № 53-№54, в результате воздействия ветровых нагрузок.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1 Провести восстановление обрыва вилки на опоре № 53 по ВЛ-10 кВ ЛВ-1	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НИ-9	39	09.10.2023	09.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ НИ-9 обнаружен обрыв вилки провода фазы "А" на опоре № 30 и обрыв вилки провода фазы "С" на опоре № 42, вследствие воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ НИ-9 обнаружен обрыв вилки провода фазы "А" на опоре № 30 и обрыв вилки провода фазы "С" на опоре № 42.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ НИ-9 Провести восстановление обрыва вилки на опоре № 30, № 42 по ВЛ-10 кВ НИ-9	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ВИТММ	132	09.10.2023	10.10.2023	Входе осмотра КВЛ-6 кВ Витим обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре № 1, в результате старения изоляции.	На КВЛ-6 кВ Витим обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре № 1.	Провести осмотр КВЛ-6 кВ ВИТММ Провести восстановление кабельной муфты на опоре № 1 по КВЛ-6 кВ ВИТММ	09.10.2023	10.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-7	65	12.10.2023	12.10.2023	В результате наезда стороной техникой на кабельную вставку КЛ-6 кВ А-2 (КУСП № 14948) произошел скелет проводов на ВЛ-6 кВ А-2 и ВЛ-6 кВ А-7 на опоре № 3/4 (сосыдейный подвес)	Наезд стороной техникой на кабельную вставку КЛ-6 кВ А-2 (КУСП № 14948) произошел скелет проводов на ВЛ-6 кВ А-2 и ВЛ-6 кВ А-7 на опоре № 3/4 (сосыдейный подвес)	Провести осмотр ВЛ-6 А-7	12.10.2023	12.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-2	68	12.10.2023	12.10.2023	Входе осмотра КВЛ-6 кВ А-2 обнаружено повреждение кабельной вставки между опорами № 25 - № 25а стороной спел, техникой	На КВЛ-6 кВ А-2 обнаружено повреждение кабельной вставки между опорами № 25 - № 25а стороной спел, техникой	Обратиться в правоохранительные органы с целью определения виновных лиц в повреждении ВЛ-6 кВ А-2	12.10.2023	12.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИС-1	133	16.10.2023	16.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ИС-1 обнаружено повреждение изолятора на опоре № 105.	На ВЛ-10 кВ ИС-1 обнаружено повреждение изолятора на опоре № 105.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-1 Провести замену изолятора на опоре №105 по ВЛ-10 кВ ИС-1	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-7	135	16.10.2023	16.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ИЛ-7 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 2/4 - № 2/5, вследствие воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ИЛ-7 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 2/4 - № 2/5.	Провести инженерский осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СМ-1	137	17.10.2023	17.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СМ-1 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 6/342 - № 6/343, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ СМ-1 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 6/342 - № 6/343, в результате воздействия ветровых нагрузок.	Провести пережатку проводов в пролете опор № 6/342 - № 6/343	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	109	20.10.2023	20.10.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 1-21 - № 1-22, в результате ветровых нагрузок	На ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 1-21 № 1-22, в результате ветровых нагрузок	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1	20.10.2023	20.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ИЛ-145-124 № 2	136	29.10.2023	30.10.2023	В результате ветровой нагрузки произошел скелет проводов в пролете опор № 6-7.	Скелет проводов в пролете опор № 6-7.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 ТП ИЛ-145-124 № 2 на предмет нормального состояния стрелы провода в гарбовой линии.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-2	188	03.11.2023	04.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СЕ-2 обнаружено перегорание ПК-10 кВ в ЗТП-10/0,4 кВ СЕ-2-38	На ВЛ-10 кВ СЕ-2 обнаружено перегорание ПК-10 кВ в ЗТП-10/0,4 кВ СЕ-2-38	Провести осмотр ЗТП-10/0,4 кВ СЕ-2-38 Провести замену ПК-10 кВ в ЗТП-10/0,4 кВ СЕ-2-38	03.11.2023	04.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-5	289	05.11.2023	05.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ИЛ-5 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В" в пролете опор № 16-№17 в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ИЛ-5 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В" в пролете опор № 16-№17	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-5 на предмет дефектов проводов до грани принадлежности КРЭС. Провести восстановление обрыва вилки провода фазы "В" в пролете опор № 16 -№ 17 на ВЛ-10 кВ ИЛ-5.	05.11.2023	05.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-5	165	14.11.2023	14.11.2023	Входе осмотра установлено что причиной отключения явилось повреждение на потребителльской отпайке к ТП-СЕ-5/179п		Провести осмотр до грани балансовой принадлежности.	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-7	166	14.11.2023	14.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ИЛ-7 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 11/33 - № 11/34, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ИЛ-7 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 11/33 - № 11/34	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МХ-1	191	16.11.2023	16.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ МХ-1 обнаружено дерево упавшее извне охранной зоны в пролете опор №91-№92. Без повреждения ВЛ	На ВЛ-10 кВ МХ-1 обнаружено дерево упавшее извне охранной зоны в пролете опор №91-№92.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МХ-1	16.11.2023	16.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НИ-9	192	19.11.2023	19.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ НИ-9 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 2/145 - № 2/147 в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ НИ-9 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 2/145 - № 2/147.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ НИ-9 Провести восстановление провода фазы "А" в пролетах опор № 2/145 - № 2/147 на ВЛ-10 кВ НИ-9	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ВИТММ-370 № 2	276	19.11.2023	19.11.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлен скелет проводов в пролете опор №24-25.	В ходе послепаварийного осмотра выявлен скелет проводов в пролете опор №24-25.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370 Провести пережатку проводов в пр. оп. 24-25 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-7	290	23.11.2023	23.11.2023	Входе осмотра выявлен подскелет провода ВЛ-6 А-2 на ВЛ-6 А-7 в пролетах опор №3/4-4/4.	Подскелет провода ВЛ-6 А-2 на ВЛ-6 А-7 в пролетах опор №3/4-4/4.	Провести осмотр КВЛ-6 кВ А-7 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-6 кВ А-7 на предмет наличия стрелы проводов на ВЛ.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - А-2	325	23.11.2023	23.11.2023	Входе осмотра КВЛ-6 кВ А-2 выявлено повреждение КЛ-6 кВ в сторону ТП-А-2-1076	На КВЛ-6 кВ А-2 выявлено повреждение КЛ-6 кВ в сторону ТП-А-2-1076	Провести осмотр КВЛ-6 кВ А-2 Провести восстановление КЛ-6 кВ в сторону ТП-А-2-1076	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП ИС-1-505 № 2	277	26.11.2023	27.11.2023	В результате осмотра ВЛ было обнаружено упавшее дерево за пределом охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 1-1 - 1-2.	В результате осмотра ВЛ было обнаружено упавшее дерево за пределом охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 1-1 - 1-2.	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП ИС-1-505 № 2 на предмет наличия провода стрелы провода.	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-1-330 № 3	278	26.11.2023	27.11.2023	в результате повторных ветровых нагрузок порывами до 22 м/с, было выявлено скелет ВЛ в пр. оп. 2-3	в результате повторных ветровых нагрузок порывами до 22 м/с, было выявлено скелет ВЛ в пр. оп. 2-3	Провести осмотр ВЛ ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП ИЛ-1-330. Провести пережатку проводов в пр. оп. 2-3 от ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП ИЛ-1-330.	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ВИТММ-374 № 3	279	27.11.2023	27.11.2023	В результате осмотра ВЛ обнаружено упавшее дерево из пределов охранной зоны ВЛ в пр. оп. 7-8. ВЛ без повреждения. (касане кроной веток дерева).	В результате осмотра ВЛ обнаружено упавшее дерево из пределов охранной зоны ВЛ в пр. оп. 7-8. ВЛ без повреждения. (касане кроной веток дерева).	Провести осмотр ВЛ	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП НД-66-623 № 3	280	27.11.2023	27.11.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки выявлен скелет в пролете опор 4-2/21 - 2/ пролет 4-2/21 - 2/	по причине длительного воздействия выявлен скелет в пролете 4-2/21 - 2/ пролет 4-2/21 - 2/	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП НД-66-623 № 3	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-309 № 3	281	27.11.2023	27.11.2023	По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ИЛ-7-309 был выявлен скелет проводов в пр. оп. № 4-5	По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ИЛ-7-309 был выявлен скелет проводов в пр. оп. № 4-5	Провести осмотр ВЛ ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-309 № 3.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-5	291	27.11.2023	27.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ХК-5 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 96 - № 97 в результате ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ХК-5 обнаружен скелет проводов в пролете опор № 96- № 97 в результате ветровых нагрузок.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХК-5 на предмет наличия дефектов проводов в пролетах ВЛ. Провести пережатку проводов в пролете № 96 - № 97 на ВЛ-10 кВ ХК-5	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-141 № 3	282	27.11.2023	27.11.2023	Длительное воздействие ветровой нагрузки привело к скелету в пролете опор №1ралот 10-11 / пролет 10-11.	Длительное воздействие ветровой нагрузки привело к скелету в пролете опор №1ралот 10-11 / пролет 10-11.	Провести осмотр ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-141 № 3 на предмет наличия дефекта провода.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-1-331 № 2	292	27.11.2023	27.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок произошло скелет в пролете пролет 4-3-4-3а / пролет 4-3-4-3а.	В результате дительных ветровых нагрузок произошло скелет в пролете пролет 4-3-4-3а / пролет 4-3-4-3а.	Провести осмотр ВЛ	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП МГ-3-380 № 2	293	28.11.2023	28.11.2023	В ходе послепаварийного осмотра выявлен обрыв провода оп 1-7 -1-8.	В ходе послепаварийного осмотра выявлен обрыв провода оп 1-7 -1-8.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370 на предмет наличия провода стрелы провода. Провести пережатку проводов в пр. оп. 1-7 - 1-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВИТММ-370	28.11.2023	28.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИЛ-7	323	29.11.2023	29.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ИЛ-7 обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 37 - № 39, в результате падения дерева за пределом охранной зоны.	На ВЛ-10 кВ ИЛ-7 обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 37 - № 39	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЛ-7 Провести восстановление проводов в пролете опор № 37 - № 39 на ВЛ-10 кВ ИЛ-7.	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	324	29.11.2023	29.11.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен скелет проводов в пролете опор №32 - №38, в результате воздействия ветровых нагрузок	На ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен скелет проводов в пролете опор №32 - №38	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1 на предмет наличия стрелы проводов на ВЛ.	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-303 № 2	294	29.11.2023	29.11.2023	в результате дительных ветровых нагрузок порывами до 20 м/с отключился от зашит АВ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-7-303	в результате дительных ветровых нагрузок порывами до 20 м/с отключился от зашит АВ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-7-303	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-7-303 на предмет наличия повреждений проводов.	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-61 № 1	295	30.11.2023	30.11.2023	в результате осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СЕ-5-61 обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 11-12	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СЕ-5-61 обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 11-12	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СЕ-5-61 на предмет повреждений проводов. Провести пережатку проводов в пр. оп. 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СЕ-5-61	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-1-331 № 2	296	30.11.2023	30.11.2023	по результатам осмотра обнаружено упавшее дерево из за пределов охранной зоны ВЛ. ВЛ не повреждена	по результатам осмотра обнаружено упавшее дерево из за пределов охранной зоны ВЛ. ВЛ не повреждена	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-1-331 № 2 на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ за пределов охранной зоны.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СХ-3-417 № 3	297	30.11.2023	30.11.2023	Провести осмотр ВЛ	по результатам осмотра ВЛ-0,4 Л-3 от ТП СХ-3-417 обнаружен обрыв провода в пр. оп. 3-8-3-9	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП СХ-3-417 на предмет наличия провода стрелы провода. Провести пережатку проводов в пр. оп. 3-8 - 3-9 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП СХ-3-417	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-90 № 2	298	30.11.2023	30.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок (порывами до 23 м/с) отключился от зашит АВ-0,4 кВ				

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СЕ-2-878 № 2	307	30.11.2023	30.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов ветра до 22 м/с) произошел сход с пролета оп КТП-копоре №1.	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов ветра до 22 м/с) произошел сход с пролета оп КТП-копоре №1.	Провести послеварийный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СЕ-5-878.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-7-351 № 2	308	30.11.2023	30.11.2023	по результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 1-2-1-3	по результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 1-2-1-3	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-7-351 на предмет наличия поврждения стрелы проводов.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СЕ-5-58 № 2	309	30.11.2023	30.11.2023	По результатам осмотра ВЛ обнаружен сход проводов в пр. оп. № 1-2-1-3	По результатам осмотра ВЛ обнаружен сход проводов в пр. оп. № 1-2-1-3	Провести восстановление проводов в пр. оп. 1-2-1-3	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СХ-2-470 № 3	310	30.11.2023	30.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов до 20 м/с) произошел сход в пролете опор 1-2.	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов до 20 м/с) произошел сход в пролете опор 1-2.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СХ-2-470 на предмет повреждения проводов.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-2-304 № 3	311	30.11.2023	30.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов до 20 м/с) произошел сход в пролете опор № 5-6.	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов до 20 м/с) произошел сход в пролете опор № 5-6.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ИЛ-2-304 на предмет наличия повреждения проводов ВЛ.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СЕ-5-57 № 1	312	30.11.2023	30.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов до 20 м/с) произошел сход проводов в пролете №11-12.	В результате дительных ветровых нагрузок (порывов до 20 м/с) произошел сход проводов в пролете опор №11-12.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП СЕ-5-57на предмет наличия повреждения провода ВЛ.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СХ-3-461 № 2	313	30.11.2023	30.11.2023	Поступила заявка от потребителя Суворова 9 обрыва провода на опоре №14.	Поступила заявка от потребителя Суворова 9 обрыва провода	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СХ-3-461 на предмет наличия поврежденных проводов.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-2-328 № 3	314	30.11.2023	30.11.2023	По результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв в провала в пролете опор №5-6.	По результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв в провала в пролете опор №5-6.	Провести восстановление проводов в пр. оп. № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-2-328	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-1-327 № 4	315	30.11.2023	30.11.2023	В результате дительных ветровых нагрузок (порывами до 22 м/с) произошел сход в пролете опор № 3-4.	В результате дительных ветровых нагрузок (порывами до 22 м/с) произошел сход в пролете опор № 3-4.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ИЛ-2-327 на предмет разгерметизации стрелы провеса.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-7-320 № 3	316	30.11.2023	30.11.2023	По результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв провода в пр. оп. 2-4.	По результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв провода в пр. оп. 2-4.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ИЛ-7-320 на предмет поврежденных участков проводов ВЛ.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-1-347 № 3	317	30.11.2023	30.11.2023	В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв провода в пр. оп. 6-7	при осмотре ВЛ-0,4 Л-3 обнаружен обрыв провода в пр. оп. 6-7 От ТП ИЛ-1-347	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП ИЛ-1-347 на предмет наличия поврждения стрелы проводов.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП МГ-3-384 № 4	318	30.11.2023	30.11.2023	по результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 8-9.	по результатам осмотра ВЛ обнаружен обрыв провода в пр. оп. № 8-9.	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП МГ-3-384 на предмет наличия поврждения проводов.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-2-312 № 1	319	30.11.2023	01.12.2023	сход проводов в пролете опор 2-3.	по результату осмотра обнаружен сход проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ИЛ-2-312	Провести восстановление проводов ВЛ.	30.11.2023	01.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-2	250	01.12.2023	01.12.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-2 обнаружен сход проводов в пролете опор № 4/23 - № 4/24, в результате ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ЛВ-2 обнаружен сход проводов в пролете опор № 4/23 - № 4/24	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-2	01.12.2023	01.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-7-320 № 1	329	01.12.2023	01.12.2023	В ходе осмотра выявлено утанное дерево за предел охранной зоны ВЛ в пр. оп. 1-2-1-3.	По причине падения дерева за предел охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2-1-3 произошло отключение.	Провести перегажку провода ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-320 № 1 в пролете опор №1-2-1-3.	01.12.2023	01.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-5	260	01.12.2023	01.12.2023	Проведен выход в ремонт МВ-10 ЛВ-5 для устранения дефекта: нагрез между проходами изолятором КРУН-10 и шиной ЛР-10.	Проведен выход в ремонт МВ-10 ЛВ-5 для устранения дефекта: нагрез между проходами изолятором КРУН-10 и шиной ЛР-10.	Провести внеочередной плановый осмотр отходящих жеск РС 35 кВ Лыжовская на наличие дефектов проходных изоляторов.	01.12.2023	01.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СХ-2	378	01.12.2023	01.12.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СХ-2 обнаружен сход проводов в пролете опор № 3-302 - № 3-306/1-1	На ВЛ-10 кВ СХ-2 обнаружен сход проводов в пролете опор № 3-302 - № 3-306/1-1	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СХ-2 на предмет наличия поврждения проводов.	01.12.2023	01.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СМ-5-567 № 2	337	02.12.2023	02.12.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел сход в пролете опор №11-12.	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел сход в пролете опор №11-12.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП СМ-5-567 № 2 на предмет поврждения проводов.	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СМ-5-575 № 3	344	02.12.2023	02.12.2023	Выявлен сход проводов в пролете опор №16-18 (ответвление к потребителю отпайке).	Выявлен сход проводов в пролете опор №16-18 (ответвление к потребителю отпайке).	Провести внеочередной осмотр до границ балансовой принадлежности к ВЛ 0,4 ТП СМ-5-575 № 3.	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП НС-1-510 № 2	345	02.12.2023	02.12.2023	Ветровые нагрузки, сход в пролете опор № 9-11.		Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ТП НС-1-510 № 2 на предмет наличия поврежденного провода	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	256	02.12.2023	02.12.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен обрыв вилки проводов на опоре № 8, в результате ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен обрыв вилки проводов на опоре № 8	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.6)	ВЛ 6 - А-7	380	02.12.2023	02.12.2023	Входе осмотра КВЛ-6 кВ А-7 обнаружено повреждение концевой муфты на КВЛ-6кВ А-2 в пр. оп. 25-25а (участок ВЛ-6кВ А-2 запитан от ВЛ-6кВ А-7 через КВН-411, отпа ВЛ-458)	На КВЛ-6 кВ А-7 обнаружено повреждение концевой муфты на КВЛ-6кВ А-2 в пр. оп. 25-25а	Провести ремонт концевой муфты на КВЛ-6 кВ А-7	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП НД-61-642н № 2	394	02.12.2023	02.12.2023	По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НД-61-642н обнаружен сход проводов в пр. оп. № 9-10. Сход стрелы АВ-0,4кВ Л-2	По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НД-61-642н обнаружен сход проводов в пр. оп. № 9-10. Сход стрелы АВ-0,4кВ Л-2	Провести послеварийный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП НД-61-642н	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	6 (6.6)	ВЛ 6 - А-2	381	02.12.2023	03.12.2023	Входе осмотра КВЛ-6 кВ А-2 обнаружено повреждение концевой муфты на КВЛ-6кВ А-2 в пролете опор № 25 - № 25а (участок ВЛ-6кВ А-2 запитан от ВЛ-6кВ А-7 через КВН-411, отпа ВЛ-458)	На КВЛ-6 кВ А-2 обнаружено повреждение концевой муфты на КВЛ-6кВ А-2 в пролете опор № 25 - № 25а (участок ВЛ-6кВ А-2 запитан от ВЛ-6кВ А-7 через КВН-411, отпа ВЛ-458)	Провести восстановление концевой муфты на КВЛ-6 кВ А-2	02.12.2023	03.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СМ-5-575 № 2	272	03.12.2023	03.12.2023	В результате дительных ветровых нагрузок отключился АВ-0,4кВ Л-3 от ТП СМ-5-575 по причине схода в пролете опор №4-5.	В результате дительных ветровых нагрузок отключился АВ-0,4кВ Л-3 от ТП СМ-5-575 по причине схода в пролете опор №4-5.	Провести осмотр линии на предмет провиса стрелы провода ВЛ 0,4 ТП СМ-5-575 № 2.	03.12.2023	03.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-2	332	12.12.2023	12.12.2023	Входе осмотра установлено причина отключения повреждение на потребителем участке КЛ к ТП СЕ-2-1211п (ИИ Рыбина Б.С.)	Входе осмотра установлено причина отключения повреждение на потребителем КЛ-10 в сторону ТП СЕ-9-1211п (ЮгСтройИмпульс).	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-2 до границ балансовой принадлежности.	12.12.2023	12.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-9	350	19.12.2023	19.12.2023	Входе осмотра установлено причина отключения повреждение на потребителской КЛ-10 в сторону ТП СЕ-9-1211п (ЮгСтройИмпульс).	Входе осмотра установлено причина отключения повреждение на потребителской КЛ-10 в сторону ТП СЕ-9-1211п (ЮгСтройИмпульс).	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-9 до границ балансовой принадлежности.	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-2	383	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение потребителской КЛ на ТП СЕ-2-1211п	Входе осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение потребителской КЛ на ТП СЕ-2-1211п	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-2 до границ балансовой принадлежности.	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛВ-1	385	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В" на опоре № 99 за ЛР-222	На ВЛ-10 кВ ЛВ-1 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В" на опоре № 99 за ЛР-222	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СХ-2	386	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ СХ-2 обнаружен сход проводов в пролете опор №6/8-№6/9, в результате воздействия ветровых нагрузок	На ВЛ-10 кВ СХ-2 обнаружен сход проводов в пролете опор №6/8-№6/9, в результате воздействия ветровых нагрузок	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СХ-2 на предмет наличия поврждения проводов	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НС-1	388	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра ВЛ-10 кВ НС-1 обнаружен сход проводов в пролете опор № 75 - № 761-4а, в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ НС-1 обнаружен сход проводов в пролете опор № 75 - № 761-4а, в результате воздействия ветровых нагрузок.	Провести осмотр на предмет наличия поврждения проводов	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СЕ-2	358	23.12.2023	23.12.2023	Входе осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение потребителской КЛ-10 в ТП СЕ-2-1211п.	Входе осмотра установлено, что причиной отключения явилось повреждение потребителской КЛ-10 в ТП СЕ-2-1211п.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-2 до границ балансовой принадлежности.	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СХ-1-419 № 3	395	24.12.2023	24.12.2023	в результате осмотра ВЛ обнаружен обрыв на ВЛ-0,4кВ в пр. оп. № 1-12 - 1-13	в результате осмотра ВЛ обнаружен обрыв на ВЛ-0,4кВ в пр. оп. № 1-12 - 1-13	Провести осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП СХ-1-419	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ИЛ-1-311 № 2	396	27.12.2023	27.12.2023	по результатам осмотра ВЛ обнаружен сход оп. 12-13	отключился от зашит АВ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-3-311 в результате осмотра ВЛ обнаружен сход оп. 12-13, УРПВ	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ИЛ-3-311	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СЕ-5-57 № 2	397	27.12.2023	27.12.2023	по результатам осмотра обнаружен сход ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СЕ-5-27 в пр. оп. № 1-3 -1-4	по результатам осмотра обнаружен сход ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СЕ-5-27 в пр. оп. № 1-3 -1-4	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП СЕ-5-27	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП СЕ-5-58 № 5	398	27.12.2023	27.12.2023	по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП СЕ-5-58 обнаружен сход ВЛ в пр. оп. № 12-13	по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП СЕ-5-58 обнаружен сход ВЛ в пр. оп. № 12-13	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП СЕ-5-58	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП КЖ-71-605 № 2	399	27.12.2023	27.12.2023	о результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП КЖ-71-605 обнаружено замыкание пров. оп 19-20	в результате дительных ветровых нагрузок отключился от зашит АВ-0,4кВ Л-3 от ТП КЖ-71-605 по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП КЖ-71-605 обнаружено замыкание пров. оп 19-20 требуется перегажка провода	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП КЖ-71-605	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП НД-66-635 № 1	400	27.12.2023	27.12.2023	По результатам осмотра ВЛ обнаружен сход проводов в пр. оп. № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП НД-66-635 в результате дительной ветровой нагрузки.	В результате дительных ветровых нагрузок отключился от зашит АВ-0,4кВ Л-1 от ТП НД-66-635, по результатам осмотра ВЛ обнаружен сход в пр. оп. № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП НД-66-635	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП НД-66-635 на предмет допустимых параметров стрелы провеса проводов.	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - О-9	37	10.01.2023	10.01.2023	После осмотра выявлено повреждение на потребителской ТП О-9-499н.		Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ О-9 абилти ТП О-9-499н.	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП ХМ-6-565	33	10.01.2023	10.01.2023	В результате разрушения витковой изоляции по причине перегрузки произошло отключение Т-1.	В результате межвиткового замыкания обмотки Т-1 в следствии дительных перегрузок произошло электродуговое повреждение трансформатора.	Заменить трансформатор на ТП ХМ-6-565	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-4	29	15.01.2023	15.01.2023	в результате превышения номинальных токов допустимой токовой нагрузки отключился МВ-10 кВ ТМ-4.	из-за превышения номинальной нагрузки отключился МВ-10 кВ ТМ-4.	Провести переадресирование нагрузок МВ-10 кВ ТМ-4.	15.01.2023	15.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ОК-2	50	21.01.2023	21.01.2023	Повреждение в потребителской ТП ОК-2-192П. (ПАО Мобкоммавас).		Провести выключательной осмотр ВЛ-10 кВ ОК-2 после АРР потребителя в близи ТП ОК-2-192П.	21.01.2023	21.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-4	70	28.01.2023	28.01.2023	В результате превышения номинальных токов допустимой токовой нагрузки отключился МВ-10 кВ ТМ-4.	В результате превышения номинальной нагрузки отключился МВ-10 кВ ТМ-4.	Провести переадресирование нагрузок МВ-10 кВ ТМ-4.	28.01.2023	28.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-4	71	31.01.2023	01.02.2023	В результате превышения номинальных токов допустимой токовой нагрузки отключился МВ-10 кВ ТМ-4.	из-за превышения номинальной нагрузки отключился МВ-10 кВ ТМ-4.	Провести переадресирование нагрузок МВ-10 кВ ТМ-4	31.01.2023	01.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ТМ-4-410 № 3	69	04.02.2023	04.02.2023	В результате воздействия атмосферных влиений выявлен сход проводов ВЛ 0,4 в пролетах опор №14-15.	В результате воздействия ветровых нагрузок произошел сход проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №14-15	Осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ТМ-4-410	04.02.2023	04.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ОК-6	172	07.02.2023	08.02.2023	Повреждение ВВ-10 ОК-6 из-за превышения номинальных токов допустимой токовой нагрузки.	Превышения номинальных токов допустимой токовой нагрузки.	Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ОК-6.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 кВ ТП ТМ-4-480 № 2	82	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия атмосферных влиений выявлен сход проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №2-3.	В результате воздействия атмосферных влиений выявлен сход проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №2-3.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-4-480	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тихтамузский РЭС	ВЛ										

филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ШЖ-9	783	22.07.2023	22.07.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ ШЖ-9 установлена причина отклонения: Сбита опора № 140 сторонним транспортным средством. КУСП № 10656.	Сбита опора № 140 сторонним транспортным средством КУСП № 10656	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ШЖ-9 Провести замену опоры № 140 на ВЛ-10 кВ ШЖ-9	22.07.2023	22.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП Э-2-255 № 3	742	23.07.2023	23.07.2023	в процессе осмотра выявлен сдвиг проводов в пролете опор № 11-12 по причине воздействия атмосферных явлений.	в процессе осмотра выявлен сдвиг проводов в пролете опор №11-12 по причине воздействия атмосферных явлений.	провести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП Э-2-255.	23.07.2023	23.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ш-2	784	23.07.2023	24.07.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Ш-2 обнаружена обрыв провода в пролете опор 7-8 в следствии разрушения изолятора фазы "А" на опоре №8.	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Ш-2 обнаружена обрыв провода в пролете опор 7-8 в следствии разрушения изолятора фазы "А" на опоре №8.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ш-2 Провести замену изолятора на опоре № 8 фазы "А" и восстановить обрыв провода в пролете опор 7-8 на ВЛ-10 кВ Ш-2	23.07.2023	24.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Э-4	848	07.08.2023	07.08.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Э-4 установлено, что причина отклонения является повреждение на потребительской ТП Э-4-274.		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	07.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - И-301	858	10.08.2023	10.08.2023	Выявлено отклонение является причина отклонения: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ И-301.	обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ И-301.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ И-301 Провести восстановление обрыва шлейфа фазы "В" на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ И-301	10.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - И-309	857	10.08.2023	10.08.2023	Выявлено отклонение является причина отклонения: перекруты в массовом пункте отсечки ТП-И-309-566а.		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	10.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-9	856	12.08.2023	12.08.2023	Выявлено отклонение является причина отклонения: повреждение на потребительской ТП ТМ-9-762а (АО Краснодар 9)		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима	12.08.2023	12.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП ТМ-9-702 № 2	888	13.08.2023	14.08.2023	Незначительное повреждение ВЛ-0.4 кВ сторонним транспортным средством	В ходе осмотра выявлено от ТП-ТМ-9-702 Л-2 в пролете опор №1-2 обрыв провод ВЛ-0.4 кВ неизвестным сторонним автомобилем.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 КТП ТМ-9-702 № 2	13.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - О-5	961	04.09.2023	04.09.2023	Выявлено отклонение, что причина отклонения является повреждение в потребительской КТП-О-5-660а. ТЕМ Юг.		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-6	973	04.09.2023	04.09.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ ТМ-6 обнаружен наклон опоры № 6/16 и натяжение проводов, вследствие подмыла дождем.	наклон опоры и натяжение проводов, вследствие подмыла дождем.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-6 На ВЛ-10 кВ ТМ-6 провести перенос опоры № 6-16 в место с устойчивым грунтом.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Э-11	8	20.09.2023	20.09.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Э-11 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 6/11 - № 6/12, в результате наезда стороной установленной техникой.	обрыв провода в пролете опор № 6/11 - № 6/12, в результате наезда стороной установленной техникой.	Провести работу в части претензионных обращений в адрес виновника возникновения технологического нарушения в целях привлечения к ответственности.	20.09.2023	20.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ИК-10п1	17	29.09.2023	29.09.2023	Выявлено отклонение, что причиной отклонения является разрушение опорного изолятора фазы "А" в ТП-883а.		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	29.09.2023	29.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХМ-4	18	01.10.2023	01.10.2023	Выявлено отклонение, что причиной отклонения является повреждение в сети потребителя ТП ХМ-4-432 (ДНТ Первомай).		После АБП потребителя обеспечить включение по схеме нормального режима.	01.10.2023	01.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП ТМ-6-732 № 1	23	03.10.2023	03.10.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №4-5.	превышение ветровых нагрузок.	восстановить пролет ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП ТМ-6-732	03.10.2023	03.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ш-6	86	16.10.2023	17.10.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Ш-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 165- №167, в результате удара молнии.	На ВЛ-10 кВ Ш-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 165- №167, в результате удара молнии.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ш-6 Провести восстановление обрыва проводов в пролете опор № 165 - № 167 на ВЛ-10 кВ Ш-6	16.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - И-301	101	25.10.2023	25.10.2023	Выявлено отклонение, что причиной отклонения является повреждение концевой муфты на потребителе ООО ЛР-98 (ДНТ Звонцов).		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности.	25.10.2023	25.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ш-2	174	09.11.2023	09.11.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Ш-2 обнаружен сдвиг проводов в пролете опор №22 - №23 в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ Ш-2 обнаружен сдвиг проводов в пролете опор №22 - №23.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ш-2.	09.11.2023	09.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ОК-2	160	10.11.2023	10.11.2023	причиной отклонения является повреждение иттиной провода на ТП-107а, кВ ОК-2-103а ООО "ПАРТ".		Провести осмотр ВЛ 10 - ОК-2 до границ балансовой принадлежности.	10.11.2023	10.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-4	175	13.11.2023	13.11.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ ТМ-4 обнаружен сдвиг проводов в пролете опор № 36 - № 37 в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ТМ-4 обнаружен сдвиг проводов в пролете опор № 36 - № 37.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ХК-1	177	14.11.2023	14.11.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ ХК-1 обнаружен сдвиг проводов в пролете опор № 5 - № 6, в результате ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ ХК-1 обнаружен сдвиг проводов в пролете опор № 5 - № 6.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХК-1	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП Э-11-364 № 4	217	21.11.2023	21.11.2023	ветер, дождь	ветер, дождь	осмотреть ВЛ-0.4 кВ Л-4 от ТП Э-11-364	21.11.2023	21.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП ТМ-4-625	218	22.11.2023	22.11.2023	Выявлено нарушение электрической изоляции по причине межвиткового замыкания трансформатора.	Выявлено нарушение электрической изоляции по причине межвиткового замыкания трансформатора	заменить трансформатор в КТП ТМ-4-625.	22.11.2023	22.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-4	223	27.11.2023	27.11.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ ТМ-4 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "А" в потребительской ТП-ТМ-4-62а. ООО "Питер"		Провести осмотр до границ балансовой принадлежности	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Э-11	234	27.11.2023	27.11.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Э-11 установлена причина отклонения: повреждение разрядников в ТП-10 кВ Э-11-367	На ВЛ-10 кВ Э-11 установлена причина отклонения: повреждение разрядников в ТП-10 кВ Э-11-367	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Э-11 Провести замену разрядников в ТП-10 кВ Э-11-367	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Кр-7	233	29.11.2023	29.11.2023	Выявлено отклонение ВЛ-10 кВ Кр-7 на опоре № 5/12 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В", в результате воздействия ветровых нагрузок.	На ВЛ-10 кВ Кр-7 на опоре № 5/12 обнаружен обрыв вилки провода фазы "В", в результате воздействия ветровых нагрузок.	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Кр-7 Провести восстановление вилки провода фазы "В" на опоре № 5/12 по ВЛ-10 кВ Кр-7	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП ОК-2-100	340	10.12.2023	10.12.2023	По причине обычных атмосферных осадков произошло попадание воды в массовый пункт отсечки РЭ-10 кВ, что привело к нарушению изоляции на ПК-10 кВ.	По причине обычных атмосферных осадков произошло попадание воды в массовый пункт отсечки РЭ-10 кВ, что привело к нарушению изоляции на ПК-10 кВ.	Провести герметизацию РЭ-10 кВ для исключения возможности проникновения воды внутрь РЭ.	10.12.2023	10.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ТП	10 (10.5)	КТП ТМ-4-603	341	11.12.2023	12.12.2023	В ходе послеповарийного осмотра выявлен сдвиг проводов в пролете опор №7-8.	В ходе послеповарийного осмотра выявлен сдвиг проводов в пролете опор №7-8.	Провести осмотр отходящих линий на КТП ТМ-4-603 проект провиса проводов и зарастание охранной зоны ВЛ от ДСР	11.12.2023	12.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ТМ-1	342	14.12.2023	14.12.2023	Выявлено отклонение, что причина отклонения: повреждение КЛ-10 кВ на потребительской ТП-ТМ-1-845а (ООО "ПАН").		Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1 до границ балансовой принадлежности	14.12.2023	14.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП И-301-358 № 2	371	23.12.2023	23.12.2023	В результате ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов в пролете опор № 12-13.	Сдвиг проводов в пролете опор № 12-13.	осмотреть ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП И-301-358	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП И-301-358 № 2	372	24.12.2023	24.12.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов в пролете опор № 21-22	Сдвиг проводов в пролете опор № 21-22	Осмотреть ВЛ 0.4 КТП И-301-358 № 2	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП Вх-7-366 № 1	373	24.12.2023	24.12.2023	В результате ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов в пролете опор №9-10.	Сдвиг проводов в пролете опор №9-10.	Осмотреть ВЛ	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 КТП ШЖ-2-167 № 1	375	24.12.2023	24.12.2023	В результате ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов в пролете опор № 27-30	сдвиг проводов в пролете опор № 27-30	Осмотреть ВЛ	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ВД-11	128	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов ВЛ-10 кВ ВД-11 в пролетах опор № 1 - 2.	В результате воздействия ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов ВЛ-10 кВ ВД-11 в пролетах опор № 1 - 2.	Провести внеочередной осмотр участка магистрали ВЛ-10 кВ ВД-11 на соблюдение норм по параметру стрелы провеса.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП АД-1-33 № 1	84	07.02.2023	07.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 в пролетах опор №2-3.	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 в пролетах опор №2-3.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-33 Л-1.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ВД-8-188 № 2	89	07.02.2023	07.02.2023	В результате сильных ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ВД-8-188.	В результате сильных ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ВД-8-188.	Провести внеочередной осмотр участка магистрали ВЛ-0.4 кВ ТП ВД-8-188 Л-2.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ВД-8-188 № 2	98	08.02.2023	08.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ Л-2 в пролетах опор №6-7.	Сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ Л-2 в пролетах опор №6-7.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ВД-8-188.	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ПН-2	213	09.02.2023	07.03.2023	При осмотре обнаружено протекание воды на проходной изолятор в ТП ПН-2-586.	протекание воды на проходной изолятор, в ТП ПН-2-586.	Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПН-2	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ВД-8-188 № 3	110	09.02.2023	09.02.2023	в результате ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП ВД-8-188.	в результате ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП ВД-8-188.	Провести плановый инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП ВД-8-188.	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ВД-8-276 № 2	137	13.02.2023	13.02.2023	В результате осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП ВД-8-278 Л-2 в пролете опор №17-18.	В результате осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП ВД-8-278 Л-2 в пролете опор №17-18.	Провести плановый инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП ВД-8-278 Л-2.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ВД-8-276 № 1	138	14.02.2023	14.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №7-8.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №7-8.	Провести плановый инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП ВД-8-276 Л-1.	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП АД-1-449 № 1	139	14.02.2023	14.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-449 №1 в пролетах опор №5-6.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-449 №1 в пролетах опор №5-6.	Провести плановый инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-449 Л-1	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ПЧ-9	239	14.02.2023	14.02.2023	После осмотра выявлено повреждение на потребительской ТП ПЧ-9-613п		Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПЧ-9	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 кВ АД-3	242	15.02.2023	15.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлено перекрытие проводов ВЛ-10 кВ АД-3 в пролете №5/22, №5/23	После осмотра воздействия атмосферных явлений выявлено перекрытие проводов ВЛ-10 кВ АД-3 в пролете №5/22, №5/23	Провести внеочередной осмотр участка магистрали ВЛ-10 кВ АД-3	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП АД-1-35 № 1	140	18.02.2023	18.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-35 Л-1 в пролете опор №9-10.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-35 Л-1 в пролете опор №9-10.	Провести плановый инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП АД-1-35	18.02.2023	18.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП АД-1-455 № 1	134	18.02.2023	18.02.2023	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-455 Л-1 в пролетах опор №8-9	В результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-455 Л-1 в пролетах опор №8-9	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП АД-1-455 Л-1.	18.02.2023	18.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП ПЧ-9-400 № 2	132	19.02.2023	19.02.2023	После осмотра выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ПЧ-9-400 Л-2 в пролете КТП - оп.1.	После осмотра выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ ПЧ-9-400 Л-2 в пролете КТП - оп.1.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ПЧ-9-400 Л-2.	19.02.2023	19.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-8	210	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №45-46.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №45-46.	Провести внеочередной осмотр участка магистрали ВЛ-10 кВ АД-8.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП АД-7-51 № 2	214	21.02.2023	21.02.2023	В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №5-5а Л-2 от ТП АД-7-51	В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор №5-5а Л-2 от ТП АД-7-51	Провести плановый инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП Ас-7-51	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтамухайский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 ТП АД-3-76 № 2	196	21.02.2023	21.02.2023	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №2-3.	После осмотра в результате воздействия атмосферных явлений выявлен сдвиг проводов ВЛ-			

филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Шедок	130	17.03.2023	17.03.2023	Неудовлетворительное состояние опорного изолятора ф. "А" ШР-110 Т-1 вследствие длительной эксплуатации и износа.	Механическое повреждение (излом) опорного изолятора ШР-110 Т-1 ф. "А" на ПС 110 кВ Шедок.	Выполнить инспекционный тепловизионный контроль оборудования ОПУ-110 кВ на ПС 110 кВ Шедок.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 35 кВ Крайний Кут ВЛ 10 - Кк-4	154	29.03.2023	03.04.2023	Проникновение животного (грызуна) в ящике ВВ-10 кВ Кк-4 КРУН-10 кВ.	Электроудровное перекрытие в ящике ВВ-10 кВ Кк-4 КРУН-10 кВ.	Выполнить внеочередной осмотр КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Крайний Кут на предмет наличия отверстий, щелей, проемов и т.д., через которые возможно проникновение животных и птиц в электрооборудование.	29.03.2023	29.03.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Мостовская	230	24.05.2023	24.05.2023	В результате повторных атмосферных перенапряжений произошло электроудровное повреждение 6 банок конденсаторов типа КС1-0,66-40-1 в каскадах №71,72 фазы "С" БСК 110 кВ вследствие грозового перенапряжения на ПС 110 кВ Мостовская.	Электроудровное повреждение 6 банок конденсаторов типа КС1-0,66-20-1 и 4 банок конденсаторов типа КС1-0,66-40-1 в каскадах №71,72 фазы "С" БСК 110 кВ вследствие грозового перенапряжения на ПС 110 кВ Мостовская.	Провести инспекционные испытания конденсаторных установок БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская. Выполнить измерение сопротивления изоляции устройств БСК 110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская. Выполнить внеочередную проверку молниезащиты на ПС 110 кВ Мостовская (проверить техническое состояние молниезащиты, измерения заземляющих устройств молниезащиты и т.д.)	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ	238	26.05.2023	26.05.2023	В результате повторных атмосферных перенапряжений произошло электроудровное повреждение гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» и разрушение одного изолятора на фазе «С» опоры №5 ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ.	Разрушение одного изолятора на фазе «С» опоры №5 ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 35 кВ Родиновская-Кавказ по всей длине. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №5 ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ.	26.05.2023	26.05.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Мостовская	245	02.06.2023	02.06.2023	Не обеспечено выявление и устранение дефектов в панели защит ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Псебай при проведении планового технического обслуживания. Не обеспечено выявление и устранение дефектов в РШ ТН-110 кВ ИСШ при проведении планового технического обслуживания.	Внутренний обрыв катушки реле К3 в блоке блокировки от качаний КРБ-126 панели защит ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Псебай. Отгорание провода первичной обмотки ТОН в РШ ТН-110 кВ ИСШ.	Пересмотреть программы проверок сложных устройств РЗА в части дополнительных проверок элементов РЗА для своевременного выявления и устранения дефектов	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ	244	02.06.2023	02.06.2023	В результате воздействия повторившейся ветровой нагрузки произошло излом и последующее падение дерева в изоляторной зоне ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ в пролете опор №1-2.	Падение дерева из изоляторной зоны ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ в пролете опор №1-2.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ по всей длине, по результатам осмотра организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ.	02.06.2023	02.06.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Мостовская	263	15.06.2023	15.06.2023	Отключение ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная произошло по причине грозового перенапряжения.	Электроудровное повреждение гирлянды изоляторов на опоре №2 ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная вследствие грозового перенапряжения без разрушения.	Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №1,2,3 ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная. Выполнить инспекционный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная включая грозотроп и его ступени.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Лабинск-2	266	17.06.2023	20.06.2023	Несоответствие трансформаторного масла в ТН-110 2СШ ф. "В" требованиям СТ0 34.01.-23.1-001-2017 "Объем и норма испытаний электрооборудования" по пробному напряжению.	В результате длительной эксплуатации произошло снижение характеристик трансформаторного масла в ТН-110 2СШ ф. "В" по пробному напряжению.	Выполнить оценку физико-химического состояния трансформаторного масла в ТН-110 2СШ ф. "В".	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Мостовская	290	26.07.2023	27.07.2023	Вследствие дефекта конструкции вышли из строя 2 разветвителя интерфейса ВНС03Е1 на Мостовском узле связи и в ОПУ ПС 110 кВ Мостовская.	Дефект программного обеспечения 2 разветвителей интерфейса ВНС03Е1 на Мостовском узле связи и в ОПУ ПС 110 кВ Мостовская.	Послать заявку в центральную службу СДТУ на приобретение необходимого оборудования для создания резерва в целях незамедлительной замены неисправных устройств.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Мостовская	289	26.07.2023	01.08.2023	Вследствие длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств конденсатора типа КЭП0-0,66-20-2У1 в каскаде №17 БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская, а также в процессе эксплуатации в связи с температурными изменениями произошло ослабление контактных соединений.	Электроудровное повреждение 3 банок конденсаторов типа КЭП0-0,66-20-2У1 и КС-0,66-20-2У1 в каскаде №17 БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская. В результате длительной эксплуатации и температурных изменений в процессе работы произошло нагрев контактных соединений свыше допустимых норм.	Выполнить инспекционный тепловизионный контроль БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Лабинск-1	337	21.08.2023	21.08.2023	Неудовлетворительное состояние изоляции катушки отключения выключателя СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лабинск-1 вследствие длительной эксплуатации.	Может возникнуть замыкание в солондоке отключения выключателя СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лабинск-1 вследствие износа изоляции.	Пересмотреть программы проверок в части визуальных осмотров и проверки изоляции вторичных опорных цепей коммутационной аппаратуры для своевременного выявления и устранения дефектов.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная	390	09.10.2023	09.10.2023	В результате повторных атмосферных перенапряжений произошло электроудровное повреждение гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №65 ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок.	Электроудровное повреждение гирлянды из 8 изоляторов фазы «С» на опоре №65 ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок с замыканием на "землю".	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок на участке ВЛ от опоры № 60 до опоры № 85. По результатам верхового осмотра определить мероприятия необходимые для поддержания ВЛ в нормативном техническом состоянии и включить в план график ТОиР на 2025г.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Родиновская - Кавказ	451	09.11.2023	09.11.2023	Вследствие длительной эксплуатации (более 25 лет) произошло заклинивание контактов демультиплексора, что вызвало срабатывание плавного электромагнита отключения типа РТМ МВ-35 кВ ВЛ Кавказ от токовой нагрузки.	Заклинивание контактов демультиплексора и последующее срабатывание плавного электромагнита отключения типа РТМ МВ-35 кВ ВЛ Кавказ от токовой нагрузки.	Пересмотреть программы проверок устройств РЗА в части дополнительных проверок отдельных элементов устройств РЗА для своевременного выявления и устранения дефектов и неисправностей.	09.11.2023	09.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная	467	17.11.2023	17.11.2023	Вследствие проведённых вблизи ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная сельскохозяйственных работ, произошло затравление изоляторов ф. "А" опоры №39 левдующего участка ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная.	Вследствие выпадения осадков в виде сильного дождя, произошло укладывание затравленного изолятора ф. "А" опоры №39, что привело к электрическому перекрытию изоляции ВЛ и отключению от земли ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная.	Включить в план технического обслуживания и ремонта на 2025 год замену затравленной изоляции на опоры №35-41 ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Шедок	500	27.11.2023	29.11.2023	Нарушение изоляции вторичных цепей вследствие проникновения животного грызуна в ящике вторичных цепей РЗА ящика МВ-10 кВ КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Шедок.	Вследствие нарушения изоляции вторичных цепей РЗА в ящике МВ-10 кВ произошло замыкание срабатывание ЛЭТ силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Шедок.	Выполнить дератизацию в ящиках КРУН-10 кВ и шкафах на ОПУ-110 кВ на ПС 110 кВ Шедок. Выполнить осмотр КРУН-10 кВ, шкафов на ОПУ-110 кВ на ПС 110 кВ Шедок на наличие щелей, отверстий, проемов через которые возможно проникновение животных и птиц в электрооборудование, устранить выявленные нарушения.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Подгорная Сивкоха - Отрадная	526	24.12.2023	25.12.2023	В результате повторных атмосферных перенапряжений произошло электроудровное повреждение изоляторов ф. "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха.	Электроудровное повреждение изоляторов ф. "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха с повреждением 1 изолятора из 8-ми.	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха на участке ВЛ от опоры №28 до опоры №38. По результатам верхового осмотра определить мероприятия необходимые для поддержания ВЛ в нормативном техническом состоянии и включить в план график ТОиР на 2025 год.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха	526	24.12.2023	25.12.2023	В результате повторных атмосферных перенапряжений произошло электроудровное повреждение изоляторов ф. "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха.	Электроудровное повреждение изоляторов ф. "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха с повреждением 1 изолятора из 8-ми.	Выполнить инспекционные измерения сопротивления заземляющего устройства опор №32,33,34 ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха. Выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре №33 ф. "С" ВЛ 110 кВ Ущурная - Подгорная Сивкоха. Выполнить проверку контрольных цепей (сопротивление изоляции, проверка протока клеммных разъем и т.д.) на МВ ПС 110 кВ Ущурная	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Т-4 - 813	1	06.01.2023	06.01.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№1-5--1-6иВЛ 0,4 №1 ТП Т-4 - 813	Провис проводов в пролете опор №1-5--1-6иВЛ 0,4 №1 ТП Т-4 - 813	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Т-4 - 813	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	2	06.01.2023	06.01.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№4--5иВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	Провис проводов в пролете опор №4--5иВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор№1-5--1-6иВЛ 0,4 №1 ТП Т-4 - 813	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	2	06.01.2023	06.01.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№4--5иВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	Провис проводов в пролете опор №4--5иВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор№4--5иВЛ 0,4 №3 ТП Т-4 - 913	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - Ха-5	6	11.01.2023	11.01.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение изолятора ф.В на опоре №4-20 ВЛ-10кВ "Ха-5".	Повреждение изолятора ф.В на опоре №4-20 ВЛ-10кВ "Ха-5".	Выполнить внеочередной ИТР опоры ВЛ-10кВ "Ха-5" по всей длине.	11.01.2023	11.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Ха-5 - 225	7	11.01.2023	11.01.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№2--3иВЛ 0,4 №2 ТП Ха-5-225	Провис проводов в пролете опор №2--3иВЛ 0,4 №2 ТП Ха-5-225	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ха-5-225	11.01.2023	11.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - Вс-5	8	11.01.2023	11.01.2023	В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Вс-5" произошло обрыв провода в пролетах опор №36--37,37--38.	Обрыв провода в пролетах опор №36--37,37--38 на ВЛ-10кВ "Вс-5".	Выполнить внеочередной ИТР опоры ВЛ-10кВ "Вс-5" по всей длине.	11.01.2023	11.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Пн-3 - 690	15	23.01.2023	23.01.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№18--19иВЛ 0,4 №2 ТП Пн-3 - 690	Провис проводов в пролете опор №18--19иВЛ 0,4 №2 ТП Пн-3 - 690	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Пн-3 - 690	23.01.2023	23.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Кн-3 - 103	16	23.01.2023	23.01.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№56--58иВЛ 0,4 №1 ТП Кн-3 - 103	Провис проводов в пролете опор №56--58иВЛ 0,4 №1 ТП Кн-3 - 103	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Кн-3 - 103	23.01.2023	23.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2 - 403	30	08.02.2023	08.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№1-20--1-2иВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2-408	Провис проводов в пролете опор №1-20--1-2иВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2-408	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2-408	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Мх-2 - 407	31	08.02.2023	08.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№2-9--2-10иВЛ 0,4 №2 ТП Мх-2-407	Провис проводов в пролете опор №2-9--2-10иВЛ 0,4 №2 ТП Мх-2-407	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Мх-2-407	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Мх-4 - 477	33	08.02.2023	08.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№18--18иВЛ 0,4 №2 ТП Мх-4-477	Провис проводов в пролете опор №8--8иВЛ 0,4 №2 ТП Мх-4-477	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Мх-4-477	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - Т-1	35	09.02.2023	09.02.2023	В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный сдвиг проводов на ВЛ-10кВ "Т-1" в пролетах опор №4-6--4-7.	Кратковременный сдвиг проводов на ВЛ-10кВ "Т-1" в пролетах опор №4-6--4-7.	Выполнить инспекционный ИТР опоры ВЛ-10кВ "Т-1" по всей длине. Выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-10кВ "Т-1" в пролетах опор №4-6--4-7.	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №5 ТП Т-8 - 801	36	09.02.2023	09.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№1-8--1-9иВЛ 0,4 №5 ТП Т-8 - 801	Провис проводов в пролете опор №1-8--1-9иВЛ 0,4 №5 ТП Т-8 - 801	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №5 ТП Т-8 - 801	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Пн-5 - 604	37	09.02.2023	09.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№19--20иВЛ 0,4 №2 ТП Пн-5 - 604	Провис проводов в пролете опор №19--20иВЛ 0,4 №2 ТП Пн-5 - 604	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Пн-5 - 604	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Вв-2 - 863	38	09.02.2023	09.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№1-3--1-4иВЛ 0,4 №1 ТП Вв-2 - 863	Провис проводов в пролете опор №1-3--1-4иВЛ 0,4 №1 ТП Вв-2 - 863	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Вв-2 - 863	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП П-4 - 30	41	10.02.2023	10.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№3-4иВЛ 0,4 №2 ТП П-4-30	Провис проводов в пролете опор №3-4иВЛ 0,4 №2 ТП П-4-30	Выполнить инспекционный осмотр АВ-0,4кВ Л-2 ТП П-4-30	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №4 ТП Пн-3 - 629	43	10.02.2023	10.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№1-9--10иВЛ 0,4 №4 ТП Пн-3 - 629	Провис проводов в пролете опор №1-9--10иВЛ 0,4 №4 ТП Пн-3 - 629	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №4 ТП Пн-3 - 629	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинские ЭЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Пн-3 - 617	48	10.02.2023	10.02.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№18--19иВЛ 0,4 №1 ТП Пн-3 - 617	Провис проводов в пролете опор №18--19иВЛ 0,4 №1 ТП Пн-3 - 617	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Пн-3 - 617	10.02.2023	10.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП Мх-2 - 419	159	30.03.2023	30.03.2023	В результате длительной эксплуатации и износа произошло разрушение шпильки 0,4 кВ на силовом трансформаторе 100кВа ТП 100,4 кВ Мх-2-419.	Разрушение шпильки 0,4 кВ на силовом трансформаторе 100кВа ТП 100,4 кВ Мх-2-419.	Выполнить замеры на ТП 100,4 кВ Мх-2-419.	30.03.2023	30.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Сг-2 - 286	157	30.03.2023	30.03.2023	Провис проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 №2 ТП Сг-2-286	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 №2 ТП Сг-2-286	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Сг-2-286	30.03.2023	30.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-3	158	30.03.2023	30.03.2023	В результате атмосферных перенапряжений (грозы) произошло разрушение изолятора ф. "А" на опоре №4-18 ВЛ-10 кВ Р-3.	Разрушение изолятора ф."А" на опоре №4-18 ВЛ-10 кВ Р-3.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10 кВ Р-3 по всей длине.	30.03.2023	30.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Вг-7	168	14.04.2023	14.04.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел занос ветки дерева извне охранной зоны ВЛ-10кВ "Вг-7" в пролетах опор № 1-12--1-13.	Занос ветки дерева извне охранной зоны ВЛ-10кВ "Вг-7" в пролетах опор № 1-12--1-13.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10кВ "Вг-7" по всей длине.	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Р-4 - 15	181	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№3--4.поВЛ 0,4 №2 ТП Р-4 - 15	Провис проводов в пролете опор №3--4.поВЛ 0,4 №2 ТП Р-4 - 15	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Р-4 - 15	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ки-6	169	14.04.2023	14.04.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел занос ветки дерева извне охранной зоны ВЛ-10кВ "Ки-6" в пролетах опор №2/3--2/4.	Занос ветки дерева извне охранной зоны ВЛ-10кВ "Ки-6" в пролетах опор №2/3--2/4.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10кВ "Ки-6" по всей длине.	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Пн-9 - 606	180	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№8--9.поВЛ 0,4 №3 ТП Пн-9 - 606	Провис проводов в пролете опор №8--9.поВЛ 0,4 №3 ТП Пн-9 - 606	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Пн-9 - 606	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 813	179	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№3--4.поВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 813	Провис проводов в пролете опор №3--4.поВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 813	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 813	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2 - 403	178	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№1-4--1-5.поВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2 - 403	Провис проводов в пролете опор №1-4--1-5.поВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2 - 403	Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор№1-4--1-5.поВЛ 0,4 №1 ТП Мх-2 - 403	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП На-5 - 222	177	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№6--7.поВЛ 0,4 №2 ТП На-5 - 222	Провис проводов в пролете опор №6--7.поВЛ 0,4 №2 ТП На-5 - 222	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП На-5 - 222	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Пн-7 - 698	176	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№10--11.поВЛ 0,4 №1 ТП Пн-7 - 698	Провис проводов в пролете опор №10--11.поВЛ 0,4 №1 ТП Пн-7 - 698	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Пн-7 - 698	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Вс-1 - 206	175	14.04.2023	14.04.2023	кратковременный сдвиг проводов в пролете опор№5--6.по ВЛ 0,4 №2 ТП Вс-1 - 206	Провис проводов в пролете опор №5--6.по ВЛ 0,4 №2 ТП Вс-1 - 206	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Вс-1 - 206	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ки-4	174	17.04.2023	17.04.2023	В результате наезда стороннего транспорта произошло повреждение опоры №63 на ВЛ-10кВ "Ки-4".	Повреждение опоры №63 на ВЛ-10кВ "Ки-4".	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10кВ "Ки-4" по всей длине. Подготовить отношение в органы МВД по Курганскому району.	17.04.2023	17.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Мх-4	187	28.04.2023	29.04.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов на ВЛ-10кВ "Мх-4" в пролетах опор №86--87.	Сдвиг проводов на ВЛ-10кВ "Мх-4" в пролетах опор №86--87.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10кВ "Мх-4" по всей длине.	28.04.2023	29.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Р-4 - 36	209	07.05.2023	07.05.2023	Сдвиг проводов в пролете опор №6--7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Р-4-36	Обрыв провода в пролете опор №6--7 поВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Р-4-36	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Р-4-36	07.05.2023	07.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Пн-5 - 618	220	13.05.2023	13.05.2023	Провис проводов в пролете опор№15-16.по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Пн-5-618	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Пн-5-618	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Пн-5-618.	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Пн-7 - 636	219	13.05.2023	13.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №1-18--1-17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Пн-7-636.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-18--1-17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Пн-7-636.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Пн-7-636.	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 815	218	14.05.2023	14.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №3-4--3-5 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Т-4-815.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №3-4--3-5 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Т-4-815.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Т-4-815.	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Вг-7 - 869	217	14.05.2023	14.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №11--12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-7-869.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №11--12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-7-869.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-7-869.	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Р-4 - 26	216	15.05.2023	15.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №23--24 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Р-4-26.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №23--24 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Р-4-26.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Р-4-26.	15.05.2023	15.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Ки-6 - 54	215	15.05.2023	15.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №15--16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Ки-6-54.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №15--16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Ки-6-54.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Ки-6-54.	15.05.2023	15.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-4	200	18.05.2023	18.05.2023	Падение дерева извне охранной зоны ВЛ-10 кВ Р-4.	Повреждение опоры №141 ВЛ-10 кВ Р-4.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10 кВ Р-4 по всей длине.	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Аа-3 - 2476	214	19.05.2023	19.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Аа-3-2476.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Аа-3-2476.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Аа-3-2476.	19.05.2023	19.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ки-3	210	20.05.2023	20.05.2023	В результате несоответствия провиса проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов на ВЛ-10 кВ Ки-3 в пролетах опор №122--123.	Сдвиг проводов на ВЛ-10 кВ Ки-3 в пролетах опор №122--123.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10 кВ Ки-3 по всей длине.	20.05.2023	20.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Мх-4 - 421	213	20.05.2023	20.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №15--16 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ Мх-4-421.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №15--16 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ Мх-4-421.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ Мх-4-421.	20.05.2023	20.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП На-5 - 276	212	21.05.2023	21.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №2-3--2-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ На-5-276.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №2-3--2-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ На-5-276.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ На-5-276.	21.05.2023	21.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №5 ТП Мх-3 - 424	211	21.05.2023	21.05.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №3-8--3-9 по ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 100,4 кВ Мх-3-424.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №3-8--3-9 по ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 100,4 кВ Мх-3-424.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 100,4 кВ Мх-3-424.	21.05.2023	21.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ки-6	229	24.05.2023	24.05.2023	Проникновение животного (кот) на трансформатор ТП 100,4 кВ Ки-6-73.	Электроудовое повреждение на ТМ-10 кВ ТП 100,4 кВ Ки-6-73.	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10 кВ Ки-6 по всей длине.	24.05.2023	24.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-3	233	25.05.2023	25.05.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вазы на опоре №3-7 ВЛ-10 кВ Р-3.	Обрыв вазы на опоре №3-7 ВЛ-10 кВ Р-3.	Выполнить инспекционный ИТР опор ВЛ-10 кВ Р-3 по всей длине.	25.05.2023	25.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Р-4 - 156	251	03.06.2023	03.06.2023	В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Р-4-156.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Р-4-156.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Р-4-156.	03.06.2023	03.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП На-5 - 254	246	04.06.2023	04.06.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв фазы 0,4кВ на ТМ-63кВа ТП 100,4 кВ На-5-254.	Обрыв фазы 0,4кВ на ТМ-63кВа ТП 100,4 кВ На-5-254.	Выполнить замеры на ТП 100,4 кВ На-5-254.	04.06.2023	04.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №4 ТП Р-4 - 24	259	12.06.2023	12.06.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №33-34 по ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 100,4 кВ Р-4-24.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №33-34 по ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 100,4 кВ Р-4-24.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 100,4 кВ Р-4-24.	12.06.2023	12.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП На-5 - 202	260	13.06.2023	13.06.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №1-3--1-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ На-5-202.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-3--1-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ На-5-202.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ На-5-202.	13.06.2023	13.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП На-5 - 225	275	26.06.2023	27.06.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №1-3--1-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ На-5-225.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-3--1-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ На-5-225.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ На-5-225.	26.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Мх-3	270	26.06.2023	27.06.2023	Падение дерева извне охранной зоны на ВЛ-10 кВ Мх-3 в пролетах опор №11-12--11-13.	Обрыв провода ВЛ-10 кВ Мх-3 в пролетах опор №11-12--11-13.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ Мх-3 по всей длине.	26.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Мх-3 - 435	276	27.06.2023	27.06.2023	Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Мх-3-435 в пролете опор №6--7.	Механическое повреждение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Мх-3-435 в пролете опор №6--7.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ Мх-3-435.	27.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Вг-2 - 863	277	28.06.2023	28.06.2023	Несоответствие провиса проводов в пролете опор №1-2--1-3 поВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-2-863.	Кратковременный сдвиг проводов в пролете опор №1-2--1-3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-2-863.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-2-863. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-2--1-3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ Вг-2-863.	28.06.2023	28.06.2023

филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП М-9 - 28	475	23.11.2023	23.11.2023	Недопустимый провис проводов в пролете опор №2-2--2-3 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-9-28.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №2-2--2-3 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-9-28.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-2--2-3 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-9-28. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-9-28.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП П-15 - 316	477	26.11.2023	26.11.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ П-15-316.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ П-15-316.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ П-15-316. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ П-15-316.	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Ба-5 - 782	478	27.11.2023	27.11.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ Ба-5-782.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ Ба-5-782.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ Ба-5-782. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ Ба-5-782.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - Бс-5	480	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел сход проводов на ВЛ-10 кВ Бс-5 в пролётах опор №140--141.	Сход проводов на ВЛ-10 кВ Бс-5 в пролётах опор №140--141.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ Бс-5 в пролётах опор №140--141. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-10 кВ Бс-5 по всей длине.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - П-33	479	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел сход проводов на ВЛ-10 кВ П-33 в пролётах опор № 5-73--3-74.	Сход проводов на ВЛ-10 кВ П-33 в пролётах опор № 5-73--3-74.	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-10 кВ П-33 по всей длине. Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ П-33 в пролётах опор № 5-73--3-74.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - М-7	501	02.12.2023	02.12.2023	В результате наезда стороннего транспорта произошел излом промехоулочной опоры опоры №182-4 на ВЛ-10 кВ М-7.	Излом промехоулочной опоры опоры №182-4 на ВЛ-10 кВ М-7.	Полностью отключить опоры МЛЭ на Мостовском районе.	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП М-9 - 56	502	06.12.2023	06.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №5-6--5-7 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-56.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №5-6--5-7 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-56.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6--5-7 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-56. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-56.	06.12.2023	06.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП М-10 - 247	512	12.12.2023	12.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №5-1--1-2 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-10-247.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №5-1--1-2 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-10-247.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-1--1-2 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-10-247. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-10-247.	12.12.2023	12.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Уя-5 - 704	514	13.12.2023	13.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №1-1--1-2 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ Уя-5-704.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №1-1--1-2 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ Уя-5-704.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1-1--1-2 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ Уя-5-704. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ Уя-5-704.	13.12.2023	13.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП М-9 - 58	516	16.12.2023	16.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №4--5 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-58.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №4--5 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-58.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4--5 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-58. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-9-58.	16.12.2023	16.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП М-10 - 74	517	17.12.2023	17.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №11--12 по ВЛ-0,4 кВ J-3 от ТП 100,4 кВ М-10-74.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №11--12 ВЛ-0,4 кВ J-3 от ТП 100,4 кВ М-10-74.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №11--12 ВЛ-0,4 кВ J-3 от ТП 100,4 кВ М-10-74. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-3 от ТП 100,4 кВ М-10-74.	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП М-38 - 198	519	18.12.2023	18.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №2-2--2-3 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-38-198.	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №2-2--2-3 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-38-198.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-2--2-3 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-38-198. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-38-198.	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП М-38 - 198	521	19.12.2023	19.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №4--5 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-38-198.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №4--5 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-38-198.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4--5 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-38-198. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-38-198.	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП М-1 - 780	524	24.12.2023	24.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №1-5--1-6, в результате сход проводов по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-1-780.	Сход проводов в пролёте опор №1-5--1-6 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-1-780.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1-5--1-6 ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-1-780. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ М-1-780.	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП М-1 - 780	525	24.12.2023	24.12.2023	Срыв изолятора на опоре №16, в результате сход проводов в пролёте №15--16 J-1 от ТП-М-1-780.	Сход проводов в пролёте опор №15--16 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-1-780.	Восстановить изолятор на опоре №16 и выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №15--16 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-1-780. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ М-1-780.	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП П-15 - 374	528	25.12.2023	25.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №6--7 по ВЛ-0,4 кВ J-2 от ТП 100,4 кВ П-15-374.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №6--7 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-15-374.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6--7 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-15-374. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-15-374.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП П-33 - 371	527	25.12.2023	25.12.2023	Недопустимый провис проводов в пролёте опор №4--5 по ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-33-371.	Кратковременный сход проводов в пролёте опор №4--5 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-33-371.	Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4--5 ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-33-371. Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ J-1 от ТП 100,4 кВ П-33-371.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - М-9	529	26.12.2023	26.12.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на опоре №742-4 ВЛ-10кВ "М-9".	Разрушения подвешенного изолятора на опоре №742-4 ВЛ-10кВ "М-9".	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "М-9" по всей длине.	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени	3	02.01.2023	04.01.2023	В результате длительной эксплуатации, воздействия микропеременных температурных расширений, произошло изменение свойств материала изоляторов (образование микротрещин), что привело к снижению электрической прочности изоляторов фаз В.С на опорах №12, 13 вследствие их усадки.	Электродуговое повреждение гирлянд изоляторов фаз В.С на опорах №12,13.	При проведении верхнего осмотра ВЛ-35кВ в обязательном порядке проводить визуальный осмотр изоляторов на наличие микротрещин ("паутины" на фарфоре), при необходимости проводить их замену.	02.01.2023	02.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени	4	06.01.2023	06.01.2023	В результате длительной эксплуатации, воздействия микропеременных температурных расширений, произошло изменение свойств материала изоляторов (образование микротрещин), что привело к снижению электрической прочности изоляторов фаз А.В на опоре №42.	Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фаз А.В на опоре №42.	При проведении верхнего осмотра ВЛ-35кВ в обязательном порядке проводить визуальный осмотр изоляторов на наличие микротрещин ("паутины" на фарфоре), при необходимости проводить их замену.	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Шууринская - Куцеская с отпайкой на ПС Червоная	12	16.01.2023	16.01.2023	В результате длительной эксплуатации, микропеременных температурных воздействий, произошло проседание болтового соединения аппаратного зажима, типа АА-150-3Т, фазы "С" на ЛР-110кВ Шууринская в сторону ВЛ на РЛ-110кВ Червоная.	Усиление перемещения болтового соединения контактного зажима на аппаратном зажиме фазы "С" ЛР-110кВ Шууринская в сторону ВЛ на РЛ-110кВ Червоная.	При выполнении ТБК на ВЛ-110кВ в обязательном порядке проводить тепловизионный контроль контактных соединений линейных разряднителей установленными на РЛ.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь	84	11.02.2023	11.02.2023	В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции, изменение свойств материала и снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70, на опоре №123 фазы "С".	Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №123, с повреждением 2-х изоляторов в гирлянде.	Прогнозисты замену двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №123 ВЛ-110кВ Староминская - Ейск 2 цепь.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени	85	12.02.2023	12.02.2023	При проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники по ВЛ-35кВ Староминская - Ясени, в пролёте опор №29--30, произошло ее приближение к несущему расстойке к проводам фаз А, В.	Нарушение электрической изоляции между проводами и сельскохозяйственной техникой, в пролёте опор №29-30 фазы "А,В" ВЛ 35кВ Староминская - Ясени.	Направить в администрацию Староминского района письмо о недопущении нарушений требований охраны зон при производстве сельскохозяйственных работ.	12.02.2023	12.02.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени	98	14.02.2023	14.02.2023	При проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники по ВЛ-35кВ Староминская - Ясени, в пролёте опор №34--35, произошло ее приближение к несущему расстойке к проводам фаз А, В.	Нарушение электрической изоляции между проводами и сельскохозяйственной техникой, в пролёте опор №34-35 фазы "А,В" ВЛ 35кВ Староминская - Ясени.	Направить в администрацию Староминского района письмо о недопущении нарушений требований охраны зон при производстве сельскохозяйственных работ.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Шууринская - Куцеская с отпайкой на ПС Червоная	192	30.03.2023	30.03.2023	При проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники по ВЛ-110кВ Шууринская - Куцеская с отпайкой на ПС Червоная, в пролёте опор №61--62, произошло ее приближение к несущему расстойке к проводам фаз А, В.	Нарушение электрической изоляции между проводами и сельскохозяйственной техникой, в пролёте опор №61-62 фазы "А" ВЛ-110кВ Шууринская - Куцеская с отпайкой на ПС Червоная.	Направить в администрацию Куцеского района письмо о недопущении нарушений требований охраны зон при производстве сельскохозяйственных работ.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Куцеская - Элеватор с отпайкой на ПС Казаня	195	31.03.2023	31.03.2023	В результате длительного воздействия микропеременной ветровой нагрузки произошло изменение свойств проводов АС-70 шлейфа ВЭЗ фазы "В" (излом).	Воздействие микропеременных ветровых нагрузок привело к излому металлического соединения (шлейфа) провода в аппаратном зажиме, типа АА-70-2Т, шлейфа ВЭЗ фазы "В" на ПС 35кВ Казаня.	При выполнении технического обслуживания ВЭЗ, выполняемых на ПС 35-110кВ, в обязательном порядке проводить визуальную проверку состояния зарепаков провода шлейфов в аппаратном зажиме, при необходимости проводить перепроверку.	31.03.2023	31.03.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Шууринская	202	04.04.2023	04.04.2023	В результате длительной эксплуатации СМБ-110кВ (2,4 кВ) произошло изменение свойств магнитного уплотнения (резины) изоляционной колонны фазы "В".	Нарушение герметичности резинового уплотнительного манжета изоляционной колонны фазы "В" выполняется СМБ-110кВ привело к утечке масла.	Провести техническую работу по ремонту в том, что при проведении технического обслуживания и текущего ремонта МВ-110 кВ, типа ММО-110/250-20, на ПС 110 кВ проверять и при необходимости проводить замену резиновых уплотнительных манжет.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская ПС 110 кВ Атамановская	291	15.05.2023	15.05.2023	При проведении сельскохозяйственной работы вдоль ВЛ 110кВ Ромашки - Ленинградская произошел интенсионный подъем пыли и ее отложение на поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №7, которая привела к снижению изоляционных характеристик изоляторов при выделении росы.	Повышенное электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №7, с разрушением одного изолятора в гирлянде.	Прогнозисты верхний осмотр гирлянды изоляторов опоры №6-8 ВЛ-110кВ Ромашки - Ленинградская, промывка их сельскохозяйственным угольем, на предмет наличия загрязнений изоляции. При выявлении признаков загрязнения изоляции организовать чистку гирлянды изоляторов.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Староминская - Шууринская	317	23.05.2023	24.05.2023	В результате длительной эксплуатации, воздействия микропеременных температурных расширений, произошло изменение свойств материала изоляторов, образование микротрещин и снижение их изоляционных характеристик на опоре №98 фазы "В".	Электродуговой пробой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 при выделении росы.	Провести замер конфигура заземления на опорах №102, 103, 104. Прогнозисты замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь	330	26.05.2023	26.05.2023	В результате воздействия грозных разрядов молнии на провод фазы "В" и грозоразрядника №19 ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь произошло ionization воздушного изоляционного промежутка между проводом и грозоразрядником.	Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и грозоразрядником на опоре №98 ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь.	Прогнозисты визуальный осмотр состояния контура заземления на опорах №97, 98, 99. Прогнозисты замер сопротивления контура заземления на опорах №97, 98, 99.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки	342	29.05.2023	29.05.2023	В результате воздействия грозных разрядов молнии на провод фазы "А" и грозоразрядника №192 ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки произошло ionization воздушного изоляционного промежутка между проводом и грозоразрядником.	Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и грозоразрядником на опоре №192 ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки.	Прогнозисты визуальный осмотр состояния контура заземления на опорах №191, 192, 193. Прогнозисты замер сопротивления контура заземления на опорах №191, 192, 193.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская ПС 110 кВ Атамановская	364	09.06.2023	09.06.2023	В результате длительной эксплуатации, микропеременных температурных воздействий, произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70.	Повышенное электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №284 на ВЛ 110 кВ "Атамановская-Ленинградская" по продуктам жизнедеятельности птицы.	Установить птице отпугивающее устройство на опоре №284 ВЛ-110кВ "Атамановская-Ленинградская".	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ПС	110	ПС 110/35/6 кВ Куцеская	415	26.06.2023	27.06.2023	В результате длительной эксплуатации, микропеременных температурных воздействий, произошло изменение (образование микротрещин) свойств материала изоляции (резины) кабеля, типа КНРТ 10*2,5.	Снижение сопротивления электрической изоляции кабеля (с 10кОм), типа КНРТ 10*2,5.	При проведении технического обслуживания устройств РЗА на ПС 35-110кВ особый контроль уделять кабельным линиям цепей управления находящимся в эксплуатации более 25 лет, при необходимости проводить их замену.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ПС	10	ПС 110/35/10 кВ Морская	456	05.07.2023	06.07.2023	В результате длительной эксплуатации, температурных воздействий, произошло старение материала, изменение порывчатых свойств изоляции диэлектрика между металлическими пластинами (электроды) банки конденсатора №93 фазы "С" на БСК - 6 - 2, вследствие чего произошло отклонение (снижение) емкости конденсатора от номинальных значений на 85% (ниже не более 10%).	Электрический пробой изоляционного материала диэлектрика между металлическими пластинами (электроды) банки конденсатора №93 фазы "С" на БСК - 6 - 2, вследствие чего произошло отклонение (снижение) емкости конденсатора от номинальных значений на 85% (ниже не более 10%).	Ежегодно на установочном БСК проводить замер напряжения на каждом последовательно включенном параллельно ряду, для определения уровня отклонения емкости.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС	ПС	6 (6,3)	ПС 110/6 кВ Ейск 2	467	14.07.2023	14.07.2023	В результате длительной эксплуатации, переменных токовых нагрузок, произошло ослабление болтового контактного соединения кабеля КЛ-6 ЕСК-18 (привлекательности филиала АО "Энергострой Кубань" - Ейскэнерго) с нижними неподвижными втычными контактами МВ-6 ЕСК-18.	Усиление перемещения болтового соединения кабеля с нижними неподвижными втычными контактами выключателя.	Направить письмо в адрес филиала АО "Энергострой Кубань" - Ейскэнерго о необходимости проведения работ по усилению болтового соединения болтовых соединений в местах привлекательности КЛ-6 кВ привлекательности филиала АО "Энергострой Кубань" - Ейскэнерго с оборудованием филиала ПАО "Росети Кубань", Ленинградское ЭС	14.07.2023	14.07.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская	488	23.07.2023	23.07.2023	При проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники под ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская, в пролете опор №38-39 произошло ее приближение к несущему расстойке к проводу фазы «А».	Повреждение электродугное повреждение провода фазы "А" в пролете опор №38-39.	Направить в администрацию Ленинградского района письмо о недопущении нарушения пробнойной охранных зон при производстве сельскохозяйственных работ. С целью исключения дополнительного нагара провода в месте повреждения произвести контроль УФ.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Каневская - 2а Пятилетка	522	10.08.2023	10.08.2023	В результате воздействия грозных разрядов молнии на провод фазы "В, С" опоры №123 ВЛ 35кВ Каневская - 2а Пятилетка произошла потеряция воздушного изоляционного промехуа между проводом и шиной.	Электродугное перепарывание воздушного промежутка между проводами фаз "В, С" на опоре №123 ВЛ 35кВ Каневская - 2а Пятилетка, с повреждением одного изолятора в гирлянде каждой из фаз.	Провести визуальный осмотр состояния контура заземления на опоре №122, 123, 124.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Староминская - Староминской зернохоск 2	521	10.08.2023	10.08.2023	В результате грозовых перенапряжений, произошло воздействие электрических разрядов молнии на дерево находящее вне охранной зоны ВЛ 35 кВ «Староминская - Староминской зернохоск 2», что привело к ее падению и касанию ветками проводов в пролете опор №54-55 фазы "В, С".	Нарушение электрической изоляции по изолятору пространству между фазами "В, С" в пролете опор №54-55 ВЛ 35 кВ "Староминская - Староминской зернохоск 2".	Провести верховой осмотр проводов в пролете опор №54-55 ВЛ 35 кВ «Староминская - Староминской зернохоск 2».					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская	535	16.08.2023	16.08.2023	При проведении сельскохозяйственных работ вдоль ВЛ 110кВ Ромашки - Ленинградская произошел интенсивный подъем пыли и ее отложение на поверхности конденсатора связи и опорного изолятора ВЧ обработки фазы "С" опоры №25 на ВЛ 110кВ Ромашки -Ленинградская, которая привела к снижению их изоляционных характеристик при выпадении роса.	Электродугное повреждение конденсатора связи и опорного изолятора ВЧ обработки фазы "С" на опоре №25 ВЛ 110кВ Ромашки - Ленинградская.	При проведении технического обслуживания ВЛ 35-110кВ производить обслуживание оборудования ВЧ обработки, расположенной на ВЛ.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская	578	07.09.2023	07.09.2023	В результате воздействия грозовых перенапряжений, произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70.	Повреждение перепарывание гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №180 на ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки по продуктам жизнедеятельности птицы.	Внести в ремонтную программу на 2025 год, по филиалу Ленинградская ЭС, установку птице отпугивающего устройства на опоре №180 ВЛ 110кВ Староминская - Ромашки.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крыловская - Киселевская	582	13.09.2023	13.09.2023	В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птицы гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №25 на ВЛ 110кВ Крыловская - Киселевская произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70.	Повреждение перепарывание гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №15 на ВЛ 110кВ Крыловская - Киселевская произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70.	Внести в ремонтную программу на 2025 год, по филиалу Ленинградская ЭС, установку птице отпугивающего устройства на опоре №15 ВЛ 110кВ Крыловская - Киселевская.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Штурманская - Кушевская с отпайкой на ПС Черновная	599	19.09.2023	19.09.2023	В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птицы гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №131 на ВЛ 110кВ Штурманская - Кушевская с отпайкой на ПС Черновная, произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов, типа ПС-70.	Повреждение загрязнения продуктами жизнедеятельности птицы гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №131 на ВЛ 110кВ Штурманская - Кушевская с отпайкой на ПС Черновная.	Внести в ремонтную программу на 2025 год, по филиалу Ленинградская ЭС, установку птице отпугивающего устройства на опоре №131 ВЛ 110кВ Штурманская - Кушевская с отпайкой на ПС Черновная.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь	609	25.09.2023	26.09.2023	В результате полета воздушного шарика с металлической фольгой, произошло его приближение к гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №51 ВЛ 110кВ Ейск - Ейск 2.	Электродугное перепарывание воздушным шариком с металлической фольгой гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №51 ВЛ 110кВ Ейск - Ейск 2.	Направить письмо в администрацию Ейского района о проведении информационной работы среди населения, по недопущению запуска воздушных шариков и других летательных аппаратов в зоне расположения ВЛ.	26.09.2023	26.09.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ПС	110	ПС 110/35 кВ Кушевская	683	05.11.2023	05.11.2023	В результате длительной эксплуатации произошло старение и изменение свойств сорпотивления изоляции катушки реле положения "выключено" цепей управления выключателем МВ-110кВ ВЛ НПС.	Механическое замыкание в катушке реле положения "выключено" цепей управления выключателем, приспекте к нарушению электрического контакта и подаче ложного сигнала на отключение МВ-110кВ ВЛ НПС.	Проверить реле положения "выключено" (отключение) в последующем перепарывание гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №189 фазы "С" в результате снижения изоляционных характеристик изоляторов типа ПС-70, при увлажнении изоляторов вследствие снижения температуры окружающего воздуха, при которой водная пар содержится в воздухе перепаривается в конденсат.	05.11.2023	05.11.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Штурманская - Кушевская с отпайкой на ПС Черновная	687	08.11.2023	08.11.2023	В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции, образование микротрещин на поверхности изоляторов, типа ПС-70 на опоре №189 фазы "С", что привело к снижению их изоляционных характеристик вследствие выпадения тумана.	Повреждение электродугное перепарывание гирлянды изоляторов на опоре №189 фазы "С" в результате снижения изоляционных характеристик изоляторов типа ПС-70, при увлажнении изоляторов вследствие снижения температуры окружающего воздуха, при которой водная пар содержится в воздухе перепаривается в конденсат.	Провести замену гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №189 ВЛ 110кВ Штурманская - Штурманская.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Огторьбаза - Водовод	705	15.11.2023	15.11.2023	В результате падения дерева из вне охранной зоны, произошло сорпирование веток с проводами фазы "В,С" в пролете опор №146-147 ВЛ 35кВ Огторьбаза - Водовод.	Нарушение электрической изоляции между фазами В и С ветками падающего дерева в пролете опор №146-147 ВЛ 35кВ Огторьбаза - Водовод.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Огторьбаза - Водовод, на предмет оголения стоек, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости произвести их спиливание (обезопаску).	15.11.2023	15.11.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Старовская - Заводская	704	16.11.2023	16.11.2023	В результате длительной эксплуатации, произошло изменение свойств материала изоляторов типа ПФ-70 (образование микротрещин), что привело к снижению электрической прочности изоляторов фаз В,С на опоре №14, вследствие их увлажнения.	Электродугное перепарывание по поверхности гирлянды изоляторов типа ПФ-70 фаз В,С на опоре №14, с повреждением одного изолятора в каждой гирлянде.	Провести замену гирлянды изоляторов фаз В,С на опоре №14.	16.11.2023	16.11.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крыловская - Киселевская	788	07.12.2023	20.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции, образование микротрещин на поверхности изоляторов, типа ПС-70 на опоре №54 фазы "В", что привело к снижению их изоляционных характеристик вследствие выпадения тумана.	Повреждение электродугное перепарывание гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "В" в результате снижения изоляционных характеристик изоляторов типа ПС-70, при увлажнении изоляторов вследствие снижения температуры окружающего воздуха, при которой водная пар содержится в воздухе перепаривается в конденсат.	Провести замену гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "В" ВЛ 110кВ Крыловская - Киселевская.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - 3Е-5	1	05.01.2023	05.01.2023	В результате длительной эксплуатации оборудования, произошло изменение свойств металла, что привело к неудовлетворительному контакту соединения на шпильках 0,4кВ ТМ-160кВА КТП ЭС-377.	Нарушение свойств металла, привело неудовлетворительному контакту соединению и дальнейшее оплавление шпильки 0,4кВ ТМ-160кВА КТП ЭС-377.	Провести инспекционный инструктаж оператору и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов I, II групп.	05.01.2023	05.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП А3-1 - 527	13	16.01.2023	16.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП А3-1-527 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП А3-1-527 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП А3-1-527	16.01.2023	16.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3Е-1 - 388	14	16.01.2023	16.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 3Е-1-388 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 3Е-1-388 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 3Е-1-388	16.01.2023	16.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП КЛ-6 - 415	16	17.01.2023	17.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КЛ-6-415 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КЛ-6-415 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КЛ-6-415	17.01.2023	17.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП А-4 - 59	17	17.01.2023	17.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП А-4-59 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП А-4-59 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП А-4-59.	17.01.2023	17.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ТП	10	ТП ЛМ-5 - 700	18	17.01.2023	17.01.2023	Сторонним лицом совершено умышленное повреждение оборудования ТП-ЛМ-5-700, с целью хищения.	Демонтаж и хищение обмоточного провода трансформатора ТМ-100кВА от ТП-ЛМ-5-700.	Обратиться в органы полиции по факту демонтажа и хищения оборудования ТП-ЛМ-5-700.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-3 - 475	21	18.01.2023	18.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП С-3-475 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП С-3-475 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП С-3-475.	18.01.2023	18.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ур-2 - 619	22	18.01.2023	18.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Ур-2-619 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Ур-2-619 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Ур-2-619.	18.01.2023	18.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП КМ-5 - 653	24	19.01.2023	19.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-5-653 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-5-653 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-5-653	19.01.2023	19.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП Пы-7 - 112	25	19.01.2023	19.01.2023	Потеря механической прочности провода опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП П-5-112 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП П-5-112 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП П-5-112	19.01.2023	19.01.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	10	ВЛ 10 - 3Е-7	35	26.01.2023	26.01.2023	Умышленное повреждение и хищение ВЛ 10кВ 3Е-7 в пролетах опор №2-26 - №28 сторонним лицом.	Сторонним лицом демонтирован и похищен провод АС-50 фазы "А", "В", "С" на ВЛ 10кВ 3Е-7 в пролетах опор №2-26 - №28.	Обратиться органы полиции по факту демонтажа и хищения провода АС-50 ВЛ 10кВ 3Е-7.					
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП КМ-1 - 204	55	02.02.2023	02.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-1-204 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-1-204 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-1-204	02.02.2023	02.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП Яс-1 - 300	54	02.02.2023	02.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-300 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-300 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-300	02.02.2023	02.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП ЯСН-6 - 355	59	03.02.2023	03.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №12 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ЯСН-6-355 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №12 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ЯСН-6-355 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ЯСН-6-355.	03.02.2023	03.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кв-1 - 50	60	03.02.2023	03.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КХ-1-50 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КХ-1-50 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КХ-1-50.	03.02.2023	03.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП КМ-4 - 277	61	03.02.2023	03.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КМ-4-277 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КМ-4-277 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КМ-4-277	03.02.2023	03.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП ЯС-1 - 301	64	04.02.2023	04.02.2023	Сторонним транспортом сбита опора №16А ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-301.	Сторонним транспортом сбита опора №16А ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-301, в результате прекращения подачи электроэнергии потребителю.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-301.	04.02.2023	04.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП КМ-6 - 251	74	09.02.2023	09.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-1-251 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-1-251 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КМ-6-251	09.02.2023	09.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП КЛ-8 - 451	76	09.02.2023	09.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КЛ-8-451 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КЛ-8-451 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КЛ-8-451.	09.02.2023	09.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП ЛМ-1 - 705	77	09.02.2023	09.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЛМ-1-705 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЛМ-1-705 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЛМ-1-705	09.02.2023	09.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кв-1 - 61	79	10.02.2023	10.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КХ-1-61 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КХ-1-61 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП КХ-1-61.	10.02.2023	10.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №3 ТП Кс-9 - 113	80	10.02.2023	10.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №10 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП КХ-9-113 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №10 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП КХ-9-113 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП КХ-9-113	10.02.2023	10.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №2 ТП Пы-1 - 127	81	10.02.2023	10.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №4В ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПК-1-127 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №4В ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПК-1-127 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ПК-1-127.	10.02.2023	10.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП ЕС-1 - 615	89	13.02.2023	13.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-615 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-615 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-1-615.	13.02.2023	13.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП ЯС-1 - 301	90	13.02.2023	13.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №2-1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-301 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №2-1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-301 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЯС-1-301.	13.02.2023	13.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №3 ТП ЯСН-6 - 357	91	13.02.2023	13.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ЯСН-6-357 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ЯСН-6-357 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП ЯСН-6-357.	13.02.2023	13.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП Д-4 - 522	106	16.02.2023	16.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Д-4-522 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Д-4-522 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Д-4-522.	16.02.2023	16.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП ЕС-3 - 37	108	16.02.2023	16.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-3-37 в следствии длительного периода эксплуатации.	Потеря механической прочности и обрыв провода опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-3-37 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП ЕС-3-37.	16.02.2023	16.02.2023			
филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградская ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4кВ №1 ТП КЛ-4 - 423	107	16.02.2023	16.02.2023	Потеря механической прочности провода опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КЛ-4-42							

филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Ры-9 - 173	149	05.03.2023	05.03.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП РМ-9-173.	Нарушение структуры металла провода в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП РМ-9-173.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП РМ-9-173 с целью своевременного выявления дефектов.	05.03.2023	05.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ННЛ-9	160	10.03.2023	10.03.2023	Сторонним транспортом сбита опора №139 ВЛ-10кВ ННЛ-9.	Сторонним транспортом сбита опора №139 ВЛ-10кВ ННЛ-9.	Обработать в органы полиции по факту повреждения опоры.	10.03.2023	10.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Л-13 - 114	161	12.03.2023	12.03.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-13-114.	Нарушение структуры металла провода в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-13-114.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП Л-13-114 с целью своевременного выявления дефектов.	12.03.2023	12.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-6 - 136	162	13.03.2023	13.03.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-6-136.	Нарушение структуры металла провода в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-6-136.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-6-136 с целью своевременного выявления дефектов.	13.03.2023	13.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Ры-10 - 138	163	13.03.2023	13.03.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в опоре №18 к домовладению ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Ры-10-138.	Нарушение структуры металла провода в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода от опоры №18 к домовладению ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Ры-10-138.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Ры-10-138 с целью своевременного выявления дефектов.	13.03.2023	13.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - О-5	176	20.03.2023	20.03.2023	Сторонним транспортом сбита опора №174 ВЛ-10кВ О-5.	Сторонним транспортом сбита опора №174 ВЛ-10кВ О-5.	Обработать в органы полиции по факту повреждения опоры №174 ВЛ-10кВ О-5.	20.03.2023	20.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-11 - 218	187	23.03.2023	23.03.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-218.	Нарушение структуры металла провода в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-218.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-218 с целью своевременного выявления дефектов.	23.03.2023	23.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - РИЦ-3	188	27.03.2023	27.03.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №14 ВЛ-10кВ РИЦ-3.	Нарушение структуры материала в результате длительного срока эксплуатации, привело к разрушению изолятора на опоре №14. ВЛ-10кВ РИЦ-3.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ РИЦ-3 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	27.03.2023	27.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛГ-7	189	27.03.2023	27.03.2023	Сторонним транспортом сбита опора №117 ВЛ-10кВ ЛГ-7.	Сторонним транспортом сбита опора №117 ВЛ-10кВ ЛГ-7.	Обработать в органы полиции по факту повреждения опоры №117 ВЛ-10кВ ЛГ-7.	27.03.2023	27.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛГ-13	200	02.04.2023	02.04.2023	Неудовлетворительное состояние изоляции кабельной муфты в следствии изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации.	Межфазное замыкание фаз "А", "В", "С" из-за повреждения изоляции кабельной муфты от опоры №8А ВЛ-10кВ ЛГ-13.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ЛГ-13 с целью выявления возможных дефектов.	02.04.2023	02.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Л-9	201	03.04.2023	03.04.2023	В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что привело к неудовлетворительному состоянию изоляции разъединителя.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к дефекту изолятора фазы "С" на разъединителе Р-1625 ВЛ-10кВ Л-9.	Провести внеплановый осмотр разъединителя от ВЛ-10кВ Л-9 для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	03.04.2023	03.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Ры-4 - 146	204	05.04.2023	05.04.2023	Несвоевременное выявление дефекта дерева в охранной зоне ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-4-146, в пролетах опор №8 - №14.	Механическое воздействие веток деревьев в пролетах опор №8 - №14 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-4-146.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-4-146 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	05.04.2023	05.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Нна-5 - 608	216	10.04.2023	10.04.2023	Несвоевременное выявление дефекта проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-ННЛ-5-608.	Несвоевременное выявление дефекта проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-ННЛ-5-608.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-ННЛ-5-608 с целью своевременного выявления дефектов.	10.04.2023	10.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Ры-10 - 157	217	10.04.2023	10.04.2023	Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "А" на опоре №13 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-10-157.	Нарушение структуры изолятора в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода на опоре №13. ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-10-157.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-10-157 с целью своевременного выявления дефектов.	10.04.2023	10.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Л-13	219	11.04.2023	11.04.2023	Обрыв проводов ВЛ-10кВ Л-13 по причине падения дерева извне охранной зоны ВЛ.	Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №22 - №24 ВЛ-10кВ Л-13 по причине падения дерева.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-13, с целью своевременного выявления дефектов и притом возможных отключений.	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ННЛ-5	220	12.04.2023	12.04.2023	В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что привело к неудовлетворительному состоянию подвешенного ножа разъединителя.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к дефекту подвешенного ножа фазы "А" на разъединителе Р КТП-ННЛ-5-690.	Провести внеплановый осмотр Р-КТП от ВЛ-10кВ ННЛ-5, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	12.04.2023	12.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП О-3 - 669	222	13.04.2023	13.04.2023	Несвоевременное выявление дефекта изолятора на опоре №11А ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-О-3-669.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к срыву изолятора на опоре №11А ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-О-3-669.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-О-3-669 с целью своевременного выявления дефектов.	13.04.2023	13.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Б-5	225	14.04.2023	14.04.2023	Потеря механической прочности виаки провода, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ-10кВ Б-5.	Нарушение структуры металла в результате длительного срока эксплуатации, привело к обрыву провода фазы "В" №70 - №72 ВЛ-10кВ Б-5.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Б-5, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Л-9 - 84	226	16.04.2023	16.04.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-9-84.	Нарушение структуры провода в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-9-84.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-9-84 с целью своевременного выявления дефектов.	16.04.2023	16.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-13 - 114	244	20.04.2023	20.04.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №13 №14 ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП Л-13-114.	Нарушение структуры провода в результате длительной эксплуатации привело к обрыву провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП Л-13-114.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-9-84 с целью своевременного выявления дефектов.	20.04.2023	20.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Л-11 - 22	253	22.04.2023	22.04.2023	Нарушение структуры провода в результате длительной эксплуатации привело к обрыву провода на опоре №11 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Л-11-22.	Нарушение структуры провода в результате длительной эксплуатации привело к обрыву провода на опоре №11 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Л-11-22.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Л-11-22 с целью своевременного выявления дефектов.	22.04.2023	22.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-9 - 82	287	05.05.2023	05.05.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-82.	Потеря механической прочности и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-82 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-82.	05.05.2023	05.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Л-6 - 133	288	10.05.2023	10.05.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-6-133.	Потеря механической прочности и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23 №24 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-6-133 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-6-133.	10.05.2023	10.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Ры-9 - 174	292	13.05.2023	13.05.2023	Несвоевременное выявление повреждения стрелы провеса провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-9-174.	Разрушения стрелы провеса провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-9-174 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-6-133.	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП КСЖ-7 - 498А	293	13.05.2023	13.05.2023	Несвоевременное выявление дефекта виаки провода ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-КЖ-7-498А.	Потеря механической прочности и обрыв провода фазы "В" опоры №14 ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-КЖ-7-498А в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-КЖ-7-498А.	13.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-1 - 4	294	14.05.2023	14.05.2023	Несвоевременное выявление дефекта провисания проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-1-4.	Потеря механической прочности и обрыв провода фазы "В" ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-1-4 в результате длительной эксплуатации.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ №1 от КТП Л-1-4	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП У-7 - 258	298	15.05.2023	15.05.2023	Несвоеременно выявление провис проводов в пролете опор №1 - №1 - 6 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-У-7-258.	Нарушение структуры металла в результате длительной эксплуатации, привело к провису проводов в пролете опор №1 - №1 - 6 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-У-7-258.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-У-7-258 с целью выявления дефектов.	15.05.2023	15.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Нна-5 - 617	302	16.05.2023	16.05.2023	Несвоевременное выявление наличия веток деревьев на расстоянии менее 0,5м от проводов ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП ННЛ-5-617 в пролетах опор №8.	Касание кроны дерева проводов фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП ННЛ-5-617	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-ННЛ-5-617 с целью своевременного выявления дефектов.	16.05.2023	16.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Б-5 - 225	308	19.05.2023	19.05.2023	Несвоевременное выявление дефекта изолятора на опоре №8 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Б-5-225.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к разрушению изолятора на опоре №8 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Б-5-225.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Б-5-225 с целью выявления дефектов.	19.05.2023	19.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Ры-9 - 168	311	22.05.2023	22.05.2023	Разрушение бетона стойки опоры №10 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Ры-9-168.	Ущерб и разрушение бетона стойки опоры №10 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Ры-9-168.	Выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Ры-9-168.	22.05.2023	22.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Ка-2	316	23.05.2023	23.05.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение изоляции обмоток, что привело к электродуговому межфазному короткому замыканию в трансформаторе ТМ-100кВА КТП-Ка-2-249.	В результате длительного изоляции произошло электродуговое межфазное короткое замыкание силового трансформатора, что привело к выводу из строя ТМ-100кВА КТП-Ка-2-249.	Провести внеплановый осмотр по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора I и II ступеней.	23.05.2023	23.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Ры-9 - 173	326	24.05.2023	24.05.2023	Несвоевременное выявление дефекта провисания проводов в пролетах опор №1 - №2 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-9-173.	Разрушения стрелы провеса проводов в пролетах опор №11 - №12 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-9-173.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Ры-9-173.	24.05.2023	24.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - РИЦ-1	339	26.05.2023	26.05.2023	Потеря механической прочности виаки провода, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ-10кВ РИЦ-1.	Нарушение структуры металла в результате длительного срока эксплуатации, привело к обрыву провода фазы "В" №15 - №16 ВЛ-10кВ РИЦ-1.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ РИЦ-1, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	26.05.2023	26.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Л-13	340	27.05.2023	27.05.2023	Несвоеременно выявлено нарушение контактного соединения Р-50 ВЛ-10кВ Л-13.	Нарушение контактного соединения, повлекло нагрев и нарушение электрического контакта фазы «А» на Р-50 ВЛ-10кВ Л-13.	Провести осмотр Р-КТП ВЛ-10кВ Л-13 на предмет выявления дефектных разъединителей.	27.05.2023	27.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП О-3 - 679	349	02.06.2023	02.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к обрыву виаки провода на опоре №3-2 ф*А.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-О-3-679.	02.06.2023	02.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-9 - 201	366	09.06.2023	09.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода	Обрыв провода в пролете опор №10 - №11. ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-201.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-201.	09.06.2023	09.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Ры-10 - 102	371	14.06.2023	14.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта виаки провода.	Обрыв виаки фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Ры-10-102	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Ры-10-102.	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП У-1 - 260	372	14.06.2023	14.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта изолятора.	Несвоеременно выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-У-1-260.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-У-1-260.	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Ры-9 - 173	374	14.06.2023	14.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода	Обрыв провода ф*В» в пролетах оп. № 10 - 11 ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП РМ-9-173	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-РМ-9-173.	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-1 - 4	381	16.06.2023	16.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-1-4.	Обрыв провода в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-1-4.	Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП Л-1-4.	16.06.2023	16.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Ры-1 - 103	388	18.06.2023	18.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП-РИЦ-1-103.	Нарушение структуры металла провода в результате длительной эксплуатации ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-РИЦ-1-103.	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП-РИЦ-1-103.	18.06.2023	18.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Л-11 - 110	389	18.06.2023	18.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-11-110.	Обрыв провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Л-11-110.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП Л-11-110.	18.06.2023	18.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП КРП-9 - 515	391	19.06.2023	19.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта виаки провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КРП-9-515.	Обрыв виаки провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КРП-9-515.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КРП-9-515 с целью своевременного выявления дефектов.	19.06.2023	19.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Л-11 - 22	394	20.06.2023	20.06.2023	Несвоевременное выявление повреждения проводов в пролете опор №6 на Л-4 от КТП-Л-11-22.	Потеря механической прочности и сдвиг проводов в пролете опор №6 на Л-4 от КТП-Л-11-22 в следствии длительного периода эксплуатации.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-4 КТП-Л-11-22.	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградское ЭС - Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-1 -								

филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НПЛ-5	433	30.06.2023	30.06.2023	В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к неудовлетворительному состоянию подвижного ножа разрядника.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к дефекту подвижного ножа фазы "В" на разряднике Р-КТП-11кВ-5-605.	Провести внеплановый осмотр Р-КТП в ВЛ-10кВ НПЛ-5, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	30.06.2023	30.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Р-9-175	434	30.06.2023	30.06.2023	Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Р-9-175 в пролёте опор №2-3 - №2-4.	Обрыв вилки провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Р-9-175 обрыв вилки фазы "В".	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Р-9-175.	30.06.2023	30.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СР-3	435	01.07.2023	01.07.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение изоляции обмоток, что привело к электродуговому межвитковому перерыву в трансформаторе ТМ-40кВА КТП-СР-3-450.	В результате разрушения изоляции произошло электродуговое межвитковое перекрытие обмоток силового трансформатора, что привело к выходу из строя ТМ-40кВА КТП-СР-3-450.	Провести внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформатора I и II кабин.	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП КЛ-3-243	436	01.07.2023	01.07.2023	Несвоевременное выявление дефекта провиса проводов на ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Кл-3-243.	Сдвиг проводов на ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Кл-3-243 в пролёте опор №4-№5.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Кл-3-243	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП КР-1-402	439	03.07.2023	03.07.2023	Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КР-1-402.	Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КР-1-402.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КР-1-402.	03.07.2023	03.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Р-10-139	455	05.07.2023	05.07.2023	Несвоевременное выявление перегрева наконечника фазы «В» на выходе АВ 0.4 кВ Л-3 КТП Р-10-139	Оплавление наконечника фазы «В» на выходе АВ 0.4 кВ Л-3 КТП Р-10-139	Выполнить внеплановый осмотр КТП Р-10-139.	05.07.2023	05.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Л-9-21	461	07.07.2023	07.07.2023	Несвоевременное выявление провисания проводов ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Л-9-21 в пролёте опор №2-2 - №2-3.	Сдвигание проводов на ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Л-9-21 в пролёте опор №2-2 - №2-3.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Л-9-21	07.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - КРЛ-9	462	08.07.2023	08.07.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на Р-КТП-Кр-9-923.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к разрушению изолятора на Р-КТП-Кр-9-923.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ КРЛ-9 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	08.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Л-9-901	464	10.07.2023	10.07.2023	Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-901.	Потеря механической прочности, вследствие чего произошло обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-901 в пролёте опор №2-1 №2-2.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-901	10.07.2023	10.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП КЖ-5-517	465	11.07.2023	11.07.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода	Обрыв вилки фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кл-15-517.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кл-15-517.	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-11-76	470	14.07.2023	14.07.2023	Несвоевременное выявление дефекта вилки провода	Обрыв вилки фазы "С" на опоре №2.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-11-76.	14.07.2023	14.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП КР-9-405	480	19.07.2023	19.07.2023	Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кр-9-405.	Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кр-9-405.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кр-9-405.	19.07.2023	19.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Р-5-15	483	20.07.2023	20.07.2023	Несвоевременное выявление и устранение дефектов проводов на ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Р-5-15.	Сдвиг проводов на ВЛ-0.4кВ Л-3 в пролёте опор №8-№9 КТП Р-5-15.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП Р-5-15.	20.07.2023	20.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП КЛ-3-245	492	26.07.2023	26.07.2023	Несвоевременное выявление сдвига проводов в пролёте опор №7 №8 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кл-3-245.	Нарушение структуры металла проводов в результате длительной эксплуатации, привело к разгерметизации стрелы провиса проводов в пролёте опор №7 - №8 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кл-3-245.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Кл-3-245.	26.07.2023	26.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НПЛ-9	496	27.07.2023	27.07.2023	Несвоевременное выявление расстрекивание бетона стойки опоры №62 ВЛ-10кВ НПЛ-9.	Нарушение структуры бетона стойки опоры №62 ВЛ-10кВ НПЛ-9 в результате длительной эксплуатации, привело к потере несущей способности.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ НПЛ-9, с целью своевременного выявления дефектов и прени возможных отключений.	27.07.2023	27.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - РЦ-10	502	28.07.2023	28.07.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение изоляции обмоток, что привело к электродуговому межвитковому перерыву в трансформаторе ТМ-100кВА КТП-Р-10-141.	В результате разрушения изоляции произошло электродуговое межвитковое перекрытие обмоток силового трансформатора, что привело к выходу из строя ТМ-100кВА КТП-Р-10-141.	Провести внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформатора I и II кабин.	28.07.2023	28.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Р-10-898	516	08.08.2023	08.08.2023	Несвоевременное выявление провисания проводов на ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Р-10-898 в пролёте опор №5-№6.	Нарушение структуры металла проводов в результате длительной эксплуатации, привело к разгерметизации стрелы провиса проводов на ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Р-10-898 в пролёте опор №5-№6.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Р-10-898.	08.08.2023	08.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП КЖ-3-547	519	11.08.2023	11.08.2023	Сторонним транспортом сбита опора №7 ВЛ-0.4кВ Л-4 от ЗТП-Кл-3-547	Сторонним транспортом сбита опора №7 ВЛ-0.4кВ Л-4 от ЗТП-Кл-3-547	Обработать в органы полиции по факту повреждения опоры №7 ВЛ-0.4кВ Л-4 от ЗТП-Кл-3-547.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Р-10-138	536	15.08.2023	15.08.2023	Сторонним транспортом сбита опора №15 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Р-10-138	Сторонним транспортом сбита опора №15 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Р-10-138	Обработать в органы полиции по факту повреждения опоры №15 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Р-10-138	15.08.2023	15.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП Р-10-138	536	15.08.2023	15.08.2023	Сторонним транспортом сбита опора №15 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Р-10-138	Сторонним транспортом сбита опора №15 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Р-10-138	Обработать в органы полиции по факту повреждения опоры №15 ВЛ-0.4кВ Л-4 от КТП-Р-10-138	15.08.2023	15.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП Л1-6-88	547	21.08.2023	21.08.2023	В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции обмоток, что привело к электродуговому межвитковому замыканию в трансформаторе ТМТ-160/10-У КТП-Л1-6-88	В результате разрушения изоляции обмоток силового трансформатора произошло электродуговое межвитковое замыкание, которое привело к выходу из строя ТМТ-160/10-У КТП-Л1-6-88	Провести внеплановый инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформатора I и II кабин.	21.08.2023	21.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП СР-3-442	554	25.08.2023	25.08.2023	Не своевременное выявление дефекта проводов на ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-СР-3-442 фазы "А" в пролёте опор № 2-8	Нарушение структуры металла проводов в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву проводов в пролётах опор №2-8 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-СР-3-442.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-СР-3-442	25.08.2023	25.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП У-3-287	597	18.09.2023	18.09.2023	Несвоевременное выявление изолятора фазы "В" на опоре №-11 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-У-3-287.	Нарушение структуры материала, в результате длительной эксплуатации, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на оп.№-11	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-У-3-287.	18.09.2023	18.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - КЖ-1	625	04.10.2023	04.10.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ КЖ-1.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к разрушению изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ КЖ-1.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ КЖ-1 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	04.10.2023	04.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛГ-9	646	08.10.2023	08.10.2023	В результате длительного воздействия извнеопределенной ветровой нагрузки, произошло изменение свойств материала провода АС-50.	Воздействие извнеопределенных ветровых нагрузок привело к обрыву провода АС-50 в пролётах опор №370 - №372 ВЛ-10кВ ЛГ-9.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ЛГ-9 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - КР-1	648	08.10.2023	08.10.2023	В результате длительного воздействия извнеопределенной ветровой нагрузки, произошло изменение свойств материала провода АС-50 в направлении шпильки троса.	Воздействие извнеопределенных ветровых нагрузок привело к обрыву провода АС-50 в пролётах опор №20 - №23 и изолму троса ТМ-3 в пролётах опор №20 - №23 ВЛ-10кВ КР-1.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ КР-1 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - РЦ-2	652	09.10.2023	09.10.2023	Потеря механической прочности проводов, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ-10кВ РЦ-2.	Нарушение структуры материала в результате длительного срока эксплуатации, привело к обрыву проводов фазы "В" №82 - №83 ВЛ-10кВ РЦ-2.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ РЦ-2, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - О-1	653	09.10.2023	09.10.2023	В результате плановых осмотров, несвоеременно выявлена разгерметизация стрелы провиса проводов в пролёте опор №26 - №27 на ВЛ-10кВ О-1.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к протечке и сдвигу проводов в пролёте опор №26 - №27 на ВЛ-10кВ О-1.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ О-1, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-9-833	700	13.11.2023	13.11.2023	Несвоевременное выявление дефекта проводов в пролёте опор №10 - №11 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-833.	Обрыв проводов в пролёте опор №10 - №11 Л-1 от КТП-Л-9-833.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-833.	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Р-9-173	701	13.11.2023	13.11.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода фазы «С» в пролёте опор №8 - №9.	Обрыв провода фазы «С» в пролётах опор №8 - №9.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Р-9-173.	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ПТ-7	711	17.11.2023	17.11.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №7-94 ВЛ-10кВ ПТ-7.	Нарушение структуры материала в результате длительного срока эксплуатации, привело к разрушению изолятора на опоре №7-94 ВЛ-10кВ ПТ-7.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ПТ-7 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	17.11.2023	17.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-13-126	712	18.11.2023	18.11.2023	Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-ЛГ-13-126.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к разрушению провода фазы «В» на опоре №3 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-ЛГ-13-126.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-ЛГ-13-126.	18.11.2023	18.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП КР-10-471	713	18.11.2023	18.11.2023	Несвоевременное выявление провисания проводов в пролётах опор №2 - №3 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КР-10-471.	Провисание проводов в пролётах оп. №2 - №3 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КР-10-471.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-КР-10-471.	18.11.2023	18.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ПТ-9	716	20.11.2023	20.11.2023	В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к неудовлетворительному состоянию подвижных ножей разрядника.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к дефекту подвижного ножа фазы "А" на разряднике Р-КТП-11кВ-9-332.	Провести внеплановый осмотр Р-КТП в ВЛ-10кВ ПТ-9, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	20.11.2023	20.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-11-768	717	20.11.2023	20.11.2023	Несвоевременное выявление и устранение дефектов проводов на ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-768.	Провисание проводов на ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-768 в пролёте опор №3-2 - №3-3.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-768.	20.11.2023	20.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛГ-9	727	22.11.2023	23.11.2023	В результате плановых осмотров, несвоеременно выявлена ветка дерева на ВЛ-10кВ ЛГ-9 в пролёте опор №98 - №99.	Механическое повреждение в результате падения ветки извне охранной зоны в пролёте опор №98 - №99 ВЛ-10кВ ЛГ-9.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ЛГ-9, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	22.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - У-9	743	24.11.2023	24.11.2023	Обрыв провода ВЛ-10кВ У-9 по причине падения дерева извне охранной зоны ВЛ-10кВ У-9	Обрыв провода фазы "А" в пролётах опор №53 - №55 ВЛ-10кВ У-9 по причине падения дерева.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ У-9, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	24.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-9-815	744	25.11.2023	25.11.2023	Несвоевременное выявление и устранение дефекта провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-815.	Обрыв провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-815.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-Л-9-815.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Л-6-129	747	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительного воздействия извнеопределенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева извне охранной зоны на ВЛ-0.4кВ Л-1 ЗТП-ЛГ-6-129.	Воздействие извнеопределенных ветровых нагрузок привело к разрушению стойки опоры №12А ВЛ-0.4кВ Л-1 от ЗТП-ЛГ-6-129.	Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ЗТП-ЛГ-6-129.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП П-1-302	748	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительного воздействия извнеопределенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева извне охранной зоны на ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-П-1-302.	Воздействие извнеопределенных ветровых нагрузок привело к разрушению стойки опоры №3-3 ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-П-1-302.	Провести осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП-П-1-302.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-9-10	765	30.11.2023	30.11.2023	Несвоевременное выявление дефекта проводов фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-10.	Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-10.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-9-10.	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП КРЛ-9-439	766	30.11.2023	30.11.2023	Несвоевременное выявление провиса провода фазы "С" в пролётах опор 1-1-1, от КТП-КРЛ-9-439	Нарушение структуры металла проводов в результате длительной эксплуатации, что привело к провисанию провода в пролётах опор 1-1-1.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-КРЛ-9-439	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Л-11-66	777	02.12.2023	02.12.2023	Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-66.	Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода фазы "А" пр опор №5 - №6 на ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-66.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-Л-11-66.	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №5 ТП Р-3-145	780	05.12.2023	05.12.2023	Несвоевременное выявление и устранение дефектов проводов на ВЛ-0.4кВ Л-5 от КТП-РЦ-3-145.	Обрыв провода в пролёте опор №1-5 - №1-6 ВЛ-0.4кВ Л-5 от КТП-РЦ-3-145.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-5 от КТП-РЦ-3-145.	05.12.2023	05.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» - Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП КРЛ-7-420								

филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Еу-7 - 320	661	11.10.2023	11.10.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-320.	Проведение выше нормы в пролетах опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-320 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №16-№17 от КТП-Еу-320 выполнять регулировку стрелы провеса.	11.10.2023	11.10.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 Ек-5 - 540	680	26.10.2023	26.10.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-540.	Проведение выше нормы в пролетах опор №6-7 - №6-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-540 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №6-9 - №6-10 от КТП-Ек-1-540 выполнять регулировку стрелы провеса.	26.10.2023	26.10.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Нц-7 - 203	681	27.10.2023	27.10.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нц-7-203.	Проведение выше нормы в пролетах опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Нц-7-203 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №12-13 от КТП-Нц-7-203 выполнять регулировку стрелы провеса.	27.10.2023	27.10.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Ед-7 - 417	688	08.11.2023	08.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ед-7-417.	Проведение выше нормы в пролетах опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ед-7-417 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №14-№15 от КТП-Ед-7-417 выполнять регулировку стрелы провеса.	08.11.2023	08.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Ш-3 - 430	689	08.11.2023	08.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430.	Проведение выше нормы в пролетах опор №1-5 - №1-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ш-3-430 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №1-5 - №1-6 от КТП-Ш-3-430 выполнять регулировку стрелы провеса.	08.11.2023	08.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 Ек-1 - 507	693	09.11.2023	09.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-507.	Проведение выше нормы в пролетах опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-1-507 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №9-10 от КТП-Ек-1-507 выполнять регулировку стрелы провеса.	09.11.2023	09.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Еу-9 - 302	697	10.11.2023	10.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Еу-302.	Проведение выше нормы в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Еу-302 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №3-№4 от КТП-Еу-302 выполнять регулировку стрелы провеса.	10.11.2023	10.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Нц-2 - 206	698	11.11.2023	11.11.2023	Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №2-2 - №2-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 в КТП-НЦ-2-206.	Проведение выше нормы в пролете опор №2-6 - №2-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 в КТП-НЦ-2-206 в результате длительной эксплуатации.	В пролете опор №2-6 - №2-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-НЦ-2-206 выполнять регулировку стрелы провеса.	11.11.2023	11.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №3 ТП Нц-7 - 292	725	22.11.2023	22.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нц-7-292.	Проведение выше нормы в пролетах опор №1-1-№12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нц-7-292 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №1-№12 от КТП-Нц-7-292 выполнять регулировку стрелы провеса.	22.11.2023	22.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - Сц-6	754	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительной эксплуатации знакопеременной ветровой нагрузки, произошло изменение свойств металла провода АС-70.	Воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к обрыву провода АС-70 в пролетах опор №30 - №31 ВЛ-10кВ СЦ-6.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ СЦ-6 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - ШС-5	755	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительного воздействия знакопеременной ветровой нагрузки, произошло изменение свойств металла викая провода.	Воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к обрыву викая провода на опоре №36 ВЛ-10кВ ШС-5.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ШС-5 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - Ш-5	756	27.11.2023	27.11.2023	В результате длительного воздействия знакопеременной ветровой нагрузки, произошло изменение свойств металла викая провода.	Воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к обрыву викая провода на опоре №8 ВЛ-10кВ Ш-5.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ш-5 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП ШС-5 - 170	757	27.11.2023	27.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-ШС-5-170.	Проведение выше нормы в пролетах опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-ШС-5-170 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №18-№19 от КТП-ШС-5-170 выполнять регулировку стрелы провеса.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Сц-6 - 44	760	27.11.2023	27.11.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сц-6-44.	Проведение выше нормы в пролетах опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Сц-6-44 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №5-№6 от КТП-Сц-6-44 выполнять регулировку стрелы провеса.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-5 - 461	752	27.11.2023	27.11.2023	Превышение динамической нагрузки на провод в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-5-461 в следствии ветровых нагрузок.	Превышение динамической нагрузки на контакт соединения на опоре №9-№10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-5-461 в следствии ветровых нагрузок и сдвиге проводов.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №9-№10 от КТП-Ш-5-461 выполнять регулировку стрелы провеса.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Нц-7 - 291	764	29.11.2023	29.11.2023	Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 в КТП-Нц-7-291.	Проведение выше нормы в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 в КТП-Нц-7-291 в результате длительной эксплуатации.	В пролете опор №10-№11 от ВЛ-0,4кВ Л-1 в КТП-Нц-7-291 выполнять регулировку стрелы провеса.	29.11.2023	29.11.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Н-1 - 194	783	05.12.2023	05.12.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-1-194.	Проведение выше нормы в пролетах опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н-1-194 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №4-№5 от КТП-Н-1-194 выполнять регулировку стрелы провеса.	05.12.2023	05.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Нц-9 - 287	786	06.12.2023	06.12.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нц-9-287.	Проведение выше нормы в пролетах опор №1-6 - №1-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нц-9-287 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №1-6 - №1-7 от КТП-Нц-9-287 выполнять регулировку стрелы провеса.	06.12.2023	06.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Еу-9 - 314	791	08.12.2023	08.12.2023	Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-314.	Проведение выше нормы в пролетах опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу-9-314 в результате длительной эксплуатации.	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №9-№10 от КТП-Еу-9-314 выполнять регулировку стрелы провеса.	08.12.2023	08.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Нц-2 - 213	797	11.12.2023	11.12.2023	Несвоевременное выявление провиса провода в пролете опор №17 №18 АВ-0,4кВ Л-1 в КТП-НЦ-2-213.	Нарушение структуры провода в пролете опор №17 - №18 выше нормы, отклонен АВ-0,4кВ Л-1 в КТП-НЦ-2-213.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 в КТП-НЦ-2-213.	11.12.2023	11.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - Сц-1	825	19.12.2023	19.12.2023	Потеря механической прочности викая провода, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ-10кВ СЦ-1.	Нарушение структуры металла в результате длительного срока эксплуатации, привело к ретрубуированию викая провода фазы "В" на опоре №36 ВЛ-10кВ СЦ-1.	Выявление поврежденной арматурной опоры, по которой пролетал ток замыкания на землю в Перечень особо опасных мест структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ в разрезе - «Перечень опор, подлежащих замене».	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - Н-5	828	20.12.2023	20.12.2023	В результате длительной эксплуатации оборудования, произошло изменение свойств металла, что привело к неудовлетворительному контакту соединения на шпильке 0,4кВ ТМ-250ВА КТП-Н-5-64.	Нарушение свойств металла, привело к неудовлетворительному контакту соединения и дальнейшее оплавление шпильки 0,4кВ ТМ-250ВА КТП-Н-5-64.	Провести внеплановый инструктаж операторов и ремонтного персонала по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформатора I, II группов.	20.12.2023	20.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 35/10 кВ ЕВ-Укрепление	839	26.12.2023	26.12.2023	В результате длительной эксплуатации произошло изменение первоначальных свойств материала (высыхание), в результате стрелы реального уклона силовой пробы шинопровода фаз "А, В" массового вычисления Еу-3.	Капильная течь масла из под реального уклона силовой пробы шинопровода фаз "А, В" массового вычисления Еу-3.	При проведении текущего обслуживания масляных выключателей, типа ВМГ-133, обратиться особое внимание на изменение изломена силовой пробы шинопровода, при необходимости проводить их замену.	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Ленинградское ЭС Шенбровский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - Сц-8	846	27.12.2023	27.12.2023	Потеря механической прочности провода, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ-10кВ СЦ-8.	Нарушение структуры металла в результате длительной эксплуатации, привело к обрыву провода на опоре №28 - №29 ВЛ-10кВ СЦ-8.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ СЦ-8, с целью выявления повреждения дефектов и при необходимости отключений.	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Вышеветовская - Порт №2 с оттайками	1	14.01.2023	14.01.2023	В результате интенсивного загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре №291 ВЛ 110 кВ Вышеветовская - Порт №2 с оттайками (без разрушения изоляторов).	Электродуговое перепарывание изоляторов в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре №291 ВЛ 110 кВ Вышеветовская - Порт №2 с оттайками (без разрушения изоляторов).	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышеветовская - Порт №2 с оттайками на предмет выявления повреждения загрязнения изоляции и дефектных элементов ВЛ.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС	2	15.02.2023	15.02.2023	При проезде под проводами ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС в пролете опор №25-25 электродуго Комары РЭС 020 с соседним рабочим образом произошло электродуговое перепарывание на провод ф. "С".	Электродуговое повреждение провода АС-150 ф. "С" в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС.	Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охраняемых зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, раздел III Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, и ответственности лиц, виновных своими действиями вред имущество и ущерб филиалу ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети. Организовать работу по возможности ущерба филиалу ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская	3	23.02.2023	23.02.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на оп. №108 ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская пылеватыми отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажнения загрязненной поверхности и утренние часы при достижении точки росы произошло частичное электродуговое перепарывание изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов.	Электродуговое перепарывание изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на оп. №108 ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по наружной поверхности без разрушения изоляторов.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Красноармейская - Староникеевская	4	04.03.2023	04.03.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на оп. №116 ВЛ 110 кВ Красноармейская - Староникеевская пылеватыми отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажнения загрязненной поверхности и утренние часы при достижении точки росы произошло частичное электродуговое перепарывание изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов.	Электродуговое перепарывание изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на оп. №116 ВЛ 110 кВ Красноармейская - Староникеевская по наружной поверхности без разрушения изоляторов.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская - Староникеевская на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Жестеровская	8	04.03.2023	08.06.2023	Подает неустановленным лицом камешек от источника зажигания, обладающего пламенным горением (пламя спички, зажигалки, факела и т.п.), с возможным использованием промежуточных материалов (бумага, ткань и т.д.), либо с использованием инициаторов горения (сигнализационных или (и) горючих жидкостей). Источник возгорания находился на территории лиманной зоны Черноморского сельского поселения вне охранной зоны ПС 35 кВ Жестеровская, в 10-15 м от проезжей дороги. В последующем возгорание распространилось в сторону ПС 35 кВ Жестеровская с переходом на фазы, замыкая (на основании пожарно-технического исследования, заключение специалиста от 30.03.2023 №2023/03/28 02-ЭС/2023, приложение 6).	В связи с воздействием высоких температур и высокой концентрацией продуктов горения камыша, распространяемых конвективными потоками при горении камыша вблизи ПС 35 кВ Жестеровская, произошло нахождение воздушного пространства между КРУН-10 Т1 и Т1. Как следствие, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к электродуговому повреждению проходов изоляторов ПНБ-10 КРУН-10 и повреждению обмотки ВН и НН силового трансформатора Т1. Причинами дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефектов нет на ПС 35 кВ Жестеровская, Т1	Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охраняемых зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, раздел III Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, и ответственности лиц, виновных своими действиями вред имущество и ущерб филиалу ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Рудага	5	10.03.2023	10.03.2023	Вследствие воздействия частых знакопеременных ветровых нагрузок произошел излом части жил ступка шлейфа ВЛ 110 кВ Вышеветовская в ВВЗ-110 ф. «В» в месте опрессовки в аппаратном шкафу и, как следствие, уменьшение сечения провода ступка и нагрев контактного соединения.	Излом части жил ступка шлейфа ВЛ 110 кВ Вышеветовская в ВВЗ-110 ф. «В» в месте опрессовки в аппаратном шкафу и, как следствие, уменьшение сечения провода ступка и нагрев контактного соединения.	Выполнить повторный тепловизионный контроль контактного соединения в месте опрессовки в аппаратном шкафу ступка шлейфа ВЛ 110 кВ Вышеветовская в ВВЗ-110 ф. «В» на ПС 110 кВ Рудага. 1.Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Рудага на предмет выявления дефектов контактных соединений аппаратных шкафов	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Таманский водовод	6	13.03.2023	13.03.2023	В процессе длительной эксплуатации произошел нагрев болтовых контактных соединений гибких свечей на СР-110 2СШ ф. «С» со стороны 2СШ-110 на ДР-110 ВЛ Тетюров ф. "С" со стороны ВЛ вследствие ослабления контактных соединений.	Из-за размагничивания дефекта произошло нарушение электрического контакта и последующий нагрев болтовых контактных соединений гибких свечей на СР-110 2СШ ф. «С» со стороны 2СШ-110 и на ДР-110 ВЛ Тетюров ф. "С" со стороны ВЛ без повреждения элементов контактных соединений.	Выполнить повторный тепловизионный контроль болтовых контактных соединений гибких свечей на СР-110 2СШ ф. «С» со стороны 2СШ-110 и на ДР-110 ВЛ Тетюров ф. "С" со стороны ВЛ на ПС 110 кВ Таманский водовод.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Коржевская - Курчанская	9	09.04.2023	09.04.2023	В результате загрязнения изоляторов в обводной гирлянде ф. "А" на оп. №59 ВЛ 110 кВ Коржевская - Курчанская пылеватыми отложениями при обработке сельхоз угодий, увлажнении загрязненной поверхности произошло электродуговое перепарывание изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перепарывание изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в обводной гирлянде ф. "А" на оп. №59 ВЛ 110 кВ Коржевская - Курчанская.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Коржевская - Курчанская на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Ханьковская - Анастасовская	10	22.04.2023	22.04.2023	Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 35 кВ Ханьковская - Анастасовская при проезде под проводами ВЛ неустановленной крупногабаритной техникой.	Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 35 кВ Ханьковская - Анастасовская.	Обеспечить взаимодействие с РОВД Славянского района по вопросу установления виновных в обрыве провода на ВЛ 35 кВ Ханьковская - Анастасовская и привлечение их к ответственности. Направить претензионное письмо о нарушении охранной зоны ВЛ 35 кВ Ханьковская - Анастасовская в адрес организации ОАО «ДСТ-1», г.Витебск, по заказу которой выполнялись работы по разгрузке инертных материалов в охранной зоне ВЛ 35 кВ Ханьковская - Анастасовская.	22.04.2023	22.04.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирово - Поттавская	11	06.05.2023	06.05.2023	Дефект монтажа (монтажная организация - ООО "Сетестрой") - при реконструкции участка ВЛ 110 кВ Кирово - Поттавская для соединения шлейфа на опоре №51 вместо требуемого шлейфового кабеля ПС-18,8В-0,1 был использован подзарядочный кабель ПС-18,8В-11, не обеспечивающий требуемого контактного соединения шлейфа.	Переход шлейфа ф. "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Кирово - Поттавская / опора №140 ВЛ 110 кВ Славянская-Красноармейская (две цепи).	Выполнить внеплановый тепловизионный контроль на участке ВЛ 110 кВ Кирово - Поттавская. №А27-62	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ ПС	110 110	ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская ПС 110 кВ Ханьковская	13	13.05.2023	13.05.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на оп. №76 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская пыльными отложениями при обработке сельхозугодий, увлажнении загрязненной поверхности произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности с разрушением 1 из 8 элементов. Опора №76 расположена в зоне сельхозугодий. Несвоевременная замена устаревшего предохранителя ПР-234 в цепи питания колонок включения МВ-110 ВЛ ПАОС на ПС 110 кВ Ханьковская.	Электродуговое перекрытие по наружной поверхности гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №76 с разрушением 1 из 8 элементов в гирлянде. Перерывание предохранителя ПР-234 в цепях питания колонок включения МВ-110 ВЛ ПАОС.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская на предмет выявления повышенного загрязнения изоляции. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 76 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская. Выполнить проверку соответствия номиналов и исправности предохранителей ПР-234 в цепях питания колонок включения МВ-110 кВ на ПС 110 кВ Красноармейская, Ханьковская. При очередном техническом обслуживании МВ-110 ВЛ ПАОС на ПС 110 кВ Ханьковская выполнить проверку работы АПВ МВ-110.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина	14	20.05.2023	20.05.2023	В результате загрязнения изоляторов в натяжной гирлянде ф. "А" на оп. №97 ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина пыльными отложениями при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажнении загрязненной поверхности в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности с разрушением одного изолятора из восьми.	Электродуговое перекрытие изоляторов натяжной гирлянды ф. "А" на оп. №97 по наружной поверхности с разрушением одного изолятора из восьми.	Выполнить замену натяжной гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №97 ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Красноармейская - Центральная	15	23.05.2023	23.05.2023	Электродуговое перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №105 с разрушением 1 изолятора из восьми вследствие атмосферных перенапряжений (грозы).	Электродуговое перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №105 с разрушением одного изолятора.	Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №№104,105,106,107 ВЛ 110 кВ Красноармейская - Центральная. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красноармейская - Центральная на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красноармейская - Центральная при оговоренном капитальном ремонте.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС	16	31.05.2023	31.05.2023	Электродуговое перекрытие на провод ф. "А" ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС в пролете опор №№24-25 при проезде под проводами ВЛ неустановленного крупногабаритного транспортного средства с нарушением габаритного расстояния до проводов ВЛ.	Электродуговое перекрытие на провод ф. "А" ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС в пролете опор №№24-25 без повреждения провода.	Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.п.8, 10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС на предмет выявления нарушений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Вышепетровская - Старотитровская	17	05.06.2023	05.06.2023	В результате загрязнения изоляторов в натяжной гирлянде ф. "А" на оп. №43 ВЛ 110 кВ Вышепетровская - Старотитровская пыльными отложениями при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ и увлажнении загрязненной поверхности в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения элементов гирлянды.	Электродуговое перекрытие изоляторов натяжной гирлянды ф. "А" на оп. №43 ВЛ 110 кВ Вышепетровская - Старотитровская по наружной поверхности без разрушения элементов гирлянды.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышепетровская - Старотитровская на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ПС	35	ПС 220 кВ Порт	20	11.06.2023	15.06.2023	Воздействие сторонних организаций (АО «Пищевые индустриальные»). Повреждение на потребительской КЛ 35кВ Порт-Пищевые в результате замыкания на землю по ф. "А" привело к возникновению перенапряжений в сети 35кВ от ПС 220кВ Порт.	Повреждение предохранителей ф. "В" и "С" в связи с перенапряжением в ч/квте ТН (СШ-35 кВ из-за возникновения электрической дуги по воздушному пространству в зоне действия ПКЛ). Перекрытие в ч/квте КЛ 35 кВ Порт-Мост 1 шп. 2 ф. «А» из-за перенапряжения, возникшего при отключении ВВ-35 ВЛ Пищевые Индустриалы.	Провести технический совет под руководством Первого заместителя директора - главного инженера по вопросам: - возможности вывода АВР-35 кВ в особые условия; - возможности ввода защиты "на опрележение" от ОЗЗ на присоединении КЛ 35 кВ Порт-Пищевые индустриалы на ПС 220 кВ Порт. Выполнить ремонт микропроцессорных устройств управления ДТР 1.1 и ДТР 1.2 1сш 35 кВ. Вызвать шпф-инженера для переподключения ДТР-35 кВ 2.1 и 2.2 на 1 СШ 35 кВ и настроить их работу совместно с ДТР-35 кВ 1.1 и 1.2, для обеспечения не обходной мощности ДТР-35 кВ и организации коммутации омовного тока ОЗЗ согласно требованиям НТД (ш. 621-623 ПТЭС/С). (Начальник СПС 35 кВ и выше) Направить предложение: - о согласовании замены ВВ-35 на МВ-35 с проектной организацией; - о согласовании замены ОПН-35 (с более низким длительно допустимым рабочим напряжением) с проектной организацией. Исключить из схемы ТН-35 на КЛ 35 кВ, отходящих от ПС 220 кВ Порт (3 КЛ 35 кВ)	11.06.2023	11.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Вышепетровская - Порт №2 с оттайками	18	14.06.2023	14.06.2023	В результате замыка постороннего предмета (провонок) гитпны на ф. "С" произошло электродуговое перекрытие на траверсе ВЛ 110 кВ Вышепетровская-Порт №2 с оттайками, на опоре №19.	Электродуговое перекрытие ф. "С" на траверсе ВЛ 110 кВ Вышепетровская-Порт №2 с оттайками, на опоре №19 без повреждения.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышепетровская-Порт №2 с оттайками на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Организовать вывоз ВЛ 110 кВ Вышепетровская-Порт №2 с оттайками для снятия стороннего предмета (провонок).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС	19	14.06.2023	14.06.2023	В результате проезда под проводами ВЛ неустановленного крупногабаритного транспортного средства с нарушением габаритного расстояния до проводов ВЛ, произошло электродуговое перекрытие на провод ф. "А" ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС в пролете опор №№24-25.	Электродуговое перекрытие на провод ф. "А" ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС в пролете опор №№24-25 без повреждения провода.	Разместить в СМИ информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.п.8, 10е, и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС на предмет выявления нарушений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк	21	29.06.2023	29.06.2023	В результате интенсивного загрязнения изоляторов в натяжной гирлянде ф. "В" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк пыльными отложениями при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажнении загрязненной поверхности в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности в натяжной гирлянде ф. "В" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк без разрушения изоляторов.	Выполнить в программу ТОиР 2023 года замену натяжной гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Петровская	22	06.07.2023	11.07.2023	Дефект конструкции: сеточка воздухоосушительного фильтра, имеет размер отверстий менее 1 мм, заоремные мелкими фракциями индикаторного сигнала в процессе эксплуатации, что препятствует проходимости воздуха через сеточку.	Отсутствие проходимости воздуха через ивально сеточку воздухоосушительного сигнала, привело к повышению давления в баке селового трансформатора Т1, как следствие, частичного отгираию предохранительного клапана срабатывания, потеря масла в трансформаторе и срабатыванию газового реле.	В процессе эксплуатации сигналов трансформаторов Т1 и Т2 на ПС 35 кВ Петровская в реке 1 раз в месяц выполнять работы по обслуживанию воздухоосушительных фильтров: - осмотр сеточки воздухоосушительного фильтра на предмет проходимости методом выдоха воздуха через отверстие в верхнем фланце; - при увлажнении индикаторного сигнала - его замену на просушенный в соответствии с требованиями; - замену масла в стакане маслозатвора. Направить в адрес завода-изготовителя АО Труппа "СВЭЛ", г. Екатеринбург письмо о необходимости проработки с поставщиком воздухоосушительных фильтров VS-50-01-УХЛ1 (компании "АТ") вопроса об изменении конструкции фильтров в плане доработки сеточки касемо увеличения размера отверстий до 1-1,5 мм. На подстанциях 35-110 кВ с аналогичными воздухоосушительными фильтрами выполнить: - осмотр сеточек воздухоосушительных фильтров на предмет проходимости методом выдоха воздуха через отверстие в верхнем фланце; - при увлажнении индикаторного сигнала - его замену на просушенный в соответствии с требованиями; - замену масла в стакане маслозатвора. При необходимости аналогичные мероприятия по обслуживанию воздухоосушительных фильтров выполнять ежемесячно.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская	23	20.07.2023	20.07.2023	В результате воздействия на изоляцию ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская химических реагентов при обработке сельхозугодий рисовых полей, расположенных в овражной зоне ВЛ, увлажнении загрязненной поверхности в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие по наружной поверхности изоляторов гирлянды ф. «В» на опоре №20 без разрушения элементов гирлянды.	Электродуговое перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. №20 ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская без разрушения элементов гирлянды.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	СДТ У	110	ПС 110 кВ Вышепетровская	24	22.07.2023	26.07.2023	Отказ в работе блока питания оптического мультиплексора NATEKS типа FlexGain FOM160G основного канала связи, расположенного в шкафу связи на ПС 110 кВ Вышепетровская вследствие дефекта изготовления. Отказ в работе контроллера связи оборудования ТМ КОМПАС ТМ 2.0 ПС 110 кВ Вышепетровская вследствие дефекта изготовления.	Снижение резерва ДК и ТМ в направлении ПС 220 кВ Порт-Кубанское РДУ вследствие отказа в работе блока питания оптического мультиплексора NATEKS типа FlexGain FOM160G основного канала связи, расположенного в шкафу связи на ПС 110 кВ Вышепетровская. Снижение резерва ТМ в направлении ПС 110 кВ Вышепетровская - Кубанское РДУ вследствие отказа в работе контроллера связи оборудования ТМ КОМПАС ТМ 2.0.	Выполнить внеплановое техническое обслуживание оптического мультиплексора NATEKS типа FlexGain FOM160G основного канала связи в шкафу ВЛОС, расположенного в БМБ связи Темрюкского РОС, произвести его конфигурирование и оборудование ТМ КОМПАС ТМ 2.0 ПС 110 кВ Вышепетровская. Выполнить проверку работы источников бесперебойного питания оборудования связи и ТМ ПС 110 кВ Вышепетровская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина	25	27.07.2023	27.07.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на оп. №74 ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина пыльными отложениями при обработке сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажнении загрязненной поверхности в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения элементов гирлянды.	Электродуговое перекрытие изоляторов подвесной гирлянды ф. "А" на оп. №74 по наружной поверхности без разрушения элементов гирлянды.	Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина разработать (при необходимости) организационные мероприятия. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Поттавская - Новонетровская с оттайкой на ПС 110 кВ Галичина на предмет выявления загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	ВЛ ПС	110 110	ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с оттайкой на ПС Центральная ПС 110 кВ Центральная	26	08.08.2023	08.08.2023	Вследствие несвоевременного выявления механического износа релейной планки включения привода КЗ-110 Т2 и устранения нарушения произошла разгерметизация релейной планки и, как следствие, саморазовольное включение КЗ-110 Т2.	Разгерметизация релейной планки включения КЗ-110 Т2 и, как следствие, саморазовольное включение КЗ-110 Т2.	Техническим советом филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети рассмотрено вопрос о сокращении периода между техническими обслуживаниями ОД-КЗ 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет до 6 месяцев.	-	-

филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ПС	110	ПС 110 в/в Старотитаровская	27	11.08.2023	11.08.2023	В результате проведенных в полном объеме работ по вторичных сетях РЗА произошло частичное расхождение токовых цепей на клеммном ряду, что привело к повышению напряжения и перерыву изоляции клеммного ряда.	Техническое повреждение клеммных цепей трансформатора тока ТТ-110 СВ-110 в клеммном шкафу цепей ТТ-110.	Выполнить осмотры вторичных цепей трансформаторов тока на тринатных подстанциях 110 кВ, на которых установлены клеммные замыки производства ВНИИПромэлектро. Выполнить анализ проведенных осмотров вторичных цепей трансформаторов тока на тринатных подстанциях ПС 110, на которых установлены клеммные замыки производства ВНИИПромэлектро, определить необходимость их замены и сроки выполнения работ по замене.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ ПС	110	ВЛ 110 в/в Вышепетровская - Радауга ПС 110 в/в Джигитская	28	24.08.2023	24.08.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "С" на оп. №128 ВЛ 110 в/в Вышепетровская - Радауга автоматами и пылью при обработке виноградников, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность в утренние часы при достижении точки росы, произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности с разрушением одного изолятора из 8-ми.	Электродуговое перекрытие изоляторов в подвесной гирлянде ф. "С" на оп. №128 ВЛ 110 в/в Вышепетровская - Радауга по наружной поверхности с разрушением одного изолятора из 8-ми.	По результатам проведенного внешнего осмотра ВЛ 110 в/в Вышепетровская - Радауга на предмет выявления загрязнения изоляции разработать при необходимости мероприятия по устранению выявленных нарушений.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Коржевская - Курчанская	29	01.09.2023	01.09.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на оп. №19 ВЛ 110 в/в Коржевская - Курчанская пыльными отложениями при обработке сельхоз угодий, увлажненная загрязненная поверхность произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на оп. №19 ВЛ 110 в/в Коржевская - Курчанская.	По результатам проведенного внешнего осмотра ВЛ 110 в/в Коржевская - Курчанская на предмет выявления загрязнения изоляции разработать при необходимости, мероприятия по устранению выявленных нарушений.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ ПС	110	ВЛ 110 в/в Славянская - Троицкий водозабор ПС 110 в/в Троицкий водозабор	30	13.09.2023	13.09.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на оп. №20 ВЛ 110 в/в Славянская - Троицкий водозабор пыльными отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на оп. №20 ВЛ 110 в/в Славянская - Троицкий водозабор.	Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. №20 ВЛ 110 в/в Славянская - Троицкий водозабор. По результатам внешнего осмотра ВЛ 110 в/в Славянская - Троицкий водозабор разработать при необходимости мероприятия по устранению выявленных нарушений.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ПС	110	ПС 110 в/в Вышепетровская	32	20.09.2023	21.09.2023	Неисправность контроллера связи ТМ КОМПАС ТМ 2.0 СЕ205ЕЗ на ПС 110 в/в Вышепетровская связи с откатом порта связи стандарта RS-232 «С1» (порт канала связи в направлении Кубанское РДУ) контроллер вследствие дефекта конструкции контроллера (в данном контроллере применена процессорная плата управления производства США 2011 года выпуска, которая на момент выхода устройства из работы (прекращения передачи ТМ) стала основной причиной (письмо завода - изготовителя контроллера прилагается).	Снижение резерва ТМ в направлении ПС 110 в/в Вышепетровская-Кубанское РДУ вследствие отказа в работе порта связи стандарта RS-232 «С1» (порт канала связи в направлении Кубанское РДУ) контроллера связи оборудования ТМ КОМПАС ТМ 2.0 СЕ205ЕЗ на ПС 110 в/в Вышепетровская.	Выполнить внешнее техническое обслуживание оборудования ТМ КОМПАС ТМ 2.0 на ПС 110 в/в Вышепетровская. Выполнить проверку версии реального программного обеспечения контроллера ТМ КОМПАС ТМ 2.0. Обновить ПО до актуальных версий. При необходимости направить контроллера на завод-изготовитель для обновления программного обеспечения. Выполнить анализ применяемых устройств КОМПАС ТМ 2.0 в филиале ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети на наличие контроллеров связи СЕ205Е. При наличии аналогичных контроллеров связи зашифровать выполнение внешнего технического обслуживания данных устройств.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская	33	28.09.2023	29.09.2023	При приближении на недостаточное расстояние к проходам ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская стрелы неустановленного подъемного сооружения (автокрана) произошло электродуговое перекрытие на провод ф. "С".	Электродуговое повреждение провода АС-150 ф. "С" в пролете опор №679-80 ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская.	Разместить в СМН информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, раздел III Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, и ответственности лиц, виновных своими действиями вред имуществу и ущерб филиалу ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети.	28.09.2023	28.09.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС	34	01.10.2023	01.10.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на опоре №26 ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС пыльными отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на опоре №26 ф. "А" ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС.	По результатам внешнего осмотра ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС разработать при необходимости мероприятия по устранению выявленных нарушений.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ПС	35	ПС 35 в/в Минуринская	35	15.10.2023	19.10.2023	В результате длительной эксплуатации (42 год) силового трансформатора Т1 на ПС 35 в/в Минуринская произошло снижение изоляционных свойств диэлектрического цилиндра конденсатора РПН-Т1.	Электродуговое перекрытие между фазами «В» и «С» конденсатора РПН Т1 следы электродугового воздействия на штифте подвижного контакта ф. «С» и токоограничивающего резистора ф. «В», микроархива на диэлектрическом цилиндре конденсатора).	Разместить на техническом освидетельствовании периодичности контроля сопротивления изоляции и сопротивления обмоток по состоянию типов силовых трансформаторов 35 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Новошахтовская - Старокожеевская	36	17.10.2023	17.10.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №47 ВЛ 110 в/в Новошахтовская - Старокожеевская пыльными отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №47 ВЛ 110 в/в Новошахтовская - Старокожеевская.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 110 в/в Новошахтовская - Старокожеевская на предмет выявления повышенного загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская	37	22.10.2023	22.10.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №54 ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская продуктами жизнедеятельности птиц, увлажненная загрязненная поверхность в утренние часы при достижении точки росы произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности без разрушения изоляторов.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №54 ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 110 в/в Красноармейская - Старокожеевская на предмет выявления повышенного загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	СДТ У	110	ПС 110 в/в Вышепетровская	38	14.11.2023	14.11.2023	Сбой программного обеспечения на оборудовании гибкого мультиплексирования RAD MP-2100 (оборудование импортное «Израиль») в шкафу «ВОЛС -Темур» привел к нарушению передачи данных, программных плат ИС-ВМ (интерфейс RS-232) от оборудования телемеханики КОМПАС ТМ2.0, в итоге Е1 платы ML-2Е1.	Сбой программного обеспечения на оборудовании гибкого мультиплексирования типа RAD MP-2100 в шкафу «ВОЛС -Темур» на ПС 110 в/в Вышепетровская.	Выполнить внешнее техническое обслуживание оборудования гибкого мультиплексирования RAD MP-2100 в шкафу «ВОЛС -Темур» на ПС 110 в/в Вышепетровская.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС	39	16.11.2023	17.11.2023	Электродуговое перекрытие на провод ф. "С" ВЛ 110 в/в Славянская-ПАОС, в пролете опор №624-25 при проезде под проводами ВЛ неустановленного подъемного сооружения с нарушением забортного расстояния до проводов ВЛ. Аналогичные нарушения произошли: - 15.02.2023 при проезде экскаватора Komatsu R75 020, гос. номер 6026 ХА 23 (принадлежит РТС ТК) с подъемным рабочим органом высотой более 4,5 м от поверхности грунта в пролете опор №624-25 ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС без письменного решения о согласовании филиалом ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети (акт ТП №2); - 31.05.2023 при проезде под проводами ВЛ в пролете опор №624-25 ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС неустановленного крупногабаритного транспортного средства с нарушением забортного расстояния до проводов ВЛ (акт ТП №19); -14.06.2023 при проезде под проводами ВЛ в пролете опор №624-25 ВЛ 110 в/в Славянская - ПАОС неустановленного крупногабаритного транспортного средства с нарушением забортного расстояния до проводов ВЛ (акт ТП №19). В адрес ОАО «ДСТ №5» было направлено письмо от 21.07.2023 №СЭС/1/1309 "О запрете проведения работ" с требованием прекращения любых работ в охранных зонах ВЛ без письменного решения о согласовании филиалом ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети (прилагается).	Электродуговое повреждение провода ф. "С" ВЛ 110 в/в Славянская-ПАОС в пролете опор №624-25.	Разместить в СМН информацию о необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, п.п.8, 10с, и ответственности лиц, виновных своими действиями ущерб филиалу ПАО «Росети Кубань» Славянские электрические сети.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 в/в Вышепетровская - Фангория	40	27.11.2023	27.11.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №71 ВЛ 35 в/в Вышепетровская - Фангория пыльными отложениями и автоматами при обработке виноградников, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность при дожде произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по наружной поверхности с разрушением двух изоляторов. Опора расположена в зоне виноградников.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности с разрушением двух изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №71 ВЛ 35 в/в Вышепетровская - Фангория.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 35 в/в Вышепетровская - Фангория на предмет выявления повышенного загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ ПС	110	ВЛ 110 в/в Джигитская - Радауга ПС 110 в/в Джигитская	42	23.12.2023	23.12.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на опоре №53 ВЛ 110 в/в Джигитская - Радауга пыльными отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по загрязненной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А" на опоре №53 ВЛ 110 в/в ВЛ 110 в/в Джигитская - Радауга.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 110 в/в Джигитская - Радауга на предмет выявления повышенного загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 в/в Новонетровская - Зыбская с оттайкой на ПС 110 в/в ЧОРС-2	43	25.12.2023	25.12.2023	В результате загрязнения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №8 ВЛ 110 в/в Новонетровская - Зыбская с оттайкой на ПС 110 в/в ЧОРС-2 пыльными отложениями при обработке сельхоз угодий, расположенных в непосредственной близости к ВЛ, увлажненная загрязненная поверхность произошло электродуговое перекрытие изоляторов гирлянды по загрязненной поверхности без разрушения изоляторов. Опора расположена в зоне сельхозугодий.	Электродуговое перекрытие изоляторов по наружной поверхности без разрушения изоляторов в подвесной гирлянде ф. "В" на опоре №8 ВЛ 110 в/в ВЛ 110 в/в Новонетровская - Зыбская с оттайкой на ПС 110 в/в ЧОРС-2.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 110 в/в Новонетровская - Зыбская с оттайкой на ПС 110 в/в ЧОРС-2 на предмет выявления повышенного загрязнения изоляции.	-	-
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 № 3 ТП КИ-7-626	201	05.01.2023	05.01.2023	В связи с потерей механической прочности втяги втяжки, на опоре №7 ВЛ 0,4 № 3 от ТП КИ-7-626 произошел обрыв втяжки, провод лев на трансуре.	Обрыв втяги трансуре на опоре №7 ВЛ 0,4 № 3 от ТП КИ-7-626, провод лев на трансуре.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 № 3 от ТП КИ-7-626 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	05.01.2023	05.01.2023
филиал ПАО «Росети Кубань» Славянский ЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 № 2 ТП КИ-7-700	202	05.01.2023	05.01.2023	В связи с неудовлетворительным техническим состоянием провода на ВЛ 0,4 №2 ТП КИ-7-700 произошел обрыв фазного провода в пролете опор №611-12.	Обрыв провода в пролете опор №611-12 на ВЛ 0,4 № 2 ТП КИ-7-700.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 № 2 от ТП КИ-7-700 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	05.01.2023	05.01.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг	225	15.02.2023	16.02.2023	В результате нашествия млекопитающего на деревья (стоющих вие охранной зоны ВЛ) произошло их падение, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №61-62, провала фазы "С" в пролете опор №62-63 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг. В процессе длительной эксплуатации на ПС 110кВ Туапсе произошло: 1. - подгорание контакта 9-10 в реле положения отключено (РПО) СМВ-110кВ типа РП-23 на панели №12 "Автоматика СМВ-110", что привело к отключению автоматического ускорения III зоны ДЗ комплекса ступенчатых защит (СПЗ-1636) ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг при работе АПВ; - механическое разрегулирование часового механизма реле АПВ типа РПВ-58 УХЛ4, что привело к повторному автоматическому включению СМВ-110 через 7,5 секунды (заданная и выставленная установка АПВ 9 секунд).	Вследствие возникшего короткого замыкания при падении деревьев в пролетах опор №61-62, 62-63 произошло повреждение шлейфа фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг. 1. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №61-62 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг. 2. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №62-63 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг. 1. Подгорание контакта 9-10 в реле положения отключено (РПО) СМВ-110кВ типа РП-23 на панели №12 "Автоматика СМВ-110" ПС 110кВ Туапсе. 2. Механическое разрегулирование часового механизма реле АПВ (типа РПВ-58 УХЛ4) СМВ-110 на ПС 110кВ Туапсе.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг на предмет наличия угрожающих деревьев в пределах охранной зоны. Выполнить проверку панелей СПЗ-1636 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг в реверсивной контактной соединении на ПС 110кВ Туапсе.	15.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Лаурная - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Оляпкина - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Лаурная - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Оляпкина - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Лаурная - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Оляпкина - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Лаурная - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Оляпкина - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Лаурная - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Оляпкина - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Лаурная - Новомайкопская ВЛ 110 кВ Оляпкина - Новомайкопская	235	21.02.2023	22.02.2023	При монтаже шлейфа фазы "В" после демонтажа ВЛ 110кВ Лаурная - Новомайкопская (на приемном портале) на ПС 110кВ Лаурная допущено увеличение стрелы провиса шлейфа. Под воздействием порывов ветра произошло несодружательное приближение на несомнительное расстояние Электроузелное перекрытие шлейфа фазы "В" и шлейфа фазы "А" ВЛ 110кВ Лаурная - Новомайкопская на приемном портале ПС 110кВ Лаурная, что привело к пробое воздушного промежутка и отключением ВЛ 110кВ Лаурная - Новомайкопская.	Электроузелное перекрытие шлейфа фазы "В" и шлейфа фазы "А" ВЛ 110кВ Лаурная - Новомайкопская на приемном портале ПС 110кВ Лаурная.	Выполнить осмотр шлейфов на приемных порталах ПС 110кВ Лаурная на предмет соответствия стрелы провиса проводов требованиям ПУЭ. По результатам осмотра, шлейфов на приемных порталах ПС 110кВ Лаурная на предмет соответствия стрелы провиса проводов требованиям ПУЭ, выполнить устранение выявленных дефектов	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Береговая тяговая - Изумрудная	242	23.02.2023	24.02.2023	При производстве несанкционированных земляных работ строительной организацией поврежден кабель (нарушение геометрии кабеля, задроп оболочки, разрыв жила, повреждение полупроводящего слоя основной изоляции) КВЛ 110 кВ Береговая тяговая - Изумрудная на участке М19-М20.	Механическое повреждение кабеля (нарушение геометрии кабеля, задроп оболочки, разрыв жила, повреждение полупроводящего слоя основной изоляции) КВЛ 110 кВ Береговая тяговая - Изумрудная на участке М19-М20.	Провести в средствах массовой информации рекламную кампанию о необходимости производства работ в охраняемых зонах линий электропередач без согласования с эксплуатирующей организацией.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Роза хутор	273	05.03.2023	06.03.2023	Причиной отказа газовой защиты РПН Т-2 на ПС 110кВ Роза Хутор послужило, срабатывание струйного реле в следствии динамического воздействия в момент переключения в пределах рабочих характеристик РПН, с саморазрушением срабатыванием плавильной пластины струйного реле из-за ослабления узла крепления держателя груза плавильной пластины в следствии скрытого заводского дефекта, в конце цикла переключения на понижение положения РПН силового трансформатора Т-2.	Ослабление узла крепления держателя груза плавильной пластины струйного реле силового трансформатора Т-2 на ПС 110кВ Роза Хутор.	Выполнить анализ наличия установленных на РПН силовых трансформаторов струйных реле типа URF-25/10. По результатам анализа разработать график проведения инспекционных проверок работоспособности устройств газовой защиты РПН совместно со струйными реле типа URF-25/10. Выполнить инспекционные проверки работоспособности устройств газовой защиты РПН совместно со струйными реле типа URF-25/10 согласно графика. При выполнении средних ремонтов силовых трансформаторов выполнять проверку установки срабатывания по скорости потока масла струйных реле URF-25/10	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг	268	10.03.2023	11.03.2023	Под воздействием порывов ветра произошло падение дерева (стоющего вие охранной зоны ВЛ) на провала фазы "С" в пролете опор №62-63, что привело к обрыву провода и отключению ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг. Причиной отказа АПВ СМВ-110 на ПС 110кВ Туапсе послужило нарушение контактного соединения с разрывом электрической цепи в приводе СМВ-110 вследствие разрыва цепи по причине ослабления контакта клеммного зажима КБО из-за износа проволочной шайбы винтового соединения на клеммном зажиме КБО, в цепи отключенного положения привода СМВ-110 по причине хрупкости материала шайбы - трещина. При этом в схему автоматической защиты не пришел сигнал отключенного положения СМВ-110 и соответственно не была сформирована команда на включение по АПВ.	Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №62-63 ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг. Нарушение контактного соединения с разрывом электрической цепи в приводе СМВ-110 вследствие разрыва цепи по причине ослабления контакта клеммного зажима КБО из-за износа проволочной шайбы винтового соединения на клеммном зажиме КБО, в цепи отключенного положения привода СМВ-110 по причине хрупкости материала шайбы - трещина.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Туапсе - Небуг на предмет наличия угрожающих деревьев стоющих в пределах охранной зоны ВЛ. Провести анализ выключателя 110кВ с приводом ШПЗ-33 эксплуатирующихся на подстанциях 110кВ филиала ПАО «Россети Кубань» Социальные электрические сети. По результатам анализа разработать и утвердить график ревизии приводов типа ШПЗ-33 установленных на выключателях 110кВ в филиале ПАО «Россети Кубань» Социальные электрические сети. Согласно утвержденного графика выполнить ревизию приводов типа ШПЗ-33 на предмет ослабления винтовых соединений на клеммных зажимах вторичных цепей управления и автоматик выключателя в приводе.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзета	275	12.03.2023	12.03.2023	При приближении постороннего предмета, принесенного порывами ветра, к отстойной фазе "С" КВЛ 110 кВ Псоу - Аджер с оттайкой на ПС Аджер тяговая и провалу фазы "В" КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзета (совместный подвес) в пролете опор № 51-52 на несомнительное расстояние произошло пробой воздушного промежутка, что привело к повреждению электроузелному перекрытию проводов и отключению КВЛ 110 кВ Псоу - Аджер с оттайкой на ПС Аджер тяговая, КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзета.	Повреждение электроузелного перекрытия проводов фазы "С" КВЛ 110 кВ Псоу - Аджер с оттайкой на ПС Аджер тяговая и провала фазы "В" КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзета (совместный подвес) в пролете опор № 51-52.	Выполнить ультрафиолетовое обследование проводов фазы "С" КВЛ 110 кВ Псоу - Аджер с оттайкой на ПС Аджер тяговая и провала фазы "В" КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзета (совместный подвес) в пролете опор № 51-52.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Кудзета	274	13.03.2023	13.03.2023	Заводской дефект опрессовки провода в наконечнике привела к нарушению контакта в фазе "В" клеммы №2 в шкафу №9 КСЗ ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета (ДЗ, ТЭПН, ТО) (ШПЗ607 022), что привело к нарушению контактного соединения с последующим обрывом цепи. В процессе эксплуатации дефект не был выявлен и устранен.	Некачественная опрессовка провода в наконечнике привела к нарушению контакта в фазе "В" клеммы №2 в шкафу №9 КСЗ ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета (ДЗ, ТЭПН, ТО) (ШПЗ607 022).	Направить в адрес АО «Энергосервис Кубань» письмо о необходимости проверки качества монтажа устройств РЗА на ПС Кудзета. Выполнить проверку качества монтажа устройств РЗА на ПС Кудзета с применением тепловизионного устройства. Провести инспекционный инструктаж персоналу СРЗА о качестве проверки состояний клеммных соединений, проводов в местах опрессовки наконечников.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая	335	25.03.2023	26.03.2023	При приближении постороннего предмета (воздушный шар) к ВЛ 110кВ Вишневая - Сочи на несомнительное расстояние произошло пробой воздушного промежутка между проводами фазы "С" и заземляемыми элементами опоры №26, и отключению ВЛ 110кВ Вишневая - Сочи. В результате сбоя в блоке индикации и управления микропроцессорного терминала типа БЭМП РУ-ВС2.5.220 произошел несправильный оперативный ввод/вывод функций терминала, что привело к срабатыванию МТЗ с отключением СВ-110кВ на ПС 110кВ Пасечная.	Повреждение электроузелного перекрытия проводов фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110кВ Вишневая - Сочи. Дефект в блоке индикации и управления микропроцессорного терминала типа БЭМП РУ-ВС2.5.220 приведший к сбою оперативного ввода/вывода функций МТЗ СВ-110кВ на ПС 110кВ Пасечная.	Выполнить инспекционный верховой осмотр опоры №26 ВЛ 110кВ Вишневая - Сочи на предмет выявления дефектов трещин электроизоляции. Провести мониторинг журнала событий микропроцессорного терминала типа БЭМП РУ-ВС2.5.220 СВ -110кВ на ПС 110 кВ Пасечная в течение двух месяцев с момента возникновения тепловизионного нарушения с целью анализа состояния оперативных функций. Направить для диагностики и ремонта в АО «ЧЭАЗ» терминал БЭМП РУ-ВС2.5.220И.REF заводской номер 022075. Провести инспекционный инструктаж персоналу РЗА по качеству выполнения приема оборудования при проведении пуско-наладочных работ подрядными организациями. Выполнить инструктаж персонала филиала комплекса резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая (ШПЗ607 016), комплекса резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая - Сочи (ШПЗ607 016) на ПС 110 кВ Вишневая согласно заданию Кубанского РДУ	25.03.2023	25.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками	333	30.03.2023	30.03.2023	Причиной разрушения ОПН 110кВ фазы "С" на опоре № 12а ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками послужило частичное повреждение варисторов ОПН, которое произошло ранее во время проложения в этом районе грозного фронта. Данное повреждение варисторов произошло равнито, что привело к потере их свойств, пробое варисторов, короткому замыканию, разрушению корпуса изоляции ОПН.	Электроузелное повреждение ОПН 110кВ фазы "С" на опоре № 12а ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками.	Внести в план работ замену ОПН на опоре №12а ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками. Выполнить замер контура заземления опор №11а,12а,13а ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская	373	14.04.2023	14.04.2023	Причиной отключения КВЛ 110кВ Дагомыс - Верещагинская явилась повреждение электроузелное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 на подстанции жизнедеятельности типа.	Повреждение электроузелное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №29 КВЛ 110кВ Дагомыс - Верещагинская.	Включить в план работ замену изоляторов поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре №29 КВЛ 110кВ Дагомыс - Верещагинская. Установить типшапчатное устройство на опоре №29 КВЛ 110кВ Дагомыс - Верещагинская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками	449	07.05.2023	07.05.2023	При проложении грозного фронта возникли атмосферные перенапряжения, что привело к электроузелному перекрытию ОПН фазы "С" на опоре №221 и отключению ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками.	Электроузелное перекрытие ОПН фазы "С" на опоре №221 ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с оттайками.	Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №220,221,222 ВЛ 110кВ Краснополянская ГЭС - Бытха	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета	448	07.05.2023	07.05.2023	При проложении грозного фронта произошло атмосферное перенапряжение, что привело к электроузелному перекрытию ОПН фазы "С" на опоре №9 и отключению ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета. При возникновении тока короткого замыкания фазы "С" на "землю" ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета произошло протекание тока по вторичной обмотке трансформатора тока (ЭВ-110 Кудзета на ПС 110кВ Хоста) невыверенной фазы "А", что привело к искажению срабатыванию ДЗН 110 2СШ на ПС 110кВ Хоста. Отсутствие в заводской документации по ДЗН(ДЗО)-110 кВ НПП ЭЖРА микропроцессорных терминалов РЗА 2008-2011 годов выпуска на период реконструкции ПС 110 кВ Хоста указаний по проверке соответствия нулевого проводника схемы токовых цепей "звезда" с общим нулевым проводником, учитывающей возможность явлений протекания тока КЗ в невыверенной фазе токовых цепей. При этом в микропроцессорном терминале не заложен алгоритм блокировки действия ДЗН-110 при появлении тока в невыверенной фазе.	Электроузелное перекрытие ОПН фазы "С" на опоре №9 ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета. 1. Существующий алгоритм действия ДЗН-110 2СШ на ПС 110 кВ Хоста не обеспечивает блокировку при появлении тока в невыверенной фазе, что обусловлено существующей схемой соединения вторичных токовых цепей. 2. Соединение вторичных токовых цепей в группу соединений "звезда" с общим нулевым проводником в ЭВ-110 Кудзета на ПС 110кВ Хоста с применением жил сечением 2,5 мм ² , не удовлетворяющих дополнительным требованиям методики проверки измерительных ТТ НПП ЭЖРА 2022 года к величине предельно допустимого сопротивления общего нулевого проводника схем токовых цепей "звезда".	Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре №8,9,10 ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета. Включить в план работ замену ОПН на опоре №9 ВЛ 110 кВ Хоста - Кудзета. Для устройств ДЗН, ДЗО - 110кВ произвести замену ООД НПП ЭЖРА, в которых возможно устранить неправильную работу программным путем, предоставить в ПАО «Россети Кубань» перечень устройств ДЗН (ДЗО)-110, в которых необходима замена контрольных кабелей и изменение схемы токовых цепей. Выпустить информационное письмо о рисках неправильной	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Даубугинская ГЭС - Аршино - Осиповка	450	08.05.2023	08.05.2023	При проложении грозного фронта возникли атмосферные перенапряжения, что привело к электроузелному перекрытию ОПН фазы "А" на опоре №3 КВЛ 110 кВ Даубугинская ГЭС - Аршино - Осиповка.	Электроузелное перекрытие ОПН фазы "А" на опоре №3 КВЛ 110 кВ Даубугинская ГЭС - Аршино - Осиповка.	Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №2,3,4 КВЛ 110 кВ Даубугинская ГЭС - Аршино - Осиповка Включить в план работ замену ОПН на опоре №3 КВЛ 110 кВ Даубугинская ГЭС - Аршино - Осиповка	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС ПС	110 110	ПС 110 кВ Лоо ПС 110 кВ Лоо	478	13.05.2023	20.05.2023	Причиной увеличения величины потерь холостого хода от нескольких данных послужило использование материала магнитопровода действующим НТЭ вследствие изменения структуры материала магнитопровода силового трансформатора Т-2 на ПС 110кВ Лоо.	Изменение структуры материала магнитопровода силового трансформатора Т-2 на ПС 110кВ Лоо	Выполнить анализ протоколов испытаний силовых трансформаторов обработанных более 25 лет и работающих в режиме номинальных или близких к номинальным нагрузкам. По результатам анализа разработать график усеченного контроля состояния силовых трансформаторов обработанных более 25 лет и работающих в режиме номинальных или близких к номинальным нагрузкам. Выполнить диагностику состояния силовых трансформаторов обработанных более 25 лет и работающих в режиме номинальных или близких к номинальным нагрузкам согласно графику.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водолабор	494	23.05.2023	23.05.2023	Причиной отключения ВЛ 110кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водолабор явилась поврежденность электродов перекрытия подвешивающей гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением первого изолятора на опоре №2 по продуктам жизнедеятельности птиц.	Повышенное электродное перекрытие подвешивающей гирляндой изоляторов фазы "В" с разрушением первого изолятора на опоре №2 ВЛ 110кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водолабор.	Включить в план работ установку иттенационных устройств на опорах № 1-7 ВЛ 110кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водолабор. Включить в план работ замену изолятора на опоре №2 ВЛ 110кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водолабор.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС ВЛ ВЛ	110 110 110	ПС 110 кВ Новомайковская ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомайковская ВЛ 110 кВ Лагурина - Новомайковская	501	23.05.2023	25.05.2023	Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лагурина - Новомайковская и ВЛ 110кВ Ольгинка - Новомайковская послужило включение КЗ 110 Т-1 ф.А вследствие работы дуговой защиты в ячейке МВ-10 Т-1 на ПС 110кВ Новомайковская. Причиной работы дуговой защиты в ячейке МВ-10 Т-1 явилось межфазное электродное замыкание в соседней электродной перегретой ТТ МВ-10 Т-1 ф.А при однофазном замыкании на распределительной сети 10кВ в вознивших перенапряжениях при режиме сети 10кВ с недокомпенсацией тока однофазного замыкания на землю. Устройствами компенсации емкостных токов замыкания на землю КЭШ 10 ПС 110кВ Новомайковская не оснащена. Вследствие износа контактов в механизме времени устройства замедления отключения ОД-110 Т-1 произошел срыв цепи отключения отключая ОД-110 Т-1 на ПС 110кВ Новомайковская, что привело к неуступному АПВ ВЛ 110 кВ Лагурина - Новомайковская и ВЛ 110кВ Ольгинка - Новомайковская.	Электродное перекрытие ТТ МВ-10 Т-1 ф.А при однофазном замыкании на распределительной сети 10кВ в вознивших перенапряжениях при режиме сети 10кВ с недокомпенсацией тока однофазного замыкания на землю. Емкостных токов замыкания на землю КЭШ 10 ПС 110кВ Новомайковская не оснащена. Образ цепи механизма времени устройства замедления отключения ОД-110 Т-1 на ПС 110кВ Новомайковская, вследствие износа контактов.	23.05.2023	24.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснополная ГЭС - Батга с отпайками	530	01.06.2023	01.06.2023	При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" опора №158 произошел пробой воздушного промежутка, что привело к электродному перекрытию проводов фазы "А" в замкнутыми элементами опоры через тело птицы и отключению ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга.	Повышенное электродное перекрытие провода фазы "А" опора №158 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга.	Включить в план работ установку иттенационных устройств на опорах № 156,157,158,159,160 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Сочи	528	06.06.2023	07.06.2023	Вследствие недостатка конструкции обдуваемой горизонтально расположенной элементной БСК произошло потекание пропитывающей жидкости, что привело к нарушению электрической изоляции элемента №7 БСК-1 фазы "А" на ПС 110кВ Сочи.	Нарушение электрической изоляции элемента №7 БСК-1 фазы "А" на ПС 110кВ Сочи.	Иницировать включение в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» мероприятия по приобретению в аварийный резерв двух конденсаторов типа КЭИФ-9,98-595-291. Предусмотреть включение в ремонтную программу филиала ПАО «Россети Кубань» Социальное электротехническое мероприятия по замене двух конденсаторов типа КЭИФ-9,98-595-291 на ПС 110кВ Сочи. В рамках реализации ремонтной программы 2024 года выполнить замену двух конденсаторов на ПС 110кВ Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Краснополная ГЭС - Батга с отпайками ВЛ 110 кВ Краснополная ГЭС - Батга с отпайками	545	10.06.2023	11.06.2023	В результате оплошности явлений произошло сожжение больших масс грунта с ДКР из-за предельной скорости, что привело к приближению ветвей дерева на недопустимое расстояние и электродному перекрытию проводов между фазами "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга. Основным процессом находилось в активной фазе и движение масс грунта продолжалось, что привело к падению дерева и повторному электродному перекрытию проводов между фазами "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга.	Повышенное электродное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга с отпайками для определения мест возможного скола опилокных масс с приближением ДКР к проводам ВЛ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками	557	14.06.2023	14.06.2023	При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения, что привело к электродному перекрытию ОПН фазы "С" на опоре №226 КЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками.	Электродное перекрытие ОПН фазы "С" на опоре №226 КЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками.	Внести в план работ замену ОПН на опоре №226 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 225,226,227 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками	563	18.06.2023	18.06.2023	Причиной разрушения ОПН 110кВ фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками послужило местное повреждение варисторов ОПН, которое произошло ранее во время прохождения в этом районе грозового фронта. Данное повреждение варисторов продолжало развитие, что привело к потере их свойств, пробоя варисторов, короткому замыканию, разрушению корпуса изоляции ОПН.	Электродное повреждение ОПН 110кВ фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками	Внести в план работ замену фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор на опорах № 34,35,36 ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Хоста с отпайками.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Дзубга - Архипо-Осиповка	583	20.06.2023	20.06.2023	Причиной разрушения ОПН 110кВ фазы "А" на опоре № 140 КВЛ 110кВ Дзубга - Архипо - Осиповка послужило частичное повреждение варисторов ОПН, которое произошло ранее во время прохождения в этом районе грозового фронта. Данное повреждение варисторов продолжало развитие, что привело к потере их свойств, пробоя варисторов, короткому замыканию, разрушению корпуса изоляции ОПН.	Электродное повреждение ОПН 110кВ фазы "А" на опоре № 140 КВЛ 110кВ Дзубга - Архипо - Осиповка	Внести в план работ замену ОПН фазы "А" на опоре №140 КВЛ 110 кВ Дзубга - Архипо-Осиповка. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №139,140,141 КВЛ 110 кВ Дзубга - Архипо-Осиповка	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Хоста - Манаста	602	21.06.2023	21.06.2023	Причиной разрушения ОПН фазы "В" на опоре №262 ВЛ 110кВ Хоста - Манаста послужило частичное повреждение варисторов ОПН, которое произошло ранее во время прохождения в этом районе грозового фронта. Данное повреждение варисторов продолжало развитие, что привело к потере их свойств, пробоя варисторов, короткому замыканию, разрушению корпуса изоляции ОПН.	Электродное повреждение ОПН фазы "В" на опоре №262 ВЛ 110кВ Хоста - Манаста.	Внести в план работ замену ОПН фазы "В" на опоре № 262 ВЛ 110кВ Хоста - Манаста. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №261,262,263 ВЛ 110кВ Хоста - Манаста.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Ахлер	604	25.06.2023	25.06.2023	Повреждение изоляции токовой жилы фазы "А" между ТТ-10 МВ-10 Т-1 III СП и клеммными зажимами релейного отсека шкафа №61на ПС 110кВ Ахлер, по причине дефекта изготовления ячейки МВ-10 Т-1 III СП. Причиной нарушения сопротивления изоляции выявить не удалось из-за отсутствия возможности вывода шкафа №61 в ремонт.	Повреждение изоляции токовой жилы фазы "А" между ТТ-10 МВ-10 Т-1 III СП и клеммными зажимами релейного отсека на ПС 110кВ Ахлер	Совместно с ООО "Мосскелетрон" выполнить замену жилтов токовых цепей вторых групп ТТ в ячейках №16,19,61,66 на ПС 110 кВ Ахлер с измерением сопротивления изоляции. Обеспечить документальное шкафов № 16,19,61,66 ягутами с дополнительной изоляцией. Выполнить проверку состояния жилтов токовых цепей вторых групп ТТ в ячейках №16,19,61,66 на ПС 110 кВ Ахлер с измерением сопротивления изоляции.	25.06.2023	25.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС ВЛ	110 110	ПС 110 кВ Каменка ВЛ 110 кВ Краснополная ГЭС - Батга с отпайками	622	27.06.2023	27.06.2023	При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения в результате чего отключился Т-2 на ПС 110кВ Каменка. Включение КЗ-110 Т-2 и неотключение ОД-110 Т-2 на ПС 110кВ Каменка привело к отключению ВЛ 110кВ Краснополная ГЭС - Батга с отпайками с неуступным АПВ. Грозовое воздействие вызвало перенапряжение во вторичных цепях защит и произошло повреждение обмотки (капсулы) реле 14РП, реле не сработало и не было подано напряжение на электромагнит отключения ОД-110 Т-2, что явилось причиной неотключения ОД-110 Т-2 (в бестоковую паузу). Причиной неправильной, ложной работы ДЗТ Т-2 явилось срабатывание реле 14РП-ТР фазы "А" типа ДЗТ-11 вследствие появления потенциала во вторичной цепи трансформатора тока В-10 Т-2 при однофазном замыкании на «землю» фазы «А» в момент попадания молнии в ошивную 10кВ и заземляющей контур ПС 110 кВ Каменка.	1. Срабатывание реле 14РП-ТР фазы "А" ДЗТ Т-2, установленного в релейном отсеке В-10 Т-2, с включением КЗ-110 Т-2 на ПС 110кВ Каменка. 2. Повреждение обмотки (капсулы) реле 14РП, установленного в релейном отсеке В-10 Т-2, что привело к неотключению ОД - 110 Т-2 на ПС 110кВ Каменка.	Рассмотреть возможность включения в "трафик" проверки электромагнитной совместимости на ПС ПАО «Россети Кубань» измерительных приборов ЭМС центра заземления опор. Выполнить измерение параметров заземляющего устройства и металлолвий оборудования с заземляющим устройством на ПС 110кВ Каменка.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лагурина	648	01.07.2023	01.07.2023	При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения, что привело к электродному перекрытию натяжной гирлянды изоляторов фаз «В» на опоре №32 и отключению ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лагурина.	Электродное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фаз «В» на опоре №32 и отключение ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лагурина.	Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №31,32,33 ВЛ 110кВ Лермонтово - Лагурина	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС ПС ПС ПС СДТУ У	110 10 110 110 110 110	ПС 110 кВ Дзубга ПС 110 кВ Дзубга ПС 110 кВ Лермонтово ПС 110 кВ Дзубга ПС 110 кВ Архипо-Осиповка	677	01.07.2023	03.07.2023	Вследствие залпового анива потока зимних вод затопили территорию, прилегающую к улице Новороссейское в поселке Дзубга. При этом была размыта система внешнего водотведения ПС 110 кВ Дзубга, вследствие чего потоки воды с рельефа местности расположенного выше ПС 110 кВ Дзубга промыв грунт под бетонным ограждением съезду на территорию подстанции. Уровень воды на территории ПС 110 кВ Дзубга составлял до 600 мм, что привело к затоплению электрооборудования. Завоздушливание МВ-10 Т-1 по причине электродного перекрытия изоляционного промежутка между токоведущими частями 10 кВ и землей в отсеке ячейки МВ-10 Дв-1. (Приложение №7,8,9). Причиной погашения ПС 110 кВ Дзубга с последующей потерей каналов СДТУ явилось выпадение сверхвысоких осадков в виде снега, с затоплением территории ПС 110 кВ Дзубга.	Электродное замыкание в отсеке выкатной тележки выключателя МВ-10 Дв-1 на ПС 110 кВ Дзубга. Отключение питания оборудования на ПС 110 кВ Дзубга.	Разработать систему водоводных лотков по периметру и со стороны заходов линии 110 кВ до переключателя водоводного лотка, относящегося к федеральной дороге А-147, а так же системы водоводных лотков на территории ОРУ-110 кВ и в здании ОПУ и ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Дзубга. Реализовать систему водоводных лотков по периметру и со стороны заходов линии 110 кВ до переключателя водоводного лотка, относящегося к федеральной дороге А-147, а так же системы водоводных лотков, на территории ОРУ-110 кВ и в здании ОПУ и ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Дзубга. Направить обращение в администрацию Туапсинского района о необходимости разработки и реализации мероприятий водотведения на внешнем периметру подстанции 110кВ Дзубга и вдоль трасса А-147 для исключения подтопления подстанции в случае выпадения обильных осадков. Выполнить герметизацию заходов кабелей 10 кВ в ЗРУ-10 кВ и входов кабелей вторичной коммутации в ОПУ на ПС 110 кВ Дзубга. Выполнить установку стационарных дренажных насосов в кабельном трюме 10кВ и в кабельном трюме кабелей вторичной коммутации расположенных в ОПУ с системой отвода воды в лоток, за периметр ПС 110 кВ Дзубга. Выселные ворота на ПС 110кВ Дзубга поднять на высоту 400мм для обеспечения беспрепятственного отвода воды с рельефа подстанции в случае обильного выпадения осадков.	01.07.2023	02.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС	ПС ВЛ	110 110	ПС 110 кВ Лоо ВЛ 110 кВ Дзубга - Лоо	688	05.07.2023	06.07.2023	Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дзубга - Лоо послужило срабатывание КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Лоо в результате работы дуговой защиты РПН Т-2. Причиной работы дуговой защиты РПН Т-2 послужило срабатывание струйного реле вследствие динамического воздействия в момент переключения в автоматическом режиме в пределах рабочих характеристик РПН, с саморозвольным срабатыванием напорной пластины струйного реле из-за ослабления утя крепления держателя груза напорной пластины по причине скрытого заводского дефекта в конце цикла переключения на понижение положения РПН силового трансформатора Т-2.	Саморозвольное срабатывание напорной пластины струйного реле газовой защиты РПН Т-2 из-за ослабления утя крепления держателя груза напорной пластины.	Разработать график проведения внеплановых проверок работоспособности устройств газовой защиты РПН совместно со струйным реле типа УRF-25/10 согласно графика.	-	-

Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ю-113-РП-18(1)	9	11.01.2023	12.01.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Ю-113-РП-18(1) была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции муфты с образованием электрической дуги. Термическое воздействие которой привело к оплавлению оболочки соединительной муфты на фазах "А" и "С" с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты и оплавлению оболочки соседних жил кабеля на фазах "А" и "С" на КЛ-10кВ Ю-113-РП-18(1) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	11.01.2023	11.01.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А218-А327(2)	42	11.01.2023	17.01.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ А218-А327(2) была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления с оболочки кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой ионизационный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на штекке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А218-А327(2) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А117-А384(1)	44	12.01.2023	13.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А117-А384(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А117-А384(1) с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А117-А384(1).	12.01.2023	13.01.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738	45	12.01.2023	13.01.2023	Во время ремонта кабельного участка Пс-16-оп.№1 на КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738 была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№1. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Пс-16-оп.№1 на КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	12.01.2023	12.01.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А34-А121	48	18.01.2023	20.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А34-А121 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А34-А121 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А117-А384(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К-15-А105(1)	50	19.01.2023	04.02.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ К-15-А105(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ К-15-А105(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ К-15-А105(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А826п	51	19.01.2023	19.01.2023	Вследствие попадания мелкого грауля произошло перекрытие изоляции на шинах 10 кВ абортового ТП-А826п.	Вследствие перекрытия изоляции на шинах 10 кВ ТП-А826п произошло отключение потребителей Адыгейского района.	Направить письмо собственнику ТП-А826п (ИП Саркисян Артур Валерьевич) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	19.01.2023	19.01.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А61П(1)-А263(2)	58	23.01.2023	04.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А61П(1)-А263(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А61П(1)-А263(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А61П(1)-А263(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Южная	64	26.01.2023	28.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А264-А57 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием. При перегреве токов короткого замыкания была повреждена изоляция соединительной муфты на КЛ-10кВ Ю-208-РП-18/А264.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А264-А57 и соединительной муфты на КЛ-10кВ Ю-208-РП-18/А264 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Ю-208-РП-18 и КЛ-10кВ А264-А57.	26.01.2023	26.01.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А610П-А638П	74	31.01.2023	31.01.2023	Во время ремонта кабельного участка А638П-оп.№1 на КВЛ-10кВ А610П-А638П была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления с оболочки кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой ионизационный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на штекке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А638П-оп.№1 КВЛ-10кВ А610П-А638П с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	31.01.2023	31.01.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А74(1)-А82(1)	103	09.02.2023	18.02.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ А74(1)-А82(1) была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижение электрической прочности и пробоям изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ А74(1)-А82(1) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	09.02.2023	09.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А86-А562П	119	10.02.2023	11.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А86-А562П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А86-А562П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А86-А562П.	10.02.2023	10.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А61П(1)-А263(2)	122	12.02.2023	21.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А61П(1)-А263(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А61П(1)-А263(2) с однофазным замыканием на землю.	Выполнить реконструкцию КЛ-10кВ А61П(1)-А263(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А181П(1)-А230	123	12.02.2023	14.02.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ А181П(1)-А230 была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-А230, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разрыву частичных разрядов в месте разрыва перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытия по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А230 на КЛ-10кВ А181П(1)-А230 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	12.02.2023	12.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А193-А874/А613П/А707П/А740	128	13.02.2023	13.02.2023	Вследствие перекрытия ПК-10 Т-1 в ТП-А613п (Ормонтергуртум) (Приложение 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района	Вследствие перекрытия ПК-10 Т-1 в ТП-А613п (Ормонтергуртум) (Приложение 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района	Направить письмо собственнику ТП-А613п (Ормонтергуртум) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	13.02.2023	13.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А296-А635/А208/КРН	127	13.02.2023	20.02.2023	Во время ремонта кабельного участка А296-оп.№1 на КВЛ-10кВ А296-А635/А208/КРН была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разрыву частичных разрядов в месте разрыва перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытия по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка А24-оп.31 А296-оп.№1 на КВЛ-10кВ А296-А635/А208/КРН с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	13.02.2023	13.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-202-А384/А727/А808П	133	15.02.2023	15.02.2023	Вследствие изменения свойств материала в условиях длительной эксплуатации произошло пробой изолятора фазы С на опоре №16 КВЛ-10 Пс-202-А384/А727/А808П.	Вследствие пробоя изолятора фазы С на опоре №16 КВЛ-10 Пс-202-А384/А727/А808П произошло разрушение изолятора и падение провода на траверсу приведшее к короткому замыканию и отключению потребителей Адыгейского района.	Провести внешний осмотр КВЛ-10 Пс-202-А384/А727/А808П с заполнением листа осмотра	15.02.2023	15.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А38-А517П	141	17.02.2023	06.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А38-А517П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А38-А517П с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А38-А517П.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А383(2)-А737П(2)	143	17.02.2023	15.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А383(2)-А737П(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А383(2)-А737П(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А383(2)-А737П(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А301-А387(1)/А730П	159	19.02.2023	19.02.2023	Вследствие потери механической прочности в условиях длительной эксплуатации произошло обрыв провода фазы С на опоре №1 КВЛ-10 А387-А301/А730 от КРН-А730 в сторону ТП-А730. (Приложение-1).	Повреждение обрыва провода фазы С на опоре №1 КВЛ-10 А387-А301/А730 от КРН-А730 в сторону ТП-А730 произошло короткое замыкание приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Провести внешний осмотр КВЛ-10 А301-А387(1)/А730П с заполнением листа осмотра	19.02.2023	19.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А545п	160	19.02.2023	19.02.2023	Вследствие повреждения оборудования в потребителем ТП-А545п (в управлении УК Метал) произошло отключение потребителей Адыгейского района	Вследствие повреждения оборудования в потребителем ТП-А545п (в управлении УК Метал) произошло отключение потребителей Адыгейского района	Направить письмо собственнику ТП-А545п (УК Метал) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования.	19.02.2023	19.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А288	178	20.02.2023	20.02.2023	В связи с аварией в силовом канале в районе ТП-А288 произошел разрыв кабеля в одной из фазной изоляции оборудования ТП-А288. (приложение 1). После осмотра канала и отвода урона воды, произведен осмотр ТП-А288, повреждений не обнаружено. Оборудование введено в работу.	В связи с утратой загрязнения изоляции оборудования при подтоплении ТП-А288 личными стоками произведено отключение ТП-А288 вручную.	Направить письмо в МУП Совхозводок о необходимости своевременной очистки ливневых стоков в районе ТП-А288.	20.02.2023	20.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Камыня	222	22.02.2023	22.02.2023	Вследствие перекрытия ПК-10 Т-1 в ТП-А819п (ООО "Югскалко") (приложение 1) произошло короткое замыкание приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Вследствие перекрытия ПК-10 Т-1 в ТП-А819п (ООО "Югскалко") (приложение 1) произошло короткое замыкание приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Направить письмо собственнику ТП-А819п (ООО "Югскалко") о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	22.02.2023	22.02.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А200(2)-А519П	233	26.02.2023	02.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А200(2)-А519П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А200(2)-А519П с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А200(2)-А519П.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А57(1)-А264(1)	249	01.03.2023	05.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57(1)-А264(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А57(1)-А264(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А57(1)-А264(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-148(2)-ТП-А111П(2)	251	01.03.2023	09.03.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ РП-148(2) - А111П(2) была некачественно смонтирована концевая муфта в РП-148. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты в РП-148 на КЛ-10кВ РП-148(2) - А111П(2) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А88П(2)-А451П(2)	254	04.03.2023	04.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А88П(2)-А451П(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А88П(2)-А451П(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А88П(2)-А451П(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ю-214-РП-21(2)А	261	06.03.2023	03.04.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Ю-214-РП-21(2)А была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления с оболочки кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой ионизационный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на штекке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Ю-214-РП-21(2)А с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А132-А289	267	12.03.2023	12.03.2023	Вследствие дефекта монтажа произошел обрыв вилки провода фазы А КВЛ-10 А132-А289 на опоре №2. (приложение - 1)	Вследствие обрыва вилки произошел падение провода фазы А на опоре №2 с последующим обрывом (приложение - 1). В результате чего была выведена в ремонт КВЛ-10 А132-А289 по иттенантовому ремонту.	Организовать иттенантовое обследование КВЛ-10 А132-А289 с заполнением листа осмотра.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А210-А227(2)	266	12.03.2023	17.03.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А210-А227(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А210-А227(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А210-А227(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-36	276	13.03.2023	14.03.2023	Отключение выключателей 10 кВ 1 СП-10 в РП-36 привлекло внимание персонала участка управления микропроцессорных устройств релейной защиты типа Сириус. (Приложение -1)	Вследствие воздействия неустановленных лиц при шестидесяти микропроцессорных устройствах релейной защиты типа Сириус, произошло механическое повреждение цепей РЗА в релейных отсеках ячейки 1 СП-10 в РП-36. (Приложение - 1)	Начать претензионную работу по установлению лиц совершивших хищение оборудования в РП-36.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741	277	14.03.2023	15.03.2023	Вследствие изменения свойств материала в условиях длительной эксплуатации произошло обрыв провода фазы С на опоре №2 КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481 (приложение - 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района	Вследствие обрыва провода фазы С на опоре №2 КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481 (приложение - 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района	Провести внешний осмотр КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481 с заполнением листа осмотра.	14.03.2023	15.03.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А73П-А115	287	18.03.2023	24.03.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А73П-А115 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-А73 с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты в концевой муфте в ТП-А73 на КЛ-10кВ А73П-А115 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иттенантовое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А73П-А115.	-	-

Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А31-А507П/А701П/КРН-А728П	288	19.03.2023	20.03.2023	Во время ремонта кабельного участка А31-оп.№1 на КВЛ-10в А31-А507П/А701П/КРН-А728П была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шее соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А31-оп.№1 КВЛ-10в А31-А507П/А701П/КРН-А728П с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	19.03.2023	19.03.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А131-А560П/А436/А166/А792П	292	21.03.2023	21.03.2023	Вследствие изменения свойств матрицы в условиях длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора фазы С на опоре №8 КВЛ-10 А131-А560П/А436/А166/А792П (приложение - 1)	Вследствие разрушения колпачка произошло срыв изолятора фазы С на опоре №8 КВЛ-10 А131-А560П/А436/А166/А792П (приложение - 1) с последующим короткозамканием проводов фаз В и С, что привело к отключению потребителей Адыгейского района	Провести визуальный осмотр КВЛ-10 А131-А560П/А436/А166/А792П с заполнением листа осмотра	21.03.2023	21.03.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-21(1)-А266(2)	301	25.03.2023	13.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10в РП-21(1)-А266(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10в РП-21(1)-А266(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в РП-21(1)-А266(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А193-А441П/А2/А447	308	29.03.2023	29.03.2023	Вследствие штормового ветра произошло падение дерева из-за границы пролета в пролете опор 17-18 КВЛ-10 А193-А441П/А2/А447. (приложение - 2)	Вследствие падения дерева из-за границы пролета произошло падение опоры №17 и обрыв проводов всех фаз в пролетах опор 17-18 КВЛ-10 А193-А441П/А2/А447. (приложение - 3)	Провести визуальный осмотр КВЛ-10 А193-А441П/А2/А447 с заполнением листа осмотра.	29.03.2023	29.03.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	0.38	КЛ-0.4 Линия 54 ТП-А46	309	30.03.2023	30.03.2023	Вследствие старения изоляции в условиях длительной эксплуатации произошло замыкание на землю фазы А на КЛ-0.4 Линия 54 от ТП-А46 что привело к срабатыванию главной выставки ПН в ТП-А46. (Приложение - 1)	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-0.4 Линия 54 от ТП-А46.	Провести профилактические испытания КЛ-0.4 Линия 54 от ТП-А46.	30.03.2023	30.03.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А-40(4)-РП-48(1)А	310	30.03.2023	29.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10в А-40(4)-РП-48(1)А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10в А-40(4)-РП-48(1)А с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в А-40(4)-РП-48(1)А.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А31-А507П/А701П/КРН-А728П	318	02.04.2023	03.04.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка А31-оп.№1 на КВЛ 10 в А31-А507П/А701П/А728/А73 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке А31-оп.№1 КВЛ 10 в А31-А507П/А701П/А728/А73 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание кабельного участка А31-оп.№1 на КВЛ 10 в А31-А507П/А701П/А728/А73.	02.04.2023	03.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А70-А125/А153	331	02.04.2023	07.04.2023	Во время прокладки кабельного участка А70-оп.№1 на КВЛ-10 А125-А70/А153 была использована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термостойкого материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А70-оп.№1 КВЛ-10 А125-А70/А153 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А648-А749	330	02.04.2023	11.04.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-10в А648-А749 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10в А648-А749 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в А648-А749.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-21(2)-А291(2)	343	04.04.2023	04.05.2023	Во время ремонта КЛ-10в РП-21(2)-А291(2) была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в РП-21 эс. А291, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазам. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытию по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в РП-21 эс. А291 на КЛ-10в РП-21(2)-А291(2) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	04.04.2023	05.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Верхний поселок ТП-А265	379	18.04.2023	18.04.2023	Вследствие протекания крупногабаритной техникой (грузовой автомобиль Камаз) произошло падение пролета ВЛ-0.4в ф. Верхний поселок и ВЛ-0.4 Нижний поселок от ТП-А265 в пролете опор 4-5.	Вследствие падения проводов ВЛ-0.4в ф. Верхний поселок и ВЛ-0.4 Нижний поселок от ТП-А265 в пролете опор 4-5 произошло механическое травление проводов, что привело к повреждению стоек опор №4 (приложение 1 и 2) и №6 (приложение 3) с последующим падением опоры №6 (приложение 1 и 2) на автодорогу по ул. Краснототская, а также повреждению проводов обеих воздушных линий (приложение 4).	Нанести претензионную работу по возмещению ущерба при повреждении ВЛ-0.4 Нижний поселок ТП-А265, ВЛ-0.4 Верхний поселок ТП-А265.	18.04.2023	18.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А70-А125/А153	394	19.04.2023	27.06.2023	В следствии выщелачивания органических осадков (дождя), произошло технологическое арпение участка линии от А70 до опоры №1 на КВЛ-10 А125-А70/А153, которое вызвало механическое напряжение кабельных линий с повреждением кабельной линии.	Разрыв кабеля в целом месте на участке от А70 до опоры №1 на КВЛ-10 А125-А70/А153 с однофазным замыканием на землю.	Выполнить випенный осмотр трассы КЛ-0.4 в С88-11541 инженерно техническим персоналом.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А774п	397	19.04.2023	25.04.2023	Повреждение на абонентском участке от СМ до ТП-А774П на КЛ-10 в А352-774П. Участок от СМ до ТП-А774П линии на балансе ООО «Энергоинженерити»	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10 в А356(2)-А412(2) с однофазным замыканием на землю.	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10 в А352-774П по нормальной схеме.	19.04.2023	19.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А40(4)-А412(2)	393	21.04.2023	27.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0 в А366(2)-А412(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10 в А366(2)-А412(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10 в А366(2)-А412(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Православная ТП-А201	382	21.04.2023	21.04.2023	Вследствие потери механической прочности в условиях длительной эксплуатации произошел срыв провода из кленового лямбы на опоре №5 КВЛ-0.4 Православная ТП-А201. (приложение 1)	Вследствие срыва провода из кленового лямбы произошло присоединение провода к трансере на опоре №5 КВЛ-0.4 Православная ТП-А201. (приложение 1)	Провести визуальный осмотр КВЛ-0.4 Православная ТП-А201 с заполнением листа осмотра	21.04.2023	21.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ив-202-А384/А727/А808П КВЛ-10 Ив-101-А23П	383	21.04.2023	22.04.2023	Вследствие интенсивной ветровой нагрузки произошло падение оголода стового дерева на за границы пролета на провода КВЛ-10 Ив-101-А23п и КВЛ-10 Ив-202-А384 (духаческая воздушная линия) в пролете опор 95-96. (приложение 4)	Вследствие падения дерева на за границы пролета на провода КВЛ-10 Ив-101-А23п и КВЛ-10 Ив-202-А384 (духаческая воздушная линия) в пролете опор 95-96 произошло механическое травление проводов приведшее к повреждению стоек анкерной опоры №97, повреждению трансера на опорах 94, 95, 96 и обрыву проводов обеих линий в пролетах опор 94-98. (Приложения 5, 6, 7, 8)	Провести осмотр охранной зоны КВЛ-10 Ив-101-А23п/А727/А808П и КВЛ-10 Ив-202-А384/А808П/А865 на предмет наличия АЖР угрожающих падением на ВЛ с заполнением листов осмотров.	21.04.2023	22.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 вб Кузнецка	404	23.04.2023	05.05.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка А279-оп.№1 КВЛ-10в А171-А279/А479/А556/А568 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке А279-оп.№1 КВЛ-10в А171-А279/А479/А556/А568 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание кабельного участка А279-оп.№1 на КВЛ-10в А171-А279/А479/А556/А568	23.04.2023	23.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А365(2)-А635	413	25.04.2023	07.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10в А365(2)-А635 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10в А365(2)-А635 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в А365(2)-А635.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-147(2)-ТП-А1017(2)	415	27.04.2023	28.04.2023	Во время прокладки КЛ-10в РП-147(2)-ТП-А1017(2) была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородности, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижение электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10в РП-147(2)-ТП-А1017(2) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А771-А486П	420	29.04.2023	30.04.2023	Во время прокладки КЛ-10в А771-А486П была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-А486П, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазам. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытию по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания была повреждена изоляция соединительной муфты на кабельном участке А208-оп.№1 КВЛ-10в А206-А635/А208.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А486 на КЛ-10в А771-А486П с межфазным замыканием и соединительной муфты на кабельном участке А208-оп.№1 КВЛ-10в А206-А635/А208.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	29.04.2023	29.04.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А20-А110(1)	421	30.04.2023	13.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10в А20-А110(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10в А20-А110(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в А20-А110(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А117-А376/А830П	426	02.05.2023	03.05.2023	Вследствие повреждения изолятора на шинном столе 10 в ТП-А783п (ИП бойко Т.Д.) Приложение 1, произошло отключение потребителей Адыгейского района.	Вследствие повреждения изолятора на шинном столе 10 в ТП-А783п (ИП бойко Т.Д.) Приложение 1, произошло отключение потребителей Адыгейского района.	Направить собственнику ТП-А783п (ИП бойко Т.Д.) письмо с требованием подпорядка нормальной эксплуатационного обслуживания электроустановки.	02.05.2023	03.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ив-101-А23П	427	03.05.2023	03.05.2023	Вследствие сильного обводнения грунта произошло оползневой процесс (приложение 4) в районе дороги, в результате чего установлен опор №36-38 КВЛ-10 Ив-101-А23п/А865/А857 и КВЛ-10 Ив-202-А384/А808/А727 проводов совместным подвсем.	Вследствие оползневой процесса была сломана стойка опоры №37 КВЛ-10 Ив-101-А23п/А865/А857 и КВЛ-10 Ив-202-А384/А808/А727 (приложение 3) проводных совместным подвсем.	В связи с продолжением оползневой процесса и угрозе повреждения опор, подать предложение о внесении в инвестиционную программу выкупа участка КВЛ-10 Ив-101-А23п/А865/А857 и КВЛ-10 Ив-202-А384/А808/А727 с 35 по 47 опоры из зоны оползня.	03.05.2023	03.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А31-А507П/А701П/КРН-А728П	431	03.05.2023	04.05.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка А31-оп.№1 на КВЛ-10в А31-А507П/А701П/КРН-А728П произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А31-оп.№1 КВЛ-10в А31-А507П/А701П/КРН-А728П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание кабельного участка А31-оп.№1 на КВЛ-10в А31-А507П/А701П/КРН-А728П.	03.05.2023	03.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К-15-А105(1)	446	10.05.2023	22.05.2023	Во время ремонта КЛ-10в К-15-А105(1) была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шее соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10в К-15-А105(1) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А354(2)-А355(2)	453	11.05.2023	12.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10в А354(2)-А355(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10в А354(2)-А355(2) с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в А354(2)-А355(2).	11.05.2023	11.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 вб Кузнецка	459	13.05.2023	23.05.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка КРН-2-А223П(1) на КВЛ-10в К-21-А223П(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке КРН-2-А223П(1) на КВЛ-10в К-21-А223П(1) с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание кабельного участка КРН-2-А223П(1) на КВЛ-10в К-21-А223П(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Молокова 1 ТП-А55	475	17.05.2023	17.05.2023	Вследствие изменения свойств матрицы в условиях длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств на КЛ-0.4 Молокова 1 от ТП-А55 в целом месте.	Вследствие снижения изоляционных свойств на КЛ-0.4 Молокова 1 от ТП-А55 произошел пробой изоляции в целом месте.	Провести профилактические испытания изоляции кабельной линии 0.4 вВ Молокова 1 от ТП-А55.	17.05.2023	17.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-23(1)-А245(1)	471	17.05.2023	24.05.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-10в РП-23(1)-А245(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10в РП-23(1)-А245(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10в РП-23(1)-А245(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А564-А597	474	17.05.2023	17.05.2023	Во время прокладки КЛ-10в А564-А597 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-А597, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазам. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытию по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А597 на КЛ-10в А564-А597 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТЛ, КНТЛ, ПОЛ, POLT».	17.05.2023	17.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 А161-А401/А4/А420	491	18.05.2023	24.05.2023	Вследствие сильного порыва ветра произошло падение дерева из за границы пролета опор 17-18 ВЛ-10 А161-А401/А4/А420/А839. (приложение 1)	Вследствие падения дерева из за границы пролета произошло обрыв провода фазы С в пролете опор 17-18 ВЛ-10 А161-А401/А4/А420/А839.	Провести визуальный осмотр ВЛ-10 А161-А401/А4/А420 с заполнением листа осмотра.	18.05.2023	18.05.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А76-А104(1)	484	19.05.2023	22.05.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ А76-А104(1) была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-А76, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "В" и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А76 на КЛ-10кВ А76-А104(1) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741	479	21.05.2023	21.05.2023	Вследствие изменения свойств материала в условиях длительной эксплуатации оболочки кабеля провод фазы С на опоре №44 КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741 (Приложение 1)	Вследствие обрыва жилы провода фазы С на опоре №44 КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А741 произошло падение провода на трансвер с перерывом изоляции между проводами фаз В и С.	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А741 с заполнением листа осмотра.	21.05.2023	21.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А67-А167(2)/А123/А406/А813	492	23.05.2023	23.05.2023	Вследствие попадания грунта в результате обновления прошивки устройства автоматического отключения потребителей (ОТП) А406 от КВЛ-10 А67-А167/А813/А23/А406. (Приложение 4).	Вследствие несостыкованности намотки инверной опоры №17/12 (оттайка) в ТП-А406 от КВЛ-10 А67-А167/А813/А23/А406, произошло механическое повреждение стоек опоры.	В связи с продолжением описанного процесса и угрозе повреждения опор, подана претензия с внесением в инвестиционную программу вывоза участка оттайки от КВЛ-10 А67-А167(2)/А123/А406/А813 к ТП-А406 из зоны описан.	23.05.2023	23.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А116(2)-А777П	511	01.06.2023	14.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А116(2)-А777П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с мефазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А116(2)-А777П с мефазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ А116(2)-А777П.	01.06.2023	01.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А31-А507П/А701П/КРН-А728П	520	03.06.2023	03.06.2023	Во время ремонта кабельного участка от №8-он.№9 на КВЛ-10кВ А31-А507П/А701П/КРН-А728П была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№9, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с мефазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№9 кабельного участка от №8-он.№9 КВЛ-10кВ А31-А507П/А701П/КРН-А728П с мефазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».	03.06.2023	03.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К-27-А461(2)	538	08.06.2023	04.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К-27-А461(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ К-27-А461(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ К-27-А461(2).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А278(1)-А427(2)	551	10.06.2023	16.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А278(1)-А427(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с мефазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А278(1)-А427(2) с мефазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ А278(1)-А427(2).	10.06.2023	10.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ПР-48(1)-ПР-87(1)	552	10.06.2023	16.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ПР-48(1)-ПР-87(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ ПР-48(1)-ПР-87(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПР-48(1)-ПР-87(1).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А270-А391(2)	556	11.06.2023	13.06.2023	Вследствие потери механической прочности в условиях длительной эксплуатации произошло обрыв провода фазы С на опоре №26 КВЛ-10 А270-А391. (Приложение 1).	Вследствие обрыва провода фазы С на опоре №26 КВЛ-10 А270-А391 произошел вывал КВЛ-10 в оранжерею.	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 А270-А391 с заполнением листа осмотра		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А564и	547	12.06.2023	12.06.2023	Вследствие перекрытия изоляции на ПК-10 в ТП-А564и (Дробышев В.А.) произошло отключение потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А564и Дробышеву В.А. о необходимости поддержания электротехнической в нормальном эксплуатационном состоянии	12.06.2023	12.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А10П-А89	587	20.06.2023	20.06.2023	Во время ремонта кабельного участка А89-он.№1 на КВЛ-10кВ А89-А10П была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на опоре №1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз "В" и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 кабельного участка А89-он.№1 на КВЛ-10кВ А89-А10П с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ПР-58(2)-А354(2)	599	25.06.2023	06.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ПР-58(2)-А354(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ ПР-58(2)-А354(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПР-58(2)-А354(2).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А126-А126Н/А226	612	26.06.2023	26.06.2023	Во время ремонта кабельного участка А126-он.№2 на КВЛ-10кВ А126-А126Н/А226 была смонтирована соединительная муфта. При напыле провода замещения в оболочку кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель, исчерпав свой изоляционный ресурс на месте напыля провод замещения, что привело к пробое изоляции на шпильке соединительной муфты с мефазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А126-он.№2 КВЛ-10кВ А126-А126Н/А226 с мефазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».	26.06.2023	26.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А243-А373П(2)	628	27.06.2023	30.06.2023	Вследствие потери механической прочности в условиях длительной эксплуатации произошло обрыв провода фазы С на опоре №3 КВЛ-10 А243-А373п. (приложение 1)	Вследствие обрыва провода фазы С на опоре №3 КВЛ-10 А243-А373п произошло замыкание проводов фаз В и С. (приложение 1)	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 А243-А373п с заполнением листа осмотра	27.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ПР-48(1)-ПР-87(1)	640	01.07.2023	14.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ПР-48(1)-ПР-87(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ ПР-48(1)-ПР-87(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПР-48(1)-ПР-87(1).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А371п	629	02.07.2023	02.07.2023	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А371п (ОАО РЖД) произошло перекрытие изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1.		Направить письмо собственнику ТП-А371п (ОАО РЖД) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электротехнической	02.07.2023	02.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А6П(1)-А263(2)	644	03.07.2023	16.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А6П(1)-А263(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А6П(1)-А263(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ А6П(1)-А263(2).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Алар	649	04.07.2023	04.07.2023	Вследствие перекрытия на ПК-10 Т-1 в ТП-А790п(Кожухов А.В.) произошло отключение потребителей Адыгейского района		Направить письмо собственнику ТП-А790п(Кожухов А.В.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электротехнической	04.07.2023	04.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А277-А343П/А426	658	05.07.2023	17.07.2023	Во время провалки кабельного участка А277-он.№1 на КВЛ-10кВ А277-А343П/А426 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации в местах неоднородностей, образованию и росту водных триггеров с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на кабельном участке А277-он.№1 КВЛ-10кВ А277-А343П/А426 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».	05.07.2023	05.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ПР-21(1)-А334(1)	693	08.07.2023	22.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ПР-21(1)-А334(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с мефазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ ПР-21(1)-А334(1) с мефазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПР-21(1)-А334(1).	08.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А610П-А638П	694	08.07.2023	09.07.2023	Во время провалки кабельного участка А638-он.№1 на КВЛ-10кВ А610П-А638П была смонтирована соединительная муфта. При напыле провода замещения в оболочку кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель, исчерпав свой изоляционный ресурс на месте напыля провод замещения, что привело к пробое изоляции на шпильке соединительной муфты с мефазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А638-он.№1 КВЛ-10кВ А610П-А638П с мефазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».	08.07.2023	09.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А289-А340/А173	690	09.07.2023	09.07.2023	Вследствие попадания молнии в опору №5 было выявлено отключение КВЛ-10 А289-А340/А173 для осмотра линии.	Вследствие попадания молнии в опору №5 было выявлено отключение КВЛ-10 А289-А340/А173 по фазе С на КВЛ-10 А289-А340/А173 (без повреждения оборудования)	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 А289-А340/А173 с заполнением листа осмотра.	09.07.2023	09.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-36	691	09.07.2023	10.07.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 в ТП-А327. (приложение 2)	Вследствие перекрытия изоляционного промежутка на верхних гребках ПК-10 Т-1 в ТП-А327 произошло срабатывание РЗА, приведшее к отключению потребителей Адыгейского района	Прогнозти выплывающий осмотр ТП-А327 с заполнением листа осмотра	09.07.2023	10.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738	674	09.07.2023	10.07.2023	Вследствие грозового перенапряжения произошло отключение В-10 Пс-16 на ПС Полю.	Вследствие попадания молнии в провода КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738 в прелете опор 29-30 произошло отключение потребителей Адыгейского района	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738 с заполнением листа осмотра	09.07.2023	10.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-58	717	10.07.2023	10.07.2023	Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ А35(2)-А482П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с мефазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А35(2)-А482П с мефазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ А35(2)-А482П.	10.07.2023	10.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А110-А887	712	11.07.2023	13.07.2023	Во время ремонта кабельного участка А110-он.№1 на КВЛ-10кВ А110-А887 была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-А110, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз "В" и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А110 на кабельном участке А110-он.№1 КВЛ-10кВ А110-А887 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Каменка	699	11.07.2023	11.07.2023	Вследствие грозового перенапряжения произошло отключение В-10 Км-3 на ПС Каменка.	Вследствие попадания молнии в провода КВЛ-10 А147-А240 в прелете опор 2-3 произошло перекрытие воздушного промежутка что привело к отключению потребителей Адыгейского района.	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 А147-А240 с заполнением листа осмотра.	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А57(1)-А264(1)	708	11.07.2023	13.07.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А57(1)-А264(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с мефазным замыканием	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А57(1)-А264(1) с мефазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ А57(1)-А264(1)	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Кудачета	698	11.07.2023	11.07.2023	Вследствие грозового перенапряжения произошло отключение В-10 К-16 на ПС Кудачета.	Вследствие попадания молнии в провода КВЛ-10 А12-А721 в прелете опор 5-6 произошло перекрытие воздушного промежутка что привело к отключению потребителей Адыгейского района.	Прогнозти выплывающий осмотр КВЛ-10 А12-А721 с заполнением листа осмотра	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А243-А373П(2)	710	11.07.2023	17.07.2023	Во время ремонта кабельного участка А243-он.№2 на КВЛ-10кВ А243-А373П(2) была некачественно выполнена намотка ультраизоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№2, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с мефазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№2 кабельного участка от №2-он.№2 на КВЛ-10кВ А243-А373П(2) с мефазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ».	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 К-26-А23П(2)	741	13.07.2023	24.07.2023	Во время реконструкции ПС 110 Кудачета на кабельном участке К-26-КРН-№1 КВЛ-10кВ К-26-А23П(2) была некачественно смонтирована переходная соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции фаз с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции переходной соединительной муфты на кабельном участке К-26-КРН-№1 КВЛ-10кВ К-26-А23П(2) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, ПОЛ, ПОЛТ, ТРАУ».		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А265-А275(1)	742	13.07.2023	13.07.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка А265-он.№1 на КВЛ-10кВ А265-А275(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с мефазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка А265-он.№1 КВЛ-10кВ А265-А275(1) с мефазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание кабельного участка А265-он.№1 на КВЛ-10кВ А265-А275(1).	13.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А6П(1)-А263(2)	779	18.07.2023		В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А6П(1)-А263(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А6П(1)-А263(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ А6П(1)-А263(2).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 Верт ТП-А150	780	18.07.2023	19.07.2023	Возле автомобиля не справился с управлением и допустил наезды на анкерную опору №8 КВЛ-0,4 Верт от ТП-А150.	Вследствие наезда стороннего транспорта повреждены столбы и укос анкерной опоры №8 КВЛ-0,4 Верт от ТП-А150. (приложение 1)	Нанять претензионную работу по ДТТ с повреждением опоры на КВЛ-0,4 Верт ТП-А150.	18.07.2023	19.07.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А288-А299	900	21.08.2023	21.08.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ А288-А299 в скальных грунтах была некачественно выполнена прокладка и заплата кабеля в траншее, в результате чего произошло проваливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем привело к собою проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ А288-А299 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	21.08.2023	21.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Аадор	15	23.08.2023	23.08.2023	Вследствие перекрытия изоляции на верхних губках ПК-10 Т-1 в ТП-А777н (ИП Карасев С.В.) (приложение 1), произошло отключение потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А777н (ИП Карасев С.В.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	23.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А338-А843П	4	23.08.2023	24.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А338-А843П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А338-А843П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А338-А843П.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Юваня	16	24.08.2023	24.08.2023	Вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контакта на верхней губке ПК-10 Т-1 по фазе В в ТП-А38.	Вследствие ослабления контакта на верхней губке ПК-10 Т-1 по фазе В в ТП-А38 произошло перерывание плаковой вставки ПК с разрушением корпуса ПК (Приложение 1), что привело к возникновению электрической дуги и электродуговому повреждению ПК-10 фаз А и С с отключением потребителей Адыгейского района	Провести внеплановый осмотр ТП-А38 с применением ТВК и заполнением листа осмотра.	24.08.2023	24.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А823	17	24.08.2023	24.08.2023	Не было выявлено своевременно ослабление контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы С Т-1 в ТП-А823	Вследствие нарушения электрического контакта произошел нагрев шпильки 0,4 кВ фазы С Т-1 в ТП-А823.	Провести внеплановый осмотр ТП-А823 с применением ТВК и заполнением листа осмотра	24.08.2023	24.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-21(1)-А43(1)	18	25.08.2023	26.08.2023	Вследствие длительной эксплуатации произошло потеря механической прочности провода фазы А в пролетах опор 8-9 КВЛ-10 РП-21-А43.	Вследствие потери механической прочности произошел обрыв провода фазы А в пролетах опор 8-9 КВЛ-10 РП-21-А43	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 РП-21 - А43 с заполнением листа осмотра	25.08.2023	25.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-56	19	26.08.2023	26.08.2023	Вследствие перекрытия изоляции на нижних губках ПК-10 Т-1 в ТП-А802н (Демченко Саркис Ованесович) произошло отключение потребителей Адыгейского района		Направить письмо собственнику ТП-А802н (Демченко Саркис Ованесович) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	26.08.2023	26.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-23	31	28.08.2023	29.08.2023	Во время прокладки кабельного участка оп.№2-он.№3 на КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510(1)/А706(1) была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№2, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перчатка между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№2 кабельного участка оп.№2-он.№3 на КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510(1)/А706(1) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	28.08.2023	29.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А27П-А628П	32	30.08.2023	30.08.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка А31-он.№1 КВЛ-10кВ А31-А507/А728н/А773н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. Во время ремонта КЛ-10кВ А27П-А628П была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой концевой муфты в ТП-А27, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перчатка между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз "В" и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты на кабельном участке А31-он.№1 КВЛ-10кВ А31-А507/А728н/А773н с однофазным замыканием на землю. Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А27 на КЛ-10кВ А27П-А628П с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.» Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка А31-он.№1 на КВЛ-10кВ А31-А507/А728н/А773н.	29.08.2023	30.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-23	52	31.08.2023	31.08.2023	Вследствие несоответствия вывешивания дефекта произошел нагрев обусловленный ослаблением пружины на поджимном ноже фазы А ВН-10 А293 в ТП-А282.	Вследствие ослабления пружины на поджимном ноже фазы А ВН-10 А293 в ТП-А282 произошел недопустимый нагрев контактного соединения пружины и результирующей деформации камеры с последующим перекрытием изоляции.	Провести тепловизионный контроль оборудования ТП-А282.	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	0,38	КЛ-0,4 Фрунзе 16*07 ТП-А383	53	01.09.2023	01.09.2023	Вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения между фазой А КЛ-0,4 Фрунзе 166 от ТП-А373 и шиной воздушного устройства жилого дома Фрунзе 166.	Вследствие ослабления контактного соединения между фазой А КЛ-0,4 Фрунзе 166 от ТП-А373 и шиной воздушного устройства жилого дома Фрунзе 166 произошел локальный нагрев привады с повреждением изоляции КЛ-0,4 Фрунзе 166 от ТП-А373. (Приложение 1)	Провести внеплановый осмотр ВУ-0,4 в доме Фрунзе 166 с заполнением листа осмотра.	01.09.2023	01.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Аадор	59	01.09.2023	01.09.2023	Вследствие перекрытия изоляции на верхних губках ПК-10 Т-1 в ТП-А61н (Муслиманов В.З.) (Приложение 1), произошло отключение потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А61н (Муслиманов В.З.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	01.09.2023	01.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0,38	КВЛ-0,4 Нижнемеретинский ТП-А577	60	03.09.2023	03.09.2023	Вследствие изменения свойств материала в условиях длительной эксплуатации произошло некачественное выполнение работ кабельного участка в целом месте на КВЛ-0,4 Нижнемеретинский от ТП-А577. (Приложение 1)	Вследствие повреждения изоляционного слоя кабельного участка в целом месте произошло отключение КВЛ-0,4 Нижнемеретинский от ТП-А577.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое испытание КЛ-0,4 Нижнемеретинский от ТП-А577.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Изумрудная	61	03.09.2023	03.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии в провод КВЛ-10 А9-А376 в пролете опор 5-6.	Вследствие попадания молнии в провод КВЛ-10 А9-А376 в пролете опор 5-6 произошло повреждение воздушного промежутка между проводами.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 А9-А376 с заполнением листа осмотра.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А277-А876/А591П	62	03.09.2023	03.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии рядом от ТП-А426.	Вследствие попадания молнии в ТП-А426 произошло повреждение воздушного промежутка между корпусом ТП и проходами изоляторов фаз А и В. (Приложение 2)	Провести внеплановый осмотр ТП-А426 с заполнением листа осмотра.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А171-А279/А479/А556/А568н	63	03.09.2023	03.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии в дерево в районе пролета опор 22-23 КВЛ-10 А171-А279/А479/А556/А568н.	Вследствие попадания молнии в дерево произошло падение верхней части дерева вблизи проводов пролетов опор 22-23 КВЛ-10 А171-А279/А479/А556/А568н, что привело к недопустимому ослаблению проводов.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 А171-А279/А479/А556/А568н с заполнением листа осмотра	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-48	79	03.09.2023	08.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-23-А405 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-23-А405 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-23-А405.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А128-А138/А885/КРН-А870П	64	04.09.2023	04.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии в штырь изолятора фазы С на портал ТП-А138 в сторону КВЛ-10 кВ А128-А138/А870н/А885. (Приложение 2)	Вследствие пробоя штыря изолятора фазы С на портал ТП-А138 в сторону КВЛ-10 кВ А128-А138/А870н/А885. (Приложение 2) в сети было зарегистрировано однофазное замыкание на землю	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ А128-А138/А870н/А885 с заполнением листа осмотра.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Каменка	65	04.09.2023	04.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в ТП-А853н (Большая Н.Б.), что привело к отключению потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А853н (Большая Н.Б.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-23	73	04.09.2023	04.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии вблизи проводов КВЛ-10 А70-А125/А153 в пролете опор 1-2.	Вследствие попадания молнии вблизи проводов КВЛ-10 А70-А125/А153 в пролете опор 1-2 произошло повреждение воздушного промежутка между проводами.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 А70-А125/А153 с заполнением листа осмотра. Провести проверку ограничителя перенапряжения на КВЛ-10 А70-А125/А153	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Изумрудная	75	04.09.2023	04.09.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло повреждение изоляции в ТП-А464н (СТ Исра) , что привело к отключению потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А464н (СТ Исра) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0,38	КВЛ-0,4 Народный ТП-А33	95	07.09.2023	07.09.2023	Вследствие превышения допустимой нагрузки произошло оплывание изоляции на СНП «416 отходящий к потребителю ул. Народная 7. Что привело к короткому замыканию с отключением потребителей улицы Народная.		Направить собственнику ЖД по адресу ул. Народная 7 письмо о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	07.09.2023	07.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А-115-А547П/КРН-А636	103	10.09.2023	21.09.2023	Во время прокладки кабельного участка А-115-он.№1 на КВЛ-10кВ А-115-А547П/КРН-А636 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в оболочке кабеля, подверг воздействию высокой температуры, что привело к ослаблению припоячного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель ввечерней свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпильке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А-115-он.№1 КВЛ-10кВ А-115-А547П/КРН-А636 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	21.09.2023	21.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Юваня	143	17.09.2023	12.10.2023	Во время ремонта КЛ-10 кВ Ю-ДР №3-ДР №3 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте в ПС 110 кВ Юваня, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перчатка между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "А" и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ПС 110 кВ Юваня на КЛ-10 кВ Ю-ДР №3-ДР №3 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	17.09.2023	12.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А18-А499П	139	19.09.2023	-	Вследствие перекрытия изоляции в ТП-А499н (ОАО "ТЭК" "Мосэнерго") (Приложение 1) произошло отключение потребителей Адыгейского РЭС.		Направить письмо собственнику ТП-А499н (ОАО "ТЭК" "Мосэнерго") о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	19.09.2023	19.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Кузнецкая	136	21.09.2023	21.09.2023	Вследствие попадания ВЛ в районе гиревания, произошло попадание птицы (цапля) между проводами и трансформатор на опоре №4 ВЛ-10 А49-А417.	Вследствие попадания птицы (цапля) между проводами и трансформатор на опоре №4 ВЛ-10 А49-А417 (приложение 1, 2) произошло повреждение изоляции по телу птицы.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 А49-А417 с заполнением листа осмотра.	21.09.2023	21.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 КРН-А884-А884	140	22.09.2023	23.09.2023	Вследствие некачественной монтажа была увеличена длина проводов шлейфа по фазе С на опоре №49 ВЛ-10 КРН-А884-А884. (Приложение 1)	Вследствие увеличенной длины проводов шлейфа по фазе С на опоре №49 ВЛ-10 КРН-А884-А884 произошло приближение шлейфа к телу опоры, что привело к однофазному замыканию на землю. (Приложение 2)	Провести внеплановый инспекционный осмотр ВЛ-10 КРН-А884-А884 с заполнением листа осмотра.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	0,38	ТП-А122	141	23.09.2023	23.09.2023	Возле не установленного транспортного средства допущена на опору №14 ВЛ-0,4 Участок №27 от ТП-А122.	Вследствие наезда на опору №14 ВЛ-0,4 Участок №27 от ТП-А122 произошло оплошность стоек и падение опор №№ 14-15.	Начать претензионную работу по ДТП с повреждением опор на ВЛ-0,4 Участок №27 от ТП-А122.	23.09.2023	23.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-58	142	23.09.2023	23.09.2023	Вследствие перекрытия изоляции на верхних губках ПК-10 Т-1 в ТП-А516н (ПГ К "Биновое") Приложение 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А516н (ПГК "Биновое") о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	23.09.2023	23.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А282-А293П(2)	154	26.09.2023	28.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 А282-А293П(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10 А282-А293П(2), с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А282-А293П(2).	26.09.2023	26.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 ИБ-202-А384/А727/А808П	155	27.09.2023	28.09.2023	Вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изолятора фазы А на опоре №44 КВЛ-10 ИБ-202-А384/А727/А808П. (Приложение 1)	Вследствие пробоя изолятора фазы А, произошло его разрушение с последующим касанием провода трансверсы на опоре №44 КВЛ-10 ИБ-202-А384/А727/А808П. (Приложение 1)	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 ИБ-202-А384/А727/А808П с заполнением листа осмотра	27.09.2023	28.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ю-305-А638П1	162	02.10.2023	02.10.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Ю-305-А638П1 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в оболочке кабеля подверг воздействию высокой температуры, что привело к ослаблению припоячного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель ввечерней свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпильке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Ю-305-А638П1 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	02.10.2023	02.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Юваня	175	03.10.2023	03.10.2023	Вследствие перекрытия изоляции на верхних губках ПК-10 Т-1 в ТП-А519н (Арзуманов А.А.) (Приложение 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района		Направить письмо собственнику ТП-А519н (Арзуманов А.А.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	03.10.2023	03.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А67-А167(2)/А123/А406/А813	173	04.10.2023	04.10.2023	Во время прокладки кабельного участка А813-он.№8/на КВЛ-10кВ А67-А167(2)/А123/А406/А813 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживаемого материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизионного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке А813-он.№8/на КВЛ-10кВ А67-А167(2)/А123/А406/А813 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	04.10.2023	04.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	РП-59	181	07.10.2023	07.10.2023	Вследствие перекрытия изоляции на верхних губках ПК-10 Т-1 в ТП-А824н (ИП Маевин) (Приложение 1) произошло отключение потребителей Адыгейского района.		Направить письмо собственнику ТП-А824н (ИП Маевин) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	07.10.2023	07.10.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А603н	182	08.10.2023	08.10.2023	Вследствие невыявленного дефекта (недостаточна уплотнена левая шахта 10 кВ ТП-А603) произошло провисание мелкого груза в шахту 10 кВ ТП-А603. (Приложение 2)	Вследствие провисания мелкого груза в шахту 10 кВ ТП-А603 произошло перерыве изоляции на гребках ПК-10 Т-1 в ТП-А603 между фазами А и В. (Приложение 1)	Провести инструктаж персоналу Адыгейского РЭС о полном выполнении осмотра оборудования ТП. Принять меры по устранению мест возможного попадания мелких грузов в шахту 10 кВ ТП-А603.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Чкалова ТП-А179	195	09.10.2023	09.10.2023	Вследствие дилетной эксплуатации на наружном воздухе произошло снижение изоляционных свойств КЛ-0.4 кВ от ТП-А179 до опоры №1 КВЛ-0.4 Чкалова от ТП-А179.	Вследствие снижения изоляционных свойств произошел пробой изоляции концевой муфты между фазами А и В на КЛ-0.4 кВ от ТП-А179 до опоры №1 КВЛ-0.4 Чкалова от ТП-А179.	Провести профилактические испытания изоляции КЛ-0.4 кВ от ТП-А179 до опоры №1 на КВЛ-0.4 Чкалова.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738	196	10.10.2023	10.10.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии рядом с проводами КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738	Вследствие попадания молнии рядом с проводами произошло повреждение воздушного промежутка между фазами А и В в пролете опор 28-29 КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738 с заполнением листа осмотра	10.10.2023	10.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741	197	10.10.2023	10.10.2023	Вследствие атмосферного перенапряжения произошло попадание молнии рядом с проводами КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741	Вследствие попадания молнии рядом с проводами произошло повреждение воздушного промежутка между фазами А и В в пролете опор 5-6 КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 Пс-2-А343П/А419/А481/А741 с заполнением листа осмотра	10.10.2023	10.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Южная	213	14.10.2023	14.10.2023	Вследствие дефекта изготовления не выявленного при монтаже произошло пробой опорного изолятора в ячейке СВВ-10 ПИ-59. (приложение 1)	Вследствие пробоя по поверхности опорного изолятора фазы В в ячейке СВВ-10 ПИ-59 произошло разрушение корпуса изолятора с последующим коротким замыканием между фазами А и В.	Провести профилактические испытания оборудования 10 кВ ПИ-59.	14.10.2023	14.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А391(1)-А604/А724/А759	215	16.10.2023	16.10.2023	Вследствие утери несомкнутого конца фазированного воздушный шнур в проводах КВЛ-10 А391-А604/А724/А759/А801 (фазированный воздушный шнур) в провод КВЛ-10 А391-А604/А724/А759/А801 между фазами А и В на опоре №6 (приложение 1, 3)	Вследствие попадания постороннего предмета (фазированный воздушный шнур) в проводах КВЛ-10 А391-А604/А724/А759/А801 произошло повреждение воздушного промежутка между фазами А и В на опоре №6 (Приложение 2)	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 А391(1)-А604/А724/А759 с заполнением листа осмотра	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А34-А121	222	16.10.2023	25.10.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ А34-А121, была неаккуратно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте в ТП-А34, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А34 на КЛ-10кВ А34-А121 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А893П	231	24.10.2023	24.10.2023	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А893П (Созыкина Т. Ю.) произошло перерыве изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 (приложение 1).	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А893П (Созыкина Т. Ю.) произошло перерыве изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 (приложение 1).	Направить письмо собственнику ТП-А893П (Созыкина Т. Ю.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	24.10.2023	24.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А580н	243	30.10.2023	30.10.2023	Вследствие повреждения изоляторов 10 кВ ТП А 580н (в/ч 69793) произошло повреждение изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 (приложение 1).	Вследствие повреждения изоляторов 10 кВ ТП А 580н (в/ч 69793) произошло повреждение изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 (приложение 1).	Направить письмо собственнику ТП-А580н (в/ч 69793) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	30.10.2023	30.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Пс-16-А93/А315/А731/А738	288	03.11.2023	03.11.2023	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А420 (В/Ч-2122) произошло перерыве изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 (приложение 1)	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А420 (В/Ч-2122) произошло перерыве изоляции на верхних гребках ПК-10 Т-1 (приложение 1)	Направить письмо собственнику ТП-А420 (В/Ч-2122) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	03.11.2023	03.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 И-103-РП1-18(2)А	273	08.11.2023	09.11.2023	Во время проведения КЛ-10кВ И-103-РП1-18(2)А была неаккуратно смонтирована соединительная муфта. Выполнила неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию конвекционного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ И-103-РП1-18(2)А с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	08.11.2023	09.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А298(2)-А609П	274	08.11.2023	11.11.2023	В следствии дилетной эксплуатации КЛ-10кВ А298(2)-А609П произошло снижение изоляционных свойств, последствием является повреждение изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А298(2)-А609П с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А298(2)-А609П.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Пс-8-РТН-155(2)Б	278	09.11.2023	14.11.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, юридическим лицом ООО "Фискет" в охранной зоне КЛ-10кВ Пс-8-РТН-155(2)Б без согласования и получения разрешения на производство работ со службой технадзора линии произошло механическое повреждение изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, юридическим лицом ООО "Фискет" в охранной зоне КЛ-10кВ Пс-8-РТН-155(2)Б произошло механическое повреждение кабельной линии с однофазным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранной зоне кабельных линий, а также с элементарным решением поданных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А889-КРН-А889	298	13.11.2023	13.11.2023	Во время проведения КЛ-10кВ А889-КРН-А889 была неаккуратно смонтирована соединительная муфта. Выполнила неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию конвекционного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ А889-КРН-А889 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А282-А293П(2)	302	13.11.2023	21.11.2023	В процессе дилетной эксплуатации КЛ-10кВ А282-А293П(2) произошло снижение изоляционных свойств, последствием является пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А282-А293П(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А282-А293П(2).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А667н	316	16.11.2023	16.11.2023	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А667н (Аконов А.Г.) (приложение 1) произошло короткое замыкание, приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Вследствие повреждения ПК-10 Т-1 в ТП-А667н (Аконов А.Г.) (приложение 1) произошло короткое замыкание, приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Направить письмо собственнику ТП-А667н (Аконов А.Г.) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	16.11.2023	16.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А296-А635/А208КРН	314	17.11.2023	17.11.2023	Во время ремонта кабельного участка А208-оп.31 на КВЛ-10кВ А296-А635/А208КРН было неаккуратно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№31 кабельного участка А208-оп.31 КВЛ-10кВ А296-А635/А208КРН с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	17.11.2023	17.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Км-4(2)-КРН-Км-4	343	20.11.2023	20.11.2023	Во время эксплуатации транспортного средства (приложение 1) не соблюдены требования и допущен излом стоек опоры. КВЛ-10 кВ Км-4(2)-КРН-Км-4.	В связи с механическим воздействием при наезде на опору №85 КВЛ-10 кВ Км-4(2)-КРН-Км-4, произошел излом стоек опоры.	Начать претензионную работу по ДПТ с повреждением опоры на КВЛ-10 кВ Км-4(2)-КРН-Км-4	20.11.2023	20.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А104(2)-А339(2)А510П/А706П	374	21.11.2023	21.11.2023	Вследствие изменения свойств материала в процессе дилетной эксплуатации произошел пробой изолятора фазы В на опоре №162с КВЛ-10 кВ А104 - А339/ А510П/А706П/А818.	Вследствие пробоя изолятора фазы В, произошло его разрушение с последующим касанием провода трансера на опоре №162с КВЛ-10 кВ А104 - А339/ А510П/А706П/А818.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ А104 - А339/ А510П/А706П/А818 с заполнением листа осмотра	21.11.2023	21.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Кудукета	344	21.11.2023	21.11.2023	После проведения линейных дождевой грозы оползень грунта и падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах КВЛ-10 А171-А279-А556-А479-А508П произошло опор 3-4, в результате механического тужеيرة проводов произошел излом фаз А и В приведшая к электродуговому повреждению.	В результате механического тужеيرة проводов с повреждением изоляции в пролете опор 33-34 КВЛ-10 А171-А279-А556-А479-А508П произошло электродуговое повреждение проводов фаз А и В.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 А171-А279-А556-А479-А508П с заполнением листа осмотра.	21.11.2023	21.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	0.38	КВЛ-0.4 Васильковский ТП-А467	353	23.11.2023	23.11.2023	При резком порыве ветра произошло падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах КВЛ-0.4 кВ ф. Чайковский ТП-А44, в результате механического тужеيرة проводов произошел излом стоек опор №7, 8, 9 и порыв провода в пролетах опор 6-10.	В результате механического тужеيرة проводов в пролете опор № 8,9 КВЛ-0.4 "Васильковский" ТП-А467 произошел излом стоек опор №7, 8, 9 и порыв провода в пролетах опор 6-10.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-0.4 Васильковский ТП-А467 с заполнением листа осмотра.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А622П	401	24.11.2023	25.11.2023	Вследствие перекрытия ПК-10 Т-1 в ТП-А622П (ООО"Атлант") (приложение 1) произошло короткое замыкание, приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Вследствие перекрытия ПК-10 Т-1 в ТП-А622П (ООО"Атлант") (приложение 1) произошло короткое замыкание, приведшее к отключению потребителей Адыгейского района.	Направить письмо собственнику ТП-А622П (ООО"Атлант") о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки	24.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А309(1)-А837(1)	345	25.11.2023	28.11.2023	Во время проведения КЛ-10кВ А309(1)-А837(1) была неаккуратно смонтирована концевая муфта в ТП-А309. Выполнила неравномерно усадка термоусаживающего материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию конвекционного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-А309 на КЛ-10кВ А309(1)-А837(1) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А9-А376/А78П/А78П1	350	27.11.2023	27.11.2023	Во время ремонта кабельного участка А9-оп.№1 на КВЛ-10кВ А9-А376/А78П/А78П1 была неаккуратно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на опоре №1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 кабельного участка А9-оп.№1 КВЛ-10кВ А9-А376/А78П/А78П1 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Чайковский ТП-А44	406	27.11.2023	27.11.2023	При резком порыве ветра произошло падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах КВЛ-0.4 кВ ф. Чайковский ТП-А44, в результате механического тужеيرة проводов произошел излом стоек опоры №7. При резком порыве ветра произошло падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах КВЛ-0.4 Лавруна Долна ТП-А279 в результате механического тужеيرة проводов, произошел обрыв провода в пролетах опор 11-14. При резком порыве ветра произошло падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах КВЛ-0.4 ф. Просвещения от ТП-А34, в результате механического тужеيرة проводов произошло разрушение бетона, изгиб стоек опоры №6. При резком порыве ветра произошло падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах ВЛ-0.4 ф. Свердлова от ТП-А156, в результате механического тужеيرة проводов произошел изгиб анкерной опоры №6, и излом стоек опор №4, 5.	Излом стоек опоры №7 КВЛ-0.4 кВ ф. Чайковский ТП-А44; обрыв провода в пролетах опор 11-14 КВЛ-0.4 Лавруна Долна ТП-А279; разрушение бетона, изгиб стоек опоры №6 КВЛ-0.4 ф. Просвещения от ТП-А34. Изгиб анкерной опоры №6, и излом стоек опор №4, 5 ВЛ-0.4 ф. Свердлова от ТП-А156.	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 Лавруна Долна ТП-А279 с заполнением листа осмотра. Провести внеплановый осмотр КВЛ-0.4 кВ ф. Чайковский ТП-А44 с заполнением листа осмотра. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 ф. Свердлова от ТП-А156 с заполнением листа осмотра. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 ф. Просвещения от ТП-А34 с заполнением листа осмотра.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А12-А502/А122/А151П/А284А417/А515П/А732	405	27.11.2023	28.11.2023	При резком порыве ветра произошло падение дерева стоилое вне охранной зоны ВЛ на проводах ВЛ-10 кВ ТП-А12-ТП-А502 в пролете опор 36-35, в результате механического тужеيرة проводов произошел излом стоек опоры №36.	В результате механического тужеيرة проводов в пролете опор №36-35 ВЛ-10 кВ ТП-А12-ТП-А502 произошел излом стоек опоры №36.	Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТП-А12-ТП-А502 с заполнением листа осмотра.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 К-26-А223П(2)	408	29.11.2023	01.12.2023	Вследствие изменения свойств материала в процессе дилетной эксплуатации произошел пробой изолятора фазы КРН-К-26/1.	Вследствие сдвига изолятора фазы А, произошло его разрушение с последующим касанием провода трансера на КРН-К-26/1.	Провести внеплановый осмотр КРН-К-26/1 с применением ТВК и заполнение листа осмотра	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 И-202-А384/А727/А808П	375	02.12.2023	02.12.2023	Во время ремонта кабельного участка оп.№23-КРН-И-202 на КВЛ-10 И-202-А384/А727/А808П была неаккуратно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№23, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№23 кабельного участка оп.№23-КРН-И-202 КВЛ-10 И-202-А384/А727/А808П с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А749(1)-А827П(2)	388	04.12.2023	06.12.2023	В следствии дилетной эксплуатации кабельного участка А827-оп.№3 на КВЛ-10кВ А749(1)-А827П(2) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№3 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№3 кабельного участка А827-оп.№3 КВЛ-10кВ А749(1)-А827П(2) с межфазным замыканием.	Выполнить внеплановый осмотр концевых муфт на КВЛ-10кВ А749(1)-А827П(2).	04.12.2023	04.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-49(1)-А194	400	07.12.2023	13.12.2023	В следствии дилетной эксплуатации КЛ-10кВ РП-49(1)-А194 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РП-49(1)-А194 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-49(1)-А194.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 И-305-А638П1	416	09.12.2023	09.12.2023	При прокладке КЛ-10кВ И-305-А638П1 в скальных грунтах была неаккуратно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншею, в результате чего произошло провисание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой провисание ряда подвешенных прогневых вод и изоляции. Наличие влаги в изоляции привело к усилению электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ И-305-А638П1 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	09.12.2023	09.12.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ю-214-РП-21(2)А	418	09.12.2023	14.12.2023	Во время ремонта КЛ-10Ю-214-РП-21(2)А была некачественно выполнена намотка утолнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на РП-21(2), что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз "В" и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты в РП-21(2) на КЛ-10Ю-214-РП-21(2)А с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-А781п	444	14.12.2023	14.12.2023	Вследствие повреждения ПК-10 кВ ТП-А781п (ООО "Арготор") произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1725 кабельного участка А406-оп.№1725 КВЛ-10кВ А67-А167(2)А123/А406/А813 с однофазным замыканием на землю.	Направить письмо собственнику ТП-А781п (ООО "Арготор") с необходимостью подкравления нормального эксплуатационного состояния электротранспорта.	14.12.2023	14.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-48(1)-РП-87(1)	435	14.12.2023	21.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-48(1)-РП-87(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-48(1)-РП-87(1) с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-48(1)-РП-87(1).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Подольская ТП-А813	445	18.12.2023	18.12.2023	После проведения линейных работ произошёл отрыв стержня в защитной зоне ВЛ на КВЛ-10 А12-А271, в результате механического воздействия проводов произошёл излом стоек и падение опор № 7, 8	В результате механического воздействия проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0.4 кВ Подольская от ТП-А813 произошёл излом стоек опор № 7, 8	Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Подольская от ТП-А813 с заполнением листа осмотра.	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А12-А721 ПС 110 кВ Кудеята ПС 110 кВ Изумрудная	483	23.12.2023	24.12.2023	При резком порыве ветра произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на КВЛ-10 А12-А271, в результате механического воздействия проводов произошёл порыв проводов фаз "В" в пролёте опор №7-9	Обрыв проводов фазы "В" в пролётах опор №7-9 КВЛ 10 кВ А12-А271, Обрыв проводов фаз "А, В, С" в пролёте опор №4-5 КВЛ-10 А170-А279, Вследствие схода изолятора фазы В, произошло его разрушение с последующим касанием провода трансфера на опоре №23 КВЛ-10 И1-01-А23п	Провести неплановый осмотр КВЛ 10 кВ А12-А721 с заполнением листа осмотра.	23.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А170-А279 ПС 110 кВ Кудеята ПС 110 кВ Изумрудная	483	23.12.2023	24.12.2023	При резком порыве ветра произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ТП на ВУ-10кВ ТП-А49, в результате механического воздействия проводов произошёл порыв проводов фаз "А, В, С" в пролёте опор №4-5	Обрыв проводов фазы В, произошло его разрушение с последующим касанием провода трансфера на ВУ-10кВ ТП-А49, Вследствие схода изолятора фазы В, произошло его разрушение с последующим касанием провода трансфера на опоре №23 КВЛ-10 И1-01-А23п	Провести неплановый осмотр КВЛ-10 А170-А279 с заполнением листа осмотра.	23.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А67-А167(2)А123/А406/А813	467	24.12.2023	24.12.2023	Во время прокладки кабельного участка А406-оп.№1725 на КВЛ-10кВ А67-А167(2)А123/А406/А813 была некачественно выполнена намотка утолнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№1725, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз "В" и перекрытие по поверхности фазы на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1725 кабельного участка А406-оп.№1725 КВЛ-10кВ А67-А167(2)А123/А406/А813 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 А366(1)-А412(1)	479	26.12.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А366(1)-А412(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ А366(1)-А412(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А366(1)-А412(1).		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-18(1)-А3	492	27.12.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-18(1)-А3 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-18(1)-А3 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-18(1)-А3.	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	0.38	ВЛ-0.4 Посёлок ТРП-8	7	04.01.2023	04.01.2023	В результате несанкционированного схода дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ-0.4кВ, привело к обрыву проводов в пролёте опор №2-№8, повреждение приборов учета на опорах №5-№6	Обрыв проводов АС-50/8 в пролёте опор №2-№3 и проводов СИП2-3-70/1x5+6 в пр. опор №3-№8 и повреждение приборов учета типа РИМ 489-18 на опорах №5-№7 ВЛ-0.4 Посёлок ТРП-8 из-за падения сходящего дерева	Выполнить замену приборов учета потребителей на ВЛ-0.4 Посёлок ТРП-8	04.01.2023	04.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д14-РП-61	14	05.01.2023	17.01.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Д14-РП-61 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода замесания в оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель потерял часть изоляционный ресурса на месте пайки провода замесания, что привело к пробоям изоляции на шпеле соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д14-РП-61 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д63-Д200/Д354/Д345	17	06.01.2023	15.01.2023	Из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение подвесного изолятора типа И04-20 на опоре №1-10 ВЛ-10 Д63-Д200/Д345/354.	Разрушение изоляторов фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10 Д63-Д200/Д345/354.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ-10 Д63-Д200/Д345/354 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 НЛ-4-РП-86	21	07.01.2023	09.01.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка НЛ-4-оп.№1 на КВЛ-10кВ НЛ-4-РП-86 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп №1 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 на кабельном участке НЛ-4-оп.№1 КВЛ-10кВ НЛ-4-РП-86 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка НЛ-4-оп.№1 на КВЛ-10кВ НЛ-4-РП-86.	07.01.2023	07.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Лео-15-КРН-Д13п/Д97/Д234	24	07.01.2023	07.01.2023	Повреждение на абонентской КЛ-10кВ ТРП-110-КРН-Д13п. Линия на балансе ООО "МедЦестра".	Стемя дугового перенапряжения проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №9-№10 ВЛ-10 Д105 - Д151/Д16.	После устранения повреждений и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10кВ ТРП-110-КРН-Д13п по номинальной схеме	07.01.2023	07.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д151-Д105	19	07.01.2023	07.01.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева в пролёте опор №2-№6, стоящего в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №9-№10, что привело к трехфазному замыканию на ВЛ-10 Д105-Д151/Д16.	Обрыв ветки провода фазы "В" и повреждение изоляции провода СИП3 (х20) на опоре №22 ВЛ 10 кВ КРН Д12-Д158/Д286П/Д279П/Д201/КРН Д18П.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ 10 кВ КРН-Д12-Д158/Д286П/Д279П/Д201/КРН Д18П и согласно листам осмотра составить технические мероприятия.	07.01.2023	07.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д16	18	07.01.2023	07.01.2023	В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение изоляции обмоток трансформатора ТМГ-4000-10-У1 400В/В ТП-Д16.	Повреждение изоляции обмоток трансформатора ТМГ-4000-10-У1 ТП-Д16 следствием атмосферных перенапряжений	Отправить трансформатор ТМГ-4000-10-У1 400кВ/В в ТМХ для проведения ремонтных работ		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-2-Д215	32	08.01.2023	16.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-2-Д215 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на КЛ-10кВ Д-2-Д215 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-2-Д215.	08.01.2023	08.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П	35	08.01.2023	08.01.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка Д245-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке Д245-оп.№1 КВЛ-10кВ Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка Д245-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П.	08.01.2023	08.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д82-Д249	47	17.01.2023	24.01.2023	Во время ремонта кабельного участка Д249-оп.№15 на КВЛ-10кВ Д82-Д249/Д46 была некачественно выполнена намотка утолнительной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№15, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№15 кабельного участка Д249-оп.№15 на КВЛ-10кВ Д82-Д249/Д46 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	17.01.2023	17.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д31П	71	22.01.2023	25.01.2023	Повреждение в абонентском ТП-Д31П, ТП-Д31П1 на балансе Газлица В.П.	Повреждение в абонентском ТП-Д31П, ТП-Д31П1 на балансе Газлица В.П.	Направить письменное уведомление абоненту о необходимости проведения технического обслуживания ТП-Д31П, находящегося на его балансе.	22.01.2023	22.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д19-Д78	57	23.01.2023	31.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д19-Д78 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д19-Д78 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д19-Д78.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д129	73	26.01.2023	26.01.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло повреждение независимого расцепителя автомата типа ВА-57-39-34 в ТП-Д29	Неисправность независимого расцепителя автоматического выключателя типа ВА-57-39-34 в ТП-Д29	Выполнить техническое обслуживание оборудования выключателя типа ВА-57-39-34 400А.	26.01.2023	26.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д74-Д75	93	03.02.2023	06.02.2023	Из-за наложения снега на деревья произошло падение дерева (стоящего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №12-№13, , что привело к трехфазному замыканию на ВЛ-10 Д74-Д75.	Следы дугового перенапряжения проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №12-№13 ВЛ-10 Д74 - Д75.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ-10 Д74-Д75 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия	03.02.2023	03.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-8 - Д25П1	94	04.02.2023	06.02.2023	Из-за наложения снега на деревья произошло падение дерева (стоящего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №1-№2, , что привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 РП8-Д25П1.	Следы дугового перенапряжения проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №1-№2 КВЛ-10 РП8 - Д25П1.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 РП-8-Д25П1 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия	04.02.2023	04.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д156	92	04.02.2023	04.02.2023	В результате проливных обильных осадков в виде дождя и мокрого снега из-за образования течи кровли произошло повреждение опорных изоляторов 10кВ ТП-Д156.	Повреждение опорных изоляторов 10кВ ТП-Д156.	Выполнить ремонт строительной части ТП-Д156.	04.02.2023	04.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364	90	04.02.2023	04.02.2023	Из-за наложения снега на деревья произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №24-№25 КВЛ-10 Д196-Д179/Д178/Д209/Д364, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролёте опор №24-№25.	Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №24-№25 КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия	04.02.2023	04.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д166-Д167	89	05.02.2023	05.02.2023	Из-за наложения снега на деревья произошло падение дерева в пролёте опор №24-№33 ВЛ-10 Д166-Д167, стоящих вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №27-№33 и излому опоры №32, повреждению трансфера на опорах №27 и разрушению изоляторов на опорах №27-№32.	Обрыв проводов в пролёте опор №27-№33, излом деревянной опоры №32, повреждению трансфера на опоре №32 и разрушению изоляторов на опорах №27-№33.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ-10 Д166-Д167 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 ТРП194-Д75	91	05.02.2023	06.02.2023	Из-за наложения снега на деревья произошло падение дерева (стоящего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №5-№6, что привело к разрушению изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №6 КВЛ-10 ТРП194-Д75.	Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №6. Следы дугового перенапряжения проводов фаз "В" в пролёте опор №5-№6 КВЛ-10 ТРП194 - Д75.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 ТРП194-Д75 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-16-РП-55 Б	86	06.02.2023	14.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-16-РП-55 Б произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-16-РП-55 Б с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-16-РП-55 Б.	06.02.2023	06.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-10-Д317	104	10.02.2023	07.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-10-Д317 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-10-Д317 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-10-Д317.	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д19-Д78	120	10.02.2023	20.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д19-Д78 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д19-Д78 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д19-Д78.	10.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Лео-11-Д106/Д371/Д329/КРН-Д15п	126	11.02.2023	12.02.2023	Из-за прошедших обильных осадков в виде дождей и мокрого снега в период с 03.02.2023по 07.02.2023, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провод, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №38-№41, разрушению трансфера на опоре №39, изоляторов на опорах №39, №39 КВЛ-10 Лео-11-Д106/Д371/КРН-Д15П/Д29.	Обрыв проводов трех фаз в пролётах опор №38-№41, разрушение изоляторов на опорах №38, №39, трансфера на опоре №39 КВЛ-10 Лео-11-Д106/Д371/КРН-Д15П/Д29.	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 Лео-11-Д106/Д371/Д329/Д329п и согласно листам осмотра составить технические мероприятия	11.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-96(0)-Д431(0) А	121	11.02.2023	18.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-96(0)-Д431(0) А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-96(0)-Д431(0) А с межфазным замыканием.	Выполнить реконструкцию КЛ-10кВ РП-96(0)-Д431(0).	11.02.2023	11.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д216-Д217(2)	299	19.03.2023	31.03.2023	Во время ремонта кабельного участка оп.№3-он.№4 на КВЛ-10кВ Д216-Д217(2) была некачественно выполнена намотка улиточной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№3, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№3 кабельного участка оп.№3-он.№4 на КВЛ-10кВ Д216-Д217(2) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	19.03.2023	19.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-61(2)-Д3(2)	290	21.03.2023	13.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-61(2)-Д3(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-61(2)-Д3(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-61(2)-Д3(2).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д62-Д187	291	21.03.2023	21.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д62 -Д187 произошло снижение Т1 дуговых выключателей, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д62 -Д187 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д62-Д187.	21.03.2023	21.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д106-Д113/Д129/Д414ч	297	23.03.2023	23.03.2023	Из-за оползня, образовавшегося в результате прошедших обильных осадков в виде ливней и смерчей период с 02.2023 до 20.02.2023, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ на провале в пролете опор №14-№15, что привело к трансформации замыкания на КВЛ-10 Д106-Д113/Д129/Д414ч.	Следы дугового перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №14-№15 КВЛ-10 Д106 -Д113/Д129/Д414ч	выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д106-Д113/Д129/Д414ч и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	23.03.2023	23.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д91-Д98	295	24.03.2023	27.03.2023	В результате снижения изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты на оп.№1 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д91-он.№1 КВЛ-10кВ Д91-Д98 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание кабельного участка Д91-он.№1 на КВЛ-10кВ Д91-Д98.	24.03.2023	24.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д20(1)-Д94/Д392/КРН-Д241	296	24.03.2023	24.03.2023	Во время прокладки кабельного участка оп.№14-он.№14(1) на КВЛ-10кВ Д20(1)-Д94/Д392/КРН-Д241 была некачественно выполнена намотка улиточной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№14(1), что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№14(1) кабельного участка оп.№14-он.№14(1) на КВЛ-10кВ Д20(1)-Д94/Д392/КРН-Д241 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	24.03.2023	24.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д92	298	24.03.2023	24.03.2023	В результате нагрева произошло повреждение контактного соединения опшовой 0,4кВ на шпильке 0,4кВ фазы "А" и "С" трансформатора Т1 дугового выключателя.	Нарушение контактного присоединения шпиль 0,4кВ на шпильке 0,4кВ трансформатора фаз "А" и "С" Т-1 ТП-Д92.	Выполнить техническое обслуживание оборудования ТП-Д92.	24.03.2023	24.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-16-РП-55 Б	303	28.03.2023	06.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-16-РП-55 Б произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-16-РП-55 Б с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-16-РП-55 Б.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-9-Д218 Б	306	29.03.2023	06.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-9 -Д218 Б произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д-9 -Д218 Б с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-9-Д218 Б.	29.03.2023	29.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д376-Д326(1)	334	29.03.2023	29.03.2023	Из-за нашествия порывов ветра произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны, в пролете опор №4-№5, что привело к обрыву провода фазы "В" в том же пролете ВЛ-10 Д326(1)-Д376.	обрыв провода фазы "В", следы дугового перекрытия между проводами фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 Д326(1)-Д376	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 Д326(1)-Д376 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	29.03.2023	29.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д19-Д78	307	29.03.2023	03.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д19-Д78 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д19-Д78 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д19-Д78.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д248-Д142	312	30.03.2023	05.04.2023	Во время ремонта кабельного участка Д-142-он.№1 на КВЛ-10кВ Д248-Д142 была некачественно выполнена намотка улиточной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д-142-он.№1 КВЛ-10кВ Д248-Д142 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	30.03.2023	30.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д25-Д118	311	31.03.2023	14.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д25-Д118 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д25-Д118 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д25-Д118.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д1-Д4	313	31.03.2023	10.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д1-Д4 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д1-Д4 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д1-Д4.	31.03.2023	31.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д288-Д440	314	01.04.2023	06.04.2023	В следствии проведения земляных работ механизированным способом физическим лицом Хачатрян А.Х. в охранной зоне КЛ-10кВ Д288-Д440 без согласования и получения разрешения на производство работ со стороны кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом физическим лицом Хачатрян А.Х. в охранной зоне КЛ-10кВ Д288-Д440 произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	1. Провести через средства массовой информации пропаганду с написанием в правительстве земляных работ в охранной зоне кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи. 2. Подготовить соответствующие документы для организации претензионной работы.	01.04.2023	01.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д245-Д295(1)/Д260(1)/Д310(1)/Д390/Д294(1)	342	04.04.2023	22.05.2023	Повреждение на абонентском кабельном участке Д295(1)-он.№3 КВЛ-10 Д245-Д295(1)/Д260(1)/Д310(1)/Д390/Д294(1). Линия на балансе Юридического лица ООО Фирма "Кантон".	Повреждение на абонентском кабельном участке Д295(1)-он.№3 КВЛ-10 Д245-Д295(1)/Д260(1)/Д310(1)/Д390/Д294(1). Линия на балансе Юридического лица ООО Фирма "Кантон".	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность к включению кабельного участка Д295(1)-он.№3 на КВЛ-10 Д245-Д295(1)/Д260(1)/Д310(1)/Д390/Д294(1) по нормальной схеме.	04.04.2023	04.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-110(1)-Д270(1)	348	07.04.2023	18.05.2023	Повреждение на абонентской КЛ-10кВ РП-110-КРН-Д33а. Линия на балансе Юридического лица ООО «МедЦентр».	Повреждение на абонентской КЛ-10кВ РП-110-КРН-Д33а. Линия на балансе Юридического лица ООО «МедЦентр».	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность к включению Д-10кВ РП-110-КРН-Д33а по нормальной схеме.	07.04.2023	07.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/КРН-Д18/Д330	376	07.04.2023	07.04.2023	Из-за образования оползня, вызванного прошедшим обильными осадками в период март -апреля, и нашествием грунта алгаой, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода, что привело к сдвигу проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/КРН-Д18/Д330.	Сдвиг проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 КВЛ-10 Д94-Д95/Д18/Д257/Д259/КРН-Д18/Д330(1).	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д94-Д95/Д18/Д257/Д259/КРН-Д18/Д330(1) и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	07.04.2023	07.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-94-Д224	353	07.04.2023	05.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-94-Д224 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-94-Д224 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-94-Д224.	07.04.2023	07.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-94(2)-Д431(2)	354	08.04.2023	14.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-94(2)-Д431(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-94(2)-Д431(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-94(2)-Д431(2).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-96(1)-Д382(2)	360	11.04.2023	20.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-96(1)-Д382(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-96(1)-Д382(2).	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д2-Д215	363	12.04.2023	17.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д2-Д215 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д2-Д215 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д2-Д215.	12.04.2023	12.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д216-Д217(2)	380	12.04.2023	01.05.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-10кВ Д217 до опоры №1 на КЛ 10кВ Д216-Д217 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте участка КЛ-10кВ Д217 до опоры №1 на КЛ 10кВ Д216-Д217 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание участка КЛ-10кВ Д217 до опоры №1 на КЛ 10кВ Д216-Д217.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д78(1)-КРН-Д2/КРН-Д2/Д292	365	12.04.2023	12.04.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка КРН-Д2-он.№1 на КВЛ-10кВ КРН-Д2-КРН-Д3/Д37 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке КРН-Д2-он.№1 на КВЛ-10кВ КРН-Д2-КРН-Д3/Д37 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание кабельного участка КРН-Д2-он.№1 на КВЛ-10кВ КРН-Д2-КРН-Д3/Д37.	12.04.2023	12.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-96(1)-Д431(1) А	384	15.04.2023	16.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ РП-96(2)-Д431(2) А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ 10кВ РП-96(2)-Д431(2) А с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-96(2)-Д431(2) А.	15.04.2023	15.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д288-Д440	385	16.04.2023	18.04.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Д288-Д440 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоем изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ Д288-Д440 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	16.04.2023	16.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д130-Д101	386	18.04.2023	27.04.2023	Во время ремонта кабельного участка Д101-опора №1 на КВЛ-10кВ Д101-Д130 была некачественно выполнена намотка улиточной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на опоре №1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 кабельного участка Д101-опора №1 на КВЛ-10кВ Д101-Д130 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	18.04.2023	18.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ-0,4 Емшейская ТП-Д119	395	21.04.2023	21.04.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры оболочки проводов на ВЛ-0,4 Емшейская ТП-Д119 в пролете опор №4-№5.	Обрыв провода на ВЛ-0,4 Емшейская ТП-Д119 в пролете опор №4-№5	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Емшейская ТП-Д119 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	21.04.2023	21.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-96(1)-Д431(1) А	414	26.04.2023	26.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-96(1)-Д431(1) А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-96(1)-Д431(1) А с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-96(1)-Д431(1) А.	26.04.2023	26.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д380-Д196-Д179/Д264/Д178/Д209/Д271а/Д228	407	28.04.2023	29.04.2023	В результате ДПП бита жб опоры №2.Повреждения траверсы и разрушение изоляторов на опорах №32. КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271а/Д264.	Изом жб опоры №32, повреждение траверсы и разрушение изоляторов на опорах №32 КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271а/Д264	Подготовить документы для претензионной работы.	28.04.2023	29.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д267(1)	408	29.04.2023	29.04.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д267(1). ТП-Д267(1) на балансе гр. Сивиский В.В.	Повреждение на абонентском ТП-Д267(1).	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д267(1) по нормальной схеме.	29.04.2023	29.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д281-Д335/Д211/Д24	409	29.04.2023	04.05.2023	Из-за нашествия порывов ветра произошло падение спящегого дерева (стоящего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №2-№3 на провода фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю на КВЛ-10 Д281П-Д335П/Д24П/Д22П.	Следы дугового перекрытия проводов фаз "А" в пролете опор №2-№3 КВЛ-10 Д281П -Д335П/Д24П/Д22П.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д281П-Д335П/Д24П/Д22П и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-16-РП-55 А	425	30.04.2023	05.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-16-РП-55 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-16-РП-55 А с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-16-РП-55 А.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д52-Д110	434	03.05.2023	03.05.2023	В результате образования оползня, вызванного прошедшим обильными осадками в период март -май месяца и нашествием грунта алгаой, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода, что привело к сдвигу проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №4-№5 КВЛ-10 Д52-Д110.	Следы дугового перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №4-№5 КВЛ-10 Д52 -Д110.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д52-Д110 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	03.05.2023	03.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д19(2)-Д202(1)	454	07.05.2023	11.05.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка Д19-он.№1 на КВЛ-10кВ Д19(2)-Д202(1) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д19-он.№1 КВЛ-10кВ Д19(2)-Д202(1) с межфазным замыканием.	Выполнить иппенный осмотр концевых муфт на КВЛ-10 Д19(2)-Д202(1).	07.05.2023	07.05.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д31-Д315/Д22П/Д24	455	12.05.2023	12.05.2023	Повреждение на абонентском кабельном участке Д24-оп.№2 КВЛ-10ВБ Д31-Д335/Д22П/Д24. Линия на балансе Физического лица СМТ-603 Совет территориального общественного самоуправления.	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КВЛ-10ВБ Д31-Д335/Д22П/Д24 по нормальной схеме.	12.05.2023	12.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д202-Д391п	460	14.05.2023	21.05.2023	Во время ремонта КЛ-10ВБ Д202-Д391п была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления с обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шее соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10ВБ Д202-Д391п с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-13-РП-55 А	461	14.05.2023	18.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д-13-РП-55 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д-13-РП-55 А с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д-13-РП-55 А.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д96-Д273/Д109/Д428/Д394	487	14.05.2023	14.05.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло разрушение изоляторов на опоре №35, что привело к замыканию фазы "С" на землю КВЛ-10 Д96-Д33/Д272/Д109/Д428.	Разрушение штыревых изоляторов фазы "С" на опоре №35 КВЛ-10 Д96-Д33/Д272/Д109/Д428.	Выполнить технический ИТТ осмотр КВЛ-10 Д33-Д272/Д109/Д428/Д394/Д194, и согласно листку осмотра составить техническую мероприятия	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д19-Д78	476	18.05.2023	27.05.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка Д78-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Д19-Д78 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д78-оп.№1 КВЛ-10ВБ Д19-Д78 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка Д78-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Д19-Д78.	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д329	480	18.05.2023	18.05.2023	Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации, произошло пробой изоляции кабельной концевой муфты от ВН-10 Т-1 к трансформатору в ТП-Д329.	пробой изоляции кабельной концевой муфты на КЛ-10 от ВН-10 Т-1 к трансформатору в ТП-Д329.	Выполнить техническое обслуживание оборудования ТП-Д329	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 Дачный ТП-Д256	481	18.05.2023	19.05.2023	В результате ДТП обрыва провода в пролете опор №4-№4,7, повреждение стержневых изоляторов типа РМ4 489 П, РМ4 189 П2 и провисах наклон от вертикального положения более допустимого деревянных опор с Ж.Б приставками №43, №44 ВЛ 0,4 Дачный ТП-Д256.	Обрыв проводов в пролете опор №4-№4,7, повреждение стержневых изоляторов типа РМ4 489 П, РМ4 189 П2 и наклон от вертикального положения более допустимого деревянных опор с Ж.Б приставками №43, №44 ВЛ-0,4 Дачный ТП-Д256.	Подготовить документы для претензионной асковой работы.	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д215-Д130/Д33П/Д379/Д24	483	19.05.2023	19.05.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д33П, ТП-Д33П на балансе гр. Галин В.А.	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д33П по нормальной схеме.	19.05.2023	19.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д130-Д101	504	30.05.2023	01.06.2023	Во время ремонта кабельного участка Д101-опора №1 на КВЛ-10 ВБ Д101-Д130 была некачественно выполнена намotka улитчатой ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на опоре №1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием	Повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 кабельного участка Д101-опора №1 на КВЛ-10 ВБ Д101-Д130 с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	30.05.2023	30.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 КРН-Д6П-Д366П	508	30.05.2023	31.05.2023	Повреждение на абонентском ВЛ-10 КРН-Д6П-Д366П/КРН-Д41П на балансе ООО "УК "Дачный берег".	Обеспечить включение ВЛ-10 КРН-Д6П/КРН-Д41П после устранения потребителя повреждений.	30.05.2023	30.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д326П	509	30.05.2023	31.05.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д326П, ТП-Д326П на балансе гр. Томашко А.В.	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д326П по нормальной схеме.	30.05.2023	30.05.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д196-Д380/Д228/Д27П/Д309/Д178/Д64/Д179	512	31.05.2023	31.05.2023	В результате ДТП обрыва жб опоры №41, следы дугового перепарыва на проводах в пролете опор №41-42, КВЛ-10 Д196-Д380/Д228/Д27П/Д309/Д178/Д64/Д179.	Изом стойки жб опоры №41, следы дугового перепарыва на проводах в пролете опор №41-№42 КВЛ-10 Д196-Д380/Д228/Д27П/Д309/Д178/Д64/Д179.	Подготовить документы для претензионной асковой работы	31.05.2023	31.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П	523	04.06.2023	05.06.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка Д245-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке Д245-оп.№1 КВЛ-10ВБ Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка Д245-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Д245-Д295П/Д260П/Д310П/Д390/Д294П.	04.06.2023	05.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-10-Д317	533	04.06.2023	04.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д-10-Д317 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д-10-Д317 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д-10-Д317.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д101-Д82	548	06.06.2023	06.06.2023	Из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение опорных изоляторов типа ИОР-10-3,75 УХЛ2 на шпильном мосту 10кВ и в шахте ввода ТП-Д82 со стороны КВЛ-10 Д82-Д101.	Разрушение опорных изоляторов типа ИОР-10-3,75 УХЛ2 на шпильном мосту 10кВ и в шахте ввода ТП-Д82 со стороны КВЛ-10 Д82-Д101.	Выполнить техническое обслуживание ТП-Д82	06.06.2023	06.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д148-Д409	535	08.06.2023	09.06.2023	Повреждение на абонентском КЛ-10 Д148-Д409. Линия на балансе Юридического лица ООО "Трад УК".	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10ВБ Д148-Д409 по нормальной схеме.	08.06.2023	08.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-14-РП-61	536	08.06.2023	07.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д-14-РП-61 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д-14-РП-61 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д-14-РП-61.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д160-Д184	539	09.06.2023	15.06.2023	Во время ремонта КЛ-10ВБ Д160-Д184 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления с обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шее соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10ВБ Д160-Д184 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-96(П)-Д431(П) Б	553	11.06.2023	07.07.2023	Во время ремонта КЛ-10ВБ РП-96(П)-Д431(П) Б была некачественно выполнена намotka улитчатой ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте в ТП-Д431, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Д431 на КЛ-10ВБ РП-96(П)-Д431(П) Б с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	11.06.2023	11.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д434П	543	13.06.2023	17.06.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д434П, на балансе ООО пансионат «Шекела»	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д434П по нормальной схеме.	13.06.2023	13.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-8-Д304	554	13.06.2023	14.06.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП-8-оп.№1 на КВЛ-10ВБ РП-8-Д304 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке РП-8-оп.№1 КВЛ-10ВБ РП-8-Д304 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка РП-8-оп.№1 на КВЛ-10ВБ РП-8-Д304.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-37(П)-Д92/Д122/Д373/Д403П	541	13.06.2023	13.06.2023	Из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение стержневых изоляторов в пролете опор №29/14-№29/15 на пролет трех фаз , что привело к трансформации замыканию на КВЛ-10 РП37-Д92/Д122/Д373/Д403П.	Следы дугового перепарыва проводов трех фаз в пролете опор №29/14-№29/15 КВЛ-10 РП37-Д92/Д122/Д373/Д403П.	Выполнить технический ИТТ осмотр КВЛ-10 РП37-Д92/Д122/Д373/Д403П и согласно листку осмотра составить техническую мероприятия	13.06.2023	13.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д12	540	14.06.2023	14.06.2023	Из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение опорных изоляторов на вводе и опорных изоляторов на шпильном мосту 10кВ ТП-Д12.	Электродуговое повреждение опорных и проломных изоляторов на шпильном мосту 10кВ в проходах изоляторов на вводе ТП-Д12	Выполнить техническое обслуживание оборудования ТП-Д12	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д248-Д142	555	14.06.2023	19.06.2023	Во время ремонта кабельного участка Д142-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Д248-Д142 была некачественно выполнена намotka улитчатой ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д142-оп.№1 КВЛ-10ВБ Д248-Д142 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д113-Д407	581	19.06.2023	20.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д113-Д407 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д113-Д407 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д113-Д407.	19.06.2023	19.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д86-Д87(1)	585	20.06.2023	27.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д86-Д87(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д86-Д87(1) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д86-Д87(1).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-3-Д77	609	26.06.2023	05.08.2023	Во время ремонта КЛ-10ВБ Д-3-Д77 была некачественно выполнена намotka улитчатой ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте в яч.Д77 10кВ на ПС 220 кВ Дагомыс, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в яч.Д77 10кВ на ПС 220 кВ Дагомыс на КЛ-10ВБ Д-3-Д77 с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	26.06.2023	26.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д159-Д211	610	26.06.2023	01.07.2023	Во время ремонта КЛ-10ВБ Д159-Д211 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления с обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шее соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10ВБ Д159-Д211 с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	26.06.2023	26.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-17-РП-61	611	26.06.2023	01.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д-17-РП-61 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д-17-РП-61 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д-17-РП-61.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д101-Д451	621	26.06.2023	27.06.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д451П, ТП-Д451П на балансе ООО "Курортсервис"	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д451П по нормальной схеме.	26.06.2023	26.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д215-Д130/Д33П/Д379/Д24	616	26.06.2023	27.06.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка Д215-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Д215-Д130/Д33П/Д379/Д24 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты ТП-Д215 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Д215 кабельного участка Д215-оп.№1 КВЛ-10ВБ Д215-Д130/Д33П/Д379/Д24 с межфазным замыканием.	Выполнить ипотенное испытание концевых муфт на КВЛ-10ВБ Д215-Д130/Д33П/Д379/Д24.	26.06.2023	26.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-2-Д215	617	27.06.2023	01.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВБ Д-2-Д215 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВБ Д-2-Д215 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10ВБ Д-2-Д215.	27.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д403П	620	27.06.2023	24.07.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д403П, ТП-Д403П на балансе ИПК "Совесдид"	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д403П по нормальной схеме.	27.06.2023	27.06.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-7(П)-46(1)/Д70/Д268/Д59/Д348П	619	28.06.2023	06.07.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка РП-46-оп.№1 на КВЛ-10ВБ Г-7-РП-46(1)/Д70/Д268/Д59/Д348П произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка РП-46-оп.№1 КВЛ-10ВБ Г-7-РП-46(1)/Д70/Д268/Д59/Д348П с межфазным замыканием.	Выполнить ипотенное испытание концевых муфт на КВЛ-10ВБ Г-7-РП-46(1)/Д70/Д268/Д59/Д348П.	28.06.2023	28.06.2023

Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д20-1)-D94/D392-КРН-Д24П	623	29.06.2023	30.06.2023	Во время ремонта кабельного участка Д20-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д20(1)-D94/D392-КРН-Д24П была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в обложке кабеля повредилось воздушное изоляционное покрытие, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шпильке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке Д20-оп.№1 КВЛ-10кВ Д20(1)-D94/D392-КРН-Д24П с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	29.06.2023	29.06.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д190-Д188	639	01.07.2023	01.07.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Д190-Д188 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в обложке кабеля повредилось воздушное изоляционное покрытие, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шпильке соединительной муфты с межфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания была повреждена изоляция концевой муфты в ТП-Д190 на КЛ-10кВ Д190-Д188.	Повреждение изоляции соединительной муфты и концевая муфта в ТП-Д190 на КЛ-6кВ Х12П-Х47П с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	01.07.2023	01.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-8-Д73/Д36	669	01.07.2023	01.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №21-№22, что привело к трещинообразованию на КВЛ-10 РП-8-Д73/Д36.	Ссыла дугового перекрестия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №21-№22 КВЛ-10 РП-8 - Д73/Д36.	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 РП-8-Д73/Д36 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	01.07.2023	01.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Лoo-6-Д112/КРН-Д430	645	03.07.2023	04.07.2023	Во время ремонта кабельного участка Д112-оп.28 на КВЛ-10кВ Лoo-6-Д112/КРН-Д430 была некачественно выполнена намотка ультрафиолетовой ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№28, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№28 кабельного участка Д112-оп.28 на КВЛ-10кВ Лoo-6-Д112/КРН-Д430 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	03.07.2023	04.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д25-Д338	646	04.07.2023	18.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д25-Д338 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д25-Д338 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д25-Д338.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д97-Д248-Д117/КРН-Д26П	654	04.07.2023	23.08.2023	Повреждение на абонентском ВЛ-10 КРН-Д26П-Д117П, ТП-Д117П, ВЛ-10 КРН-Д26П-Д117П ТП-Д117П на балансе ООО «Строитель».	-	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ВЛ-10 КРН-Д26П-Д117П, ТП-Д117П по нормальной схеме.	04.07.2023	04.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Лoo-15-КРН-Д130/Д97/Д234	740	05.07.2023	06.07.2023	Из-за изменения свойств и характеристик материалов, в результате длительной эксплуатации, произошло нарушение контакта соединения кабельной с воздушной линией 10кВ (шлейфа) фазы "В" КВЛ-10 Д97-Лoo-15/Д234-КРН-Д13П, что привело к трещинообразованию.	повреждение соединения воздушной линии с кабельной фазой "В" (шлейфа) на опоре №1 КВЛ-10 Д97-Лoo-15/Д234-КРН-Д13П	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Лoo-15-Д97/Д234-КРН-Д13П и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	05.07.2023	06.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д40-Д84	687	08.07.2023	08.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д40-Д84 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д40-Д84 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д40-Д84.	08.07.2023	08.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д248-Д142	670	08.07.2023	08.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролетах опор №6-№7 КВЛ-10 Д142-Д248.	обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-№7 КВЛ-10 Д142-Д248	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д97-Д248, КВЛ-10 Д142-Д248 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	08.07.2023	08.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д62-Д441п	737	08.07.2023	08.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву провода трех фаз в пролетах опор №1-№5 КВЛ-10 Д62-Д441П.	обрыв проводов 3 фаз в пролетах опор №1-№5 КВЛ-10 Д62-Д441П	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д62-Д441П и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	08.07.2023	08.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-8-Д218 А	697	09.07.2023	22.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-8-Д218 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-8-Д218 А с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-8-Д218 А.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д25-Д118	700	09.07.2023	18.07.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Д25-Д118 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления в обложке кабеля повредилось воздушное изоляционное покрытие, что привело к обеднению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на шпильке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д25-Д118 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	09.07.2023	09.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-8-Д304	704	09.07.2023	09.07.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП-8-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП-8-Д304 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КВЛ-10кВ РП-8-Д304 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание кабельного участка РП-8-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП-8-Д304.	09.07.2023	09.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д65-Д141	705	09.07.2023	10.07.2023	В сквальных длительной эксплуатации кабельного участка Д65-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д65-Д141 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д65-оп.№1 КВЛ-10кВ Д65-Д141 с межфазным замыканием.	Выполнить иппенный осмотр концевых муфт на КВЛ-10кВ Д65-Д141.	09.07.2023	09.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д70-Д120	738	11.07.2023	11.07.2023	В результате атмосферных перенапряжений произошел обрыв провода фазы "А" в пролете от ТП-Д70 до опоры №1 ВЛ-10 Д70-Д120.	Обрыв провода типа АС-50/5 фазы "А" в пролете от ТП-Д70 до опоры №1 ВЛ-10 Д70-Д120-1шт.	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д70-Д120 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	11.07.2023	11.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Г10-Д64	765	11.07.2023	12.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролетах опор №1-№2 КВЛ-10 Г10-Д64.	обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-№2 КВЛ-10 Г10-Д64	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Г10-Д64 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д136-Д319/Д145	739	11.07.2023	11.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №4-№5 КВЛ-10 Д136-Д319/Д145П.	обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-№5 КВЛ-10 Д136-Д319/Д145П	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д136-Д319/Д145П и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	11.07.2023	11.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д163-Д286	808	15.07.2023	16.07.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло разрушение изолятора на опоре №7 КВЛ-10 Д163-Д286П, что привело к замыканию фазы "С" на землю.	Разрушение штыревого изолятора на опоре №7 фазы "С" КВЛ-10 Д163-Д286П.	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д163-Д286П и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	15.07.2023	15.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д202-Д391п	772	17.07.2023	20.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д202-Д391п произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д202-Д391п с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д202-Д391п.	17.07.2023	17.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д216-Д217(2)	811	19.07.2023	19.07.2023	Падение дерева со слабой корневой системой, стоявшего вне охранной зоны (за трассой федеральной значения Дагосмо-Соловьев) КВЛ-10 Д216-Д217 в пролете опор №17-№19 на провода, что привело к отключению фидера МВ-10 НЛ-60кВ на ПС 110/10 Нор-ДПС.	Ссыла дугового перекрестия проводов в пролетах опор №17-№18 КВЛ-10 Д216-Д217.	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д216-Д217 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	19.07.2023	19.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д411	809	20.07.2023	21.07.2023	В результате увеличения нагрузок в период высокой температуры произошло внутреннее повреждение силового трансформатора Т-1 в ТП-Д411.	Повреждение силового трансформатора Т-1 ТП-Д411	Направить силовой трансформатор в ТМХ для ремонтных работ	20.07.2023	21.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-96(1)-Д38(2)	791	21.07.2023	23.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-96(1)-Д38(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-96(1)-Д38(2) с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-96(1)-Д38(2).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д374	810	23.07.2023	23.07.2023	В результате увеличения нагрузок в период высокой температуры произошло внутреннее повреждение силового трансформатора Т-1 с выгором масла в ТП-Д374.	Повреждение силового трансформатора Т-1 ТП-Д374	Направить трансформатор в ТМХ для ремонтных работ.	23.07.2023	23.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д25-Д338	822	27.07.2023	22.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д25-Д338п произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д25-Д338п с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д25-Д338.	27.07.2023	27.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д66-Д320П	824	27.07.2023	27.07.2023	Во время ремонта кабельного участка Д320-оп.№3 на КВЛ-10кВ Д66-Д320П была некачественно выполнена намотка ультрафиолетовой ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№3, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№3 кабельного участка Д320-оп.№3 КВЛ-10кВ Д66-Д320П с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	27.07.2023	27.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-8-Д73/Д36	827	27.07.2023	28.07.2023	Во время ремонта кабельного участка Д73-оп.№1 на КВЛ-10кВ РП-8-Д73/Д36 была некачественно выполнена намотка ультрафиолетовой ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в РП-8, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в РП-8 на кабельном участке РП-8-оп.№1 КВЛ-10кВ РП-8-Д73/Д36 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	27.07.2023	27.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/КРН-Д18/Д330	832	28.07.2023	28.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №1-№2, что привело к обрыву провода фазы "С" на КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/КРН-Д20П/КРН-Д5П.	Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-№2 КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/КРН-Д20П/КРН-Д5П.	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д94-Д95/Д257/Д259/КРН-Д20П/КРН-Д5П и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	28.07.2023	28.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д314-Д400	831	28.07.2023	28.07.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №6-№7, что привело к обрыву проводов двух фаз на КВЛ-10 Д314-Д400.	Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №6-№7 КВЛ-10 Д314-Д400	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д314 - Д400 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	28.07.2023	28.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-6-Д221	853	04.08.2023	27.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-6-Д221 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-6-Д221 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-6-Д221.	04.08.2023	04.08.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-5-Д137	856	04.08.2023	05.08.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Д-5-Д137 была некачественно выполнена намотка ультрафиолетовой ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в яч.№137 ЗРУ-10кВ ПС 220 кВ Дагосмо, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в яч.№137 ЗРУ-10кВ ПС 220 кВ Дагосмо на КЛ-10кВ Д-5-Д137 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	04.08.2023	05.08.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д276П	898	04.08.2023	11.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д276П, ТП-Д276П на балансе Филиала АО «Путевик» Улице в г. Сочи	-	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д276П по нормальной схеме.	04.08.2023	04.08.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 КРН-Д2-КРН-Д3П/Д37	860	06.08.2023	06.08.2023	Во время ремонта кабельного участка КРН-Д2-оп.№1 на КВЛ-10кВ КРН-Д2-КРН-Д3П/Д37 была некачественно выполнена намотка ультрафиолетовой ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка КРН-Д2-оп.№1 КВЛ-10кВ КРН-Д2-КРН-Д3П/Д37 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, ПОЛТ».	06.08.2023	06.08.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364	899	06.08.2023	06.08.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №53-№54 на КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364.	Обрыв провода фазы "А" на КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364 в пролете опор №53-№54	Выполнить внеочередной ИТЭ осмотр КВЛ-10 Д179-Д196/Д178/Д209/Д228/Д380/Д271п/Д364 и согласно листкам осмотра составить технические мероприятия.	06.08.2023	06.08.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д220-Д393	876	07.08.2023	16.08.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Д220-Д393 была некачественно выполнена намотка изоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-Д220, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы и перерыве по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Д220 на КЛ-10кВ Д220-Д393 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	07.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д221	900	07.08.2023	12.09.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д221, ТП-Д221 на балансе ООО Компания "СибСтройИнвест".		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д221 по нормальной схеме.	07.08.2023	08.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Песок-ТТ-Д248	901	08.08.2023	08.08.2023	Из-за высоких температур окружающего воздуха и увеличения в связи с этим нагрузок в сети 0.4кВ, произошло повреждение изоляции провода СИП-2 3Х95+1х54,6 в РУ-10кВ ТП-Д400.	Повреждение изоляции провода СИП-2 3Х95+1х54,6 ВЛ-0.4 Песок ТП-Д248.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 Песок-ТТ-Д248 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	08.08.2023	08.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д168	902	08.08.2023	09.08.2023	Из-за высоких температур окружающего воздуха и увеличения нагрузок в сети 10/0.4кВ, произошло повреждение изоляции проводов СИП-2 4Х95 выводов ВЛ-0.4кВ от опоры №1 в дуге повреждение автоматов АВ-0.4кВ отходящих фидеров Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9, трансформаторов типа 0.4кВ и предохранителей ПР-10 Т-1 на высокой стороне трансформатора Т-1.	повреждение изоляции проводов СИП-2 4х95 выводов ВЛ-0.4кВ от опоры №1, и дуге повреждение автоматов АВ-0.4кВ отходящих фидеров Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9, трансформаторов типа 0.4кВ и предохранителей ПР-10 Т-1 на высокой стороне трансформатора Т-1.	Выполнить техническое обслуживание оборудования на РУ-10/0.4кВ ТП-Д168	08.08.2023	09.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РИ-55-Д1	889	09.08.2023	21.08.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ РИ-55-Д1 была некачественно выполнена намотка изоляционной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в РИ-55, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы и перерыве по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в РИ-55 на КЛ-10кВ РИ-55-Д1 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	09.08.2023	09.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-10-Д317	890	09.08.2023	08.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-10-Д317 произошло снижение изоляционных свойств, вследствие пробной пробы изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-10-Д317 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-10-Д317.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д81-Д335/Д211/Д24	903	09.08.2023	13.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д241, ТП-Д241 на СМП-603 Совет территориального областного самоуправления		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д241 по нормальной схеме.	09.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №1 ТП-Д390	904	10.08.2023	10.08.2023	Из-за высоких температур окружающего воздуха и увеличения в связи с этим нагрузок в сети 0.4кВ, произошло повреждение изоляции провода СИП-2 3-50+1х54,6 на ВЛ-0.4 Л-1 ТП-Д390 в пролете опор №2/2-№2,3.	Повреждение изоляции провода СИП-2 3Х50+1х54,6 ВЛ-0.4 Л-1 ТП-Д390 в пролете опор 2/2-2/3.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 Л-1 ТП-Д390 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	10.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д225П	905	12.08.2023	13.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д225П, ТП-Д225П на балансе Кадам С.Г.		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д225П по нормальной схеме.	12.08.2023	12.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д252	906	14.08.2023	14.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д252П, ТП-Д252П на балансе С/О "Черноморск"		После устранения повреждения и проведения абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д252П по нормальной схеме.	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д211-Д160	941	14.08.2023	19.08.2023	В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д160-Д211 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-Д211 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Д211 на КЛ-10кВ Д160-Д211 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д160-Д211.	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д218	8	15.08.2023	15.08.2023	Порывомне животного (кошки) в камеру трансформатора Т-1 ТП-Д218, перерыве на линиях Т-1.	Перерыве на линиях Т-1 в ТП-Д218. Разрушение корпусов трех высоковольтных предохранителей ПК-10 Т-1.	Выполнить уплотнение зазоров КЛ-10кВ в здании ТП-Д218	15.08.2023	15.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РИ-55-Д73	999	22.08.2023	08.09.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ РИ-55-Д73 была смонтирована соединительная муфта. При напике провода заземления с оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обедению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте напика провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РИ-55-Д73 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	22.08.2023	22.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д96	7	22.08.2023	22.08.2023	Из-за высоких температур окружающего воздуха и увеличения нагрузок в сети 10/0.4кВ выше номинала трансформатора от ТП-Д96, при перерывах предохранителя произошло дуговое перекрытие на верхних губках ПР-10 Т-1 на высокой стороне трансформатора Т-1.	Перегорание предохранителей трех фаз ПР-10 Т-1.	Выполнить техническое обслуживание оборудования ТП-Д96	22.08.2023	22.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д191-Д180	20	27.08.2023	29.08.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло разрушение изоляторов на опоре №9 фазы "В", что привело к замыканию на землю ВЛ-10 Д63-Д200/Д345П/Д34П	Разрушение штыревого изолятора на опоре №9 фазы "В" ВЛ-10 Д63-Д200/Д345П/Д34П	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д63-Д200/Д345П/Д34П и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	27.08.2023	27.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д90-Д148	28	28.08.2023	26.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д90-Д148 произошло снижение изоляционных свойств, послужившей пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д90-Д148 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д90-Д148.	28.08.2023	28.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д277П	68	29.08.2023	30.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д277П, ТП-Д277П на балансе ЗАО "Апориус Инвест".		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д277П по нормальной схеме.	29.08.2023	30.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д80	69	29.08.2023	29.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д80П1, ТП-Д80П1 на балансе ООО "Мелиоративная колония-21".		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д80П1 по нормальной схеме.	29.08.2023	29.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д342П	70	30.08.2023	30.08.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д342П, ТП-Д342П на балансе ООО "ЮССтройСервис"		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д342П по нормальной схеме.	30.08.2023	30.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РИ-31(2)-Д317п	83	03.09.2023	03.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра и атмосферных перенапряжений произошло отключение от МТЗ в ТП-Д317П В-10 Л-10. РИВ-успешно.	При прожогании грозного фидера из-за возникшего перенапряжения произошло дуговое перекрытие между проводами в пролете опор №5-№6, что привело к отключению в ТП-Д317П ВВ-10 Л-10.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 РИ-31 - Д317П и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Лoo-6 Д112КРН-Д430	86	03.09.2023	03.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра и атмосферных перенапряжений произошло отключение от МТЗ на ст 110/10кВ Лoo МВ-10 Лoo-6 РИВ-успешно.	При прожогании грозного фидера из-за возникшего перенапряжения произошло дуговое перекрытие между проводами в пролете опор №11-№12, что привело к отключению на ст 110/10 Лoo ВВ-10 Лoo-6.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Лoo-6 Д112КРН-Д430 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д56	84	03.09.2023	03.09.2023	Повреждение на абонентском ТП-Д56П1, ТП-Д56П1 на балансе ФГБУ "Главырбвод".		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д56П1 по нормальной схеме.	03.09.2023	03.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РИ-4 Д139/Д32/Д84	78	03.09.2023	08.09.2023	Повреждение на абонентском КЛ-10кВ КРН-Д30п-Д396п. Линия на балансе физического лица Березового В.П.		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению КЛ-10кВ КРН-Д30п-Д396п по нормальной схеме.	03.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д82-Д249	85	04.09.2023	04.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов в пролете опор №14-№15, разрушению изоляторов на опорах №14, №15, излому опоры №15, повреждению транс на опорах №14, №15 КВЛ-10 Д82-Д249/Д446.	Обрыв проводов в пролете опор №14-№15, излом ж/б опоры №15, повреждение транс на опорах №14, №15 и разрушение изоляторов на опорах №14, №15 КВЛ-10 Д82-Д249/Д446.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д82-Д249/Д446 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РИ-8-Д304	100	04.09.2023	13.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №18-№19, что привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 Д16п-Д345П	Слезы дугового перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №18-№19 КВЛ-10 Д16п - Д345П.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д16п - Д345 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-7-Д317	80	04.09.2023	09.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-7-Д317 произошло снижение изоляционных свойств, послужившей пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-7-Д317 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-7-Д317.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д177-Д406/Д316П/Д40П	82	04.09.2023	04.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №17-№18, что привело к обрыву проводов двух фаз "А" и "В" КВЛ-10 Д177-Д406/Д316П/КРН-Д40П.	Обрыв проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 КВЛ-10 Д177-Д406/Д316П/КРН-Д40П	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д177-Д406/Д316П/КРН-Д40П и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д216-Д217(2)	110	05.09.2023	14.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева в пролет опор №2-№3, стоявшего вне охранной зоны, что привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 Д216-Д217.	Слезы дугового перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №2-№3 КВЛ-10 Д216 - Д217.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д216-Д217 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	05.09.2023	05.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РИ-61(2)-Д13(2)	101	08.09.2023	14.09.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ РИ-61(2)-Д13(2) была смонтирована соединительная муфта. При напике провода заземления с оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обедению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте напика провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с межфазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ РИ-61(2)-Д13(2) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д314-Д400	111	09.09.2023	10.09.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева в пролет опор №7-№8, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов двух фаз на КВЛ-10 Д314-Д400.	Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №7-№8 КВЛ-10 Д314-Д400	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д314 - Д400 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д96-Д272/Д33/Д109/Д428/Д194	138	16.09.2023	16.09.2023	Падение несвоевременно вывешенного и вваренного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №27-№28, привело к обрыву проводов фазы "А" на КВЛ-10 Д53-Д96/Д272/Д194/Д109/Д428.	Обрыв проводов марки АС-50/8 фазы "А" в пролете опор №27-№28 КВЛ-10 Д53-Д96/Д272/Д194/Д109/Д428.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д96-Д53/Д272/Д194/Д109/Д428 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	16.09.2023	16.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д259	137	18.09.2023	18.09.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие нарушения структуры материала, произошло разрушение фарфоровых тяги ТР-10 Т-1, что привело к дуговому перекрытию между фазами на ТР-10 Т-1 ТП-Д259.	Разрушение фарфоровых тяг ТР-10 Т-1 ТП-Д259	Выполнить ремонт оборудования РУ-10кВ ТП-Д259.	18.09.2023	18.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д142-Д399а	158	27.09.2023	05.10.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Д142-Д399а была смонтирована соединительная муфта. При напике провода заземления с оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обедению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте напика провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д142-Д399а с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	27.09.2023	27.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д96-Д272/Д33/Д109/Д428/Д194	157	28.09.2023	28.09.2023	Падение несвоевременно вывешенного и вваренного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №3-№4, привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 Д53-Д96/Д272/Д194/Д109/Д428.	Слезы дугового перекрытия на проводах в пролете опор №3-№4 на КВЛ-10 Д53-Д96/Д272/Д194/Д109/Д428	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д96-Д53/Д272/Д194/Д109/Д428 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	28.09.2023	28.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д53-Д97	159	29.09.2023	02.10.2023	Падение несвоевременно вывешенного и вваренного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №1№2, привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 Д53-Д97	Слезы дугового перекрытия на проводах в пролете опор №1№2 на КВЛ-10 Д53-Д97.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д53-Д97 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	29.09.2023	29.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 ТР194-Д75	172	29.09.2023	05.10.2023	Падение несвоевременно вывешенного и вваренного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №1№2, привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 ТР194-Д75.	Слезы дугового перекрытия на проводах в пролете опор №1№2 на КВЛ-10 ТР194-Д75.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 ТР194-Д75 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	29.09.2023	29.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д197-Д93	171	29.09.2023	30.09.2023	Падение несвоевременно вывешенного и вваренного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №7№8, привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 Д93-Д197	Слезы дугового перекрытия на проводах в пролете опор №7№8 на КВЛ-10 Д93-Д197	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д93-Д197 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	29.09.2023	29.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дагестанский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д304-Д189	156	02.10.2023	02.10.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №1-№2, что привело к трехфазному замыканию на ВЛ-10 Д189-Д304П.	Слезы дугового перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ-10 Д189 - Д304П.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д189-Д304П и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	02.10.2023	02.10.2023

Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-37-Д258	202	05.10.2023	08.11.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП-37-0н.М1 КВЛ-10кВ РП-37-Д258 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке РП-37-0н.М1 КВЛ-10кВ РП-37-Д258 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка РП-37-0н.М1 на КВЛ-10кВ РП-37-Д258.	05.10.2023	05.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д141-Д293	208	07.10.2023	10.10.2023	Падение несвоевременно выявленного и вырубленного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №2-М3, привело к трехфазному замыканию на КВЛ-10 Д141-Д293И	Слезы дугового перекрытия на проводах в пролете опр №2-М3 на КВЛ-10 Д141-Д293И	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д141-Д293И и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	07.10.2023	07.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д49-Д10/Д236/Д247П/Д370	209	09.10.2023	09.10.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №8-М9, что привело к излому опор №8, повреждению траверсы и разрушению изоляторов на опоре №8 на КВЛ-10 Д49-Д10/Д236/Д247П/Д370	Излом опор №8, М9, повреждению траверсы и разрушению изоляторов на опоре №8 КВЛ-10 Д49-Д10/Д236/Д247П/Д370	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д49-Д10/Д236/Д247П/Д370 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	09.10.2023	09.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 ТР194-Д75	206	09.10.2023	-	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №1-М6, что привело к обрыву проводов в пролете опр №1-М6, излому опор №1, №2, №3, №4, №5, №9, повреждению траверсы и разрушению изоляторов на опоре №1-М9 на КВЛ-10 ТР194-Д75.	Излом опор №1, 2, 3, 4, 5, 9, повреждению траверсы и разрушению изоляторов на опоре №1-М6, обрыв проводов в пролете опр №1-М9КВЛ-10 ТР194-Д75	Выполнить аварийный ремонт КВЛ-10 ТР194-Д75 с привлечением подрядных организаций.	09.10.2023	09.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д189-Д190	210	09.10.2023	10.10.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №8-М9, что привело к трехфазному замыканию на ВЛ-10 Д189-Д190	Слезы дугового перекрытия на проводах в пролете опр №8-М9 на ВЛ-10 Д189-Д190	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д189-Д190 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	09.10.2023	10.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-46-Д70/Д159/Д348П	207	11.10.2023	11.10.2023	Падение несвоевременно выявленного и вырубленного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №2/6№27, привело к обрыву проводов трех фаз на КВЛ-10 ТР146-Д70/Д159/Д348П/КРН-Д48.	Обрыв проводов трех фаз в пролете опр №26-№27 КВЛ-10 ТР146-Д70/Д159/Д348П/КРН-Д48.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 ТР146-Д70/Д159/Д348П/КРН-Д48 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	11.10.2023	11.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д396П1	240	20.10.2023	30.10.2023	В результате повреждения в абонентском ТП-Д396П1 (находится на балансе Березового В.Т), что привело к отключению по защите ВЛ-10 Ян-3.	В результате повреждения в абонентском ТП-Д396П1 (находится на балансе Березового В.Т), что привело к отключению по защите ВЛ-10 Ян-3.	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д396П1 по нормальной схеме	20.10.2023	20.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-61(1)-Д13(1)	236	25.10.2023	03.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-61(1)-Д13(1) с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП-61(1)-Д13(1) с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП-61(1)-Д13(1).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д89-Д235И/Д296/Д389	239	28.10.2023	02.11.2023	Во время ремонта кабельного участка Д235И-0н.М1 на КВЛ-10кВ Д89-Д235И/Д296/Д389 была обнаружена наличие разрывов изоляции улитчатой ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва ленты между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытия по поверхности фаз на обложку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Д235-0н.М1 КВЛ-10кВ Д89-Д235И/Д296/Д389 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электроинженерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛЛ, РОЛТ.»	28.10.2023	28.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д-9-Д218 А	270	04.11.2023	17.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-9-Д218 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д-9-Д218 А с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д-9-Д218 А.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д217-Д272	312	09.11.2023	13.11.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №20-М21, что привело к обрыву проводов в пролете опр №20-М22 на КВЛ-10 Д217-Д272.	Обрыв проводов в пролете опр №20-М22 КВЛ-10 Д217-Д272.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д217-Д272 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д108-Д154	294	12.11.2023	-	Повреждение на абонентском кабельном участке Д423-0н. на КВЛ-10кВ Д108-Д154/Д423И/Д455. Линия на балансе Физического лица Зайцев В.А.	-	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность к включению кабельный участок Д423-0н. на КВЛ-10кВ Д108-Д154/Д423И/Д455 по нормальной схеме.	12.11.2023	12.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП1-8-Д73/Д36	297	12.11.2023	18.11.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП1-8-0н.М1 на КВЛ-10кВ РП1-Д73/Д36 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке РП1-8-0н.М1 КВЛ-10кВ РП1-Д73/Д36 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка РП1-8-0н.М1 на КВЛ-10кВ РП1-Д73/Д36.	12.11.2023	12.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д118-Д116/Д239/Д254П	322	12.11.2023	12.11.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №5, что привело к обрыву проводов трех фаз на ВЛ-10 Д118-Д116/Д239/Д254П.	Обрыв проводов трех фаз в пролете опр №4-№5 ВЛ-10 Д118-Д116/Д239/Д254П.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д118-Д116/Д239/Д254П и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	12.11.2023	12.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ТП	0.38	ТП-Д151	319	16.11.2023	16.11.2023	Проникновение атмосферных осадков и подпитки уровней река привело к подтоплению РУ-0.4кВ ТП-Д151.	Загрязнение посторонними предметами. Без повреждения оборудования.	Выполнить техническое обслуживание РУ-0.4кВ ТП-Д151.	16.11.2023	16.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д78(1)-КРН-Д1КРН-Д2/Д92	313	16.11.2023	16.11.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №21-М22, что привело к отключению в ПС-Р5 МВ-10 Д.	Электродуговое перекрытие проводов трех фаз в пролете опр №21-М22 КВЛ-10 Д78(1)-КРН-Д1КРН-Д2/Д92.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д78(1)-КРН-Д1КРН-Д2/Д92 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	16.11.2023	16.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 КРН-Д12-Д279П/КРН-Д1КРН1	320	16.11.2023	17.11.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №2-М36, что привело к обрыву проводов в пролете опр №2-М36, разрушению изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опорах №34, №33 ВЛ-10 КРН-Д12-Д279П/КРН-Д1КРН1	Обрыв проводов в пролете опр №2-М36, разрушение изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опорах №34 №34 ВЛ-10 КРН-Д12-Д279П/КРН-Д1КРН1	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 КРН-Д12-Д279П/КРН-Д1КРН1 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	16.11.2023	16.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д112-Д118/Д274/Д386	323	16.11.2023	16.11.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №11-М12 КВЛ-10 Д112-Д118/Д386/Д274/Д420, что привело к отключению на ПС 110/10 Лео МВ-10 Лео-6.	Электродуговое перекрытие проводов трех фаз в пролете опр №11-М12 КВЛ-10 Д112-Д118/Д386/Д274/Д420.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д112-Д118/Д386/Д274/Д420 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	16.11.2023	16.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 КРН-Д6П1-Д306П1	321	16.11.2023	16.11.2023	Повреждение на абонентской ВЛ-10 КРН-Д6П1-Д306П1. (Владельцем ООО "Лазурный берег")	-	После устранения повреждения обеспечить готовность к включению ВЛ-10 КРН-Д6П1-Д306П1 по нормальной схеме.	16.11.2023	16.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Д187	382	21.11.2023	21.11.2023	Проникновение животного (грака) в камеру трансформатора Т-1 ТП-Д187, перекрытия на шинах Т-1.	Перекрытие на шинах Т-1 в ТП-Д187. Разрушение корпусов трех высоковольтных предохранителей ПК-10 Т-1.	Выполнить утилизацию заводов в камеру трансформатора Т-1 ТП-Д187	21.11.2023	21.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д90-Д148	334	22.11.2023	20.01.2024	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д90-Д148 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Д90-Д148 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д90-Д148.	22.11.2023	22.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д249-Д216	352	25.11.2023	14.12.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка Д249-0н.М1 КВЛ-10 Д249-Д216 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке Д249-0н.М1 КВЛ-10 Д249-Д216 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка Д249-0н.М1 на КВЛ-10 Д249-Д216.	25.11.2023	25.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д82-Д249/Д446	387	25.11.2023	25.11.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №9-М10, что привело к отключению в пс. Дягосское-239 110/10 В-10 Д-2.	Электродуговое перекрытие проводов трех фаз в пролете опр №9-М10 КВЛ-10 Д82-Д249/Д446.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д82-Д249/Д446 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	25.11.2023	25.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д141-Д293	377	26.11.2023	-	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №1-М6, что привело к обрыву проводов в пролете опр №1-М6 на КВЛ-10 Д141-Д293И	Излом опор №1, 2, повреждению траверсы и разрушению изоляторов на опоре №1-М6, обрыв проводов в пролете опр №1-М6 КВЛ-10 Д141-Д293И	Выполнить аварийный ремонт КВЛ-10 Д141-Д293И с привлечением подрядных организаций	26.11.2023	26.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д195-Д450	403	26.11.2023	11.01.2024	1.Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №1-М62, что привело к излому опоры №1 и обрыву проводов фазы А, В и С в пролете опр №1-М62 на КВЛ-10 Д26П1-Д360П1	1. Излом анкеров опор №1, повреждению траверсы, усадка подпора на опоры №1 и разрушение изоляторов на опоре №1, М2, обрыв проводов фазы А, В и С в пролете опр №1-М62 КВЛ-10 Д26П1-Д360П1	1. Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д26П1-Д360П1 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	26.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д136-318/Д283	403	26.11.2023	29.11.2023	2.Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролет опр №3-М4, что привело к излому опоры №16 и обрыву проводов в пролетах 4-28 на ВЛ-0.4 Пасекок ТП-Д54.	2. Обрыв проводов фазы А, В и С в пролете опр №1-М65 КВЛ-10 РП37-Д258	2. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д136-318/Д283 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	26.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д199-Д250/Д278	403	26.11.2023	29.11.2023	3.Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы А, В и С в пролете опр №4-М5 КВЛ-10 Д14-Д40, что привело к отключению на пс Лео МВ-10 Лео-15.	3. Электродуговое перекрытие проводов фазы А на землю в пролете опр №2-М13 КВЛ-10 Д47-Д48/Д89.	3. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д199-Д250/Д278 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	26.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д93-Д48	403	26.11.2023	29.11.2023	4.Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы А в пролете опр №12-М13 КВЛ-10 Д47-Д48/Д89, что привело к однопольному замыканию в РП-37.	4. Электродуговое перекрытие проводов фазы А, В и С в пролете опр №4-М5 КВЛ-10 Д14-Д40.	4. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д93-Д48 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	26.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д164-Д66/Д67	403	26.11.2023	29.11.2023	5.Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы А, В и С в пролете опр №18-М19 КВЛ-10 Д161-Д345П1, что привело к отключению в ТРП-8 В-10 Д304.	5. Электродуговое перекрытие проводов фазы А, В и С в пролете опр №18-М19 КВЛ-10 Д161-Д345П1.	5. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д164-Д66/Д67 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	26.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Пасекок ТП-Д54	409	29.11.2023	29.11.2023	1) В следствии шквальных порывов ветра и обильных осадков, прошедших 26-27.11.2023 года произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ), что привело к излому опоры №23 и обрыву проводов в пролетах 3-5-39 на ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д136.	1. Излом опоры №6, повреждению траверсы и разрушению изоляторов на опоре №24 ВЛ-10 Д64-Д66/Д67.	1. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д136-318/Д283 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	29.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д57	409	29.11.2023	29.11.2023	2) В следствии шквальных порывов ветра и обильных осадков, прошедших 26-27.11.2023 года произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ), что привело к излому опоры №16 и обрыву проводов в пролетах 4-28 на ВЛ-0.4 Пасекок ТП-Д54.	2. Электродуговое перекрытие проводов фазы А, В и С в пролете опр №10-М11 ВЛ-10 Д179-КРН-Д12	2. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д136-318/Д283 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	29.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д388	409	29.11.2023	29.11.2023	3) В следствии шквальных порывов ветра и обильных осадков, прошедших 26-27.11.2023 года произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ), что привело к излому опоры №11 на ВЛ-0.4 Молодежная-2 ТП-Д76.	3. Электродуговое перекрытие проводов фазы А, В и С в пролете опр №18-М19 КВЛ-10 Д161-Д345П1.	3. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д57 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	29.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д136	409	29.11.2023	29.11.2023	4) В следствии шквальных порывов ветра и обильных осадков, прошедших 26-27.11.2023 года произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ), что привело к излому опоры №9/3, №9/4, №9/5 и обрыву проводов в пролетах опр №9/3-№9/5 на ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д115.	4. Излом опоры №24, повреждению траверсы и разрушение изоляторов на опоре №24 ВЛ-10 Д64-Д66/Д67.	4. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д136 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	29.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д388	409	29.11.2023	29.11.2023	5) В следствии шквальных порывов ветра и обильных осадков, прошедших 26-27.11.2023 года произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ), что привело к излому опоры №9 на ВЛ-0.4 Пасекок ТП-Д57.	5. Электродуговое перекрытие проводов фазы А, В и С в пролете опр №10-М11 ВЛ-10 Д179-КРН-Д12	5. Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д388 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	29.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д388	409	29.11.2023	29.11.2023	6) В следствии шквальных порывов ветра и обильных осадков, прошедших 26-27.11.2023 года произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ), что привело к излому опоры №9 на ВЛ-0.4 Пасекок ТП-Д57.	6) Излом опоры №24 и обрыв проводов в пролетах 24-25 ВЛ-0.4 ВЛ-0.4 Росельфит ТП-Д388.	6) Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 В.Пасекок ТП-Д388 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	29.11.2023	29.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д25-Д338	399	05.12.2023	14.12.2023	Во время ремонта КЛ-10кВ Д25-Д338 была смонтирована соединительная муфта. При плавке заземления в обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на ленте соединительной муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Д25-Д338 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электроинженерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛЛ, РОЛТ.»	05.12.2023	05.12.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дягосский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д173-Д81	420	09.12.2023	16.12.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка оп.№1-СМ на КВЛ-10кВ Д173-Д45П1 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка оп.№1-СМ на КВЛ-10кВ Д173-Д45П1 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка оп.№1-СМ на КВЛ-10кВ Д173-Д45П1.	-	

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д230-Д83	493	18.12.2023	19.12.2023	Падение несвоевременно выявленного и вырубленного сухого дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №88-№99, привело к обрыву проводов фазы "В" на КВЛ-10 Д230-Д83	Обрыв провода марки СИП3 1х70 фазы "В" в пролете опор №88-№99 КВЛ-10 Д230-Д83	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д230 - Д83 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д216-Д217(2)	447	19.12.2023	-	Во время ремонта кабельного участка на оп.№3-оп.№4 на КВЛ-10ВЛ Д216-Д217(2) была неаккуратно выполнена намотка защитной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№3, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытию по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№3 кабельного участка на оп.№3-оп.№4 КВЛ-10ВЛ Д216-Д217(2) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, РОЛ, РОЛТ.»	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Д185-Д186	448	21.12.2023	25.12.2023	Во время ремонта КЛ-10ВЛ Д185 - Д186 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провод заземления в оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провод заземления, что привело к пробой изоляции на шпильке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10ВЛ Д185 - Д186 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, РОЛ, РОЛТ.»	21.12.2023	21.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Посевы ТП-Д76	494	23.12.2023	23.12.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву провода в пролетах опор №15-№16 ВЛ-0.4 Совако ТП-Д76.	обрыв провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-0.4 Совако ТП-Д76	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 Совако ТП-Д76 и согласно листок осмотра составить технические	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д54-Д238	495	24.12.2023	25.12.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №5-№6, что привело к обрыву проводов в пролете опор №5-№6 и разрушению изоляторов на опоре №5 фаз "А" и "В", и опора №6 фаз "А"	обрыв проводов трех фаз в пролете опор №5-№6, разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №5 а фаз "А" на опоре №6 КВЛ-10 Д54-Д238/Д460	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 Д54-Д238/Д460 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Д69-Д231/Д296/Д389	496	24.12.2023	-	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №22-№25, что привело к обрыву проводов в пролете опор №22-№25, изолму промонтажной опор №24 и изолму подвеса трех стоечной опоры №22, разрушению изоляторов на опорах №23, №24 КВЛ-10 Г-9-КРН-Д301_Д60/Д235И1.	обрыв проводов в пролете опор №22-№25, изолму промонтажной опор №24, изолму подвеса трех стоечной опоры №22, разрушению изоляторов на опорах №23, №24 на КВЛ-10 Г-9-КРН-Д301_Д60/Д235И1.	Выполнить аварийный ремонт КВЛ-10 Г-9-КРН-Д301/Д60/Д235И1 с привлечением подрядных организаций.	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП1-8/Д139/Д32/Д84	497	24.12.2023	24.12.2023	В результате повреждения в абонентском ТП-Д396И1 (находится на балансе Боровой В.Т.), что привело к отключению по защите в РП-8 фидера В-10 Д139	Падение поврежденная в абонентском ТП-Д396И1 (находится на балансе Боровой В.Т.), что привело к отключению по защите в РП-8 фидера В-10 Д139	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом, обеспечить готовность к включению ТП-Д396И1 по нормальной схеме	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Д63-Д200/Д354/Д345	498	24.12.2023	25.12.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №14-№15, что привело к отключению на по Якорная Щель (находящаяся в 110/10 МВ-10 ШЩ)	Электродуговое перекрытие проводов трех фаз в пролете опор №14-№15, разрушение изолятора фаз "А" на опоре №15 ВЛ-10 Д63-Д200/Д354И1/Д345И1.	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 Д63-Д200/Д354И1/Д345И1 согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	24.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Песчаный ТП-Д75	499	25.12.2023	25.12.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к изолму деревянной опоры №20 ВЛ-0.4 Песчаный ТП-Д75	изолм опоры №20 ВЛ-0.4 Песчаный ТП-Д75	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 Песчаный ТП-Д75 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Заречная ТП-Д64	500	25.12.2023	25.12.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева, стоявшего вне охранной зоны, что привело к обрыву провода в пролетах опор №9-№10 и изолму деревянной опоры №9 ВЛ-0.4 Заречная ТП-Д64.	обрыв провода в пролете опор №9-№10 и изолму опоры № ВЛ-0.4 Заречная ТП-Д64	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4 Заречная ТП-Д64 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП1-8-Д73/Д36	501	25.12.2023	26.12.2023	Из-за шквальных порывов ветра произошло падение сломанной ветки дерева (стоявшего вне охранной зоны ВЛ) в пролете опор №22-№23, что привело к обрыву проводов трех фаз в пролете опор №20-№24, разрушению изоляторов на опорах №21, №22, №23, отруб металлического трансфера на опоре №22 на КВЛ-10 ТРП8-Д73/Д36-Д400.	Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №20-№25, разрушение изоляторов на опорах №21, №22, №23, отруб трансера на опоре №22 КВЛ-10 ТРП8-Д73/Д36	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 ТРП8 - Д73/Д36 и согласно листок осмотра составить технические мероприятия	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	РП	10 (10.5)	ТРП-88П1	514	29.12.2023	29.12.2023	Повреждение на абонентской КЛ-10ВЛ РП-46(2)-РП-88П(2). Линия на балансе юридического лица ООО "Юрводамол".	Повреждение на абонентской КЛ-10ВЛ РП-46(2)-РП-88П(2). Линия на балансе юридического лица ООО "Юрводамол".	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10ВЛ РП-46(2)-РП-88П(2) по нормальной схеме	29.12.2023	29.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Дагестанский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10ВЛ Д1-Д2	517	31.12.2023	06.01.2024	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10ВЛ Д1-Д2 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однократным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВЛ Д1-Д2 с однократным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппезноевое высковольтное испытание КЛ-10ВЛ Д1-Д2.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Каменка	96	30.01.2023	30.01.2023	По причине повреждения на потребителской линии ПТ-К527н (Коловиз В.Т.) произошло отключение ВВ-10 км-5 на ПС 110 в/в Каменка	Отправить письмо Коловиз В.Т. о своевременном обслуживании ВЛ в сторону ТП-К527н.	Отправить письмо Коловиз В.Т. о своевременном обслуживании ВЛ в сторону ТП-К527н.	30.01.2023	30.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Кешпа	70	30.01.2023	30.01.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка Ки-2-оп.№1 на КВЛ-10ВЛ Ки-2-К12н/КРН-80н произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке Ки-2-оп.№1 КВЛ-10ВЛ Ки-2-К12н/КРН-80н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппезноевое высковольтное испытание кабельного участка Ки-2-оп.№1 на КВЛ-10ВЛ Ки-2-К12н/КРН-80н.	30.01.2023	30.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Кешпа	162	13.02.2023	13.02.2023	В следствии падения ветки на провода ВЛ 10 К363н-К365 в пролетах опор 18-19, произошло перекрытие фаз "В" и "С", что привело к отключению МВ-10-КШ2 на ПС "Кешпа".	Электродуговое перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 18-19 ВЛ 10 К363н-К365 в результате падения ветки	Выполнить ремонтку ДКР охранной зоны ВЛ 10 К363н-К365 в пролетах опор 18-19	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ки-2-К12н/КРН-80П	223	19.02.2023	19.02.2023	По причине повреждения в потребителской ТП-К527н Черноморье произошло отключение ВВ-10 Ки-2 на ПС Кешпа.	По причине повреждения в потребителской ТП-К527н Черноморье произошло отключение ВВ-10 Ки-2 на ПС Кешпа.	Отправить письмо УПР/ОР Черноморье о своевременном обслуживании ТП-К527н	19.02.2023	19.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 км-8 - КРН-К4 8/46н/К47н/К48н/К49н/К40н/К46н	224	22.02.2023	22.02.2023	По причине повреждения в потребителской ТП-К459н СНТ Автоинвест произошло отключение ВВ-10 км-8 на ПС Каменка.	По причине повреждения в потребителской ТП-К459н СНТ Автоинвест произошло отключение ВВ-10 км-8 на ПС Каменка.	Отправить письмо СНТ Автоинвест о своевременном обслуживании ТП-К459н	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ки-2-К12н/КРН-80П	284	10.03.2023	10.03.2023	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 28-29, вызвало перекрытие фаз А и В, а также обрыв провода фазы С.	Обрыв провода фазы С в пролете 28-29, замыкание фаз А и В	Прогнети внеочередной осмотр КВЛ 10 К363н-К365 на наличие ветровых угрожающих падений.	10.03.2023	10.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1)	278	15.03.2023	-	В результате длительных дождей произошла подкачка грунта на склоне, что привело к нарушению изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВЛ РП-142-1 - К331-1, КЛ-10ВЛ РП-142-1 - К308-1, КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2) и последующим замыканием на землю, и на КЛ-10ВЛ РП-142-2 - К331-2 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВЛ РП-142-1 - К331-1, КЛ-10ВЛ РП-142-1 - К308-1, КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2) и последующим замыканием на землю, и на КЛ-10ВЛ РП-142-2 - К331-2 с межфазным замыканием.	Выполнить вынос КЛ-10ВЛ РП-142(1) - К331(1), КЛ-10ВЛ РП-142(1) - К308(1), КЛ-10ВЛ РП-142(2) - К331(2) и КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2) в зоны подкачки грунта, в целях исключения повреждения линии в будущих периодах.	15.03.2023	15.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 М3/7-РП-142-1 (Б)	289	19.03.2023	-	В результате ранее прошедших длительных дождей и интенсивного таяния снега произошла подкачка грунта на склоне, что привело к нарушению изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВЛ М3-7-РП-142(1)Б последующим замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10ВЛ М3-7-РП-142(1)Б последующим замыканием на землю.	Выполнить вынос КЛ-10ВЛ М3-7-РП-142(1)Б из зоны подкачки грунта, в целях исключения повреждения линии в будущих периодах.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 М10/2-РП-143-2 (Б)	304	28.03.2023	02.04.2023	В результате ранее прошедших длительных дождей и интенсивного таяния снега произошла подкачка грунта на склоне, что привело к нарушению целостности соединительной муфты на КЛ-10ВЛ М3-10(2)-РП-143(2) (Б) с однократным замыканием на землю.	Разрыв соединительной муфты на КЛ-10ВЛ М3-10(2)-РП-143(2) (А) последующим замыканием на землю.	Выполнить вынос КЛ-10ВЛ М3-10(2)-РП-143(2) (А) из зоны подкачки грунта, в целях исключения повреждения линии в будущих периодах.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 К11П-К364И1/К12/К36И1/К36И2	403	23.04.2023	23.04.2023	Во время прокладки кабельного участка К12-оп.№1 на КВЛ-10ВЛ К11П-К364И1/К12/К36И1/К36И2 была неаккуратно выполнена намотка защитной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытию по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка К12-оп.№1 КВЛ-10ВЛ К11П-К364И1/К12/К36И1/К36И2 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, РОЛ, РОЛТ.»	23.04.2023	23.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Каменка	468	08.05.2023	08.05.2023	По причине повреждения в потребителской ТП-К541н Райский уголок произошло отключение ВВ-10 км-5 на ПС Каменка.	Отправить письмо в Райский уголок о своевременном обслуживании ТП-К541н	Отправить письмо в Райский уголок о своевременном обслуживании ТП-К541н	08.05.2023	08.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К22-КРН-К52П	661	06.07.2023	08.07.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом юридическим лицом ООО "МПТС" с охранной зоной КЛ-10ВЛ К22-КРН-К52П без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с однократным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом юридическим лицом ООО "МПТС" с охранной зоной КЛ-10ВЛ К22-КРН-К52П произошло механическое повреждение кабельной линии с однократным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К49-КРН-К49	684	06.07.2023	07.07.2023	Во время прокладки КЛ-10ВЛ К49-КРН-К49 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провод заземления в оболочке кабель подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провод заземления, что привело к пробой изоляции на шпильке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10ВЛ К49-КРН-К49 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТИ, КВТИ, КНТИ, РОЛ, РОЛТ.»	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ки-2-К12П/КРН-80П	789	11.07.2023	11.07.2023	В результате ветровых нагрузок упало дерево на опору 11, вызвало перекрытие фаз А и В.	В результате падения дерева электродуговое перекрытие фаз А и В на опоре №11	Прогнети внеочередной осмотр КВЛ 10 Ки-2-К12н/КРН-80П на наличие ветровых угрожающих падений.	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-172(2)-КРН-К47	878	07.08.2023	11.08.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ ТРП-172(2)-КРН-К47 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с однократным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ ТРП-172(2)-КРН-К47 произошло механическое повреждение кабельной линии с однократным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	07.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ТРП-103(1)-К29(1)	919	09.08.2023	21.08.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом не установленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ ТРП-103(1)-К29(1) произошло механическое повреждение кабельной линии с однократным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ ТРП-103(1)-К29(1) произошло механическое повреждение кабельной линии с однократным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К83(1)-К9М(1)	931	14.08.2023	15.08.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10 ВВ К83-К9М без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с межфазным замыканием.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10 ВВ К83-К9М произошло механическое повреждение кабельной линии с межфазным замыканием.	Провести через средства массовой информации пропаганду с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	14.08.2023	15.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К27(1)-К17П(2)	923	14.08.2023	15.08.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ К27(1)-К17П(2) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с однократным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ К27(1)-К17П(2) произошло механическое повреждение кабельной линии с межфазным замыканием.	Провести через средства массовой информации пропаганду с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ТРП-172(2)-К29(1)	943	15.08.2023	26.08.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ ТРП-172(2)-К29(1) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с однократным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, неустановленным лицом в охранной зоне КЛ-10ВЛ ТРП-172(2)-К29(1) произошло механическое повреждение кабельной линии с однократным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным решением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 К595-К588н	99	23.08.2023	23.08.2023	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 12-13 в следствии чего произошло падение опоры№13, обрыв проводов фаз А,В,С.	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 12-13 в следствии чего произошло падение опоры№13, обрыв проводов фаз А,В,С.	Прогнети внеочередной осмотр ВЛ10 К595-588н на наличие ветровых угрожающих падений. Срок выполнения:23.09.2023 г.	23.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 К595-К588н	122	04.09.2023	04.09.2023	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 7-8 в следствии чего произошло падение опоры№8.	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 7-8 в следствии чего произошло падение опоры№8, обрыв проводов фаз А,В,С.	Прогнети внеочередной осмотр ВЛ10 К595-588н на наличие ветровых угрожающих падений.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 К595-К588н	121	05.09.2023	05.09.2023	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 7-8 в следствии чего произошло падение опоры№8.	В результате ветровых нагрузок упало дерево в пролете опор 7-8 в следствии чего произошло падение опоры№8, обрыв проводов фаз А,В,С.	Прогнети внеочередной осмотр ВЛ10 К595-588н на наличие ветровых угрожающих падений.	05.09.2023	05.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Краснодарский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 км-5 - К560/К590/К542/К557н	235	19.10.2023	19.10.2023	По причине повреждения в потребителской ТП-К554н СНТ Анаптор произошло отключение ВВ-10 км-5 на ПС Каменка.	По причине повреждения в потребителской ТП-К554н СНТ Анаптор произошло отключение ВВ-10 км-5 на ПС Каменка.	Отправить письмо СНТ Анаптор о своевременном обслуживании ТП-К554н	19.10.2023	19.10.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Красногвардейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К27(2)-К961	234	25.10.2023	28.10.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ К27(2)-К961 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка пружинающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ К27(2)-К961 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛТ, ПОЛТ».				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Красногвардейский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ТРП-172(1)-К64	324	18.11.2023	23.11.2023	При прокладке КЛ-10кВ ТРП-172(1)-К64 скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло проваливание обочины кабеля в месте, что в дальнейшем повлекло за собой проваливание впади подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижение электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ ТРП-172(1)-К64 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛТ, ПОЛТ».				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Красногвардейский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Каменка	384	28.11.2023	28.11.2023	По причине повреждения в потребительской ТП-К533а УПРДОР Черноморье произошло отключение ВВ-10кВ-5 на ПС Каменка.		Отправить письмо УПРДОР Черноморье о своевременном обслуживании ТП-К533а	28.11.2023	28.11.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Красногвардейский РЭС	ТРП	10 (10.5)	ТРП-185 (РП совмещенное с ТП-100,4кВ 185)	385	03.12.2023	03.12.2023	По причине повреждения в потребительской ТП-К59н произошло отключение ВВ-10кВ в ТРП-185.		Отправить письмо Гражданину Байровому о своевременном обслуживании ТП-К59н	03.12.2023	03.12.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J20-П179	3	06.01.2023	12.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J20-П179 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 кВ J20-П179.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J20-П179.				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J169-Л293	4	07.01.2023	10.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J169-Л293н произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ J169-Л293н.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J169-Л293н.				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 Посеок ТП-326	5	07.01.2023	07.01.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, произошло проседания грунта и падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 Посеок от ТП-326, в результате чего сорвало изоляторы, на опоре № 2, что привело к отключению ВЛ-0,4 Посеок от ТП-326.	Срыв изоляторов ф. "А" "В" "С", на опоре № 2.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Посеок от ТП-326 с оформлением листа осмотра, для выявления улик мест после стихии.	07.01.2023	07.01.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 J226-185/J211/164	6	08.01.2023	08.01.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, произошло проседания грунта и падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ J85-Л226н/J164н/J211н, в результате чего сорвало изоляторы, на опоре № 28, что привело к повальному сгибанию «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110/10 кВ Марги тяговая (РЖД).	Срыв изолятора ф. "С", на опоре № 28.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J85-Л226н/J164н/J211н с оформлением листа осмотра, для выявления улик мест после стихии.	08.01.2023	08.01.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Мг-1-Л247	38	08.01.2023	08.01.2023	В результате эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции ОПН-10 ф. "А" в ячейке ТН-10 ЗСШ (собственник ОАО «РЖД» - Северо-Кавказский филиал) с последующим однофазным замыканием на землю.		Персоналу ОАО «РЖД» обеспечить готовность включения фидера В-10-Мг-1, на ПС110/10 Марги тяговая после ремонта.	08.01.2023	08.01.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 М4-0-157	49	08.01.2023	08.01.2023	В результате эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции ОПН-10 ф. "А" в ячейке ТН-10 ЗСШ (собственник ОАО «РЖД» - Северо-Кавказский филиал) с последующим однофазным замыканием на землю.		Персоналу ОАО «РЖД» обеспечить готовность включения фидера В-10-Мг-1, на ПС110/10 Марги тяговая после ремонта.	08.01.2023	08.01.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J14-Л148	37	16.01.2023	22.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J14-Л148 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ J14-Л148.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J14-Л148.				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J295-Л165	66	26.01.2023	29.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J165-Л295 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ J165-Л295.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J165-Л295.	26.01.2023	26.01.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J51-Л71	69	27.01.2023	03.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J51-Л71 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ J51-Л71.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J51-Л71.				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J42-Л362	85	03.02.2023	28.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J42-Л362 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ J42-Л362.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J42-Л362.				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Л42	84	03.02.2023	03.02.2023	В результате падения сухого дерева (стоящего вне охранной зоны ВЛ) на ВЛ-10кВ J42-Л211н произошло обрыв проводов в протект опор №3-5, что привело к отключению МВ-10 ВЛ J211н в ТП-Л42.	Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в протектах опор №3-5 ВЛ-10 кВ J42-Л211н, что привело к отключению МВ-10 ВЛ J211н в ТП-Л42.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ J42-Л211н с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	03.02.2023	03.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Вк6-Л163	82	05.02.2023	08.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Вк6-Л163 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Вк6-Л163.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Вк6-Л163.	05.02.2023	05.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Вк8-Л89	83	05.02.2023	10.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Вк8-Л89 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ Вк8-Л89.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфты произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Вк8-Л89.	05.02.2023	05.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 J85-Л178/J257н/281	97	07.02.2023	08.02.2023	В результате стихийных явлений в виде порывистого ветра 20-25 м/с, снега с дождем, произошло падение деревьев, что привело к полному обрыву №28-33, обрыву провода фаз "А", "В", "С" в протект опор №28-33 на ВЛ-10 кВ J85-Л178/J257н/281н, что привело к перегоранию ПК-10 на ВЛ-10 кВ J184 в ТП-Л251н.	Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в протектах опор №28-33, поломка опор №28-33 на ВЛ-10 кВ J85-Л178/J257н/281н.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J85-Л178/J257н/281н с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	07.02.2023	08.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Волонка	98	07.02.2023	07.02.2023	В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой опорной изоляции в ТП-Л186 с последующим межфазным замыканием.	Пробой опорной изоляции в ТП-Л186.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ТП-Л186 с применением ТВК.	07.02.2023	07.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-39-Л34/Л135/Л217	106	08.02.2023	08.02.2023	В результате падения дождев, обильного таяния снежного покрова, произошло падение урвыя река "Песчаная", что привело к полному подтоплению и подмыванию грунта возле опоры №32 на ВЛ-10 кВ ТРП39-Л34КРН-Л3н/Л217 что привело к урзке падения опоры и необходимости проведения неотложных работ.	Урзга падения опоры №32 ВЛ-10 кВ ТРП39-Л34КРН-Л3н/Л217.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТРП39-Л34КРН-Л3н/Л217 для выявления улик мест оформления листа осмотра.	08.02.2023	08.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 J31-Л32/Л205	172	13.02.2023	13.02.2023	В результате стихийных явлений морозного снега на ветки дерева стоящего в охранной зоне ВЛ-10 кВ J31-Л32/Л205 протект опор №21, 22, произошло наклон веток дерева, что привело к отключению МВ-10 КВЛ-Л34/Л135/Л217 в ТРП-39.	Электроудное перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №21-22 ВЛ-10 кВ J31-Л32/Л205, что привело к отключению МВ-10 КВЛ-Л34/Л135/Л217 в ТРП-39.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J31-Л32/Л205 с оформлением листа осмотра и внесением протестов требующих чистке от ДКР.				
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-39	171	15.02.2023	15.02.2023	В результате неблагоприятных погодных условий, сильные осадки ветра с порывами до 22 м/с произошло падение веток на вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J177-Л213н/J315н протект опор №43-44, что привело к отключению МВ-10 КВЛ-Л34КРН-Л3н/Л217 в ТРП-39.	В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение веток дерева, что привело к перегоранию проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №43-44 на ВЛ-10 кВ J177-Л213н/J315н, что привело к отключению МВ-10 КВЛ-Л34КРН-Л3н/Л217 в ТРП-39.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J177-Л213н/J315н с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	15.02.2023	15.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 J181-Д69/Л261	170	15.02.2023	17.02.2023	В результате неблагоприятных погодных условий, сильные осадки ветра с порывами до 22 м/с произошло: 1. падение веток из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J181-Л195н протект опор №33-35, 2. падение веток из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ Д69-Л181 протект опор №12-13, 3. Разрушению изоляторов на опорах № 7, 10, 11, 13, что привело к отключению В-10 Г-9 на ПС 110/10 кВ Головинка.	В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение веток дерева, что привело: 1. обрыв проводов фаз "А", "В", "С", в протект опор 33-35 на ВЛ-10 кВ J181-Л195н, 2. обрыв проводов фаз "А", в протект опор 12-13 на ВЛ-10 кВ Д69-Л181, 3. Разрушению изоляторов на опорах № 7, 10, 11, 13, что привело к отключению В-10 Г-9 на ПС 110/10 кВ Головинка.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Д69-Л181, ВЛ-10 кВ J181-Л195н с оформлением листа осмотра и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	15.02.2023	15.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Волонка	168	15.02.2023	15.02.2023	В результате неблагоприятных погодных условий, сильные осадки ветра с порывами до 22 м/с произошло: 1. падение веток из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J21-Л1130 протект опор №9-10, 2. падение веток из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J24-Л113 протект опор №23-24, 3. что привело к отключению В-10 В-9 на ПС 110/10 кВ Волонка.	В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение веток дерева, что привело: 1. Перекрытие проводов фаз "А", "В", "С", в протект опор 9-10 на ВЛ-10 кВ J21-Л1130, 2. Обрыву провода фаз "А", "В", "С" в протект опор №1-2, 3. Разрушению изоляторов на опорах № 1, 2, 4. Излом трансера на опоре № 2, 5. Излом трансера на опоре № 2, 6. Излом трансера на опоре № 2, 7. что привело к отключению МВ-10 Г-9 на ПС 110/10 кВ Головинка.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J21-Л1130, ВЛ-10 кВ J24-Л113 с оформлением листа осмотра и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	15.02.2023	15.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Аше	167	15.02.2023	15.02.2023	В результате стихийных явлений в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение деревьев, веток на ВЛ-10 кВ J125-Л24н/J65-Л194н/J15н, что привело к: 1. Полному трансера на опорах №10, 13, 2. Обрыву проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №7-16, 3. Разрушению изоляторов на опорах № 7, 10, 11, 13, что привело к отключению МВ-10 Ап-1 на ПС 110/10 кВ Аше.	Полнома трансера на опорах №10, 13, обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №7-16, разрушение изоляторов на опорах № 7, 10, 11, 13 на ВЛ-10 кВ J125-Л24н/J65-Л194н/J15н.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J125-Л24н/J65-Л194н/J15н с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	15.02.2023	15.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Головинка	166	16.02.2023	18.02.2023	В результате стихийных явлений в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение веток дерева, что привело к: 1. Полному металлической опоры № 2, 2. Обрыву провода фаз "А", "В", "С" в протект опор №1-2, 3. Разрушению изоляторов на опорах № 1, 2, 4. Излом трансера на опоре № 2, 5. Излом трансера на опоре № 2, 6. Излом трансера на опоре № 2, 7. что привело к отключению МВ-10 Г-9 на ПС 110/10 кВ Головинка.	В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение веток дерева, что привело к: 1. Полнома металлической опоры № 2, 2. Обрыву провода фаз "А", "В", "С" в протект опор №1-2, 3. Разрушению изоляторов на опорах № 1, 2, 4. Излом трансера на опоре № 2, 5. Излом трансера на опоре № 2, 6. Излом трансера на опоре № 2, 7. что привело к отключению МВ-10 Г-9 на ПС 110/10 кВ Головинка.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J25-Л191 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	16.02.2023	16.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 Среднее Зубова ТП-199	165	16.02.2023	17.02.2023	В результате стихийных явлений в виде порывистого ветра до 22 м/с, снега с дождем, произошло падение деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ Среднее Зубова от ТП-199, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №1-10, что привело к перегоранию ПИ-2 в ТП-199.	Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №1-10, на ВЛ-0,4 кВ Среднее Зубова от ТП-199.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Среднее Зубова с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	16.02.2023	17.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-39	164	17.02.2023	17.02.2023	В результате длительной эксплуатации произошло расклевывание колочка предназначенного для крепления изолятора на трансере, в результате чего произошло срыв изолятора и перекрытие проводов ВЛ-10 кВ J177-Л231н/J315н на опоре №15 ф. "А", "В", что привело к отключению МВ-10 кВ КВЛ-Л34КРН-Л3н/Л217 в ТРП-39.	Расклевывание колочка, срыв изолятора и перекрытие проводов ВЛ-10 кВ J177-Л231н/J315н на опоре №15 ф. "А", "В".	Мастеру производственного участка произвести внеочередной НТР осмотр ВЛ-10 кВ J177-Л231н/J315н с оформлением листа осмотра.	17.02.2023	17.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 J24-Л113	163	20.02.2023	21.02.2023	В результате стихийных явлений в виде порывистого ветра 20-25 м/с, снега с дождем, произошло падение деревьев, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор № 16-20, разрушению изоляторов на опорах №18,19, излом трансера на опоре №18 КВЛ-10 кВ J24-Л113, что привело к отключению В-10 Г-9 на ПС 110 кВ Головинка.	Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в протектах опор №16-20, излом трансера на опоре №18, разрушение изоляторов на опорах №18, 19 на КВЛ-10 кВ J24-Л113.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J24-Л113 с оформлением листа осмотра и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	20.02.2023	20.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-39-Л34/Л135/Л217	191	22.02.2023	24.02.2023	В результате неблагоприятных погодных условий, сильные осадки ветра с порывами до 25 м/с произошло падение веток на вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J30-Л219 опора №5, что привело к отключению МВ-10 КВЛ-Л34КРН-Л3н/Л217 в ТРП-39.	В результате неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра до 25 м/с, снега с дождем, произошло падение веток, в результате чего произошло обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в протект опор №4-6, излом опоры №5, излом трансера опоры №5 на ВЛ-10 кВ J30-Л219, что привело к отключению МВ-10 КВЛ-Л34КРН-Л3н/Л217 в ТРП-39.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J30-Л219 с оформлением листа осмотра и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	22.02.2023	22.02.2023		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Лазерский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Волонка	192	22.02.2023	22.02.2023	В результате воздействия ветра с порывами до 25 м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны на КВЛ-10 кВ J21-Л300н/J202 протект опор №5-6, что привело к отключению В-10 кВ В-9 на ПС 110/10 кВ Волонка.	Электроудное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в протект опор №5-6 КВЛ-10 кВ J21-Л300н/J202, что привело к отключению В-10 кВ В-9 на ПС 110/10 кВ Волонка.	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ J21-Л300н/J202 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением протестов требующих чистке от ДКР.	22.02.2023	22.02.2023		

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 J99-1100	360	27.11.2023	27.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий в виде ветра с порывами 20-25м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J99-1100 пролет опора №11-12, что привело к обрыву проводов фаз "А,В,С" в пролете опора №11-12, №12-13. Изолуму траверсы на опоре №12, 3.Разрушено изоляторов на опоре №12, что привело к отключению в ТП-199.	Обрыв проводов фаз "А,В,С" на ВЛ-10 кВ J99-1100 пролет опора №11-12, №12-13 (марка АС-70), изолу траверсы на опоре №12 (марка ТМ-8, 1 шт). Разрушение изоляторов на опоре №12 (марка ИФ-200, 3 шт) что привело к отключению в ТП-199.	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J99-1100 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением пролетов требующих чистке от ДКР.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 ПР-31-134/1135/1217	361	29.11.2023	30.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий в виде ветра с порывами 20-25м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J177-1231/1315 пролет опора №25-26, что привело к повлиению сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Волковка.	Обрыв провода фаз "С" в пролете опора №25-26 ВЛ-10 кВ J177-1231/1315, что привело к повлиению сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Волковка.	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J177-1231/1315 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением пролетов требующих чистке от ДКР.	29.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Аше	391	30.11.2023	08.12.2023	В результате эксплуатации ТП-1241 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой опорной изоляции ПК-10 "А,С" (Собственник гражданин Сулей И.В.)		Обеспечить готовность включения ТП-1241 (собственник гражданин Сулей И.В.).	30.11.2023	30.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Л16-Б312	392	02.12.2023	-	Повреждение потребительской КЛ-10 кВ Л16-Б312 (Собственник ГСК "Лодочный кооператив №2").		Обеспечить готовность включения в работу КЛ-10 кВ Л16-Б312 (Собственник ГСК "Лодочный кооператив №2")	02.12.2023	02.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J39-1252	393	02.12.2023	27.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J39-1252 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с одоформным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ J39-1252.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J39-1252.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 J93-1122	424	11.12.2023	04.01.2024	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ J93-1122 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ J93-1122.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ J93-1122.	11.12.2023	11.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	ТРИ-15	462	23.12.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ДТР-1-ТРИ15 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в концевой муфте с одоформным замыканием на землю.	Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 кВ ДТР-1-ТРИ15.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ДТР-1-ТРИ15.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Мг-1-1247	463	24.12.2023	24.12.2023	В результате обрыва провод ВЛ-220 кВ произошло падение дерева на ВЛ-10 кВ J184-1214 пролет опора №20-21, что привело к отключению В-10 Мг-1 на ПС 110 кВ Марг (РЖД).	Стека перекрытия проводов фаз "А,В,С" в пролете опора №20-21 ВЛ-10 кВ J184-1214, что привело к отключению В-10 Мг-1 на ПС 110 кВ Марг (РЖД).	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J184-1214 с оформлением листа осмотра, на предмет провиса проводов и целостности изоляторов.	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	ТРИ-15	464	24.12.2023	24.12.2023	В результате неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, ветра с порывами до 30-32 м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на КВЛ-10 кВ J125-1241/165/1194/1155 пролет опора №10-11, что привело к отключению МВ-10 КЛ J129 в ТРИ-15.	Электроудное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опора №10-11 КВЛ-10 кВ J125-1241/165/1194/1155, что привело к отключению МВ-10 КЛ J129 в ТРИ-15.	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ J125-1241/165/1194/1155 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением пролетов требующих чистке от ДКР.	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Л1-6-П1-15	480	26.12.2023	26.12.2023	В результате неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, ветра с порывами до 18 м/с произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10кВ J16-137/1112/1190/1299 пролет опора №21-22, что привело к отключению В-10 кВ Л1-6 на ПС 110/10 кВ Лазаревская (РЖД).	Электроудное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опора №21-22 ВЛ 10кВ J16-137/1112/1190/1299, что привело к отключению В-10 кВ Л1-6 на ПС 110/10 кВ Лазаревская (РЖД).	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ J16-137/1112/1190/1299 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением пролетов требующих чистке от ДКР.	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Волковка	481	26.12.2023	26.12.2023	В результате неблагоприятных погодных условий в виде сильного дождя, льда с грозой, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ J99-1100 пролет опора №4-4, что привело к отключению В-10 Вв-9 на ПС Волковка.	Электроудное перекрытие проводов фаз "В,С" в пролете опора №4-4 ВЛ-10 кВ J99-1100, что привело к отключению В-10 Вв-9 на ПС Волковка.	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ J99-1100 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, и внесением пролетов требующих чистке от ДКР.	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 П107-П154	482	26.12.2023	28.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ П107-П154 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ П107-П154.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ П107-П154.	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лазаревский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Кольцовая ТП-1185	515	30.12.2023	30.12.2023	В результате наезда крупногабаритной техники на ВЛ-0.4 Кольцовая от ТП-1185 опора №2, произошло повреждение тела опоры и срыв провода СИП в свесе.	Повреждение тела опоры, срыв клиновое зажима провода СИП, на ВЛ-0.4 Кольцовая от ТП-1185.	Мастер производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Кольцовая от ТП-1185 на предмет провиса проводов СИП.	30.12.2023	30.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 403-570	11	03.01.2023	14.01.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ 403-570 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации привело к тому, чтобы проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородности, образованию и росту водных грибов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоем изоляции кабеля в двух местах с одоформным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля в двух местах на КЛ-10кВ 403-570 с одоформным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электроотделом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 493-583	13	03.01.2023	14.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 493-583 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с одоформным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на КЛ-6кВ 493-583 с одоформным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-6кВ 493-583.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 В-416-П1-16	36	08.01.2023	12.01.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ В-416-П1-16 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации привело к тому, чтобы проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородности, образованию и росту водных грибов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоем изоляции кабеля в двух местах с одоформным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля в двух местах на КЛ-10кВ В-416-П1-16 с одоформным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электроотделом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 1057(1)-1058(1)	39	09.01.2023	10.01.2023	Повреждение на абонентской КЛ-10кВ 1057(1)-1058(1), линия на балансе ГБУЗ "Центр охраны материнства и детства города Сочи" МКЗК.		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10 1057(1)-1058(1) по нормальной схеме.	09.01.2023	09.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 В-6-П1-19 Б	41	10.01.2023	16.01.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ В-6-П1-19 Б была смонтирована соединительная муфта. При работе замыкания в оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к образованию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель потерял свой изоляционный ресурс на месте пайки провода замыкания, что привело к пробоем изоляции на шпехе соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ В-6-П1-19 Б с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электроотделом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-С500	12	10.01.2023	10.01.2023	В следствие не своевременного выявления трещины опорного изолятора на СИП 0,4 кВ ТП-С500 произошло разрушение, что привело к его электроудному повреждению.	Электроудное повреждение опорного изолятора на СИП 0,4 кВ ТП-С500 из-за разрушения в следствие не своевременного выявления повреждения (трещины).	Провести внеплановый послеаварийный осмотр ТП-С500	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-204	8	10.01.2023	10.01.2023	Отключение на ПС 110 кВ Верхнепашанская В-6 В-20 из-за короткого ПК-6 в 1 и ТП-608а (потребитель МКЖД Первомайская 21)		Обеспечить готовность к включению на ПС В-6 В-20 после устранения повреждения кабелей (в ТП-608а (МКЖД Первомайская 21)	10.01.2023	10.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТРИ	10 (10.5)	ТРИ-10	22	11.01.2023	19.01.2023	Разрушение изоляции оболочки вследствие ее высыхания в процессе длительной эксплуатации привело к возникновению внутреннего замыкания ТСН-2 по фазе В.	Витковое замыкание ТСН-2 по фазе В в следствие нарушения изоляции (высыхания) в процессе эксплуатации	После ремонта ТСН-1 провести испытания повышенным напряжением	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТРИ	10 (10.5)	ТРИ-10	23	11.01.2023	19.01.2023	Разрушение изоляции оболочки вследствие ее высыхания в процессе длительной эксплуатации привело к возникновению виткового замыкания ТСН-2 по фазе В.	Витковое замыкание ТСН-2 по фазе В в следствие нарушения изоляции (высыхания) в процессе эксплуатации	После ремонта ТСН-2 провести испытания повышенным напряжением	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Аз-309-1120/КРН-109/1064	33	13.01.2023	13.01.2023	Отключение КВЛ-10 кВ Аз-309-1120/КРН109/1064 из-за повреждения в абонентском ТП-1120 (ООО Резерв).		Обеспечить готовность к включению КВЛ-10 Аз-309-1120/КРН-109/1064 после устранения повреждения абонентом (ТП-1120) ООО Резерв.	13.01.2023	13.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Питгорская ТП-43	34	14.01.2023	14.01.2023	Из-за наезда крупногабаритной техники произошло падение опоры, расположенной на балансе потребителя Социальный, на провод ВЛ-0.4 Питгорская ТП-43, что привело к обрыву ВЛ-0.4 Питгорская ТП-43 на оп.16	Обрыв ВЛ-0.4 Питгорская ТП-43 на оп.16 в потребителе из-за наезда опоры, расположенной на балансе потребителя Социальный, на провод ВЛ-0.4 Питгорская ТП-43 (в следствие наезда крупногабаритной техники)	Провести внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ-0.4 Питгорская ТП-43	14.01.2023	14.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 100-172	60	24.01.2023	30.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 100-172 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с одоформным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ 100-172 с одоформным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ А17-А384(1).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 204-605П	61	24.01.2023	26.01.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ 204-605П, линия на балансе Идрезинского лица ООО "Тем".		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ 204-605П по нормальной схеме.	24.01.2023	24.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 П1-24-384	62	25.01.2023	25.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ П1-24-384 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на КЛ-6кВ П1-24-384 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-6кВ П1-24-384.	25.01.2023	25.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-65	65	25.01.2023	25.01.2023	Из-за возникновения КЗ в приборах учета на потребителях ВЛ-0.4 ФМ1 ТП-65, ВЛ-0.4 Учительская 2422 ТП-65 произошло термическое повреждение проводов и жакимов ВЛ-0.4 Грибодова ТП-65 на опоре №2 и в пролете опора 2-3.	Термическое повреждение проводов и жакимов ВЛ-0.4 Грибодова ТП-65 на опоре №2 и в пролете опора 2-3 из-за возникновения КЗ в приборах учета на потребителях ВЛ-0.4 ФМ1 ТП-65, ВЛ-0.4 Учительская 2422 ТП-65.	Провести внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ-0.4 Грибодова ТП-65	25.01.2023	25.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-С549	67	26.01.2023	26.01.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов по фазе А на низковольтных выходах Т-1 в ТП-С549, возник нагрев, что привело к последующему разрушению контактов.	Нагрев контактов по фазе А на низковольтных выходах Т-1 в ТП-С549, в следствие несвоевременного выявления ослабления контактов.	Провести внеплановый послеаварийный осмотр ТП-С549	26.01.2023	26.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 КРН-33-707	81	03.02.2023	05.02.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка КРН-33-оп.№2 на КВЛ-6кВ КРН-33-707 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на кабельном участке КРН-33-оп.№2 КВЛ-6кВ КРН-33-707 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания кабельного участка КРН-33-оп.№2 на КВЛ-6кВ КРН-33-707	03.02.2023	03.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-991	87	06.02.2023	06.02.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов по фазе С на Р-0.4 кВ ТРИ от ТП-991 произошло снижение изоляционных свойств (при повышении температуры окружающего воздуха), возник нагрев, что привело к последующему электроудному повреждению Р-0.4 кВ КЛ-991 и тепловому повреждению контактов присоединенных проводов СИП-16 отходящих присоединений во ВУ-1 ТРИ от ТП-991	Электроудное повреждение Р-0.4 кВ КЛ-991 в последующее тепловое повреждение контактов присоединенных проводов СИП-16 отходящих присоединений во ВУ-1 ТРИ от ТП-991 в следствие нагрева в условиях повышенных нагрузок (при повышении температур окружающего воздуха)-за несвоевременного выявления ослабления контактов по фазе С	Провести теплоизиционное обследование ВУ-1 ТРИ от ТП-991	06.02.2023	06.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 П1-6-320	88	07.02.2023	20.02.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ П1-6-320П, линия на балансе ЗАО КО «Социальная торговля-производственная фирма»		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ П1-6-320П по нормальной схеме.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 С-523-П1-52 А	100	08.02.2023	27.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ С-523-П1-52 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ С-523-П1-52 А с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации и текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-6кВ С-523-П1-52 А.	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-291	136	10.02.2023	10.02.2023	Вследствие ненавального своевременно ослабления соединения в контактной системе подвижного ножа на РС-6 по фазе С произошло нагрев.	Вследствие неизвестного нагрева соединения в контактной системе подвижного ножа на РС-1 6кВ по фазе С произошло повреждение подвижного ножа (фото в приложении 1).	Провести осмотр с ТВК в ТП-291 на РС-1 6 кВ	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Сочи	134	10.02.2023	11.02.2023	Отключение на ПС 110 кВ Сочи ВВ-10 С-210 из-за повреждения в ТП-1056а (аб. ИП Чувачева А.С.)		Обеспечить готовность к включению на ПС 110 кВ Сочи ВВ-10 С-210 после устранения повреждения абонентом (в ТП-1056а аб. ИП Чувачева А.С.)	10.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Чебрикова 7 - Чебрикова 7а ТП-227	135	10.02.2023	12.02.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4 Чебрикова 7 - Чебрикова 7а ТП-227 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Чебрикова 7 - Чебрикова 7а ТП-227 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузок в ТП-227 на КЛ-0.4 Чебрикова 7 - Чебрикова 7а ТП-227	10.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С64-С900/С650/С588/С777а	139	13.02.2023	13.02.2023	В следствие воздействия стужи в виде резких порывов ветра, сильных снегопадов произошло обрыв шлейфа по фазе В на оп.№1 КВЛ-6 С64-С900/С650/С588/С777а	В следствие воздействия стужи в виде резких порывов ветра, сильных снегопадов произошло обрыв шлейфа по фазе В на оп.№1 КВЛ-6 С64-С900/С650/С588/С777а	Провести техническую работу с аварийным отделом КВЛ-6 С64-С900/С650/С588/С777а	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Грибодова ТП-108	169	14.02.2023	14.02.2023	В следствие превышения потребителями допустимых нагрузок произошло термическое повреждение прибора учета и оплавление изоляции провода СИП в отсоединении к жилым домам на опоре №1 КВЛ-0.4 Грибодова ТП-108	Оплавление изоляции провода СИП в отсоединении к жилым домам и термическое повреждение прибора учета на опоре №1 КВЛ-0.4 Грибодова ТП-108 из-за превышения потребителями допустимых нагрузок.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-0.4 Грибодова ТП-108.	14.02.2023	14.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-112	179	14.02.2023	14.02.2023	Отключение на ПС 110 кВ Верхнеинская В-6 В-3 из-за перерыва ПК-6 Т-1 в потреблении ТП-587н (абонент Савдоя Т.А.)		Обеспечить готовность к включению на ПС В-6 В-3 после устранения повреждения абонентом в ТП-587н (абонент Савдоя Т.А.)	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6-247-501	185	15.02.2023	15.02.2023	в следствие воздействия неблагоприятных погодных условий в виде инея и сильных порывов ветра и падения ветки дерева, не находящегося в охранной зоне КВЛ-6-247-501, произошел обрыв проводов КВЛ-6-247-501 в пролетах 3-4, 4-5	Обрыв проводов КВЛ-6-247-501 в пролетах 3-4, 4-5 в следствие падения ветки дерева, не находящегося в охранной зоне КВЛ-6-247-501, из-за порывов ветра	Провести внеплановый осмотр аварийный осмотр КВЛ-6-247-501	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С484-С1144	186	15.02.2023	16.02.2023	Воздействие ГИО, порывов ветра до 20м/с, продолжительных обильных осадков в виде морозного снега на КВЛ-6 С484-С1144 привело к обрыву проводов в пролете опор 1-2.	Обрыв проводов в пролете опор 1-2 КВЛ-6 С484-С1144	Провести внеплановый осмотр аварийный осмотр КВЛ-6 С484-С1144	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-43	180	16.02.2023	16.02.2023	В следствие перепада температур наружного воздуха в течении суток, обильных осадков в виде инея произошло подтаивание конденсата на контактах ПК-6 Т-1 в ТП-43, что привело к электроудому повреждению 2х ПК-6 Т-1 фазы "А" и "В".	В следствие перепада температур наружного воздуха в течении суток, обильных осадков в виде инея произошло подтаивание конденсата на контактах ПК-6 Т-1 в ТП-43, что привело к электроудому повреждению 2х ПК-6 Т-1 фазы "А" и "В".	Провести внеплановый осмотр аварийный осмотр ТП-43 с ТВК	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Алашская	182	16.02.2023	16.02.2023	В следствие перепада температур наружного воздуха в течении суток, обильных осадков в виде инея произошло подтаивание конденсата на контактах ПК-6 Т-1 в ТП-43, что привело к электроудому повреждению 2х ПК-6 Т-1 фазы "А" и "В".	В следствие перепада температур наружного воздуха в течении суток, обильных осадков в виде инея произошло подтаивание конденсата на контактах ПК-6 Т-1 в ТП-43, что привело к электроудому повреждению 2х ПК-6 Т-1 фазы "А" и "В".	Провести внеплановый осмотр аварийный осмотр ТП-43 с ТВК, корректировка корпуса КТП-43	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 635-1166П1	138	17.02.2023	21.03.2023	Во время прокладки КЛ-6В 635-1166П1 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ваннообразного пробоя изоляции муфты с однократным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6В 635-1166П1 с однократным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Чехова 2 - ТП-300	183	17.02.2023	17.02.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4 Чехова 2 - ТП-300 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием участка КЛ-0.4 Чехова 2 - ТП-300 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузок в КЛ-0.4 Чехова 2 - ТП-300	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	0.38	ТП-43	184	17.02.2023	17.02.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления бокового соединения ножа по фазе С на Р-0.4 Т-2 в ТП-43, возник нагрев	Нагрев по фазе С на Р-0.4 Т-2 в ТП-43 в следствие несвоевременного выявления ослабления бокового соединения ножа	Провести внеплановый осмотр с ТВК РУ-0.4 ТП-43	17.02.2023	17.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С12-С830н	187	19.02.2023	19.02.2023	В следствие воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ливневых осадков с морозом снегом и порывов ветра до 20 м/с произошел наклон опоры №9 КВЛ 6 С12-С830н (приложение 2,3,4)	Наклон опоры №9 КВЛ 6 С12-С830н в следствие воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ливневых осадков с морозом снегом и порывов ветра до 20 м/с.	Провести внеплановый посеварийный осмотр КВЛ 6 С12-С830н	19.02.2023	19.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 1065(1)-1128(1) КЛ-6 1065(2)-1138	161	20.02.2023	16.08.2023	В результате длительного дождя произошло подвигка грунта на склоне, что привело к нарушению изоляции кабелей в местах прохода КЛ-6В 1065(1)-1128(1) и КЛ-6В 1065(2)-1138 в однократному замыканию на землю с последующим разрывом кабелей.	Разрыв кабелей на КЛ-6В 1065(1)-1128(1) и КЛ-6В 1065(2)-1138 в следствие подвигки грунта на склоне.	Выполнить вынос трассы КЛ-6В 1065(1)-1128(1) и КЛ-6В 1065(2)-1138 в пределы оползневой зоны, исследованием повреждений линий, в случае развития оползневых процессов.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Хим.склад ТП-372	189	21.02.2023	21.02.2023	В следствие воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ливневых осадков си порывов ветра до 22 м/с произошел наклон опоры №6 ВЛ-0.4 Хим.склад ТП-372	Наклон опоры №6 ВЛ-0.4 Хим.склад ТП-372 в следствие воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ливневых осадков си порывов ветра до 22 м/с.	Провести внеплановый посеварийный осмотр ВЛ-0.4 Хим.склад ТП-372	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-С6	238	22.02.2023	22.02.2023	В следствие не своевременного выявления трещины опорного изолятора на СШ 6 ТП-С6 произошло разрушение, что привело к из-за разрушения в следствие не своевременного выявления повреждения (трещины).	Электроудом повреждение опорного изолятора на СШ 6 ТП-С6 из-за разрушения в следствие не своевременного выявления повреждения (трещины).	Провести внеплановый посеварийный осмотр ТП-С6	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 485-670 КРН-56П	241	23.02.2023	23.02.2023	В следствие не своевременного выявления ослабления прокладываемого зажима на опоре №1 КВЛ-6 485-670 КРН-56П произошло отгорание шайбы по фазе А	Отгорание шайбы по фазе А на опоре №1 КВЛ-6 485-670 КРН-56П в следствие не своевременного выявления ослабления прокладываемого зажима	Провести внеплановый посеварийный осмотр КВЛ-6 485-670 КРН-56П	23.02.2023	23.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 66-195	227	24.02.2023	24.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6В 66-195 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6В 66-195 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6В 66-195.	24.02.2023	24.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 194-740	232	26.02.2023	27.02.2023	Во время ремонта кабельного участка 740-оп.№2 на КВЛ-6В 194-740 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провала заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию приточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шееке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке 740-оп.№2 КВЛ-6В 194-740 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	26.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 14-121	234	26.02.2023	09.03.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом юридическим лицом ООО «Партия» в охранной зоне КЛВ-10В 14-121 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с межфазным замыканием.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом юридическим лицом ООО «Партия» в охранной зоне КЛВ-10В 14-121 произошло механическое повреждение изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранной зоне кабельных линий, в связи с летним решением юрлицом внутренних коммуникаций на территории г. Сочи.	26.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С484-С1144	236	27.02.2023	27.02.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка С1144-оп.№20 на КВЛ-6В С484-С1144 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке С1144-оп.№20 КВЛ-6В С484-С1144 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка С1144-оп.№20 на КВЛ-6В С484-С1144.	27.02.2023	27.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 310-346	240	28.02.2023	08.03.2023	В следствие длительной эксплуатации КЛ-6В 310-346 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6В 310-346 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6В 310-346.	28.02.2023	28.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 КРН-4-875/78П1	262	07.03.2023	08.03.2023	Во время ремонта кабельного участка 875-оп.№1 на КВЛ-6В КРН-4-875/78П1 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провала заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию приточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шееке соединительной муфты с межфазным замыканием. При протекании токов короткого замыкания была повреждена изоляция другой соединительной муфты.	Повреждение изоляции двух соединительных муфт на кабельном участке 875-оп.№1 КВЛ-6В КРН-4-875/78П1 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	07.03.2023	07.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 РП-24-696н	263	07.03.2023	08.03.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП-24-оп.№1 на КВЛ-6В РП-24-696н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однократным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке РП-24-оп.№1 КВЛ-6В РП-24-696н с однократным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка РП-24-оп.№1 на КВЛ-6В РП-24-696н.	07.03.2023	08.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Гранитная 16 - ТП-547	270	08.03.2023	08.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Гранитная 16 - ТП-547 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Гранитная 16 - ТП-547 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузок КЛ-0.4 Гранитная 16-ТП-547	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 14-121	264	09.03.2023	12.04.2023	Во время переустройства КЛ-10В 14-121 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ваннообразного пробоя изоляции муфты с однократным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10В 14-121 с однократным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 288П1-502	293	22.03.2023	06.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6В 288П1-502 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте и концевой муфты в ТП-502 с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте и концевой муфты в ТП-502 на КЛ-6В 288П1-502 с однократным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6В 288П1-502.	22.03.2023	22.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 В-416-РП-16	300	25.03.2023	31.03.2023	Во время прокладки КЛ-10В В-416-РП-16 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подложных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородности, образовании и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однократным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10В В-416-РП-16 с однократным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-24	302	25.03.2023	25.03.2023	Отключение на ПС Вишняво по фидеру Вп-107 в ТП-24 ВВ-6 384 из-за перерыва ПК-6 Т-1 в ТП 526П (потребительское ОАО Металло).		Обеспечить готовность к включению на РП-24 ВВ-6 384 после устранения повреждения абонентом в ТП-526п (ОАО Металло).	25.03.2023	25.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Тоннельная 2 - ТП-335	336	30.03.2023	30.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 0.4 Ву Тоннельная 2 - ТП-335 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ 0.4 Ву Тоннельная 2 - ТП-335 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузок ВУ-0.4 Тоннельная 2	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	0.38	ТП-70	337	30.03.2023	30.03.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контакта бокового соединения, возник нагрев на нулевом контакте бокового соединения на ВУ-0.4 Красноярская 20.	Нагрев на нулевом контакте кабельного соединения на ВУ-0.4 в Красноярская 20 в следствие несвоевременного выявления ослабления соединения	привести внеплановый осмотр ВУ-Красноярская 20	30.03.2023	30.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	КРН-22/1	338	31.03.2023	31.03.2023	В следствие несвоевременного выявления разрегулировки ВН-6 КЛ1222 в КРН-22/1 произошло механическое повреждение (падом дуготакщей камеры) по фазе С	Изнам дуготакщей камеры по фазе С в следствие несвоевременного выявления разрегулировки ВН-6 КЛ1222 в КРН-22/1	Провести внеплановый посеварийный осмотр КРН-22/1	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	0.38	ТП-7	281	05.04.2023	05.04.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов по фазе В на Р-0.4 ВЛ-0.4 Пасехова в ТП-7 возник нагрев	Нагрев по фазе В на Р-0.4 ВЛ-0.4 Пасехова в ТП-7 в следствие несвоевременного выявления ослабления контактов	Выполнить осмотр РУ-0.4 в КЛ ТП-7 и контроль нагрузки на Р-0.4 ВЛ-0.4 Пасехова в ТП-7	05.04.2023	05.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Тимирязева 8 - Тимирязева 10 ТП-346	359	06.04.2023	10.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Тимирязева 8 ТП-477 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Тимирязева 8 ТП-477 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации	Выполнить контроль нагрузок КЛ-0.4 Тимирязева 8 - ТП477 и ВУ-0.4 Тимирязева 10	06.04.2023	06.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Пасехная	355	08.04.2023	09.04.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6В 775н-697н. Линия на балансе Физического лица Лукьянов М.В.		После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6В 775н-697н по номинальной схеме.	08.04.2023	08.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 А1-424-КРН-62	367	09.04.2023	12.04.2023	некачественный монтаж соединительных гильз привел к обрыву провода в пролете 12-13 КВЛ 10в А1-424-КРН62	Обрыв провода в пролете 12-13 КВЛ 10в А1-424-КРН62 из-за некачественного монтажа соединительной гильзы	Обеспечить готовность к включению ТП-744н (Ж/Д Рагояна Ю.А.)	09.04.2023	09.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 С588-1154П1	356	09.04.2023	27.04.2023	В следствие выделения обильных осадков (жюля), произошло тепловое расширение арматуре линии КЛ-6 вб С588-1154н, которое вызвало механическое натяжение кабельных линий с повреждением кабельной линии	Разрыв кабеля в целом месте на КЛ-6 вб С588-1154п1 с межфазным замыканием.	Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ-6 вб С588-1154п1 инженерно-техническим персоналом.	09.04.2023	09.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 125-155	357	11.04.2023	14.04.2023	Во время ремонта КЛ-6 В 125-155 была некачественно выполнена наматка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-155, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развала перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "В" и перерыве по поверности фазы на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-155 на КЛ-6 вб 125-155 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ»	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Верхнеинская	361	11.04.2023	14.04.2023	Во время ремонта КЛ-6 вб 342-630 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провала заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию приточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шееке соединительной муфты с межфазным замыканием	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6 вб 342-630 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-65	366	11.04.2023	12.04.2023	Отключение в ТП-78 действующим МТЗ ВВ-6 15 за повреждением изоляторов в РУ-6 вВ ТП-744П1 (потребительское Ж/Д Рагояна Ю.А.)		Обеспечить готовность к включению ТП-744н после устранения повреждения абонентом в ТП-744п1 (Ж/Д Рагояна Ю.А.)	11.04.2023	11.04.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 В-1-РП-19 А	362	11.04.2023	03.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 вВ-1-РП-19 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Старение изоляции на КЛ-6 вВ-1-РП-19 А	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6 вВ-1-РП-19 А	11.04.2023	11.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-71-491	381	15.04.2023	26.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 вВ РП-71-491 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6 вВ РП-71-491 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6 вВ РП-71-491.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Войкова ТП-117	378	17.04.2023	18.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ-0.4 ВУ-Войкова ТП-117-узелок КЛ-0.4вВ ТП-117-0н№1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КВЛ-0.4 ВУ-Войкова ТП-117-узелок КЛ-0.4вВ ТП-117-0н№1 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузок КВЛ-0.4 ВУ-Войкова ТП-117	17.04.2023	18.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	10 (10.5)	РП-75	391	20.04.2023	20.04.2023	Отключение в ТП-75 ВВ-10 Вш-208 из-за перегрева ПК-10 Т-1 в ТП-289н (потребительские - АОЭТ «СОМАГРОСТРОЙИНВЕСТЕРВИС»).		Обеспечить готовность к включению ТП-289н после устранения повреждения абонента в ТП-289н (АОЭТ «СОМАГРОСТРОЙИНВЕСТЕРВИС»).	20.04.2023	20.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Горького ТП-341	396	21.04.2023	21.04.2023	В следствие не своевременной проверки работ, угрожающих падением произошел обрыв провода КВЛ-0.4 Горького ТП-341 в пределах от фасада Советская 26 до оп. №1	Обрыв провода КВЛ-0.4 Горького ТП-341 в прелете от фасада Советская 26 до оп. №1 из-за падения ветки.	Выполнить послесварный осмотр КВЛ-0.4 Горького ТП-341 на предмет уремной ДРП	21.04.2023	21.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	РП-71	406	24.04.2023	27.04.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6вВ 87н-463н. Линия на балансе Юридического лица ООО «СЗ Краматорский».		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6вВ А386-А386И по нормальной схеме.	24.04.2023	24.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-2-771	410	24.04.2023	10.05.2023	В процессе проведения строительных работ механизированным способом юридическим лицом ООО «Дельта» в охранной зоне КЛ-6вВ РП-2-771 без согласования и получения разрешения на производство работ со слабой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	В следствии проведения строительных работ механизированным способом юридическим лицом ООО «Дельта» в охранной зоне КЛ-6вВ РП-2-771 произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с включением о правилах проведения земляных и строительных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	24.04.2023	24.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Вр-307-КРН-125	411	24.04.2023	28.04.2023	Во время прокладки КЛ-6В Вр-307-КРН-125 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6В Вр-307-КРН-125 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	24.04.2023	24.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С484-С1144	416	28.04.2023	28.04.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка С1144-оп.№20 КВЛ-6ВВ С484-С1144 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке С1144-оп.№20 КВЛ-6ВВ С484-С1144 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание кабельного участка С1144-оп.№3 на КВЛ-6ВВ С484-С1144.	28.04.2023	28.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 206-1117	418	28.04.2023	28.04.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ 206-1117 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6ВВ 206-1117 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	28.04.2023	28.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 215-276	423	30.04.2023	21.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 215-276 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 215-276 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10вВ А117-А384(1).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 14-121	424	30.04.2023	10.05.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом юридическим лицом ООО «Партия» в охранной зоне КЛ-10вВ 14-121 без согласования и получения разрешения на производство работ со слабой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом юридическим лицом ООО «Партия» в охранной зоне КЛ-10вВ 14-121 произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с включением о правилах проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с плотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	РП-68	428	03.05.2023	-	Повреждение на абонентской КЛ-6ВВ 24н-491н. Линия на балансе юридического лица ЦКС им.Ф.Э. Дзержинского.		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6ВВ 24н-491н по нормальной схеме.	03.05.2023	03.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 87н-390н	429	03.05.2023	03.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 87н-390н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 87н-390н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10вВ А117-А384(1).	03.05.2023	03.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 339-1146	432	04.05.2023	10.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 339-1146 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 339-1146 с межфазным замыканием	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6ВВ 339-1146.	04.05.2023	04.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 189-339	433	05.05.2023	10.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 189-339 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 189-339 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6ВВ 189-339.	05.05.2023	05.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-492	437	05.05.2023	10.05.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6ВВ КРН-115 - 1221н. Линия на балансе физического лица НМУ ж.д. ул. Мелесова, д.81.		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6ВВ КРН-115 - 1221н по нормальной схеме.	05.05.2023	05.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 635-1166П	439	06.05.2023	06.06.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ 635-1166П была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6ВВ 635-1166П с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 1001-1108	440	06.05.2023	17.05.2023	В следствие длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 1001-1108 произошло снижение изоляционных свойств, что привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6ВВ 1001-1108 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6ВВ 1001-1108.	06.05.2023	06.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 329-542	441	06.05.2023	10.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 329-542 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 329-542 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6ВВ 329-542.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-2н	445	06.05.2023	06.05.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов держателя ПН-2-400А по фазе С на Р-0,4 вВ Т-2 в ТП-2н, возник выграв	Нагрев держателя ПН-2-400А по фазе С на Р-0,4 вВ Т-2 в ТП-2н из-за несвоевременного выявления ослабления контактов	Прогнети ипотенный послесварный осмотр ТП-2н	06.05.2023	06.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 14-48	444	09.05.2023	13.05.2023	Во время прокладки КЛ-10вВ 14-48 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10вВ 14-48 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 693-887	447	10.05.2023	11.05.2023	Во время ремонта КЛ-6ВВ 693н-887н была смонтирована соединительная муфта. При пайке продела замыкания в оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к ослаблению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода замыкания, что привело к пробое изоляции на пайке соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6ВВ 693н-887н с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	10.05.2023	10.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вВ Вершинская	456	12.05.2023	22.05.2023	Повреждение на абонентском кабельном участке 91н-оп.№2 на КВЛ-6ВВ 440-539/603н/886н/91н/915н. Линия на балансе юридического лица ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт».		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КВЛ-6ВВ 440-539/603н/886н/91н/915н по нормальной схеме.	12.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 В-13-216	457	12.05.2023	-	Повреждение на абонентской КЛ-6ВВ В-13-216н. Линия на балансе юридического лица ООО «Марины парк отель-Сочи».		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6ВВ В-13-216н по нормальной схеме.	12.05.2023	13.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 342-630	458	12.05.2023	26.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 342-630 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 342-630 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-6ВВ 342-630.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 1151н-1062/710н/1026н	463	14.05.2023	14.05.2023	Не своевременное выявление в процессе эксплуатации ослабления контакта крепления провода на оп. 4 КВЛ 6 вВ 1151-1062/710н/1026н привело к обрыву ветки	Обрыв ветки на оп. 4 КВЛ 6 вВ 1151-1062/710н/1026н из-за не своевременного выявления в процессе эксплуатации ослабления контакта крепления провода (Приложение 3.4)	Прогнети ипотенный послесварный осмотр КВЛ 6 вВ 1151-1062/710н/1026н	14.05.2023	14.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 П-115-РП-79	467	16.05.2023	17.05.2023	В результате длительных дождей произошла подмычка грунта на оп. №1, что привело к нарушению изоляции соединительной муфты на КЛ-6ВВ П-115-РП-79 и последующим межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6ВВ П-115-РП-79 с межфазным замыканием.	Выполнить инженерно-техническим персоналом ипотенный осмотр трассы КЛ-6ВВ П-115-РП-79.	16.05.2023	16.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 1065(2)-1138	495	24.05.2023	26.05.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ 1065(2)-1138 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6ВВ 1065(2)-1138 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 87н-390н	496	26.05.2023	05.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ 87н-390н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ 87н-390н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести ипотенное высоковольтное испытание КЛ-10вВ А117-А384(1).	26.05.2023	26.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 1065(2)-1138	497	26.05.2023	29.05.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ 1065(2)-1138 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6ВВ 1065(2)-1138 с однофазным замыканием на землю.	Выполнить переустраивать часто повреждаемого участка на КЛ-6ВВ 1065(2)-1138.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С552н-С830н/С694н/С962н	503	29.05.2023	29.05.2023	Не своевременное выявление в процессе эксплуатации ослабления контакта крепления провода на оп. 4 КВЛ 6 С552-С830/С694/С962 привело к обрыву и провису провода в пролетах 4-6	Обрыв и провиса провода в пролетах 4-6 КВЛ 6 С552-С830/С694/С962 из-за ослабления контакта крепления провода на оп. 4 в процессе эксплуатации (Приложение 2)	Прогнети ипотенный послесварный осмотр КВЛ-6 С552н-С830н/С694н/С962н	29.05.2023	29.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 ВШ-117-ТП-311	510	31.05.2023	02.06.2023	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке РП-311-оп.№2 КВЛ-10вВ ВШ-117-ТП-311 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнен неравномерно усадка термостойкого материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизиционного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке РП-311-оп.№2 КВЛ-10вВ ВШ-117-ТП-311 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-94	513	01.06.2023	01.06.2023	В следствие не своевременного выявления излома держателя ПК-6 Т-1 по фазе С в ТП-94 произошло его открытие, и в следствие нарушение расстояния между держателем ПК-6 и корпусом КТП возникла дуга, что привело к электродуговому повреждению ПК-6 Т-1. (приложение 3-5)	Излом держателя ПК-6 Т-1 по фазе С в ТП-94 привел к снижению расстояния между держателем ПК-6 и корпусом КТП и к электродуговому повреждению ПК-6 Т-1.	Прогнети ремонт держателя ПК-6 Т-1 ТП-94 и замену ПК-6 Т-1	01.06.2023	01.06.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-5	519	03.06.2023	03.06.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ 5-1115н. Линия на балансе юридического лица ООО "Кларус".		После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечена готовность к включению КЛ-6кВ 5-1115н по нормальной схеме.	03.06.2023	03.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 1065(2)-1138	522	04.06.2023	05.06.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ 1065(2)-1138 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водяных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6кВ 1065(2)-1138 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 337н-590П	534	06.06.2023	14.06.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ 337н-590П была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водяных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ 337н-590П с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Макаренко 12 ТП-415	532	08.06.2023	08.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Макаренко 12 ТП-415 произошло изменение свойств материалов, что привело к разгерметизации концевой муфты на ВУ-0.4 кВ Макаренко 12 с последующей утечкой масложирофильного состава.	Утечка масложирофильного состава концевой муфты КЛ-0.4 Макаренко 12 ТП-415 на ВУ-0.4 кВ Макаренко 12 из-за разгерметизации в процессе длительной эксплуатации.	проектировать ремонт концевой муфты КЛ-0.4 Макаренко 12 ТП-415	08.06.2023	08.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-241	537	09.06.2023	09.06.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления нулевого контакта присоединения КЛ-0.4 кВ Виноградная 150-ТП-241 на ВУ-0.4 кВ Виноградная 150 возник пожар.	Нагрев нулевого контакта присоединения КЛ-0.4 кВ Виноградная 150-ТП-241 на ВУ-0.4 кВ Виноградная 150	Провести внеплановый послеварийный осмотр ВУ-0.4 кВ Виноградная 150	09.06.2023	09.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Поселок ТП-С798	544	09.06.2023	09.06.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала – растекание голого провода, что привело к разрыву стрелы провода и разрушению табарта в пролетах опор 9-10 ВЛ-0.4 Поселок ТП-С798.	Растяжение голого провода, увеличение стрелы провода и разрушение табарта в пролетах опор 9-10 ВЛ-0.4 Поселок ТП-С798 из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации.	Провести внеплановый послеварийный осмотр ВЛ-0.4 Поселок ТП-С798	09.06.2023	09.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Светопольская 18 ТП-112	558	10.06.2023	10.06.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4 ВУ-Светопольская 18 - ВУ-Амфилика 9 от ТП-112 произошло снижение изоляционных свойств, послужившей пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 ВУ-Светопольская 18 - ВУ-Амфилика 9 от ТП-112 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации	Выполнить контроль нагрузок КЛ-0.4 ВУ-Светопольская 18 - ВУ-Амфилика 9 ТП-112	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 43-670 КРН-85п	561	14.06.2023	14.06.2023	В следствие падения веток деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия стихии в виде резких порывов ветра, грозы и обильных ливневых осадков произошло поверхностное перекрытие голых проводов КВЛ-6 43-670 КРН-85п в пролетах опор 4-5.	Поверхностное перекрытие голых проводов КВЛ-6 43-670 КРН-85п в пролетах опор 4-5 из-за падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ в следствие воздействия стихии в виде резких порывов ветра, грозы и обильных ливневых осадков.	Провести внеплановый послеварийный осмотр КВЛ-6 43-670 КРН-85п	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 157-337879п	559	14.06.2023	14.06.2023	В следствие падения веток деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия стихии в виде резких порывов ветра, грозы и обильных ливневых осадков произошло разрушение опорных изоляторов на оп.40 и поверхностное перекрытие голых проводов КВЛ 6 кВ 157-337879 в пролетах опор 39-40 в следствие падения веток деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, в результате воздействия стихии в виде порывов ветра, грозы и обильных ливневых осадков.	Разрушение опорных изоляторов на оп.40 и поверхностное перекрытие голых проводов КВЛ 6 кВ 157-337879 в пролетах опор 39-40 в следствие падения веток деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, в результате воздействия стихии в виде порывов ветра, грозы и обильных ливневых осадков.	Провести внеплановый послеварийный осмотр КВЛ-6 157-337879п	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Донская 33 - ТП-223	562	14.06.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Донская 33 - ТП-223 произошло снижение изоляционных свойств, послужившей пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Донская 33 - ТП-223 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	проектировать ремонт КЛ-0.4 Донская 33 - ТП-223	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 348-392	580	19.06.2023	-	Во время ремонта КЛ-6кВ 348-392 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шлейфе соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 348-392 с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	19.06.2023	19.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 157-337879п	614	20.06.2023	20.06.2023	Воздействие грозных перенапряжений, шквальных порывов ветра до 17м/с и обильных осадков в виде дождя привело к повреждению подвесного изолятора на оп.43 КВЛ-6 157-337879п.	Повреждение подвесного изолятора на оп.43 КВЛ-6 157-337879п из-за воздействия грозных перенапряжений, шквальных порывов ветра до 17м/с и обильных осадков в виде дождя.(Приложение 3,4,7)	Провести внеплановый послеварийный осмотр КВЛ-6 157-337879п	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Красная-2 ТП-488	615	20.06.2023	20.06.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ ТП-488-оп.1 КРН33-оп. на КВЛ-0.4 Красная-2 ТП-488 произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты, послужившей пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции концевой муфты с межфазным замыканием участка КЛ ТП-488-оп.1 КРН33-оп. на КВЛ-0.4 Красная-2 ТП-488 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации	Выполнить контроль нагрузки на Р-0.4 КВЛ-0.4 Красная-2 ТП-488	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 372с-372	592	21.06.2023	28.06.2023	В процессе проведения ГИВ физическим лицом Лекункиным В.В. в охранной зоне КЛ-10кВ 372С - 372 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	В процессе проведения ГИВ физическим лицом Хачатрян А.Х. в охранной зоне КЛ-10кВ 372С - 372 произошло механическое повреждение кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	1. Провести через средства массовой информации пропаганду с насаждением и реализацией проведения земляных работ в охранной зоне кабельных линий, в связи с полным решением подкомиссии инструкторской комиссии на территории г. Сочи. 2. Подготовить материалы на проведение претензионной работы.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 354П-496	597	23.06.2023	22.07.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ 354-496. Линия на балансе юридического лица ООО "БИЗМ".		После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечена готовность к включению КЛ-6кВ 354П-496 по нормальной схеме.	23.06.2023	23.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С435н-С468н/С1100/С651п	598	23.06.2023	24.06.2023	При прокладке кабельного участка С468-оп.№1 на КЛ-6 С435н-С468п/С1100/С651п в кабельных трубах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло продавливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к ухудшению электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке С468-КЛ ТП-6 С435н-С468п/С1100/С651п с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	23.06.2023	23.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-189	600	25.06.2023	02.07.2023	Во время ремонта кабельного участка 189-оп.№1 на КВЛ-6кВ 189-977 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шлейфе соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке 189-оп.№1 КВЛ-6кВ 189-977 с межфазным замыканием.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	25.06.2023	25.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-1156	631	28.06.2023	29.06.2023	Расширение объема задания бригадой РЗА, определенного распоряжением, а именно: в процессе выверки вторичных цепей АВР-0.4 кВ бригадой РЗА было принято решение произвести отключение нулевого провода в клемме в шкафу Ввода 1 сш 0.4 кВ (для прозвона). В процессе вывода из шкафа нулевого провода, расположенного в одном ящике с фазными проводами произошло приближение на недостаточное расстояние провода нулевого напряжения к фазным проводам (наличием в соседней шине фазы А (зеленая)), что повлекло дуговое короткое замыкание на шинах с переходом в трехфазное и отключение ВНИ-10 Т-1 и АВ-0.4кВ Т-1 в ТП-1156 действенной защиты типа VIP 40.	Отключение ВНИ-10 Т-1 и АВ-0.4кВ Т-1 в ТП-1156 действом защит из-за электродугового перекрытия вводных шин А и В Ввода 1 сш 0.4 кВ на верних контактах автоматического выключателя АВ-0.4 Т-1 в трехфазном в трехфазное КЗ из-за расширения объема задания бригадой РЗА, определенного распоряжением, а именно: После отодвинутия нулевого провода на клемме в шкафу Ввода 1 сш 0.4 кВ при выводе из шкафа нулевого провода, произоженно в одном ящике с фазными проводами контроля наличия(отсутствия) напряжения на вводных шинах Ввода 1 сш 0.4 кВ в следствие тяжения, произошло случайное прикосновение провода контроля наличия(отсутствия) напряжения фазы В (средняя) к соседней шине фазы А (зеленая), что в следствие нарушения изоляции произошло нулевого короткого замыкания.	Провести внеплановый инструктаж по вопросам: -допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением (п. 3.3. ПОТЭЭ); -охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках (п. 4.2., п. 4.5. - 4.8. гл. IV ПОТЭЭ); -организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках (гл. V ПОТЭЭ); -обратить особое внимание на ответственность производителя работ при выполнении работ в действующих электроустановках (п. 5.9.); -надзор за бригадой (п. 11.1. - 11.4. гл. XI ПОТЭЭ);	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 206-1117	635	30.06.2023	30.06.2023	Во время ремонта КЛ-6кВ 206-1117 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Вывалка неравномерно усадка термостойкого материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции муфты с межфазным разрывом в сети.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ 206-1117 с межфазным разрывом в сети.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	30.06.2023	30.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 422-487	637	30.06.2023	07.07.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка 422-оп.№2 на КВЛ-6кВ 422-487п произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№2 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№2 кабельного участка 422-оп.№2 КВЛ-6кВ 422-487п с межфазным замыканием.	Выполнить внеплановый осмотр концевых муфт на КВЛ-6кВ 422-487.	30.06.2023	30.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-19-441	641	01.07.2023	22.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-19-441 произошло снижение изоляционных свойств, послужившей пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ РП-19-441 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП-19-441.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-635	638	02.07.2023	02.07.2023	в следствие подтопления котла на шинный мост между камерой Т-1 и ВНИ-6 Т-1 возникло межфазное КЗ, которое привело к перегоранию ПК-6 Т-1 по фазе А ТП-635.	Перегорание ПК-6 Т-1 по фазе А в ТП-635 в следствие межфазного КЗ из-за подтопления котла на шинный мост между камерой Т-1 и ВНИ-6 Т-1	Провести внеплановый осмотр ТП-635 в части исключения возможности подтопления котлов	02.07.2023	02.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 КРН-124-1167	642	03.07.2023	04.07.2023	Во время прокладки кабельного участка оп.№3-оп.№4 КВЛ-10 КРН-124-1167 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между чертовой и трубкой в концевой муфте на оп.№3, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перекаты между фазам. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытию по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№3 кабельного участка оп.№3-оп.№4 КВЛ-10 КРН-124-1167 с межфазным замыканием	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	03.07.2023	03.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 1065(2)-1138	643	03.07.2023	16.08.2023	В результате длительных дождей произошло поднятие грунта на склоне, что привело к нарушению изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ 1065(2)-1138 с межфазным замыканием на землю с последующим разрывом кабеля.	Разрыв кабеля на КЛ-6кВ 1065(2)-1138 в следствии поднятия грунта на склоне.	Выполнить переустройство часто повреждаемого участка на КЛ-6кВ 1065(2)-1138.	03.07.2023	03.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-75-084	659	05.07.2023	29.07.2023	При прокладке КЛ-10кВ РП-75-084 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло продавливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водяных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ РП-75-084 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую работу с электроинструментами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Туспанская 43 ТП-110	678	05.07.2023	-	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4 Туспанская 43 ТП-110 произошло снижение изоляционных свойств, послужившей пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием участка КЛ-0.4 Туспанская 43 ТП-110 в следствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Проектировать аварийный ремонт КЛ-0.4 Туспанская 43 ТП-110	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 КРН-88-С1002/С963н/С912	680	06.07.2023	06.07.2023	Наличие дерева, находящегося вне охранной зоны на проводах КВЛ 6 кВ КРН88-С1002/С963н/С912 в пролетах опор 20-21 привело к повреждению изоляции провода СНП по фазе В и возникновению ОЗЗ (Приложение 4-5).	ОЗЗ в следствие повреждения изоляции провода СНП по фазе В в пролетах опор 20-21 КВЛ 6 кВ КРН88-С1002/С963н/С912 из-за падения дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ.	Провести внеплановый осмотр внеплановый осмотр КВЛ-6 КРН-88-С1002/С963н/С912 на наличие угрожающей ДКР	06.07.2023	06.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Теневой ТП-С588	679	06.07.2023	06.07.2023	в следствие ГИВ, произошедшего в период в ночь 05-06.07.2023 (ошибка кранового бригады техника) произошел излом анодной опоры № 13/12 ВЛ-0.4 Теневой ТП-С588	Излом анодной опоры № 13/12 ВЛ-0.4 Теневой ТП-С588 в следствие ДПТ, произошедшего в период ночь 05-06.07.2023 (Приложение 2-9)	Проведение претензионной работы по возмещению ущерба ВЛ-0.4 ТП-С588	06.07.2023	06.07.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-449	829	25.07.2023	27.07.2023	Нарушение изоляции одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от Р-0,4 кВ 1 СТП ТП-449 в кабельном трюмном пространстве короткого замыкания и термическому повреждению ее изоляции. В условиях повышенных температур окружающего воздуха произошло оплавление изоляции проложенных рядом кабельных линий 6кВ и 0,4 кВ, и как следствие развитие повреждения изоляции фаз I и перекресте с межфазными короткими замыканиями на рядом проложенных кабельных линиях.	Экстренное переключение на шин 0,4 кВ с термическим повреждением ШРПВ-0,4 кВ, ВП-0,4 Т-1, оплавление изоляции и повреждение кабельных линий 0,4 кВ в кабельном трюмном пространстве совместно с Р-0,4 кВ из-за короткого замыкания в кабельном трюмном пространстве на одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от Р-0,4 кВ 1 СТП ТП-449 (Приложение 2, 4).	Провести внеплановое тепловизионное обследование ТП-449 Р-0,6кВ, Р-0,4кВ, Т-1, Т-2.			
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 116-845	823	27.07.2023	03.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 116-845 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ 116-845 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ 116-845.	27.07.2023	27.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-469	837	27.07.2023	27.07.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов по фазе А на аппаратных шкафах НВ выводов Т-1 в ТП-469 возник перегрев.	Нагрев на аппаратных шкафах НВ выводов Т-1 в ТП-469 в следствие ослабления контактов по фазе А.	Провести внеплановое тепловизионное обследование ТП-469 Р-0,6кВ, Р-0,4кВ, Т-1.	27.07.2023	27.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-33-101	830	29.07.2023	30.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-33-101 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте и изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-33-101 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП-33-101.	29.07.2023	29.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 Депутатская ТП-378	838	29.07.2023	30.07.2023	Отключение ВЛ-0,4 Депутатская ТП-378 по заявке МЧС для безопасности работ.		Обеспечить готовность к включению в ТП-378 ВЛ-0,4 Депутатская после окончания работ МЧС.	29.07.2023	30.07.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Верхнеширская	842	02.08.2023	02.08.2023	Отключение на ПС 110 кВ Верхнеширская В-17 из-за замыкания в ТП 128а (потребительское - пансионат Эдем). Повреждение потребителя Т-1 в ТП-128а.		Обеспечить готовность к включению на ПС в В-17 после окончания работ потребителем ТП-128а (пансионат Эдем)	02.08.2023	02.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-33-101	850	03.08.2023	09.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-33-101 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ РП-33-101 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-10кВ А117-А384(1).	03.08.2023	03.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 в/у «Цветной Бульвар № 22» - в/у «Цветной Бульвар № 18 (Детский сад № 69)» ТП-218	891	05.08.2023	-	В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 в/у «Цветной Бульвар № 22» - в/у «Цветной Бульвар № 18 (Детский сад № 69)» ТП-218 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю КЛ-0,4 в/у «Цветной Бульвар № 22» - в/у «Цветной Бульвар № 18 (Детский сад № 69)» ТП-218 в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Провести ремонт КЛ-0,4 в/у «Цветной Бульвар № 22» - в/у «Цветной Бульвар № 18 (Детский сад № 69)» ТП-218 в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	ответственное лицо: начальник СКЛ Ю.И. Карташов		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 ТП-270 - в/у «Новоселов № 3»	880	05.08.2023	06.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 ТП-270 - в/у «Новоселов № 3» произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте с ОЗЗ КЛ-0,4 ТП-270 - в/у «Новоселов № 3» в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки в ТП-270 на Р-0,4 Новоселов 3	05.08.2023	05.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 350-110	859	06.08.2023	29.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 350-110 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ 350-110 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ 350-110.	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	РП-22	864	06.08.2023	06.08.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ РП-22(2)-654(2). Линия на балансе юридического лица ООО «МИКА АВТО».		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ РП-22(2)-654(2) на промышленной схеме.	06.08.2023	07.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Р-30-149	861	06.08.2023	14.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Р-30-149 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Р-30-149 с однофазным замыканием на землю.	Выполнить контроль нагрузки на КЛ-6кВ Р-30-149.	06.08.2023	06.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-555	881	07.08.2023	07.08.2023	В следствии не соответствия номинала АВ-0,4 Т-2 в ТП-555 пусковым токам (в период повышенных нагрузок из-за высоких температур наружного воздуха) произошло его отключение.	Отключение АВ-0,4 Т-2 в ТП-555 в следствии не соответствия номинала пусковым токам (в период повышенных нагрузок из-за высоких температур наружного воздуха)	Провести демонтаж АВ-0,4 Т-2 в ТП-555	07.08.2023	07.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 ТП-96 - в/у «Красноярмейская № 40»	895	08.08.2023	08.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 ТП-96 - в/у «Красноярмейская № 40» произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием КЛ-0,4 ТП-96 - в/у «Красноярмейская № 40» в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на Р-0,4 Красноярмейская 40	08.08.2023	08.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-218	907	08.08.2023	09.08.2023	В следствие несвоевременного выявления нарушения герметичности удлинительной прокладки низковольтного вывода Т-1 ТП-218 по фазам А, В произошел выброс масла в условиях повышенных нагрузок и высоких температур наружного воздуха.	Нарушение герметичности удлинительной прокладки низковольтного вывода Т-1 ТП-218 по фазам А и В привело к выбросу масла в условиях повышенных нагрузок и высоких температур наружного воздуха (Приложение 3, 4)	Провести внеплановый тепловизионный осмотр Т-1 в ТП-218	08.08.2023	09.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	РП-132	887	08.08.2023	09.08.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка 392-оп.№1 на КВЛ-6кВ 392-440КРН106/1168а произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке 392-оп.№1 на КВЛ-6кВ 392-440КРН106/1168а с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка 392-оп.№1 на КВЛ-6кВ 392-440КРН106/1168а.	08.08.2023	09.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 Грибовцова ТП-65	909	09.08.2023	10.08.2023	В процессе длительной эксплуатации участка (от ТП-65 до ВУ-1) КЛ-0,4 Грибовцова ТП-65 произошло снижение изоляционных свойств, в условиях повышенных температур наружного воздуха произошел последующий пробой изоляции концевой муфты и пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	В процессе длительной эксплуатации участка (от ТП-65 до ВУ-1) КЛ-0,4 Грибовцова ТП-65 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции концевой муфты и пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Провести замену участка КЛ-0,4 от ТП-65 до ВУ-1	09.08.2023	10.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 Роя 39 ТП-235	908	09.08.2023	09.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 Роя 39 ТП-235 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю участка КЛ-0,4 Роя 39 ТП-235 в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на Р-0,4 Роя 39 ТП-235	09.08.2023	09.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 КРН-124-1167	911	10.08.2023	10.08.2023	В следствие не своевременного выявления ослабления плечевого зажима произошел обрыв шлейфа на оп. №1 КВЛ-10 КРН-124-1167.	Обрыв шлейфа по фазе С на оп. №1 КВЛ-10 КРН-124-1167 из-за ослабления плечевого зажима (Приложение 3)	Провести внеплановый послеварийный осмотр КВЛ-10 КРН-124-1167	10.08.2023	10.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 ВЛ-0,4 Дзюбская 58	896	10.08.2023	10.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ВЛ-0,4 Дзюбская 58 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ ВЛ-0,4 Дзюбская 58 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ ВЛ-0,4 Дзюбская 58	10.08.2023	10.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 Донская 54 - Донская 58 ТП-155	912	10.08.2023	11.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 Донская 54 - Донская 58 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0,4 Донская 54 - Донская 58 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на Р-0,4 Донская 58 в ТП-155	10.08.2023	11.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65	926	10.08.2023	11.08.2023	В процессе длительной эксплуатации произошел механический износ и ослабление прокладываемого жгута на опоре №9 ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65, что привело к нарушению контакта провода СИП в процессе его прохода.	Обрыв контакта провода СИП на опоре №9 ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65 из-за ослабления прокладываемого жгута в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65	10.08.2023	11.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65	936	11.08.2023	11.08.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 ВУ-1 - опора№1 ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю участка КЛ-0,4 ВУ-1 - опора№1 ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на ВЛ-0,4 Грибовцова ТП-65	11.08.2023	11.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 Алышская 37 ТП-110	938	11.08.2023	12.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 Алышская 37 ТП-110 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0,4 Алышская 37 ТП-110 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Провести замену КЛ-0,4 Алышская 37 ТП-110	11.08.2023	11.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 1182-1174	910	12.08.2023	13.08.2023	Во время ремонта кабельного участка 1174-оп.№2 на КВЛ-10кВ 1182-1174 была некачественно смонтирована концевая муфта ТП-1174. Выполнила неравномерно усадка термостойкого эпоксидного материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с неполовочным режимом в сети.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-1174 кабельного участка 1174-оп.№2 на КВЛ-10кВ 1182-1174 с неполовочным режимом в сети.	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ.».	12.08.2023	13.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 321-715П	915	12.08.2023	18.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ С-523-РП-52Б и КЛ-6кВ 321-715П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабелей в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабелей в целом месте на КЛ-6кВ С-523-РП-52Б и КЛ-6кВ 321-715П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ С-523-РП-52Б и КЛ-6кВ 321-715П.	12.08.2023	12.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0,4 Тимирязева ТП-593П	939	12.08.2023	12.08.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0,4 ВУ№1 Тимирязева КВЛ-0,4 Тимирязева ТП-593П произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю участка КЛ-0,4 ВУ№1 Тимирязева КВЛ-0,4 Тимирязева ТП-593П из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на КВЛ-0,4 Тимирязева ТП-593П	12.08.2023	12.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 Набережная - Конституции 22 ТП-200	940	12.08.2023	13.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4А Конституции 22-Роя 41 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0,4А Конституции 22-Роя 41 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на Р-0,4 Роя 39 ТП-235	12.08.2023	12.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0,4 Учительская ТП-108	942	13.08.2023	15.08.2023	В процессе длительной эксплуатации произошел механический износ и ослабление прокладываемого жгута на опоре №3 КВЛ-0,4 Грибовцова ТП-22, что привело к термическому повреждению контакта провода СИП (прокладываемого жгута), последующему пробоя изоляции КЛ-0,4 от оп.№3 к ВУ Грибовцова 7.	Термическое повреждение контакта провода СИП (прокладываемого жгута) на опоре №3 КВЛ-0,4 Грибовцова 7 ТП-22 из-за ослабления прокладываемого жгута в процессе длительной эксплуатации. Оплавление изоляции КЛ-0,4 от оп.№3 к ВУ Грибовцова 7 на опоре №3 КВЛ-0,4 Грибовцова 7 ТП-22 из-за термического повреждения прокладываемого жгута.	Провести внеплановый послеварийный осмотр КВЛ-0,4 Грибовцова 7 ТП-22	13.08.2023	13.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-599	946	14.08.2023	14.08.2023	В следствие не своевременного выявления перегрева Т-2 в ТП-599 в условиях повышенных температур наружного воздуха произошло нарушение сопротивления изоляции низковольтной обмотки.	Нарушение сопротивления изоляции низковольтной обмотки Т-2 в ТП-599 из-за не своевременного выявления перегрева в условиях повышенных температур наружного воздуха. (Приложение 2)	Провести внеплановый тепловизионный осмотр Т-1, Т-2 в ТП-599	14.08.2023	14.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-33-101	925	14.08.2023	26.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-33-101 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ РП-33-101 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП-33-101.			
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	РП-33	947	15.08.2023	15.08.2023	В следствие несвоевременного выявления ослабления контактов по фазе С на КВЛ-0,4 Волжская в РП-33 возник перегрев.	Нагрев кабельного замочника по фазе С на Р-0,4 КВЛ-0,4 Волжская в РП-33 из-за несвоевременного выявления ослабления контактов	Провести внеплановый тепловизионный осмотр Р-0,4 кВ в РП-33	15.08.2023	15.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 ТП-351 - в/у «Красноярмейская № 39а»	981	15.08.2023	16.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 ТП-351 - в/у «Красноярмейская № 39а» произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-0,4 ТП-351 - в/у «Красноярмейская № 39а» в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на Р-0,4 Красноярмейская 39а в ТП-351	15.08.2023	15.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-1072	978	16.08.2023	16.08.2023	В следствии не соответствия номинала АВ-0,4 ВЛ-0,4 Ландышева ТП-1072 пусковым токам (в период повышенных нагрузок из-за высоких температур наружного воздуха) произошло его отключение.	Отключение АВ-0,4 ВЛ-0,4 Ландышева ТП-1072 в следствии не соответствия номинала пусковым токам (в период повышенных нагрузок из-за высоких температур наружного воздуха)	Провести замену АВ-0,4 ВЛ-0,4 Ландышева ТП-1072 на Р-0,4 ВЛ-0,4 Ландышева ТП-1072	16.08.2023	16.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С484-С1144	944	16.08.2023	16.08.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка С1144-оп.№20 на КВЛ-6кВ С484-С1144 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке С1144-оп.№20 КВЛ-6кВ С484-С1144 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка С1144-оп.№20 на КВЛ-6кВ С484-С1144.	16.08.2023	16.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-С229	994	16.08.2023	17.08.2023	Отключение в ТП-С229 Р-0,4 В/у ТП-С229 из-за повреждения потребителя СИП		Обеспечить готовность к включению в ТП-С229 Р-0,4 В/у ТП-С229 после устранения повреждения потребителем	16.08.2023	17.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 РП-24-696и	945	16.08.2023	16.08.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка РП-24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24-696и произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке РП-24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24-696и с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание кабельного участка РП-24-оп.№1 на КВЛ-6кВ РП-24-696и.	16.08.2023	16.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	ТП	0.38	ТП-298	996	16.08.2023	17.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 в/у Ф.Труда,17/2 от ТП-298 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0,4 в/у Ф.Труда,17/2 от ТП-298 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки КЛ-0,4 в/у Ф.Труда,17/2 от ТП-298	16.08.2023	16.08.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0,4 Паркова 34 ТП-169	982	17.08.2023	18.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 Паркова 34 ТП-169 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-0,4 Паркова 34 ТП-169 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на Р-0,4 Паркова 34 ТП-169	17.08.2023	17.08.2023	

Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 137-722П	161	27.09.2023	28.09.2023	В результате подвижки грунта на склоне привело к натяжению кабеля на КЛ-6ВВ 137-722п с дальнейшим повреждением изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Повреждением изоляции кабеля в целом месте КЛ-6ВВ 137-722п с однофазным замыканием на землю.	1. Выполнить визуальный осмотр трассы КЛ-6ВВ 137-722п инженерно-техническим персоналом. 2. Подготовить необходимые материалы для передачи в страховую компанию.	27.09.2023	27.09.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Бочуров ручей	165	28.09.2023	28.09.2023	Отключение на ПС 110 кВ Бочуров Ручей действием МТЗ ВВ-6 Бр-315 из-за перерыва ПК-6 Т-1 в ТП-890п (МЖКД Анапская 25).		Обеспечить готовность к включению на ПС Бр ВВ-6 Бр-315 после устранения повреждения абонентом (ТП-890п Анапская 25).	28.09.2023	28.09.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	0.38	ТП-154	177	28.09.2023	28.09.2023	В следствие механического износа в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение конструкции рубильника Р.0.4 кафе "Ариго" в ТП-154.	Повреждение конструкции рубильника Р.0.4 кафе "Ариго" в ТП-154 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.	Проектизы замену Р.0.4 кафе Ариго в ТП-154	28.09.2023	28.09.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-385	167	01.10.2023	01.10.2023	Отключение на ПС 110 кВ Бочуров Ручей действием МТЗ ВВ-6 Бр-315 из-за перерыва ПК-6 в на ВВ-6 Т-1 в РП 84п (поптерблизкое ООО Хоста)		Обеспечить готовность к включению на ПС Бр ВВ-6 Бр-315 после устранения повреждения абонентом (РП-84п ОО Хоста)	01.10.2023	01.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-948	174	01.10.2023	01.10.2023	Падения перегруза крепейшей опорных изоляторов при монтаже КТП привело к изменению свойств материала и разрушению опорных изоляторов по фазам А,В,С 1 секции шин в ТП-948.	Разрушение опорных изоляторов по фазам А,В,С на 1 секции шин в ТП-948 из-за излишней перегруза крепейшей опорных изоляторов при монтаже КТП.	Проектизы визуальный послеварийный осмотр РП-948	01.10.2023	01.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 553-964	163	02.10.2023	02.10.2023	Во время ремонта КЛ-6ВВ 553-964 была смонтирована соединительная муфта. При пуске проводки изоляция в области кабеля подверглась воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс из-за места прохода замалачки, что привело к пробоям изоляции на шее соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6ВВ 553-964 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	02.10.2023	02.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 167-640	189	05.10.2023	27.10.2023	При прокладке КЛ-10ВВ 167-640 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло проваливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10ВВ 167-640 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 13-621	190	06.10.2023	13.10.2023	При прокладке КЛ-10ВВ 13-621 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло проваливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10ВВ 13-621 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	06.10.2023	06.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Бр-204-РП-76	191	06.10.2023	17.10.2023	Во время прокладки КЛ-10ВВ Бр-204-РП-76 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10ВВ Бр-204-РП-76 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 337в-590П	193	09.10.2023	12.10.2023	Во время прокладки КЛ-10ВВ 337в-590 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10ВВ 337в-590 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 112-247	205	10.10.2023	11.10.2023	Не своевременное выявление в процессе эксплуатации трещины привело к разрушению опорного изолятора по фазе В на оп. 7 КВЛ 6 в 112-247.	Разрушение опорного изолятора по фазе В на оп. 7 КВЛ 6 в 112-247 из-за несвоевременного выявления в процессе эксплуатации трещины (Приложение 1).	Проектизы визуальный послеварийный осмотр КВЛ-6 112-247	10.10.2023	11.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 342-501/18КРН-16п	198	11.10.2023	13.10.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка 501-оп.№5 на КВЛ-6 342-501/18КРН-16п произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на кабельном участке 501-оп.№5 КВЛ-6 342-501/18КРН-16п с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальный осмотр трассы кабельного участка 501-оп.№5 на КВЛ-6 342-501/18КРН-16п.	11.10.2023	11.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 147-162	199	11.10.2023	13.10.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ 147-162 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6ВВ 147-162 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-2-771	200	11.10.2023	15.11.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ РП-2-771 была некачественно смонтирована соединительная муфта в месте установки, что привело к образованию воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6ВВ РП-2-771 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 П-222-КРН-22/1	204	12.10.2023	20.10.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ П-222-КРН-22/1 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло проваливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6ВВ П-222-КРН-22/1 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-С912	211	13.10.2023	13.10.2023	Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации привело к разрушению опорных изоляторов в ячейке Т-1 ТП-С912.	Разрушение опорных изоляторов в ячейке Т-1 ТП-С912, в следствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации.	Проектизы замену опорных изоляторов в ТП-С912		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 180-405	214	13.10.2023	19.10.2023	При прокладке КЛ-10ВВ 180-405 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло проваливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10ВВ 180-405 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 1182-1174	225	14.10.2023	14.10.2023	В процессе эксплуатации произошло механическое износ и ослабление изоляционной оболочки КВЛ 10 в 1174-1182, что привело к нагреву контактного провода и последующему отгоранию шлейфов (Приложение 1,2).	Отгорание шлейфов по фазе А и В на оп 1 КВЛ 10 в 1174-1182 из-за ослабления изоляционной оболочки и нагрева контактного провода.	Проектизы визуальный послеварийный осмотр КВЛ-10 1182-1174	14.10.2023	14.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 134-845/ДОНП	224	17.10.2023	04.12.2023	В результате длительных дождей произошло движение грунта на склоне, что привело к разрушению изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6 134-845/ДОНП с однофазным замыканием на землю.	Нарушения изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6 134-845/ДОНП в следствие движения грунта на склоне.	Выполнить инженерно-техническим персоналом визуальный осмотр трассы КЛ-6 134-845/ДОНП.		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Подгорная ТП-46	230	18.10.2023	18.10.2023	В процессе длительной эксплуатации участка КЛ-0.4 ТП-46 оп.1 КЛ-0.4 Подгорная ТП-46 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю участка КЛ-0.4 ТП-46 оп.1 ВЛ-0.4 Подгорная ТП-46 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на ВЛ-0.4 Подгорная ТП-46	18.10.2023	18.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Навагиска 162 ТП-109	232	18.10.2023	23.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Навагиска 162 ТП-109 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Навагиска 162 ТП-109 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на КЛ-0.4 Навагиска 162 ТП-109		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 С-523-РП-52 А	226	19.10.2023	26.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ С-523-РП-52 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ С-523-РП-52 А с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальный осмотр трассы КЛ-6ВВ С-523-РП-52 А.		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Вн-105-РП-45	229	19.10.2023	21.10.2023	Во время прокладки КЛ-10ВВ Вн-105-РП-45 была некачественно смонтирована соединительная муфта в РП-45. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в РП-45 на КЛ-10ВВ Вн-105-РП-45 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	19.10.2023	19.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Чехова 58 - ТРП-398 КЛ № 1	233	23.10.2023	23.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Чехова 58 - ТРП-398 КЛ № 1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Чехова 58 - ТРП-398 КЛ № 1 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на КЛ-0.4 Чехова 58 - ТРП-398 КЛ № 1	23.10.2023	23.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Ворожого 32 - Ворожого 34 ТП-305	255	24.10.2023	01.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Ворожого 32 - Ворожого 34 ТП-305 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием КЛ-0.4 Ворожого 32 - Ворожого 34 ТП-305 из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Проектизы ремонт КЛ-0.4 Ворожого 32 - Ворожого 34 ТП-305 (Ответственное лицо: Начальник СКЛ Ю.М.Картанов)		
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 КРН-С588-С588	256	26.10.2023	26.10.2023	Не своевременное выявление в процессе эксплуатации нагрева контакта соединительной гильзы на опере №1 КВЛ 6 в КРН С588-588 привело к отгоранию шлейфа провода СИП 3 105 по фазе А.	Отгорание шлейфа провода СИП 3 105 по фазе А на опере №1 КВЛ 6 в КРН С588-588 из-за не своевременного выявления в процессе эксплуатации нагрева контакта соединительной гильзы	Проектизы визуальный послеварийный осмотр КВЛ-6 КВЛ-6 КРН-С588-С588	26.10.2023	26.10.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТРП	6 (6.3)	РП-24	271	02.11.2023	02.11.2023	Отключение в ТРП-24 действием МТЗ ВВ-6 384 из-за повреждения ВЛ 6 в КРН86п-923в (поптерблизкое СТ Дальный Кавч).		Обеспечить готовность к включению ВЛ 6 в КРН86п-923в (поптерблизкое СТ Дальный Кавч) после окончания работ потребителя.	02.11.2023	02.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-433	267	04.11.2023	18.12.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6ВВ 420п-433. Линия на балансе городского лица ООО "Комплекс Кубанский Хостр".		После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6ВВ 420п-433 по нормальным схеме.	04.11.2023	04.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С470-С538/С1004п/С265/С772/С549/С8/С920/КРН-94п	295	07.11.2023	07.11.2023	В следствие воздействия стихии в виде порывов ветра, и обильных ливневых осадков произошло падение деревьев на территории участка, что привело к обрыву проводов КВЛ-6 С470-С538/С1004п/С265/С772/С549/С8/С920/КРН-94п в пролетах опор 911-922.	Обрыв проводов КВЛ-6 С470-С538/С1004п/С265/С772/С549/С8/С920/КРН-94п в пролетах опор 911-922 в следствие падения деревьев на территории. Нал.прка на провод из-за воздействия стихии в виде порывов ветра, и обильных ливневых осадков. (Приложение 2,3)	Проектизы визуальный послеварийный осмотр КВЛ-6 С470-С538/С1004п/С265/С772/С549/С8/С920/КРН-94п	07.11.2023	07.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 В-3-1141	285	10.11.2023	10.11.2023	Во время прокладки КЛ-6ВВ В-3-1141 была некачественно смонтирована соединительная муфта в ав. 10ВВ В-3 на ПС 110 "Вертепанская". Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ав. 10ВВ В-3 на ПС 110 "Вертепанская" на КЛ-6ВВ В-3-1141 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	10.11.2023	10.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 В-1-РП-19 Б	286	10.11.2023	12.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6ВВ В-1-РП-19 Б произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6ВВ В-1-РП-19 Б с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальный осмотр трассы КЛ-6ВВ В-1-РП-19 Б.		

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 342-501/18КРН-16а	417	09.12.2023	11.12.2023	Во время полчения новой ТП-342 на кабельном участке 342-оп.№1 КВЛ-6#6 342-501/18КРН-16а была некачественно смонтирована переходная соединительная муфта. Выявлена неравномерность усадки термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию номинационного пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции переходной соединительной муфты на кабельном участке 342-оп.№1 КВЛ-6#6 342-501/18КРН-16а с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	09.12.2023	10.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 в/в Пасечная	431	10.12.2023	10.12.2023	Отключение на ПС 110 в/в Пасечная В-6 П-230 из-за перегарта ПИК-6 Т-1 в ТП-С651н (потребительское МКЖД) Цейлина 126, аб. Косой А.В.		Обеспечить готовность к включению на ПС П В-6 П-230 по теме замены ПИК-6 Т-1 ТП-С651н потребителем МКЖД Цейлина 126, аб. Косой А.В.	10.12.2023	10.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 В-14-139	426	12.12.2023	22.12.2023	Во время ремонта КЛ-6#В В-14-139 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к образованию пропоянного состава и перегреву изоляции. В процессе эксплуатации кабель ввёл в эксплуатацию ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробоям изоляции на штепсе соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6#В В-14-139 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	12.12.2023	12.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Комбинатовый ТП-С250	433	13.12.2023	13.12.2023	В результате ДТН (проезда крупногабаритной техникой) произошло излом опоры №9, обрыв проводов в пролёте опор 9-10.	Излом опоры №9, обрыв проводов в пролёте опор 9-10 в следствии ДТН (проезда крупногабаритной техникой).(Приложение 1 фото 1-5)	Проведение претензионной работы по возмещению ущерба ВЛ-0.4 Комбинатовый ТП-С250	13.12.2023	13.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 С-515-ПН-71	432	13.12.2023	11.01.2024	При прокладке КЛ-6#В С-515-ПН-71 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншею, в результате чего произошло продвигание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах изоуплотнённости, образованию и росту воздушных трещинок с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабелей с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6#В С-515-ПН-71 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	13.12.2023	13.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Строительный переулок 12 - ТП-194	442	14.12.2023	14.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4 Строительный переулок 12 - ТП-194 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на соединительной муфте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции на соединительной муфте с межфазным замыканием КЛ-0.4 Строительный переулок 12 - ТП-194 в следствии снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации.	Выполнить контроль нагрузки на КЛ-0.4 Строительный переулок 12 - ТП-194	14.12.2023	14.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 384-403#577115661/4191/5681	438	17.12.2023	17.12.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, физическим лицом Кривоноз В.Ю. в охранной зоне кабельного участка 384-оп.№1 на КВЛ-6#В 384-403#577115661/4191/5681 был согласован и получен разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабелей с межфазным замыканием.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, физическим лицом Кривоноз В.Ю. в охранной зоне кабельного участка 384-оп.№1 на КВЛ-6#В 384-403#577115661/4191/5681 произошло механическое повреждение кабельной линии с межфазным замыканием.	Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранной зоне кабельных линий, а также с полным решением полных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 С-523-ПН-52 А	439	17.12.2023	26.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6#В С-523-ПН-52 А произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабелей в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабелей в целом месте на КЛ-6#В С-523-ПН-52 А с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем состоянии кабелей и муфт провести внешнее высоковольтное испытание КЛ-6#В С-523-ПН-52 А.	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 401#6 401#КРН-23/619#575/596/944#811#1072/1050	449	18.12.2023	21.12.2023	В результате оползня произошло смещение опоры №24 КВЛ 6 401#6 401#КРН23/619#575/596/944#811#1072/1050, срыв изоляторов и повреждение трансера на опоре 24 в результате оползня.	Смещение опоры №24 КВЛ 6 401#6 401#КРН23/619#575/596/944#811#1072/1050, срыв изоляторов и повреждение трансера на опоре 24 в результате оползня. (Приложение 2)	Провести замену ж/б опоры на новую металлическую опору, замена изоляторов, замена трансера	18.12.2023	21.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 С432-С435#С729#С1082#	468	23.12.2023	23.12.2023	Во время ремонта кабельного участка С432-оп.№1 на КВЛ-6#В С432-С435#С729#С1082# была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-С432, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перерыва по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-С432 на кабельном участке С432-оп.№1 КВЛ-6#В С432-С435#С729#С1082# с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 в/в Пасечная	471	24.12.2023	25.12.2023	Воздействие порывов ветра до 30м/с и ливневых осадков привело к отключению на ПС 110 в/в Пасечная ВВ-6 П-121 действием МТЗ.	Обрыв проводов в пролетах опор 14-16, излом трансера на опоре 15, повреждение изоляторов на опорах 15, 14 КВЛ 6 в/в КРН-ТП-875/785 из-за падения дерева, находящегося вне охранной зоны (Приложение 3, 4, 5)	Провести внешнее высоковольтное испытание КВЛ-6 С23-С50#790С106#С729# по фидеру П-121	24.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Овощной ТП-С975	477	24.12.2023	24.12.2023	Воздействие порывов ветра до 30м/с и ливневых осадков привело к обрыву проводов в пролетах опор 4-9, излом стоек опор 6,7 ВЛ-0.4 Овощной ТП-С975	Обрыв проводов в пролетах опор 4-9, излом стоек опор 6,7 ВЛ-0.4 Овощной ТП-С975	Провести внешнее высоковольтное испытание КВЛ-0.4 Овощной ТП-С975, ВЛ-0.4 Верхний поселок ТП-С8	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 Раздольная ТП-167	487	25.12.2023	25.12.2023	Воздействие порывов ветра до 30м/с и ливневых осадков привело к падению дерева, находящегося вне охранной зоны КВЛ-0.4 Раздольная ТП-167, что повлекло срыв проводов с опоры 21 в пролёте в пролёте опор 20-22. (Приложение 2)	Обрыв проводов в пролетах опор 20-22 КВЛ-0.4 Раздольная ТП-167#из-за падения дерева, находящегося вне охранной зоны в результате воздействия порывов ветра до 30м/с и ливневых осадков.	Провести внешнее высоковольтное испытание КВЛ-0.4 Раздольная ТП-167	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 247-501	476	26.12.2023	02.01.2024	В процессе длительной эксплуатации кабельного участка 501-оп.№8 на КВЛ-6#В 247-501 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабелей в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабелей в целом месте на кабельном участке 501-оп.№8 на КВЛ-6#В 247-501а КЛ-10#В А117-А384(1) с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем состоянии кабелей и муфт провести внешнее высоковольтное испытание кабельного участка 501-оп.№8 на КВЛ-6#В 247-501	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 31-145880#	488	27.12.2023	27.12.2023	В процессе длительной эксплуатации в следствии изменения структуры материала и потери механической прочности произошел обрыв провода АС-70 по фазе С в пролёте опор 6-7 КВЛ 6 31-145880# (Приложение 1)	Обрыв провода АС-70 по фазе С в пролёте опор 6-7 КВЛ 6 31-145880# в следствии изменения структуры материала и потери механической прочности.	Провести внешнее высоковольтное испытание КВЛ 6 31-145880#	27.12.2023	27.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Вр-103-РП-76	486	27.12.2023	11.01.2024	Во время прокладки КЛ-10#В Вр-103-РП-76 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах изоуплотнённости, образованию и росту воздушных трещинок с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабелей с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10#В Вр-103-РП-76 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Альпийская	251	29.12.2023	30.12.2023	Повреждение на абонентской КЛ-10#В Аа-315-РП-113. Линия на балансе ФСБ РФ.		После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10#В Аа-315-РП-113 по нормальной схеме.	29.12.2023	29.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Аа-311-ТРП-126П	516	29.12.2023	25.01.2024	При прокладке КЛ-10#В Аа-311-ТРП-126 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншею, в результате чего произошло продвигание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах изоуплотнённости, образованию и росту воздушных трещинок с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабелей с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10#В Аа-311-ТРП-126 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 599-945	518	29.12.2023	06.01.2024	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6#В 599-945 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабелей в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабелей в целом месте на КЛ-6#В 599-945 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем состоянии кабелей и муфт провести внешнее высоковольтное испытание КЛ-6#В 599-945.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 41-838#	519	30.12.2023	18.01.2024	Во время прокладки кабельного участка 838-оп.№2 на КВЛ-6#В 41-838 была некачественно выполнена намотка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте на оп.№2, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "В" и перерыва по поверхности фазы на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№2 кабельного участка 838-оп.№2 на КВЛ-6#В 41-838 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 Р-26-РП-22 (П) 1 цепь	520	30.12.2023	30.12.2023	Во время прокладки кабельного участка Р-26-оп.№1 на КВЛ-6#В Р-26-РП-22 (П) 1 цепь была некачественно смонтирована концевая муфта на оп.№1 и в яч. Р-26. Выявлена неравномерность усадки термоусаживающего материала в концевых муфтах с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию номинационного пробоя изоляции муфт с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 и в яч. Р-26 кабельного участка Р-26-оп.№1 на КВЛ-6#В Р-26-РП-22 (П) 1 цепь с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ.»	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Туапсе	26	06.01.2023	23.03.2023	ПС 110 в/в Туапсе по фидеру Тт-Арой в ТП Н241н (на балансе СНТ "Таманен") обнаружено перекрытие опорных изоляторов на ИСН-10.		Обеспечить готовность ТП Н241н (на балансе СНТ "Таманен") и ТП Н292н (на балансе крестьянского хозяйства Киселю)	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Дзюбжа	27	06.01.2023	06.01.2023	ПС 110 в/в Дзюбжа по фидеру Дв-6 в КРН3л (на балансе гражданина Любимцева А. А.) обнаружено перекрытие проходных изоляторов на вводе 10кВ в сторону ВЛ-10 Дв6-КРН3л.		Обеспечить готовность к включению КРН3л (на балансе гражданина Любимцева А. А.)	06.01.2023	06.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 в/в Дзюбжа	28	07.01.2023	13.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 в/в Н226-Н446 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции КЛ-10 в/в Н226-Н446 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабелей и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 в/в Н226-Н446 в график профилактический на 2023 год согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	07.01.2023	07.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 М1-2-Т638/Т99	30	08.01.2023	08.01.2023	на ПС 110 в/в Марго тплова отключен вручную ВТ2-10, обесточив фидер Мс-2. Причина повреждения ОПН-10 фазы "А" в штепсе ТН2-10. (на балансе ОАО "РЖД").		Обеспечить готовность к включению ВТ2-10 на ПС 110 в/в Марго тплова (на балансе ОАО "РЖД").	08.01.2023	08.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 В448#1-ТРП-41	31	11.01.2023	11.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 в/в ТРП 41 - Н 448 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 в/в ТРП 41 - Н 448 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабелей и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 в/в ТРП 41 - Н 448 в график профилактический на 2022 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	11.01.2023	11.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-116	53	17.01.2023	20.01.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 в/в Н519#-Н621 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	пробой изоляции в целом месте КЛ 10 в/в Н519#-Н621 с межфазным замыканием	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабелей и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 в/в Н519#-Н621 в график профилактический на 2022 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	17.01.2023	17.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №2 ТП-Н364	54	21.01.2023	21.01.2023	В результате ДТН легковым автомобилем опора №4 на ВЛ-0.4 №2 ТП-Н364, что привело к ее механическому повреждению (газному) и обрыву проводов в пролёте опор 4-5 фазы "А"	Механическое повреждение опоры №4 на ВЛ-0.4 №2 ТП-Н364 и обрыв проводов в пролёте опор 4-5 вследствие ДТН сторонним лицом	Обратиться в ОМВД РФ с заявлением о проведении расследования в отношении сторонних лиц совершивших опору №5 на ВЛ-0.4 №2 ТП-Н364	21.01.2023	21.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Т109	72	30.01.2023	30.01.2023	В ТП-Т109 вследствие ослабления контактного соединения произошел нагрев на Р1-0.4 по фазе "С"	В ТП-Т109 нагрев контактного соединения на Р1-0.4 по фазе "С"	Выполнить внешнее тепловизионное обследование оборудования ТП Т109	30.01.2023	30.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н191#-Н42П	79	31.01.2023	03.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н42#-Н191 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н42#-Н191 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабелей и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н42#-Н191 в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбжа	80	02.02.2023	03.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н190н-Н672 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н190н-Н672 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н190н-Н672 в график профилактиций на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	02.02.2023	02.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбжа	99	02.02.2023	02.02.2023	После воздействия ветровых нагрузок поврежден кабельный вывод Юка в ТП-Н332 в сторону ТП-Н132, (на балансе Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 36)		Обеспечить готовность к включению кабельного вывода Юка в ТП-Н332 в сторону КВЛ-10 Н132-Н681/Н332н.	02.02.2023	02.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №12 ТП-Г167	107	04.02.2023	04.02.2023	После воздействия ветровых нагрузок произошло обрыв вилки провода ВЛ-0.4 №12 ТП-Г167 на опоре №17, что привело к падению провода на линейную арматуру (крюк) опоры №17 и перекосу провода с последующим падением на землю в пролете опор №17-18	Обрыв провода ВЛ-0.4 №12 ТП-Г167 в пролетах опор №17-18	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №12 ТП-Г167	04.02.2023	04.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Н39-Н40Н1254Н189	108	06.02.2023	06.02.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к разрыванию изоляции подтопленного изолятора на опоре №8 ВЛ 10 Н39-Н40Н189Н1254	разрушению опорно-штыревого изолятора на опоре №8 ВЛ 10 Н39-Н40Н189Н1254	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Н39-Н40Н189Н1254 с оформлением листа осмотра. При выявлении дефектов разработать мероприятия предосторожности отключения.	06.02.2023	06.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 М2-Т638/Т593	109	07.02.2023	07.02.2023	Под воздействием ветровых нагрузок произошло снижение напряжения на КВЛ 10 кВ М2-Т638/Т593 в пролете опор 28-29, стоящего вне охранной зоны ВЛ, что привело к электродуговому перерыву проводов трех фаз. Поврежденный провод нет.	Электродуговое перерыве трех фаз на КВЛ 10 кВ М2-Т638/Т593 вследствие падения дерева на провод в пролетах опор 28-29	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ М2-Т638/Т593	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №2 ТП-Н728	111	07.02.2023	07.02.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 39-40 на ВЛ-0.4 №2 ТП-Н728, что привело к разрыванию силовой арматуры для СИП на опорах № 37, 38, 40 без обрыва проводов, срыв приборов учета вводов в абонентам с опор № 38, 40.	Механическое повреждение силовой арматуры для СИП ВЛ-0.4 №2 ТП-Н728 на опорах № 37, 38, 40	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №2 ТП-Н728	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Т109	112	07.02.2023	07.02.2023	Под воздействием ветровых нагрузок произошел сдвиг проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0.4 №1 Т109 в пролете опор 2-3. Вследствие прохода тока короткого замыкания через Т1 в ТП Т109 произошел обрыв провода обмотки по фазе "А" от шпильки 0,4 кВ внутри бака Т1, что привело к разрыванию силовой арматуры дуги внутри бака трансформатора, электродуговому повреждению обмоток трансформатора и перегоранию предохранителей ПК-10 Т1 по трем фазам.	Электродуговое повреждение обмоток трансформатора Т1 в ТП Т109 вследствие прохода тока короткого замыкания. Обрыв провода обмотки по фазе "А" от шпильки 0,4 кВ внутри бака Т1 вследствие прохода тока короткого замыкания.	В ТП Т109 выполнить инспекционные осмотр и ТВК трансформатора Т1	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ш-1-Т109	113	07.02.2023	08.02.2023	Под воздействием ветровых нагрузок произошло обрыв вилки провода ВЛ 10 кВ Т75-Т115/Т78 по фазе "В" на опоре №16, что привело к падению провода на линейную арматуру (крюк) опоры №16 и перекосу провода с последующим падением на землю в пролете опор №16-17.	Обрыв вилки провода по фазе "В" на опоре №16, перекос провода на опоре №16 и падение провода в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ Т75-Т115/Т78	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Т75-Т115/Т78	07.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонгово	114	08.02.2023	08.02.2023	На ПС 110 кВ Лермонгово по фидеру 10 кВ "Ль-2" ВЛ-10 Н186-Н153/Н260н обнаружена ветка от дерева, находящегося вне границы охранной зоны по продольным изоляторам (линейные вводы в РУ-10) ТП-Н153.	На ПС 110 кВ Лермонгово по фидеру 10 кВ "Ль-2" ВЛ-10 Н186-Н153/Н260н в результате падения ветки от дерева электродуговое перерыве по продольным изоляторам (линейные вводы в РУ-10) ТП-Н153.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 Н186-Н153/Н260н	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №4 ТП-Г137	115	09.02.2023	09.02.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие плохого контакта, произошел нагар контакта прокаливающего зажима с последующим нарушением электрического контакта (обрыва цепи) на оп. №2 ВЛ-0.4 №4 от ТП-Г137	Обрыв цепи на прокаливаемом зажиме на оп. №2 ВЛ-0.4 №4 от ТП-Г137 вследствие плохого контакта.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №4 от ТП-Г137	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбжа	116	10.02.2023	05.06.2023	После воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение внутренних сетей ТП-Н504н (на балансе гр. Харья Надежда Тимофеевна)		Обеспечить готовность к включению ТП-Н504н (на балансе гр. Харья Надежда Тимофеевна)	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н106-Н354П	117	11.02.2023	18.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н354н-Н106 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н354н-Н106 с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н354н-Н106 в график профилактиций на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №1 ТП-Г308	118	11.02.2023	11.02.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0.4 №1 Г308 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву вилки на ТП до оп. №1 ВЛ-0.4 №1	Обрыв вилки из ТП до оп. №1 ВЛ-0.4 №1 Г308 вследствие потери механической прочности провода	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №1 Г308	11.02.2023	11.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №3 ТП-Н83	173	13.02.2023	13.02.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие плохого контакта, произошел нагар контакта прокаливающего зажима с последующим нарушением электрического контакта (обрыва цепи) на опоре №19а ВЛ-0.4 №3 от ТП-Н83	Обрыв цепи на прокаливаемом зажиме на опоре №19а ВЛ-0.4 №3 от ТП-Н83 вследствие плохого контакта.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №3 от ТП-Н83	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	ТРИ-43	197	14.02.2023	14.02.2023	Под воздействием ветровой нагрузки произошел сдвиг проводов ф. "С" и ф. "В" на ВЛ 10 кВ Г9-Г9Н12/Г110н в пролетах опор №28-29, вследствие нарушения целостности (ослаблений) вилки провода ф. "В" на опоре №28	Электродуговое перерыве проводов фаз "С", "В" в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ Г9-Г9Н12/Г110н	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Г9-Г9Н12/Г110н	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТРИ	10 (10.5)	ТРИ-43	177	14.02.2023	14.02.2023	Гойбы, по фидеру Г-1 входе опоры ВЛ-10 Г1-Г25/Г326н/Г15Т116 бригадой Шаумянского сетевого участка обнаружены ветки со складиру электродугового перерыва от дерева, находящегося вне границы охранной зоны по продольным изоляторам (линейные вводы в РУ-10) ТП-Н15. Ремонт не требуется.	Электродуговое перерыве по продольным изоляторам (линейные вводы в РУ-10) ТП-Н15 ВЛ-10 Г1-Г25/Г326н/Г15Т116	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 Г1-Г25/Г326н/Г15Т116	14.02.2023	14.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41	176	15.02.2023	15.02.2023	В результате стихийных явлений (сильное напущение снега на деревья) произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41 в пролете опор 64-65, что привело к электродуговому перерыву проводов трех фаз. Поврежденный провод нет.	Электродуговое перерыве проводов КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41 трех фаз в пролете опор 64-65.	Выполнить инспекционный осмотр на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Водолабор	175	15.02.2023	15.02.2023	В результате стихийных явлений (сильное напущение снега на деревья) произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода КВЛ 10 Г48-Г78н в пролете опор 13-14, что привело к механическому повреждению (деформации) трансверсы на опоре №13 в электродуговому перерыву проводов. Поврежденный провод нет.	Механическое повреждение (деформация) трансверсы на опоре №13 КВЛ 10 Г48-Г78н вследствие падения дерева на провод в пролете опор №13-14.	выполнить инспекционный осмотр КВЛ 10 Г48-Г78н	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Водолабор	174	15.02.2023	15.02.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений, повышенной ветровой нагрузки и напущения снега на провода, произошло повреждение (обрыв) шлейфа по фазе «С» на опоре №19 на КВЛ-10 Вд17-Г69н, что привело к короткому замыканию вышестоящего шлейфа с проводом фазы "В".	Обрыв шлейфа провода на опоре №19 по фазе "С" на КВЛ-10 Вд17-Г69н	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ-10 Вд17-Г69н	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №2 ТП-Н119	198	15.02.2023	15.02.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений, повышенной ветровой нагрузки и напущения снега на провода, произошло повреждение (обрыв) провода ВЛ-0.4 №2 Н119 в пролетах опор 13-14.	Обрыв провода ВЛ-0.4 №2 Н119 в пролетах опор 13-14.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №2 Н119	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Г1-Г25/Г15Т116	199	15.02.2023	15.02.2023	В результате стихийных явлений (сильный ветер) произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 Г1-Г25/Г15Т116/Г326н в пролетах опор 4-5, что привело к электродуговому перерыву проводов трех фаз. Ремонт не требуется.	Электродуговое перерыве проводов ВЛ 10 Г1-Г25/Г15Т116/Г326н в пролетах опор 4-5 трех фаз.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 Г1-Г25/Г15Т116/Г326н	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41	200	15.02.2023	15.02.2023	В результате стихийных явлений (сильное напущение снега на деревья) произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 Г34-Г45 в пролете опор 11-12, что привело к электродуговому перерыву проводов трех фаз. Поврежденный провод нет.	электродуговое перерыве проводов трех фаз. Поврежденный провод нет.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 Г34-Г45 на предмет деревьев, угрожающих падением на ВЛ	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Туапсе	201	15.02.2023	15.02.2023	В результате стихийных явлений (сильное напущение снега на деревья) произошло падение ветки дерева, стоящих вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 КРН-12н-Н244 в пролетах опор №4-5, 7-8, 9-10, что привело к электродуговому перерыву проводов трех фаз. Поврежденный провод нет.	Электродуговое перерыве проводов ВЛ 10 КРН-12н-Н244 трех фаз в пролете опор № 4-5, 7-8, 9-10.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 КРН-12н-Н244	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ч4а-Г112	202	15.02.2023	18.02.2023	На ВЛ 10 Г112-Г71Г56П отключена опята к ТП Г56П (оборудование на балансе гр. Торосов Н.Л.).		Обеспечить к включению ВЛ 10 Г112-Г71Г56П после ремонта ВЛ-10 опята к ТП-Г56П(на балансе Торосов Н.Л.)	15.02.2023	15.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №5 ТП-Т119	203	16.02.2023	16.02.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений, повышенной ветровой нагрузки и напущения снега на провода, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0.4 №5 Т119 в пролете опор 9-10, что привело к срыву провода СИП со силовой арматуры в пролетах опор № 8-11. Поврежденный провод нет.	Срыв провода СИП ВЛ-0.4 №5 Т119 со силовой арматуры в пролетах опор № 8-11, вследствие падения дерева.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №5 ТП-Т119	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ч4а-Г112	204	16.02.2023	16.02.2023	В результате стихийных явлений (сильное напущение снега на деревья, сильные ветровые нагрузки) произошло обрыв шлейфа оп. №70 фазы "В", и повреждение изоляторов в пролетах опор №№ 27,70 фазы "В"	обрыв шлейфа оп. №70 фазы "В" и повреждение изоляторов в пролетах опор №№ 27-70 фазы "В"	замена провода марки AC-50/8, замена изоляторов	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	0.38	КВЛ-0.4 №3 ТП-Г31	205	16.02.2023	16.02.2023	В результате неблагоприятных погодных явлений, напущения снега на провода, на ВЛ-0.4 №3 Г31 произошло падение опоры № 10, что привело к обрыву проводов в пролете опор № 9-11. В результате неблагоприятных погодных явлений, повышенной ветровой нагрузки, на ВЛ-0.4 №3 Г31 произошло падение опоры № 10, что привело к обрыву проводов в пролете опор № 9-11.	1. Механическое повреждение (падение) опоры №10 на ВЛ-0.4 №3 Г31, вследствие воздействия атмосферных явлений. 2. Обрыв проводов в пролетах опор 9-11 на ВЛ-0.4 №3 Г31, вследствие воздействия атмосферных явлений.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №3 Г31	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбжа	206	17.02.2023	17.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Н58-Н672 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н58-Н672 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 кВ Н58-Н672 в график профилактиций на 2023 год согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	17.02.2023	17.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 АФ4-Г72	207	17.02.2023	17.02.2023	В результате стихийных явлений (сильное напущение снега на деревья) произошло падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода КВЛ 10 кВ АФ4-Г72/Г23н в пролетах опор 4-5, что привело к обрыву проводов трех фаз в пролете опор 4-6.	Обрыв проводов КВЛ 10 кВ АФ4-Г72/Г23н трех фаз в пролетах опор 4-6, вследствие падения ветки дерева.	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ АФ4-Г72/Г23н	17.02.2023	17.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н190П-Н453	208	17.02.2023	18.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ Н190н-Н453 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции	Пробой изоляции	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КВЛ-10 кВ Н190н-Н453 в график профилактиций на 2023 год согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	17.02.2023	18.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Т114-Г75П/Г142П	209	19.02.2023	03.04.2023	В связи со стихийными явлениями, в результате повышенной ветровой нагрузки, напущения снега, произошло падение ветки дерева вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ Т114-Г75н в пролетах опор №5-6, №14-15, что привело к обрыву проводов в пролетах опор № 4-7, 13-17 и деформации опор № 1, 2, 5, 6, 15.	Обрыв проводов на ВЛ 10 кВ Т114-Г75н в пролетах опор 4-7, 13-17 и деформация опор №1, 2, 5, 6, 15 на ВЛ 10 кВ Т114-Г75н вследствие падения ветки дерева.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Т114-Г75н	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Т18-ТРИ-30П	210	19.02.2023	22.02.2023	В результате стихийных явлений (падоков) произошло подтопление ТП Т66, что привело к электродуговому повреждению ПК-6 Т1 в коллективе 3шт.	Электродуговое повреждение ПК-6 Т1 в ТП Т66 вследствие подтопления ТП Т66	Выполнить инспекционный осмотр ТП Т66 с оформлением листа осмотра	19.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонгово	211	19.02.2023	20.02.2023	В результате стихийных явлений (падоков) произошло подтопление ТП Н93, что привело к электродуговому повреждению ПК-10 Т1 в коллективе 3шт.	Электродуговое повреждение ПК-10 Т1 в ТП Н93 вследствие подтопления ТП Н93	Выполнить инспекционный осмотр ТП-Н93 с оформлением листа осмотра	19.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомичалинская	212	20.02.2023	23.02.2023	ПС 110 кВ Новомичалинская действием МТЗ отключена В-10 №3. Причина в абонентском ТП Н-340н. (на балансе Ю. Кохтер)		Обеспечить готовность к включению ТП Н-340н	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41	213	20.02.2023	26.02.2023	Выявлена в ремонт ВЛ 10 КРН-Г429н-Г429н (на балансе НСТ "Воздушно").	Потери несущей способности вследствие воздействия атмосферных явлений (падоков)	Обеспечить готовность к включению ВЛ 10 кВ КРН429н-Г429н. (на балансе НСТ "Воздушно")	20.02.2023	20.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонтово	214	20.02.2023	22.02.2023	ПС 110 кВ Лермонтово по фидеру Дм-4. Повреждение во внутренних сектах ТП-Н724 (на баланс гр. Уланова С.В.)		Обеспечить готовность к включению ТП-Н724(на баланс гр.Уланова С.В.)	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзуба	215	21.02.2023	21.02.2023	В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений, повышенной нагрузки, прогноза повреждение (обрыв) шлейфа по фазе «В» на опоре №73 на КВЛ 10 кВ Н261-ТР172.КРН44и.КРН43и.КРН133и.КРН302и.	Обрыв шлейфа провода на опоре №73 по фазе "В" на КВЛ 10 кВ Н261-ТР172.КРН44и.КРН43и.КРН133и.КРН302и.	Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Н261-ТР172.КРН44и.КРН43и.КРН133и.КРН302и	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТРП	10 (10.5)	РП-43	216	21.02.2023	21.02.2023	В связи со стихийными явлениями, в результате повышенной ветровой нагрузки, прогноза падение дерева извне охранной зоны на провода КВЛ 10 РП-43-Г83Т97 в пролетах опор №81-84, что привело к обрыву проводов в пролетах опор №81-84 и деформации траверса на опоре №82.	1.Обрыв провода КВЛ 10 РП-43-Г83Т97и в пролетах опор 81-84, вследствие падения дерева. 2. Излом опоры №82 промочечной стойки на КВЛ 10 РП-43-Г83Т97и. 3. Деформация траверса КВЛ 10 РП-43-Г83Т97и опоры №82. 4. Разрушение изоляторов типа КВЛ 10 РП-43-Г83Т97и опоры №82	Выполнить внеплановый осмотр на предмет наличия угрожающих падением на КВЛ 10 РП-43-Г83Т97	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н24-Н34	217	22.02.2023	22.02.2023	В результате стихийных явлений (сильные осадки в виде дождя) произошло падение дерева на берегу реки Челескуло, что привело к его падению на провод КВЛ 10 кВ Н34-Н24/Н23 в пролете опор 16-17. Повреждений проводов нет.	Перекрытие между стволом дерева и проводом КВЛ 10кВ Н34-Н24/223 в пролете опор№16-17.	Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Н34-Н24/Н223	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Туапсе	218	22.02.2023	23.02.2023	В. Выявлен в ремонт потребительский участок отпай ВЛ 10 Н2766-Н193(на баланс НСТ Строитель) в складские падение дерева.		Обеспечить готовность к включению ВЛ 10 кВ Н2766-Н193и после ремонта.	22.02.2023	23.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр5-Г738Г41	220	25.02.2023	03.03.2023	В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева, стоившего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 Г624-Г769, что привело к разрушению изоляторов на опорах №62,№61и к электродуговому перекрытию проводов трех фаз в пролете опор №69-10.	Разрушение изоляторов на опорах №62,№61и к электродуговому перекрытию проводов трех фаз в пролете опор №69-10 ВЛ 10 Г624-Г769.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10 Г624-Г769	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр1-Г98	221	25.02.2023	26.02.2023	В процессе длительной эксплуатации , прогноза изменение структуры материала опорных изоляторов на ВН-10 Т771 и ТП Г640 по фазе "В", что привело его пробоя и однофазному замыканию на землю.	Пробой и разрушение опорного изолятора на ВН-10 Т771 в ТП Г640 по фазе "В"	Выполнить внеплановый осмотр ТП Г640	25.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Ч44-Г112	258	26.02.2023	26.02.2023	в результате повышенной ветровой нагрузки произошло падение ветки на провод ВЛ-10 Ч44-Г112 с касанием траверса опоры №25, что привело к электродуговому перекрытию без повреждения оборудования.	Электродуговое перекрытие провода марки АС-50 фазы"В" на опоре №25.	Внеплановый осмотр ВЛ 10 Ч44-Г112 головного участка.	26.02.2023	26.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ш-1-Т109	259	02.03.2023	02.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Т103-ТР129 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП29-Т103 с межфазным замыканием.	Содержание мероприятия: С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 РП29-Т103 в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	02.03.2023	02.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Ч43-Г75	260	06.03.2023	06.03.2023	ПС 110 кВ Чышары тяговая по фидеру МВ-10 Чн3-п однофазному замыканию на землю выведен в ремонт МВ-10 Чн-3. Причина: повреждение проходного изолятора в яч. МВ-10 Чн-3 (на баланс ОАО "РЖД")		Обеспечить готовность к включению МВ-10 Чн-3 на ПС 110 кВ Чышары-тяговая (на баланс ОАО "РЖД")	06.03.2023	06.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н16Н-Н745	272	13.03.2023	13.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н116Н-Н745и произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н116Н-Н745и с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ ТРП 41- Н 448 в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	13.03.2023	13.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №4 ТП-Н370	280	15.03.2023	15.03.2023	В результате ДТП легковым автомобилем сбита опора № 1/3 ВЛ 0,4 №4 ТП-Н370. Повреждений проводов и их креплений нет.	Механическое повреждение опоры№ 1/3 ВЛ 0,4 №4 ТП-Н370 вследствие ДТП сторонним лицом.	Обратиться в ОМВД РФ с заявлением о проведении расследования в отношении сторонних лиц повредивших опору №1/3 на ВЛ-0,4 №4 ТП-Н370	15.03.2023	15.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Ольгинка	319	24.03.2023	30.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ ТРП 41- Н 448и произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТРП 41- Н 448 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ ТРП 41- Н 448 в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТРП	10 (10.5)	РП-43	320	26.03.2023	27.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ РП 43- Г309 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с повреждением в целом месте КЛ 10 кВ РП43-Г309.	Междупровод электродуговое повреждение в целом месте изоляции КЛ 10 кВ РП43-Г309	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ РП 43- Г309 в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	26.03.2023	27.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТРП	10 (10.5)	РП-43	321	27.03.2023	27.03.2023	ПС 110 кВ Гойтх тяговая по фидеру Гх-1 в ТП-Г424и поврежден проходной изолятор (на баланс ЗАО "Мобиком-Кавказ") по фазе "С"		Обеспечить готовность к включению КВЛ 10 кВ Г8-Г13-Г8ТГ42иГ596 после ремонта в ТП-Г424и(на баланс ЗАО "Мобиком-Кавказ")	27.03.2023	27.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н69-Н711	323	28.03.2023	30.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н69-Н711и произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н69-Н711 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н69-Н711. в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №4 ТП-Н153	324	30.03.2023	30.03.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №4 Н153 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву в пролете оп. Г2-19	Обрыв провода ВЛ-0,4 №4 в пролетах оп. 17-19 в складки снижения механической прочности провода	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №4 Н153	30.03.2023	30.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н86	325	31.03.2023	31.03.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №2 Н86 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву в пролете оп.№11-Н12.	обрыв провода в пролете оп.№11-1/12 ВЛ-0,4 №2 Н86.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №2 Н86	31.03.2023	31.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТРП	10 (10.5)	ТП-Г28	326	31.03.2023	31.03.2023	В результате повышенных температур произошла коррозия металла охлаждающего радиатора трансформатора, дотора привела к утечке охлаждающего радиатора трансформатора ТП-Г28.	коррозия металла охлаждающего радиатора трансформатора ТП-Г28.	Выполнить внеплановый осмотр ТП-Г28.	31.03.2023	31.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №4 ТП-Н153	327	31.03.2023	31.03.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №4 ТП-Н153 произошло изменение свойств материалов прокладываемых жакетов на опоре №2 по ф. "А", что привело к их нагреву и оплавлению.	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №4 ТП-Н153 произошло изменение свойств материалов прокладываемых жакетов на опоре №2 по ф. "А", что привело к их нагреву и оплавлению.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №4 ТП-Н153 с оформлением листа осмотра	31.03.2023	31.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТП	0.38	ТП-Г49	328	02.04.2023	02.04.2023	В процессе длительной эксплуатации Р2-0,4 и Р4-0,4 ТП-Г49 произошло ослабление контактных контактов, что привело к недопустимому нагреву.	Ослабление контактных контактов Р2-0,4 и Р4-0,4 ТП-Г49	Произвести осмотр ТП-Г49 с ТВС-с оформлением ЛО.	02.04.2023	02.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТРП	10 (10.5)	РП-116	339	04.04.2023	11.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н106-Н509(И) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н106-Н509(И) с межфазным замыканием	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н106-Н509(И) в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	04.04.2023	04.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №1 ТП-Г28	349	05.04.2023	05.04.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №1 Г28 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву в пролете оп.№1-2.	обрыв проводаВЛ-0,4 №1 Г28 в пролете оп.№1-2.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 Г28	05.04.2023	05.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №1 ТП-Г52	350	06.04.2023	06.04.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №1 ТП-Г52 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву в пролетах опор №8/3а-8/3а.	обрыв провода в пролете оп. №8/3а-8/3а ВЛ-0,4 №1 ТП-Г52	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Г52.	06.04.2023	06.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новополизовская	351	09.04.2023	12.04.2023	Повреждение КЛ 10 кВ Н162Н-Н149 механическим способом в результате земляных работ (экскаватором) стороной организации"Кавказград (С.А.)	Повреждение КЛ 10 кВ Н162Н-Н149 механическим способом в результате земляных работ (экскаватором) стороной организации"Кавказград (С.А.)	Обратиться в ОМВД РФ с заявлением о проведении расследования в отношении сторонних лиц повредивших КЛ 10 кВ Н162Н-Н149	09.04.2023	09.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №3 ТП-Г33	358	10.04.2023	10.04.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №3 ТП-Г33, произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву в пролете оп.№7а-7б.	обрыв провода в пролете оп.№7а-7б.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №3 ТП-Г33.	10.04.2023	10.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	369	14.04.2023	17.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н663-Н678и произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н663-Н678и с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н663-Н678и в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	374	14.04.2023	18.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н61-Н573 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н61-Н573 в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзуба	375	16.04.2023	18.04.2023	16.04.2023 в 12:25 ПС 110 кВ Дзуба по фидеру Дк-1 в ТП Н465 действующим МТЗ отключен ВВ-10 Н571и в связи с повреждением КЛ 10 Н114-Н4433и (на баланс гр.Скатов И.Я.)		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 Н114-Н4433и (на баланс гр.Скатов И.Я.)	16.04.2023	16.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ТРП	10 (10.5)	РП-29	387	22.04.2023	22.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Т125-ТР129 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ РП29-Т125 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ РП29-Т125 в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	22.04.2023	22.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новополизовская	388	22.04.2023	27.04.2023	Описание организационной причины: В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ Н-3-Н162 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10 кВ Н-3-Н162.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н3-Н162и в график профилактикий на 2023 год согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	22.04.2023	22.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Т70-Т73	389	23.04.2023	23.04.2023	Из-за поднятия уровня воды в реке Шепси, в связи с сильными выветриваниями осадками,прогноза падение дерева стовящего вне охранной зоны и его падения на ВЛ 10 Т70и-Т73,что привело к обрыву провода в пр. опор № 3-4.	обрыв провода на ВЛ 10 Т70и-Т73 в пролор №3-4 в складки падения дерева и его падения извне охранной зоны.	Выполнить внеплановый осмотр на предмет наличия угрожающих падением на ВЛ-10 Т70и-Т73.	23.04.2023	23.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н203-Н549П	398	25.04.2023	28.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н549и-Н203 произошло снижение изоляционных свойств с однофазным замыканием на землю.	Однофазное замыкание на землю КЛ 10 кВ Н549и-Н203.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н69-Н711. в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ш-1-Т109	399	26.04.2023	26.04.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала опорных изоляторов типа ИОР-10-30 УХЛ2 и их повреждение на ВН-10 Т116, ВН-10 Т105 I СШ 10 кВ в ТП Г654, что привело к электродуговому перекрытию.	электродуговое перекрытие опорных изоляторов типа ИОР-10-30 УХЛ2 ВН-10 Т116, ВН-10 Т105 I СШ 10 кВ в ТП Г654.	Выполнить внеплановый осмотр ТП Г654 с оформлением листа осмотра	26.04.2023	26.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н16Н-Н12	400	26.04.2023	28.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н16Н-Н12 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ Н16Н-Н12 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н16Н-Н12. в график профилактикий на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский ГРС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ш-1-Т109	402	28.04.2023	28.04.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и снижение изоляционных свойств так же нарушение опорных изоляторов типа ИОС-10-8 УХЛ1 на I СШ 10 кВ в ТП Г560 , что привело к электродуговому перекрытию.	Электродуговое перекрытие опорных изоляторов I с.ш. ф.А и ф. В. в ТП-Г560.	Выполнить внеплановый осмотр ТП Г560 с оформлением листа осмотра	28.04.2023	28.04.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр-5-738Г41	422	03.05.2023	19.06.2023	В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным ливнем и сильным ураганом река Туапсе произошло изменение ее русла, участки КВЛ-10 Кр5-738Г41 в пролете опор №2-31 попала в подтопленную зону	разрушение стойки промежуточной опоры № 24, разрушение стойки опоры № 26, ств. вахки.	Выполнить внешний осмотр КВЛ 10 кВ Кр5-738Г41.		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н545П	452	04.05.2023	04.05.2023	В ТП-Н545 в результате плохого контакта произошел нагрев и оплавление верхних контактов Р1-0,4	нагрев и оплавление верхних контактов Р1-0,4 и ТП-Н545.	Выполнить внешний осмотр ТП Н545 с оформлением листа осмотра	04.05.2023	04.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонтов	465	12.05.2023	12.05.2023	Отключение по фидеру Дл-11 в РП-93н (на балансе ООО "Стройтрест") ВМ-10 214н в результате повреждения дробительского КЛ 10 кВ РП93н-Н214н(на балансе ПАО "Сургутнефтегаз")		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 кВ РП93н-Н214н(на балансе ПАО "Сургутнефтегаз") после проведенных аварийно-восстановительных работ.	12.05.2023	12.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лаурина	469	16.05.2023	16.05.2023	При производстве земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ-10 Н37-Н55 произошел обрыв провода ВЛ-10 Н37-Н55 экзактормон/принадлежащего нештатной организации.	Обрыв провода ВЛ-10 Н37-Н55 экзактормон/принадлежащего нештатной организации.	Обратиться в ОМВД РФ в заявлении о проведении расследования в отношении сторонних лиц повредивших провод на ВЛ-10 Н37-Н55 в пролете опор №7-8.	16.05.2023	16.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Чч3-475	472	17.05.2023	17.05.2023	ПС 110 кВ Чыры т/голова по фидеру Чч-3 выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Чч-3-475(на балансе ОАО "РЖД")		Обеспечить готовность к включению ВЛ 10 кВ Чч-3-475(на балансе ОАО "РЖД")	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н260	490	17.05.2023	17.05.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №2 ТП-Н260 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву в пролете оп №13-5/1.	обрыв провода в пролете оп №13-5/1.	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 №2 ТП-Н260	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбга	489	18.05.2023	18.05.2023	На ПС 110 кВ ПС 110 кВ Дзюбга по фидеру 10 кВ Дл-16 на КВЛ 10 Н198-Н113/ТП-Н489н/ТП-Н445н/ТП-Н333н произошло выветривание ветки от дерева, находящегося вне границ охранной зоны, в результате падения ветки от дерева электродугное перерыве по проходом изоляции опор №11-1/2	ПС 110 кВ ПС 110 кВ Дзюбга по фидеру 10 кВ Дл-16 на КВЛ 10 Н198-Н113/ТП-Н489н/ТП-Н445н/ТП-Н333н в результате падения ветки от дерева электродугное перерыве по проходом изоляции опор №11-1/2	Выполнить внешний осмотр КВЛ 10 Н198-Н113/ТП-Н489н/ТП-Н445н/ТП-Н333н	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-116	488	18.05.2023	19.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н586н-Н619н произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н586н-Н619н с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 кВ Н586н-Н619н в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н145 (№4)	498	26.05.2023	26.05.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №2 ТП-Н145 для ревизии контактов оп.№3 произошло изменение свойств материалов прокладываемых зажимов на опоре №3 по ф. "В", что привело к их нагреву и оплавлению.	Нагрев и оплавление пламенного зажима ВЛ-0,4 №2 ТП-Н145 оп.№3 фаза "В"	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 №2 ТП-Н145 с оформлением листа осмотра	26.05.2023	26.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №1 ТП-Н293	499	28.05.2023	28.05.2023	В процессе длительной эксплуатации у ВЛ-0,4 №1 ТП-Н293н произошло изменение свойств материалов прокладываемых зажимов на опоре №1 по ф. "А", что привело к их нагреву и оплавлению.	нагрев и оплавление прокладываемых зажимов на опоре №1 по ф. "А" ВЛ-0,4 №1 ТП-Н293н .	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Н293н с оформлением листа осмотра	28.05.2023	28.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н145 (№4)	506	30.05.2023	30.05.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №2 ТП-Н145 произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву шпильки на оп №6.	обрыву шпильки на оп №6 ТП-Н145.	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 №2 Н145(№4).	30.05.2023	30.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	514	01.06.2023	01.06.2023	перерыве ПС-10 в ТП-Н558н.(на балансе ГСК "Сигнал")		Обеспечить готовность к включению МВ-10 №10 на ПС 110 кВ Новомайковская	01.06.2023	01.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	515	01.06.2023	01.06.2023	На ПС 110 кВ Новомайковская по фидеру 10 кВ №6. На КВЛ-10 №6-Н272 обгорелось ветка от дерева, находящегося вне границ охранной зоны, в пролете опор №7-8	В результате падения ветки дерева на провода КВЛ-10 №6-Н272 в пролете опор №7-8 произошло электродугное перерыве фаз "А", "В", "С" без повреждения проводов.	Выполнить внешний осмотр КВЛ-10 №6-Н272	01.06.2023	01.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	524	02.06.2023	02.06.2023	ТП-116 действием МТЗ отключен ВВ-10 КРН20. Повреждение проводного изолятора в абонентском ТП Н705н.(на балансе потребительского АМАСЗ)		Обеспечить готовность к включению после ремонта ТП Н705н.(на балансе потребительского АМАСЗ)	02.06.2023	02.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н138-Н443	526	03.06.2023	08.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Н138-Н443 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	пробой изоляции кабельной муфты КВЛ 10 Н138-Н443 с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 Н138-Н443 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-29	529	08.06.2023	09.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Т115-Т133 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты КВЛ 10 Т115-Т133 с межфазным замыканием, с электродугным повреждением жил кабеля.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ-10 РП129-Т103 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	08.06.2023	08.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №2 ТП-Н191	575	16.06.2023	16.06.2023	Поврежден нулевой провод в пр.оп.16-17-18 сорван и изолятора фазный провод на оп.№17ВЛ0,4-4 №2 от ТП-Н191 в результате удара оп.№17 механизмом (букетом/аэросос) стороннего лица.		Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н191.	16.06.2023	16.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лаурина	577	19.06.2023	22.06.2023	Повреждение на абонентском участке КВЛ 10 кВ Л2-Н20-Н20 (на балансе ЗАО ОК "Найка")		Обеспечить готовность к включению после ремонта КВЛ 10 кВ Л210-Н20.	19.06.2023	19.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н270	578	20.06.2023	20.06.2023	При длительной эксплуатации оборудования произошел перегрев и оплавление контактов предохранительной группы фидера №1 фазы "В".	Перегрев и оплавление контактов предохранительной группы фидера №1 фазы "В".	Прогнати внешний осмотр ТП-Н270 с ТВК	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-26П(0-Н96(0))	593	22.06.2023	28.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ РП 26(1) - Н 96(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 26(1) - Н 96(1) с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 кВ РП 26(1) - Н 96(1) в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Туапсе	595	22.06.2023	22.06.2023	В результате несовременной рубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло падение дерева на ВЛ 10 КРН12, Н244Н513н в пролете опор №15-16.	Электродугное перерыве проводов ВЛ 10 КРН12-Н244Н513н в пролете опор №15-16.	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 КРН12-Н244Н513н	22.06.2023	22.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Ольгинка	605	23.06.2023	11.07.2023	Повреждение КВЛ 10 Оп-202-ТП1-07н (на балансе АО "ОК "Орбита")		Написать письмо собственнику КВЛ 10 Оп-202-ТП1-07н(на балансе АО "ОК "Орбита") о ремонте оборудования.	23.06.2023	23.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Ольгинка	606	24.06.2023	24.06.2023	ПС 110 кВ Ольгинка действием МТЗ отключен В-10 Оп-109 (Помещение потребительского ТП-Н515н (на балансе гр. Газпромнефть М.М.)		Обеспечить готовность к включению после ремонта ТП-Н515н (на балансе гр. Газпромнефть М.М.)	24.06.2023	24.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Ольгинка	608	26.06.2023	26.06.2023	Из-за порыва ветра произошло падение ветки дерева на траверсу КВЛ-10 Н86-Н788Н605Н397н, что привело к межфазному замыканию.	Вследствие межфазного замыкания на КВЛ-10 Н86-Н788Н605Н397н произошло повреждение изоляторов .	Прогнати внешний осмотр КВЛ 10 Н86-Н788 с оформлением листа осмотра.	26.06.2023	26.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Г-1-РП43	624	28.06.2023	28.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ РП43-Г309 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КВЛ 10 кВ РП43-Г309 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КВЛ 10 кВ РП43-Г309 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	28.06.2023	28.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Г55-КРН-Г45Г104ПГ105П156Г84П	625	29.06.2023	29.06.2023	В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 Г55-КРН Г45.	Обрыв провода ВЛ 10 Г55-КРН Г45, разрушение изолятора.	Прогнати внешний осмотр ВЛ 10 Г55-КРН Г45.	29.06.2023	29.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 КТП-1п	626	29.06.2023	29.06.2023	Из-за порыва ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 №2 КТП-1п в пролете опор №18-19.	вследствие падения дерева на ВЛ-0,4 №2 КТП-1п произошло повреждение электродугное повреждение проводов.	Прогнати внешний осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-1п.	29.06.2023	29.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-26П-Н266П	627	30.06.2023	05.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ РП-26-Н266 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП-26-Н266 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 кВ РП-26-Н266 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Н39-Н40Н254Н189	632	30.06.2023	30.06.2023	В результате атмосферных впаений произошел удар молнии в ВЛ 10 Н39-Н40.	Разрушение изоляторов 2 шт на опоре №3 ВЛ 10 Н39-Н40	Прогнати внешний осмотр ВЛ 10 Н39-Н40	30.06.2023	30.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лаурина	633	01.07.2023	01.07.2023	Выведена в ремонт ВЛ 10 кВ КРН95-Н310н(ООО Казань ансамбль "Кубанцы")		Обеспечить готовность к включению ВЛ 10 кВ КРН95-Н310н на балансе ООО Казань ансамбль "Кубанцы".	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Н101-Н1570	634	02.07.2023	03.07.2023	В результате стихийных впаений 01.07.2023 произошло повреждение ураганом река, что привело к повалу опоры ВЛ 10 кВ Н101-Н1570.	Нарушение несущей способности в результате повала опоры №3, обрыв провода в пролете опор №2-5 ВЛ 10 кВ Н101-Н1570.	Прогнати внешний осмотр ВЛ 10 кВ Н101-Н1570	02.07.2023	03.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Водоизбор	656	04.07.2023	09.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Н769-Н67 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	пробой изоляции кабельной муфты КВЛ 10 Н769-Н67 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КВЛ 10 Н769-Н67 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	04.07.2023	04.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	657	05.07.2023	05.07.2023	ПС 110 кВ Новомайковская по фидеру Ны-8 произошло повреждение во внутренней сети ВДЦ "Орленок".		Обеспечить готовность к включению ВЛ-10 Ны-8(ВДЦ "Орленок")	05.07.2023	05.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лаурина	663	05.07.2023	06.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н30-Н235 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н30-Н235 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 кВ Н30-Н235 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	05.07.2023	06.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбга	776	05.07.2023	06.07.2023	Повреждение в абонентском ТП-Н558н (на балансе ООО "Лесресурс")		Обеспечить готовность к включению ТП-Н558н.	05.07.2023	06.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-72	665	06.07.2023	06.07.2023	В результате плохого контакта подвижного тоководного стержня и неподвижного релейного контакта, на МВ-10 Н261 произошло нагрев контактной части и оплавление полюса фазы "А".	Нагрев контактной части и оплавление полюса фазы "А".	Прогнати внешний осмотр ТП 72.	06.07.2023	06.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н59н-Н590	666	06.07.2023	07.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Н59н-Н590 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КВЛ 10 Н59н-Н590 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КВЛ 10 Н59н-Н590 в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	06.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Л1-19-Н693П	667	06.07.2023	07.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Л1-19-Н693П(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП-26-Н266 в целом месте с однофазным замыканием на землю. КЛ 10 Л1-19-Н693П(1)	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 Л1-19-Н693П(1) в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	06.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Л2-204-Н693П	668	06.07.2023	07.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Л204-Н693П(2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. КЛ 10 Л204-Н693П(2)	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассматривании включения КЛ 10 Л204-Н693П(2) в график профитязаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".		
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Мг-2-Т638Т593	671	07.07.2023	07.07.2023	На ПС 110 кВ Марги т/голова (на балансе ОАО "РЖД") аварийно отключился Т-2. Причина: повреждение ОПН-10 фазы «В» в изоляции ТН2-10		Обеспечить готовность к включению ВТ2-10 на ПС 110 кВ Марги т/голова (на балансе ОАО "РЖД")	07.07.2023	07.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбга	672	07.07.2023	08.07.2023	Вследствие сильного порыва ветра произошло падение веток деревьев, стоящих вне охранной зоны, на провода ВЛ 10 КРН 3н-Н698н, что привело к их обрыву в пролете опор №89-91.	Обрыв провода ВЛ 10 КРН 3н-Н698н в пролете опор № 89-91.	Прогнати внешний осмотр ВЛ 10 кВ КРН-3н-Н698н на наличие ДКР в деревьях угрожающих падение на ВЛ.	07.07.2023	08.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбга	673	08.07.2023	11.07.2023	Повреждение потребителской КЛ 10кВ Н114-Н443н.(на балансе гр. Скитков И.Я.)		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 Н114-Н443н (гр. Скитков И.Я.)	08.07.2023	09.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	681	10.07.2023	11.07.2023	Повреждение потребителской КЛ 10 кВ Ны-3 - Н162Пн.(на балансе ДЮСШ п. Новомайковский)		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 Ны3-Н162Пн(ДЮСШ п. Новомайковский)	10.07.2023	10.07.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр1-Г98	682	10.07.2023	10.07.2023	В результате грозовых перенапряжений произошло повреждение опорных изоляторов на с.п. в ТП-1640.	Разрушение опорных изоляторов на с.п. в ТП-1640.	Выполнить внеплановый осмотр ТП-640. В ТП 1640 установить гирдизки на вводе 10кВ	10.07.2023	10.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н1491	683	10.07.2023	11.07.2023	В результате подтопления ТП-Н1491 произошло намокание трансформаторов, что привело к снижению сопротивления изоляции обмоток и превышению нормы в 5 раз (проголов прилагается)	низкое сопротивление изоляции обмоток и превышение нормы сопротивления обмоток постоянному току между фазами более нормы в 5 раз .	Обеспечить готовность к включению ТП-Н1491.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н54	685	10.07.2023	11.07.2023	Вследствие плохого сопротивления между подвижным и неподвижными контактами выключателя нагрузки, произошел перегрев и окисление основных контактов ВН 10 Н158а в ТП-Н54.	перегрев и оплавление основных контактов ВН 10 Н158а в ТП-Н54.	Прогнети внеплановый осмотр ТП-Н54.	10.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	720	12.07.2023	12.07.2023	Повреждение в абонентском ТП-Н343а (на балансе ЗАО "Мобиком Кавказ").		Обеспечить готовность к включению ТП-Н343а(на балансе ЗАО "Мобиком Кавказ").	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	719	12.07.2023	12.07.2023	Повреждение в потребительской ТП-Н350а(на балансе ООО "Шанс")		Обеспечить готовность к включению ТП-Н350а (на балансе ООО "Шанс")	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	714	12.07.2023	-	В связи с обильно выпавшими осадками произошло подтопление ТП-Н495 (ОАО "НК "Роснефть Кубаньнефтепродукт") и повреждение в ТП, что привело к отключению фидера Дз-16.		Обеспечить готовность к включению ТП-Н495а (на балансе ОАО "НК "Роснефть Кубаньнефтепродукт")	12.07.2023	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	722	12.07.2023	12.07.2023	В результате стихийных явлений (падоков) произошло выламывание грозотуп опор №14, 16, 17 на ВЛ-10 кВ отпай Н87, что привело к их падению и обрыву проводов в пролетах опор 1/3 -1/9.	Механическое повреждение(обрыв) проводов ВЛ-10 кВ отпай Н87 в пролетах опор 1/3 -1/9 вследствие повреждения опор №14, 16, 1/7 падоком.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ отпай Н87 с оформлением листа осмотра.	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лазурная	723	12.07.2023	12.07.2023	В связи с выпавшими обильными осадками произошло подтопление и повреждение в потребительской ТП-Н432а (на балансе ГСК "Альбатрос"), что повлекло отключение действия МЭЗ В-10 Д-210 на ПС 110 кВ Лазурная.		Обеспечить готовность к включению ТП-Н432а(на балансе ГСК "Альбатрос"0	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лазурная	724	12.07.2023	14.07.2023	В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление потребительской ТП-Н538, что и привело к повреждению КЛ 10 Н146-Н538а (на балансе гр.Евгений М.К.)		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 Н146-Н538а(на балансе гр.Евгений М.К.)	12.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	725	12.07.2023	-	Вследствие затопления ТП Н172 произошло намокание влажной концевой муфты КЛ-10 Н13-Н172 а также ВН-10 КЛ-Н13, что привело к снижению изоляционных свойств(пробой изоляции) кабеля. Поврежденный оборудования ТП Н172 нет.	Снижение изоляционных свойств (пробой изоляции) концевой муфты КЛ-10 Н13-Н172 вследствие затопления ТП Н172	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 Н13-Н172 в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	12.07.2023	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	726	12.07.2023	12.07.2023	Из-за выпадения обильных осадков произошло подтопление ТП-Н41, что привело к отключению фидера Нм-3 на ПС "Новомайковская".	Электродровное повреждение ПК-10 Т1 в ТП Н41 вследствие подтопления ТП Н41	Выполнить внеплановый осмотр ТП Н41	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	727	12.07.2023	12.07.2023	ПС 110 кВ Новомайковская по фидеру Нм-4 обнаружено электродровное перекрытие ПК-10 Т1 в слесарные течи кровли ТП-Н321а.		Обеспечить готовность к включению ТП Н321а (на балансе ООО "Бага отада ГЗВЭЗ")	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	728	12.07.2023	12.07.2023	По фидеру Н6-4 обнаружено электродровное перекрытие ПК-10 Т1 в слесарные течи кровли ТП.		Обеспечить готовность к включению ТП Н412г (на балансе ОАО "Сосновый Берез")	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Ольгинка	729	12.07.2023	12.07.2023	ПС 110 кВ Ольгинка по фидеру Оз-109 В результате стихийных явлений (падоков) произошло подтопление ТП107а (на балансе АО "ОК "Обрига")		Обеспечить готовность к включению ТП107а (на балансе АО "ОК "Обрига")	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Ольгинка	730	12.07.2023	14.07.2023	ПС 110 кВ Ольгинка по фидеру Оз-105 повреждена (текстилизация).		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 КРН51а-Н197а (на балансе ПОСТКД "Шахтинский текстилизация")	12.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	РП	10 (10.5)	РП-2А1	731	12.07.2023	07.09.2023	Из-за выпадения обильных осадков произошло затопление кабельных линий, что привело к повреждению изоляции КЛ-10 РП26-Н66, КЛ-10 РП26(2)-Н96(2), КЛ-10 Н144(2)-Н148(2), КЛ-10 РП44-Н638.	произошло затопление кабельных линий, что привело к повреждению изоляции КЛ-10 РП26-Н66, КЛ-10 РП26(2)-Н96(2), КЛ-10 Н144(2)-Н148(2), КЛ-10 РП44-Н638.	Выполнить переустройство трасс кабельных линий (вынос из зоны подтопления): КЛ-10 РП 26-Н66, КЛ-10 РП26(2)-Н96(2), КЛ-10 РП44-Н638.	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	732	12.07.2023	12.07.2023	на ПС 110 кВ Дзюба действие МЭЗ отключено В-10 Дз-8 вследствие повреждения КЛ 10 Дз8-РП-60а (на балансе МУП ЖЭК г.Туапсе)		Обеспечить готовность к включению КЛ 10 Дз8-РП-60а (на балансе МУП ЖЭК г.Туапсе)	12.07.2023	12.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	733	12.07.2023	13.07.2023	ПС 110 кВ Новомайковская по фидеру Нм-4 обнаружено электродровное перекрытие опорной изоляции в КРН-100а в слесарные течи кровли.		Обеспечить готовность к включению КРН-100а и ТП-Н627г (на балансе гр. Киселев В.Л.)	12.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	734	12.07.2023	-	Из-за выпадения обильных осадков произошло затопление кабельных линий, что привело к повреждению изоляции КЛ-10 РП26-Н66, КЛ-10 РП26(1)-Н96(1), КЛ-10 Н638-Н250, РП44-Н266а.	произошло затопление кабельных линий, что привело к повреждению изоляции КЛ-10 РП26-Н66, КЛ-10 РП26(1)-Н96(1), КЛ-10 Н638-Н250, РП44-Н266а.	Выполнить переустройство трасс кабельных линий (вынос из зоны подтопления): КЛ-10 РП26-Н66, КЛ-10 РП26(1)-Н96(1), КЛ-10 Н638-Н250, РП44-Н266а.	12.07.2023	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	746	12.07.2023	13.07.2023	По фидеру Нм-7 обнаружено электродровное перекрытие ПР-10 Т-1 в слесарные течи кровли жилого в ТП-Н167а (собственность гр. Воронцовская Е.В.)		Обеспечить готовность к включению Т-Н67а (на балансе гр. Воронцовская Е.В.)	12.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	747	12.07.2023	18.08.2023	Из-за выпадения обильных осадков произошло затопление кабельных линий, что привело к повреждению изоляции КЛ 10 кВ Н157-Н615а	произошло затопление кабельной линией, что привело к электродровному повреждению изоляции КЛ 10 кВ Н157-Н615а	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н157-Н615а в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	12.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонгов	749	13.07.2023	14.07.2023	Повреждение проходных изоляторов на вводе 10 кВ в ТП-Н400г по причине грозовых перенапряжений (собственность - гр. Тархан Т.В.)		Обеспечить готовность к включению в балансе гр. Тархан Т.В.)	13.07.2023	14.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ТРП	6 (6.3)	РП-30	750	13.07.2023	13.07.2023	В результате стихийных явлений (падоков) произошло затопление ТП Т66, что привело к электродровному повреждению ПК-6 Т1 в слесарные течи.	Электродровное повреждение ПК-6 Т-1 в ТП-Т66 вследствие подтопления ТП-Т66.	Принять меры по защите здания ТП-Т66 от подтопления ливневыми водами, и водосточными с прилегающей ТП.	13.07.2023	13.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н162П-Н1491	751	13.07.2023	16.07.2023	В связи с обильными выпавшими осадками 12.07.2023 произошло подтопление ТП-Н149, что привело к повреждению КЛ 10 Н149а-Н162а.	Электродровное повреждение концевой муфты КЛ 10 Н149а-Н162а.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н149-Н162а в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н120	753	15.07.2023	15.07.2023	Вследствие попадания птиц на электропроводах произошло перекрытие проходных изоляторов грес. фаз в ТП-Н120, что привело к пробое проходного изолятора по фазе "А" и однофазному замыканию на землю.	Разрушение проходного изолятора по фазе "А", перекрытие изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" в ТП Н120 из-за перекрытия птицами.	Прогнети внеплановый осмотр ТП-Н120.	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	754	15.07.2023	16.07.2023	ПС 110 кВ Новомайковская по фидеру Нм-13 в результате стихийных явлений (падоков) произошло подтопление РХ-10 кВ в ТП Н173а (на балансе "Всероссийский детский центр Орленок")		Обеспечить готовность к включению ТП Н173а (на балансе "Всероссийский детский центр Орленок")	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	755	15.07.2023	16.07.2023	ПС 110 кВ Новомайковская по фидеру Нм-10 в результате стихийных явлений (падоков) произошло подтопление РХ-10 кВ в ТП Н11а (на балансе "Всероссийский детский центр Орленок")		Обеспечить готовность к включению ТП Н11а (на балансе "Всероссийский детский центр Орленок")	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	757	15.07.2023	15.07.2023	в результате поднятия уровня реки Челечуло до небалансированных отметок на ПС 110 кВ Новомайковская произошло отключение В-10 Нм-2.		Прогнети внеплановый осмотр ТП, находящиеся в зоне подтопления: ТП Н263, ТП Н416	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	758	15.07.2023	16.07.2023	В результате поднятия уровня реки Челечуло до небалансированных отметок на ПС 110 кВ Новомайковская произошло отключение В-10 Нм-3. Поврежденное оборудование по фидеру 10 кВ "Нм-3" нет.		Прогнети внеплановый осмотр ТП, находящиеся в зоне подтопления: ТП Н149, ТП Н162, ТП Н41	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайковская	759	15.07.2023	15.07.2023	В результате поднятия уровня реки Челечуло до небалансированных отметок на ПС 110 кВ Новомайковская произошло отключение В-10 Нм-2.		Прогнети внеплановый осмотр ТП, находящиеся в зоне подтопления: ТП Н172, ТП-Н71, ТП-Н26, ТП-Н13, ТП Н12	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Т1-Т8-РП1-3001	761	15.07.2023	16.07.2023	Вследствие затопления ТП Т66 произошло намокание влажной концевой муфты КЛ-10 РП30-Т66 а также ВН-10 КЛ-РП30, что привело к снижению изоляционных свойств(пробой изоляции) кабеля. Поврежденный оборудования ТП Т66 нет.	Снижение изоляционных свойств (пробой изоляции) концевой муфты КЛ-10 РП30-Т66 вследствие затопления ТП Т66	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н157-Т66 в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	15.07.2023	16.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	РП	10 (10.5)	РП-44	762	15.07.2023	25.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н65-Н266а(П) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н65-Н266а(П) с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н65-Н266а(П) в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	15.07.2023	15.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н171Н(2)-РП26П(2)	763	16.07.2023	02.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н151(П)-РП26П(П) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ Н151(П)-РП26П(П) с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н151(П)-РП26П(П) в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр1-Г98	764	16.07.2023	16.07.2023	Повреждение во внутренней сети ОАО "РЖД"		Обеспечить готовность к включению МВ-10 Кр-1 на ПС 110 кВ Кричевская-Игулова (на балансе ОАО "РЖД")	16.07.2023	16.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	769	17.07.2023	17.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н144-Н285 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н144-Н285 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н144-Н285 в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	17.07.2023	17.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н272-Л111Н456П1Н102КРН23П1КРН134П1	781	17.07.2023	17.07.2023	ПС 110 кВ Лазурная по фидеру Л1-111 повреждены проходных изоляторов в ТП Н456а (на балансе ООО УК "Резиденция Солнца")		Обеспечить готовность к включению ТП Н456а (на балансе ООО УК "Резиденция Солнца")	17.07.2023	17.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Нм-13-Н263	782	17.07.2023	25.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Нм13-Н263 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции концевой муфты с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 Нм13-Н263 в ТП Н263 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Нм13-Н263 в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Мг-2-Т638/Т593	783	19.07.2023	19.07.2023	ПС 110 кВ Марга тяговая от повреждения цепей управления фидером 10 кВ отключены МВ-10 Мг-2, (на балансе ОАО "РЖД")		Обеспечить готовность к включению В-10 Марга на ПС 110 кВ Марга-Игулова (на балансе ОАО "РЖД")	19.07.2023	19.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ТРП-10П1-Н515П1	788	19.07.2023	26.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н515-ТРП10П1 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н515-ТРП10П1 с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н515-ТРП10П1 в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небуг	794	20.07.2023	31.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н65 - Н266а произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н65 - Н266а с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н65 - Н266а в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	20.07.2023	20.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н97(П)-Н772П(П)	795	20.07.2023	31.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н97П (2) - Н772П(2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н97П (2) - Н772П(2) с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н97П (2) - Н772П(2) в график профилактический на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	797	22.07.2023	31.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н149(н)-Н108(н) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н149(н)-Н108(н) с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 Н149(н)-Н108(н) в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	22.07.2023	22.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лагурина	798	22.07.2023	22.07.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности шлейфа провода на РТП-10 Н102 по фазе "С" в сторону пролодного изолятора ТП Н102, что привело к обрыву шлейфа.	Обрыв шлейфа провода на РТП-10 Н102 по фазе "С" в следствие снижения механической прочности провода	Выполнить инспекционный осмотр РТП Н102	22.07.2023	22.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н135П1-Н205	799	23.07.2023	27.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н135-Н205 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазными замыканиями на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты с однофазными замыканиями на землю. КЛ 10 Н135-Н205	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н135 - Н205 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	800	23.07.2023	03.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н114-Н115 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н114-Н115 с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 Н114(н)-Н115 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	23.07.2023	23.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н90	820	26.07.2023	26.07.2023	В процессе длительной эксплуатации Р7-0.4 в ТП-Н90 произошло ослабление виточных контактов, что привело к недопустимому нагреву.	Ослабление виточных контактов Р7-0.4 в ТП Н90	Прогнозисты осмотр ТП-Н90 с ТВК-с оформлением ЛО.	26.07.2023	26.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Водозабор	839	29.07.2023	29.07.2023	В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны КЛ на провода ВЛ 10 кВ Г36н-Г738Г96, произошло электродуговое перерывание проводов трех фаз в пролете опор №11-1/2 Удмуртский районский сет.	Электродуговое перерывание проводов трех фаз в пролете опор №11-1/2 ВЛ 10 кВ Г36н-Г738Г96.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Г36н-Г738Г96	29.07.2023	29.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лагурина	854	03.08.2023	11.08.2023	ПС 110 кВ Лагурина по фидеру Ж-210 Обнаружено повторное трансформатора РУ-10 в ТП Н20а (на балансе база отдыха «Чайка»).	ПС 110 кВ Лагурина по фидеру Ж-210 Обнаружено повторное трансформатора РУ-10 в ТП Н20а (на балансе база отдыха «Чайка»).	Обеспечить готовность к включению ТП Н20а (на балансе база отдыха «Чайка»)	03.08.2023	04.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н41	855	04.08.2023	05.08.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0.4 №11 ТП-Н41 произошло ослабление контакта на прокаляющем зажиме на опоре №4, что привело к оплавлению изоляции провода СИП, межфазному замыканию и последующему нагреванию провода в пролетах опор 4-6.	Оплавление изоляции провода ВЛ-0.4 №11 ТП-Н41 в пролетах опор 4-6 вследствие плохого контакта на прокаляющем зажиме на опоре №4	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 №11 Н41	04.08.2023	05.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	РТП	10 (10.5)	РП-10П1	866	05.08.2023	05.08.2023	ПС 110 кВ Новомайская по фидеру Ны-7 включено 11-ТП. Потребители ПАО «Россети Кубань» запитаны. Выявлена а ремонт дотребительская КЛ 10 кВ ТРП10П1-Н158а (на балансе ЗАО «Таноснарт Ингуль»).	ПС 110 кВ Новомайская по фидеру Ны-7 включено 11-ТП. Потребители ПАО «Россети Кубань» запитаны. Выявлена а ремонт дотребительская КЛ 10 кВ ТРП10П1-Н158а (на балансе ЗАО «Таноснарт Ингуль»).	Обеспечить готовность к включению КЛ 10 кВ ТРП10П1-Н158а (на балансе ЗАО «Таноснарт Ингуль»)	05.08.2023	05.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	867	06.08.2023	12.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н106(1)-РП116 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н106(1)-РП116 с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 Н106(1)-РП116 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	06.08.2023	06.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	868	06.08.2023	06.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н203-КРН-98 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н203-КРН-98 с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 Н203-КРН-98 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	06.08.2023	06.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н453	869	06.08.2023	07.08.2023	В ТП Н453 произошло оплавление шины на шишкля 0.4кВ трансформатора Т2 по ф. "А" вследствие плохого контакта.	В ТП Н453 вследствие оплавления шишкля 0.4кВ трансформатора Т2 по ф. "А" произошел обрыв цепи	Выполнить инспекционный осмотр ТП Н453	06.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Н263-Н264П1Н137Н416	870	06.08.2023	14.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Н263-Н264П1Н137Н416Н467а произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю концевой муфты на опоре 601.	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Н263-Н264П1Н137Н416Н467а произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю концевой муфты на опоре 601.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КВЛ 10 Н263-Н264П1Н137Н416Н467а в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н573	871	07.08.2023	07.08.2023	В ТП-Н573 на Р-1 0.4кВ по ф. "С" в результате плохого контакта произошел нагрев и оплавление губки рубильника.	В ТП-Н573 на Р-1 0.4кВ по ф. "С" оплавление губки	В ТП Н573 провести замер нагрузок на отходящих линиях и ТВК контактных соединений в Р-1 0.4кВ. По результатам мероприятий, в случае выявленных дефектов, разработать меры предотвращения отключения оборудования.	07.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	872	07.08.2023	11.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н514(1)-Н715н(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н514(1)-Н715н(1) с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н514(1)-Н715н(1) в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	07.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н566П1-Н586П1	954	07.08.2023	09.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н586н-Н566п произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазными замыканиями на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10 Н586н-Н566п с однофазными замыканиями на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ-10 Н586н-Н566п в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Т1-18-ТРП-30П1	955	08.08.2023	08.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 6 кВ Т66-Т100 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазными замыканиями на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ Т66-Т100 с однофазными замыканиями на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 6 кВ Т66-Т100 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н35П1-Н230	956	09.08.2023	10.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н35п1-Н230 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазными замыканиями на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н35п1-Н230 с однофазными замыканиями на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н35п1-Н230 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	09.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н89П1	957	13.08.2023	14.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н95-КРН136 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н95-КРН136 с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н95-КРН136 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	13.08.2023	13.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н41	958	13.08.2023	13.08.2023	В ТП-Н41 на Р-0.4 Т1 по ф. "В" в результате плохого контакта произошел нагрев и оплавление губки предохранителя, что привело к перегоранию плашковой вставки предохранителя.	В ТП-Н41 на Р-0.4 Т1 по ф. "В" оплавление губки предохранителя	Прогнозисты инспекционный осмотр, ТВК и замер нагрузок и напряжений в ТП Н41	13.08.2023	13.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н13	960	13.08.2023	13.08.2023	В ТП Н13 произошло перерывание крышки корпуса и кабельного подключения по ф. "А" на Р8-0.4, что привело к перегоранию плашковой вставки П8-0.4 по ф. "А".	Электродуговое перерывание корпуса и кабельного подключения на П8-0.4	Выполнить инспекционный осмотр ТП Н13	13.08.2023	13.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонгово	962	14.08.2023	14.08.2023	ПС 110 кВ Лермонгово по фидеру Дм-4 повреждена в ТП Н405н (на балансе ООО УК "Карат")	ПС 110 кВ Лермонгово по фидеру Дм-4 повреждена в ТП Н405н (на балансе ООО УК "Карат")	Обеспечить готовность к включению ТП Н405н (на балансе ООО УК "Карат")	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н235	963	14.08.2023	14.08.2023	В ТП Н235 вследствие неравномерного распределения нагрузок по фазам на ВЛ-0.4 №1 Н235 произошло превышение номинальных токов на Р1-0.4, что привело к перегоранию предохранителя 0.4 кВ по ф. "А".	ТП Н235 перерывание предохранителя по ф. "А" вследствие превышения номинальных токов на Р1-0.4	Прогнозисты перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0.4 №1 Н235	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н45	964	14.08.2023	14.08.2023	В процессе длительной эксплуатации Р2-0.4 в ТП-Н45 произошло ослабление нижнего виточного контакта предохранителя по ф. "А", что привело к недопустимому нагреву и перегоранию плашковой вставки.	Ослабление нижнего виточного контакта предохранителя на Р2-0.4 в ТП Н45	Прогнозисты инспекционный осмотр с ТВК в ТП Н45	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н453	965	15.08.2023	15.08.2023	Вследствие высоких нагрузок и усталости металла в процессе длительной эксплуатации Р-0.4 Т2 в ТП-Н453 произошло ослабление верхнего виточного контакта по фазе "В" на Р-0.4 Т2, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи по фазе "В" вследствие оплавления верхнего виточного контакта на Р-0.4 Т2 в ТП Н453	Выполнить инспекционный осмотр с ТВК в ТП Н453	15.08.2023	15.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайская	966	16.08.2023	18.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н13-Н172 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н13-Н172 с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н13-Н172 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	16.08.2023	16.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н235	967	16.08.2023	16.08.2023	В ТП-Н235 на Р-1 0.4кВ по ф. "С" в результате плохого контакта произошел нагрев и оплавление губки рубильника.	В ТП-Н235 на Р-1 0.4кВ по ф. "С" оплавление губки	В ТП Н235 провести замер нагрузок на отходящих линиях и ТВК контактных соединений в Р-1 0.4кВ. По результатам мероприятий, в случае выявленных дефектов, разработать меры предотвращения отключения оборудования.	16.08.2023	16.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н100	968	17.08.2023	17.08.2023	В ТП-Н100 на Р-1 0.4кВ по ф. "А" в результате плохого контакта произошел нагрев и оплавление губки рубильника.	В ТП-Н100 на Р-1 0.4кВ по ф. "А" оплавление губки	В ТП Н100 провести замер нагрузок на отходящих линиях и ТВК контактных соединений в Р-1 0.4кВ. По результатам мероприятий, в случае выявленных дефектов, разработать меры предотвращения отключения оборудования.	17.08.2023	17.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомайская	36	17.08.2023	06.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н76-Н604н произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н76-Н604н с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н76-Н604н в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	17.08.2023	17.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	971	18.08.2023	19.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н63(1)-Н67(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазными замыканиями.	Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н63(1)-Н67(1) с межфазными замыканиями.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мффт, направить обращение в службу кабельных линий о рассредоточении включения КЛ 10 кВ Н63(1)-Н67(1) в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	18.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н177	972	18.08.2023	19.08.2023	В ТП Н177 вследствие неравномерного распределения нагрузок по фазам на ВЛ-0.4 №3 Н177 произошло превышение номинальных токов на Р3-0.4, что привело к перегоранию предохранителя 0.4 кВ по ф. "В".	ТП Н177 перерывание предохранителя по ф. "В" вследствие превышения номинальных токов на Р3-0.4	Прогнозисты перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0.4 №3 Н177	18.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н235	973	18.08.2023	19.08.2023	В ТП Н235 вследствие неравномерного распределения нагрузок по фазам на ВЛ-0.4 №1 Н235 произошло превышение номинальных токов на Р1-0.4, что привело к перегоранию предохранителя 0.4 кВ по ф. "А".	ТП Н235 перерывание предохранителя по ф. "А" вследствие превышения номинальных токов на Р1-0.4	Прогнозисты перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0.4 №1 Н235	18.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	РП	10 (10.5)	РП-44	974	19.08.2023	19.08.2023	ПС 110 кВ Небук по фидеру Н6-6 выявлено повреждение ПК-10 Т1 в ТП Н614н (на балансе тр.Шшае Олег Владимирович)	ПС 110 кВ Небук по фидеру Н6-6 выявлено повреждение ПК-10 Т1 в ТП Н614н (на балансе тр.Шшае Олег Владимирович)	Обеспечить готовность к включению ТП Н678н (тр.Шшае Олег Владимирович)	19.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ТП	0.38	ТП-Н45	37	19.08.2023	19.08.2023	В ТП-Н45на Р-2 0.4кВ по ф. "А" в результате плохого контакта произошел нагрев и оплавление губки рубильника.	В ТП-Н45 на Р-2 0.4кВ по ф. "А" оплавление губки	В ТП Н45 провести замер нагрузок на отходящих линиях и ТВК контактных соединений в Р-2 0.4кВ. По результатам мероприятий, в случае выявленных дефектов, разработать меры предотвращения отключения оборудования.	19.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Н187-КРН62	38	19.08.2023	19.08.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 Н187-КРН62 произошло ослабление плашечного зажима шлейфа по ф. "С" на опоре №4246, что привело к его оплавлению и последующему обрыву.	Обрыв шлейфа по ф. "С" на опоре №4246 на ВЛ-10 Н187-КРН62 вследствие ослабления контакта плашечного зажима.	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 Н187-КРН62	19.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 КРН-64-КРН-66	39	20.08.2023	23.08.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала опорного изолятора на вводе 10 кВ в КРН 64, что привело к его разрушению и падению провода ф. "А" на корпус КРН 64. Произошло перерывание изоляции изолированного провода об корпус КРН 64, что привело к однофазному замыканию на землю.	Падение провода КВЛ-10 КРН64-КРН66 на корпус КРН64, нарушение изоляции изолированного провода вследствие разрушения изолятора на вводе 10 кВ в КРН 64 по ф. "А".	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ-10 КРН64-КРН66	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н710П-Н54	40	21.08.2023	21.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н54-Н710п произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н54-Н710п с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н54-Н710п в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	21.08.2023	21.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТРП	6 (6.3)	РП-30	41	21.08.2023	22.08.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств обмотки трансформатора собственных нужд ТСН-2 в ТРП30, что привело к электрическому пробую на корпус и однофазному замыканию на землю.	Пробой изоляции обмотки ТСН-2 в ТРП-30 с однофазным замыканием на землю.	Прогнози выполняемые испытания ТСН-2 в ТРП-30	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Мг-2-Т638/Т593	42	21.08.2023	21.08.2023	ПС 110 Магги готовая (на балансе ОАО "РЖД") по сообщению ДД ЭН-4 вручную отключен ВТ2-10 и СВ-10. Обстечены СШ-1 10кВ и СШ-2 10кВ из-за замыкания на СШ-1 10 кВ.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ10 Т656-Т130 с однофазным замыканием на землю.	Обеспечить готовность к включению на ПС 110 Магги готовая ВТ2-10 и СВ-10 (на балансе ОАО "РЖД")	21.08.2023	21.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-29	43	22.08.2023	22.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ10 Т656-Т130 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ10 Т656-Т130 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ10 Т656-Т130 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	22.08.2023	22.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	44	22.08.2023	23.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н68-Н171 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н68-Н171 с междуфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н68-Н171 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	22.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №3 ТП-Н77	45	23.08.2023	23.08.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №3 Н77 произошло ослабление контакта на прокладываемом зажиме фазного провода на опоре №7, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на ВЛ-0,4 №3 Н77 на оп. №7 вследствие оплавления прокладываемого зажима на фазном проводе	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №3 Н77	23.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №3 ТП-Н38	46	23.08.2023	23.08.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №3 Н38 произошло ослабление контакта на прокладываемом зажиме фазного провода на опоре №10, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на ВЛ-0,4 №3 Н38 на оп. №10 вследствие оплавления прокладываемого зажима на фазном проводе	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №3 Н38	23.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ш-1-Т109	47	27.08.2023	29.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Т107-Т103 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания через КЛ 10 кВ Ш-1-Т109, вследствие повреждения КЛ 10 кВ Т107-Т103, произошло снижение изоляционных свойств в последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 10 кВ Ш-1-Т109.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Т107-Т103 и КЛ 10 кВ Ш-1-Т109 с междуфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Т107-Т103, КЛ 10 кВ Ш-1-Т109 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	27.08.2023	27.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н245	48	28.08.2023	28.08.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие старения изоляции, произошел пробой опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ Т1 в ТП Н245, что привело к возникновению электрической дуги и последующему перекрытию ПК-10 Т1 по ф. "В" в С.	Экстродуговое перекрытие ПК-10 Т1 в ТП Н245 вследствие пробоя опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ Т1.	Выполнить инспекционный осмотр ТП Н245	28.08.2023	28.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомыкляковская	56	31.08.2023	31.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ Н41-Н149/КРН37н/Н702н/Н109н произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием кабельного вывода 10кВ на опоре №1.	Пробой изоляции в целом месте кабельного вывода 10кВ на опоре №1 КВЛ 10 кВ Н41-Н149/КРН37н/Н702н/Н109н с междуфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КВЛ 10 кВ Н41-Н149/КРН37н/Н702н/Н109н в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	112	04.09.2023	01.11.2023	ПС 110 кВ Дзюба по фидеру Дк-14 выведена в ремонт КВЛ 10 кВ Дк1-Н135н (на балансе ПАО "Ростелеком").	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н54-Н158н с междуфазным замыканием.	Обеспечить готовность к включению КВЛ-10 Дк1-Н135н (на балансе ПАО "Ростелеком")	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-Н11П	113	06.09.2023	06.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н54-Н158н произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ Н54-Н158н с междуфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н54-Н158н в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	06.09.2023	06.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр-5-Т738Г41	115	08.09.2023	08.09.2023	В процессе длительной эксплуатации в ТП Г34 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой опорного изолятора на ИСП-10 с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции опорного изолятора на ИСП-10 в ТП Г34 с однофазным замыканием на землю.	Выполнить инспекционный осмотр ТП Г34	08.09.2023	08.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-43	116	08.09.2023	08.09.2023	В результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 КРН72н-Г83/Г97п в пролете опор 88-89 произошел обрыв проводов 3-х фаз в прол.оп.86-92, повреждение трансера на оп.88, 89.	обрыв проводов 3-х фаз в прол.оп.86-92, деформация трансера на оп.88, 89 на ВЛ-10 КРН72н-Г83/Г97п, вследствие падения дерева	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 КРН72н-Г83/Г97п	08.09.2023	08.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лаурина	117	08.09.2023	08.09.2023	ПС 110 кВ Лаурина по фидеру Л-210 В ТП Н310н (на балансе ООО Катаний аэсвобл. "Кубань") обнаружено перекрытие опорной изоляции на И СП-10.	Пробой изоляции изолированного провода, вследствие обрыва связи проводов на опоре №2 на ВЛ 10 кВ Г55-КРН45	Обеспечить готовность к включению ТП Н310н (на балансе ООО Катаний аэсвобл. "Кубань")	08.09.2023	08.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Г55-КРН-Г45/10АИ110511156184П	118	10.09.2023	10.09.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ Г55-КРН45 произошел обрыв связи проводов к изолятору на опоре №2 вследствие потери механической прочности виаж, что привело к падению проводов на трансерах, его перестроению и пробое изоляции изолированного провода, что в свою очередь привело к однофазному замыканию на землю.	Пробой изоляции изолированного провода, вследствие обрыва связи проводов на опоре №2 на ВЛ 10 кВ Г55-КРН45	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Г55-КРН45	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №1 ТП-Г308	119	10.09.2023	10.09.2023	В результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-Г308 в пролете опор №6-11, что привело к обрыву проводов в пролетах опор 6-15.	Обрыв проводов опора и трех фаз проводов на ВЛ-0,4 №1 Г308 в пролетах опор 6-15 вследствие падения дерева	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №1 Г308	10.09.2023	10.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	РП	10 (10.5)	РП-26П	120	12.09.2023	18.09.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции КЛ-10 Н772н(1)-Н97н(1) с междуфазным замыканием, что привело к нарушению изоляции КЛ-10 Н772н(2)-Н97н(2) в связи с пролетом кабеля в одной кабельной шахте.	1. Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н772н(1)-Н97н(1) с междуфазным замыканием. 2. Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ-10 Н772н(2)-Н97н(2) - оплавление изоляции, вследствие повреждения на КЛ-10 Н772н(1)-Н97н(1).	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 Н772н(1)-Н97н(1), КЛ-10 Н772н(2)-Н97н(2) в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	12.09.2023	12.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н57П-Н192	144	19.09.2023	02.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н57П-Н192 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н57П-Н192 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н57П-Н192 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Н618-Н129Н639П	145	24.09.2023	24.09.2023	В результате падения сучка дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 Н129-Н618 в пролете опор 19-20 произошло обрыв проводов фазы "В" в прол.19-21.	Обрыв провода фазы "В" прол.19-21 на ВЛ 10 Н129-Н618, вследствие падения дерева	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 Н129-Н618	24.09.2023	24.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новомыкляковская	153	28.09.2023	28.09.2023	ПС 110 кВ Новомыкляковская по фидеру Ны-В На ТП Н485н (на балансе гр.Водня Дмитрий Владимирович) повреждение проходах изоляторов.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 РП-26(1)-Н715(1) с однофазным замыканием на землю	Обеспечить готовность к включению ТП Н485н (на балансе гр.Водня Дмитрий Владимирович)	28.09.2023	28.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н715П(1)-РП-26(1)	164	28.09.2023	23.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 РП-26(1)-Н715(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 РП-26(1)-Н715(1) с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 РП-26(1)-Н715(1) в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н58-Н672	216	07.10.2023	07.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н58-Н672 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ Н58-Н672 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ Н58-Н672 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	07.10.2023	07.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №1 ТП-Г24	217	07.10.2023	07.10.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного вывода ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания через кабельный вывод ВЛ 0,4 №1 ТП-Г24, вследствие повреждения кабеля, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием кабельного вывода ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24.	Пробой изоляции в целом месте кабельного вывода ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24 с междуфазным замыканием. Признаком дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стареение изоляции, протекание тока короткого замыкания на кабельном выводе ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24, Стареение изоляции на кабельном выводе ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24.	Прогнози контроль нагрузок ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24 в период максимальных нагрузок (вечерний максимум).	07.10.2023	07.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-44-Н266П	218	07.10.2023	11.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 РП-44(1)-Н266(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 РП-44(1)-Н266(1) с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 РП-44(1)-Н266(1) в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования". Ответственное лицо: Панас К.К. Ответственное подразделение: Тульский РЭС	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н144-Н285	219	07.10.2023	13.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н144-Н285 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте КЛ 10 Н144-Н285 с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н144-Н285 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования". Ответственное лицо: Панас К.К. Ответственное подразделение: Тульский РЭС	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Туаусе	220	10.10.2023	10.10.2023	повреждение проходах изолятора ф. С в ТП-Н292н (на балансе потребителя гр.Киселю Е.В.)	повреждение проходах изолятора ф. С в ТП-Н292н (на балансе потребителя гр.Киселю Е.В.)	Обеспечить готовность к включению ТП-Н292н (на балансе гр. Киселю Е.В.)	10.10.2023	10.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н536П-Н676П	221	13.10.2023	14.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н536П-Н676П произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 Н536П-Н676П с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н536П-Н676П в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	13.10.2023	14.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Т422П-Т114Т128П	244	15.10.2023	15.10.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 Т422-Т114Т128п произошло разрушение опорно штырьного изолятора на опоре №25/1 ВЛ-10 Т422-Т114Т128п	Разрушение опорно штырьного изолятора на опоре №25/1 ВЛ-10 Т422-Т114Т128п	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 Т422-Т114Т128п	15.10.2023	15.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Небук	245	15.10.2023	17.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ РП26 - Н66 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с междуфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП26 - Н66 с междуфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ РП26 - Н66 в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	15.10.2023	15.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №1 ТП-Н14	249	17.10.2023	17.10.2023	В процессе длительной эксплуатации, вместе соединения провода ослабление контакта, вследствие нагрева контактного соединения произошел обрыв провода в пролете опор 4-4/1. - ВЛ-0,4 №1 ТП-Н14.	обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 №1 ТП-Н14 на месте соединения в пролетах опор 4-4/1 вследствие нагрева контактного соединения.	Прогнози инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Н14.	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Г53	250	18.10.2023	19.10.2023	Вследствие высоких нагрузок и усталости металла в процессе длительной эксплуатации шини фазы "В" шинного моста 0,4 Т-1, произошло ослабление по шине фазы "В" шинного моста 0,4 Т-1, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	фаза "В" шинного моста 0,4 Т-1, произошло ослабление по шине фазы "В" шинного моста 0,4 Т-1, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Выполнить инспекционный осмотр в ТБК в ТП Г53	18.10.2023	19.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюба	252	25.10.2023	25.10.2023	ПС 110 кВ Дзюба действие МТЗ отключен В-10 Дяв-6 обнаружено перекрытие ПК 10кВ на ВН10 Т-1 в ТП-Н461н (на балансе гражданина Новиковой Нинадой Альбертовны)	Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н146-Н272 с однофазным замыканием на землю	Обеспечить готовность к включению ТП-Н461н (на балансе гражданина Новиковой Нинадой Альбертовны)	25.10.2023	25.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н146-Н272	253	28.10.2023	31.10.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 Н146-Н272 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	пробой изоляции в целом месте КЛ-10 Н146-Н272 с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 Н146-Н272, в график профиспытаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования".	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 РП-29-Т101/Т560/КРН-130-Т105	304	10.11.2023	10.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 РП-29-Т101/Т560 произошло разрушение опорного штыревого изолятора на опоре №6/1 что привело к однофазному замыканию на землю	произошло разрушение опорного штыревого изолятора на опоре №6/1 КВЛ 10 РП-29-Т101/Т560 что привело к однофазному замыканию на землю	Выполнить визуальный осмотр КВЛ 10 РП-29-Т101/Т560.	10.11.2023	10.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ-10 Т75н-Т115/Т78	305	11.11.2023	11.11.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ 10 Т75н - Т115/Т78 произошло разрушение опорного штыревого изолятора на опоре №18 что привело к однофазному замыканию на землю.	разрушение опорного штыревого изолятора на опоре №18 ВЛ 10 Т75н - Т115/Т78 что привело к однофазному замыканию на землю.	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 10 Т75н - Т115/Т78	11.11.2023	11.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Туапсе	306	12.11.2023	12.11.2023	В результате падения сухого дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ КРН12-Н244Н1513н в пролёте опор №13-№15 произошел обрыв провода фазы "А" "В" "С" в пролёте опор №13-№15	ВЛ 10 кВ КРН12-Н244Н1513н, упало дерево что привело к обрыву провода фазы "А" "В" "С" в пролёте опор №13-№15, разрушение опорного штыревого изолятора, излом трансвера	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 10 кВ КРН12-Н244Н1513н.	12.11.2023	12.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Н24	339	13.11.2023	13.11.2023	Вследствие высоких нагрузок и установки металла в процессе длительной эксплуатации "булавка шина" шинного моста 0,4 Т-1 произошло ослабление на "булавку шина" шинного моста 0,4 Т-1, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	ослабление контакта на "булавку шина" шинного моста 0,4 Т-1, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Выполнить визуальный осмотр в ТВК в ТП-Н24	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №1 ТП-Г33	340	13.11.2023	13.11.2023	Из-за порыва ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 Р4-0,4 ТП-Г33 в пролёте опор №6-6/1	Обрыв провода фазы "А" "В" "С" проп.6-6/1 на ВЛ-0,4 Р4-0,4 ТП-Г33, вследствие падения дерева	проверить визуальный осмотр ВЛ-0,4 Р4-0,4 ТП-Г33	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №1 ТП-Т560	351	13.11.2023	13.11.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 №1 от ТП-Т560 произошло ослабление контакта на прокалывающем зажиме фазного провода на опоре №6, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на ВЛ-0,4 №1 от ТП-Т560 на опоре №6 вследствие оплавления прокалывающего зажима на фазном проводе.	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Т560	13.11.2023	13.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Лермонтово	379	23.11.2023	23.11.2023	В процессе длительной эксплуатации, вследствие высоких нагрузок, произошел обрыв ПК-10 в ТП-Н648, произошло перекраивание трансформаторной 10 кВ Т-1 по фазе "А" "В" на ВЛ-10 Т-1 что привело к отключению по фазу ВЛ ПС 110 кВ Лермонтово.	Электроудовое перекраивание предохранителей 10 кВ по фазе "А" "В" на ВЛ-10 Т-1 в ТП-Н648, что привело к отключению ВВ-10 Лм-1 на ПС 110/10 Лермонтово.	Выполнить визуальный осмотр ПУ-01В в ТП Н648	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н672-Н190П	380	23.11.2023	24.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ Н190Н-Н672, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции КЛ-10 кВ Н190Н-Н672 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 кВ Н190Н-Н672 в график профитализаций на 2023 год согласно СТО 34.01-23-1.00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №1 ТП-Н255	372	24.11.2023	24.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 №1 ТП-Н255, что привело к разрушению изоляторов на опорах № 9, 10, 11,14,17, срыва проводов шафры №16,17,18,19,20,21, срыв трансверов вводов к абонентам с опор № 16,17,18.	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 №1 ТП-Н255, что привело к разрушению изоляторов на опорах № 9, 10, 11,14,17, срыва проводов на опорах №16,17,18,19,20,21, срыв трансверов вводов к абонентам с опор № 16,17,18.	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Н255	24.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбга	371	24.11.2023	25.11.2023	ПС 110 кВ Дзюбга действует МТЗ отключен В-10 Дж-6. Обработано перекраивание ПК 10кВ в ВЛ10 Т-1 в ТП-Н448/П (на балансе граждан. Любимая Анатольевна)	Обеспечить готовность к включению ТП-Н446/П (на балансе граждан. Любимая Анатольевна)	24.11.2023	24.11.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Новополиковская	370	24.11.2023	24.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н136-Н145, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 Н136-Н145, с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н136-Н145 в график профитализаций на 2023 согласно СТО 34.01-23-1.00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	24.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Дзюбга	369	25.11.2023	28.11.2023	В результате падения сухого дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 КРН-Н116Н100П/Н187Н186Н1081 отстой к ТП-Н87Происел обрыв провода фазы "А" "В" "С" в пролёте опор №122-123, обрушение опоры №125 В связи метеорологические явления: сильный ветер с порывами до 20-25м/с, сильный дождь. Произошло разрушение опорного штыревого изолятора ШПФ-20, опорного изолятора ИО -10 3/7,5 в шахте ТП-Г100 В связи со стихийными явлениями, в результате подъема уровня воды в р. Дзюбга, произошло подтопление и обрушение опор №11, №12, №13 обрыв проводов в пролетах опор № 12-1/4 на ВЛ-10 Н98-КРН-Н8Н480П/Н120П1	Упало дерево в пролёте опор №122-123 что привело к обрыву провод фазы "А" "В" "С" в пролёте, обрушение опоры №125 на ВЛ-10 КРН-Н116Н100П/Н187Н186Н1081 Произошло разрушение опорного штыревого изолятора ШПФ-20, опорного изолятора ИО -10 3/7,5 в шахте ТП-Г100 Повержение опор №1/1, №12, №13 на КВЛ-10 Н98-КРН-Н8Н480П/Н126П паводком, вследствие обрыва проводов в пролёте опор №12-1/4	Выполнить визуальный осмотр КВЛ 10кВ Н98 - КРН-Н8Н480П/Н126П Выполнить визуальный осмотр ВЛ-10 Н98-КРН-Н8Н480П/Н120П Выполнить визуальный осмотр ТП-Г100	25.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-72	368	25.11.2023	25.11.2023	В следствии ливневых дождей, течи кровли ТРП-72 попаданием дождевой воды в ТЩ 10кВ ИО1 (10кВ) произошло перекраивание опорных изоляторов на шинном мосту между фазой "А" и "В"	Электроудовое перекраивание опорных изоляторов на шинном мосту между фазой "А" и "В" на ШП-10 МВ-10 Н261 1 СШ 10кВ	Замена кровли ТРП-72	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Водобор	396	25.11.2023	26.11.2023	В результате падения сухого дерева в пролёте опор №2-№3, стоящего вне охранной зоны КВЛ, на провода КВЛ 6кВ ВЛ-16 - Г48/КРН141н в пролёте опор №2-№3 произошел обрыв провода фазы "А" "В" "С"	КВЛ 6кВ ВЛ-16 - Г48/КРН141н упало дерево что привело к обрыву провода фазы "А" "В" "С" в пролёте опор №2-№3, разрушение опорного штыревого изолятора опор №3,№4, излом трансвера №3	Выполнить визуальный осмотр КВЛ 6кВ ВЛ-16 - Г48/КРН141н	25.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №2 ТП-Н189	395	25.11.2023	25.11.2023	Из-за порыва ветра произошло падение дерева в пролёте опор 12а-12б, на провода ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н189 обрыв провода в фазе "А" "В" "С" в пролёте опор 12а-12б, повреждена опора №12, повреждена трансера на опоре №12а, повреждение изолятора на опоре №12а.	Обрыв провода фазы "А" "В" "С" проп.12а-12б, повреждение опоры №12а, повреждение трансера №12а, повреждение изолятора на опоре №12а.	проверить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н189	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н728	394	25.11.2023	25.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н728, в результате падения дерева скрепленный сорник СИП 2 3х95 в пролёте опор №38-42.	Скрепленный сорник СИП 2 3х95, в пролёте опор №38-42.	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н728.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №3 ТП-Г452	397	25.11.2023	25.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №15а-15б ВЛ-0,4 №3 от ТП-Г452, что привело к обрыву проводов пролёте опор №15а-15б	Обрыв проводов в пролёте опор №15а-15б ВЛ-0,4 №3 от ТП-Г452.	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №3 от ТП-Г452	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н131	411	25.11.2023	25.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева пролёте опор №2/1-2/2, стоящего вне охранной зоны в ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н131, что привело к обрыву проводов пролёте опор №8-2/2	Обрыв проводов в пролёте опор №8-2/2 ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н131	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП-Н131	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0,4 №1 ТП-Г70П	425	26.11.2023	26.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, обрыв шлейфа по фазе "В" на прокалывающем зажиме на ВЛ-0,4 №1 опора №2, от ТП-Г70, что привело к его оплавлению, отгоранию и обрыву цепи.	Обрыв цепи на ВЛ-0,4 №1 опора №2, от ТП-Г70, на опоре №2 вследствие оплавления и отгорание прокалывающего зажима на фазном проводе	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Г70	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №3 ТП-Г452	413	26.11.2023	26.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №15а-15б ВЛ-0,4 №3 от ТП-Г452, что привело к обрыву проводов пролёте опор №15а-15б	Обрыв проводов в пролёте опор №15а-15б ВЛ-0,4 №3 от ТП-Г452	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №3 от ТП-Г452	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н213	414	26.11.2023	26.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева в пролёте опор 1/4-1/4б, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 №2 ТП-Н213, что привело к обрыву проводов пролёте опор 1/4-1/4б	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №1/4-1/4б ВЛ-0,4 №2 ТП-Н213, что привело к обрыву проводов пролёте опор 1/4-1/4б	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №2 ТП-Н213	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н77	412	26.11.2023	27.11.2023	1. В результате длительной ветровой нагрузки, порыва ветра до 20-25м/с, на ВЛ-0,4 №1 ТП-Г70 произошло ослабление контакта на фазном зажиме по фазе "С" провода на опоре №2, что привело к его оплавлению и обрыву цепи. 2. В результате длительной ветровой нагрузки, порыва ветра до 20-25м/с, на ВЛ-0,4 №2 ТП-Н77 произошло ослабление контакта на фазном зажиме по фазе "С" провода на опоре №1, что привело к его оплавлению и обрыву цепи. 3. В результате длительной ветровой нагрузки, порыва ветра до 20-25м/с, на ВЛ-0,4 №2 ТП-Г27 произошло ослабление контакта на фазном зажиме по фазе "В" провода на опоре №7-8, что привело к его оплавлению и обрыву цепи. 4. В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 №5 ТП-Н100, что привело к обрыву проводов пролёте опор №11-12 5. В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева в пролёте опор № 8а-8б, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП-Н731 что привело к срыву поддерживающей арматуры для СИП 2 3х95 в пролёте опор № 8а-8б. 6. В результате длительной ветровой нагрузки, порыва ветра до 20-25м/с, на ВЛ-0,4 №3 ТП-Г11 произошло ослабление контакта на фазном зажиме по фазе "С" провода на опоре №29а, что привело к его оплавлению и обрыву цепи. 7. В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 №1 ТП-Н416 .	1. Обрыв цепи на опоре №2 ВЛ-0,4 №1 ТП-Г70 вследствие оплавления прокалывающего зажима на фазном проводе. 2. Обрыв цепи на опоре №1 ВЛ-0,4 №2 ТП-Н77 вследствие оплавления прокалывающего зажима на фазном проводе. 3. Обрыв цепи на опоре №7 ВЛ-0,4 №2 ТП-Г27 вследствие оплавления прокалывающего зажима на фазном проводе. 4. Обрыв проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 №5 ТП-Н100. 5. Срыв поддерживающей арматуры для СИП 2 3х95 с опор № 7,8 ВЛ-0,4 №1 ТП-Н731. 6. Обрыв трансверов на опоре №29а ВЛ-0,4 №3 ТП-Г11 вследствие оплавления прокалывающего зажима на фазном проводе. 7. Обрыв проводов в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 №1 ТП-Н416 .	Выполнить визуальный осмотр ТП-Г70 ВЛ-0,4 №1 Выполнить визуальный осмотр ТП-Н77 ВЛ-0,4 №2 Выполнить визуальный осмотр ТП-Г27 ВЛ-0,4 №4 Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №5 ТП-Н100 Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Н731 Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №3 ТП-Г11 Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-Н416	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Г67-Г115у/КРН429у (НСТ "Волгодонье")	422	27.11.2023	27.11.2023	Повреждение КВЛ 10 кВ Г67-Г115у/КРН429у (НСТ "Волгодонье")	Обеспечить готовность к включению КВЛ 10 кВ Г67-Г115у/КРН429у (НСТ "Волгодонье")	27.11.2023	27.11.2023	
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 КТП-1П	423	27.11.2023	27.11.2023	В процессе длительной эксплуатации кабельного ввода ВЛ-0,4 №2 КТП-1 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания через кабельный ввод ВЛ-0,4 №2 КТП-1, вследствие течения кабеля, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием кабельного ввода ВЛ-0,4 №2 КТП-1	Пробой изоляции в целом месте кабельного ввода ВЛ-0,4 №2 КТП-1 с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, протекание тока короткого замыкания на кабельном вводе ВЛ-0,4 №2 КТП-1. Старение изоляции на кабельном вводе ВЛ-0,4 №2 КТП-1.	Проверить контроль нагрузок ВЛ-0,4 №2 КТП-1 в период максимальных нагрузок (вечерний максимум).	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №4 ТП-Н132	427	28.11.2023	28.11.2023	В результате неблагоприятных погодных условий - повышенной ветровой нагрузки, произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4 №4 ТП-Н132, что привело к обрыву проводов пролёте опор №10-15.	Обрыв проводов в пролёте опор №10-15, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н132	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №4 ТП-Н132	28.11.2023	28.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 ТРП-116-КРН-138	429	04.12.2023	04.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 РП-116-КРН-138, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной мурфы КЛ10 РП-116-КРН-138 к ВЛ-116-КРН-138 с однофазным замыканием на землю	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 РП-116-КРН-138 в график профитализаций на 2023 согласно СТО 34.01-23-1.00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Н186	430	04.12.2023	04.12.2023	В процессе длительной эксплуатации, вместе содействия произошла ослабление контакта, вследствие нагара контактного соединения произошел обрыв провода пролёте опоры №1/9-1/10, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н186	обрыв одного фазного провода ВЛ-0,4 №2 ТП-Н186 на месте содействия в пролёте опор №1/9-1/10 вследствие нагара контактного соединения.	Проверить визуальный осмотр ВЛ-0,4 №2 ТП-Н186	04.12.2023	04.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0,4 №2 ТП-Г10	436	11.12.2023	11.12.2023	В результате наезда автомобиля сбиты опоры ВЛ-0,4 №2 ТП-Г10. Ремонт проводов в прол. 4-5-4/10 замена опоры 4/9 и трансвера на оп. 4/9, обрыв провода в пролёте опор 4/5-4/10.	Механическое повреждение опоры 4/9 ВЛ-0,4 №2 ТП-Г10, обрыв проводов в пролёте опор 4-5-4/10 ВЛ-0,4 №2 ТП-Г10 вследствие наезда автомобилем сторонним лицом.	Обратиться в ОМВД РФ в заявлении о проведении расследования в интересах сторонних лиц поврежденных опор №4/9 ВЛ-0,4 №2 ТП-Г10	11.12.2023	11.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Т81П-Т121П	437	11.12.2023	11.12.2023	повреждена КЛ 10 кВ Т81П-Т121П (на балансе ОАО "РЖД")	Пробой изоляции соединительной мурфы КЛ 10 Н6-6-Н782 с однофазным замыканием на землю.	Обеспечить готовность к включению КЛ 10 кВ Т81П-Т121П Тульская дистанция электроснабжения Северо-Кавказкой инфраструктуры дирекции ОАО "РЖД"	11.12.2023	11.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Тульский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н6-6-Н782(П)	450	15.12.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н6-6-Н782 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной мурфы КЛ 10 Н6-6-Н782 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и мурф, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н6-6-Н782 в график профитализаций на 2023 согласно СТО 34.01-23-1.00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Кр1-Г98	451	17.12.2023	17.12.2023	Вследствие высоких нагрузок, потеря механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на ВЛ-10 ВЛ Г28 фаза "А"	Электродуговое перекрестие опорного изолятора на ВЛ-10 ВЛ Г28 "А"	Выполнен осмотр ТП-598.	17.12.2023	17.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Т109-Т107/КРН-Т744/Т592п	452	18.12.2023	19.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Т109-Т107/Т744/Т529 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты СТП-10 150х240 КВЛ 10 Т109-Т107/Т744/Т529 с межфазным замыканием	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КВЛ 10 Т109-Т107/Т744/Т529, в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Мг-2-Т638/Т593	453	18.12.2023	21.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВт ТР129-Т132п, произошло ослабление контакта на проламываемом зажиме фазного провода с межфазным замыканием на землю.	Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВт ТР129-Т132п с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 Н146-Н272, в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	18.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №1 ТП-Г50	454	19.12.2023	19.12.2023	В результате падения дерева в пролёте опор 11-12 стоевого вне охранной зоны ВЛ-0.4 №1 ТП-Г50, что привело к обрыву проводов пролёте опор 11-12.	Произошло падение дерева, стоевого вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор ВЛ-0.4 №1 ТП-Г50, что привело к обрыву проводов пролёте опор №1-12.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 №1 ТП-Г50	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП1-29-Т103	455	19.12.2023	23.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Т103-РП29 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 Т103-РП29 с межфазным замыканием.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Т103-РП29 в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	19.12.2023	20.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н185-Н30	456	20.12.2023	21.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н190-Н185 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 Н190-Н185 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н190-Н185, в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Ш-1-Т109	457	21.12.2023	21.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Т107-Т109 произошло ослабление контакта на проламываемом зажиме фазного провода кабельной воронке на опоре №1, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на КВЛ 10 Т107-Т109 на опоре №1 вследствие оплавления проламываемого зажима на кабельной воронке	Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 Т107-Т109	20.12.2023	20.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ТП	0.38	ТП-Т71П	459	22.12.2023	22.12.2023	Процессе длительной эксплуатации Р1-0.4 в ТП-Т71 произошло ослабление контактов контактных ПР1-0.4 по фазе "С", что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на Р1-0.4 в ТП-Т71 вследствие оплавления втяжных контактов ПР1-0.4 по фазе "С".	Выполнить в внеплановый осмотр с ТВК в ТП-Т71	22.12.2023	22.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВт Дзубга	503	26.12.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н114-Н115 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 Н114-Н115 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н166-Н782 в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Гх-1-РП43	504	26.12.2023	26.12.2023	В результате падения сухой ветви в пролёте опор №16-№25, стоевого вне охранной зоны КВЛ, на провода КВЛ 10кВ РП43-Г309 в пролёте опор №16-№25 произошло перекрестие фаз "А" "В"	КВЛ 10кВ РП43-Г309 сухой ветви в пролёте опор №16-№25, стоевого вне охранной зоны КВЛ, на провода КВЛ 10кВ РП43-Г309 в пролёте опор №16-№25 произошло перекрестие фаз "А" "В"	Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ РП43-Г309	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-26(П)-Н96(Д)	505	27.12.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 Н-69н-Н164 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 Н-69н-Н164 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н166-Н782 в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
							В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 РП-26(1)-Н96(1) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 РП-26(1)-Н96(1) с однофазным замыканием на землю.			
							В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 РП-26 (2)-Н96(2) произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 РП-26 (2)-Н96(2) с однофазным замыканием на землю.			
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Н672-Н190П	506	28.12.2023	28.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 10 кВт Н190н-Н672, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции КЛ-10 кВт Н190н-Н672 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ-10 кВт Н190н-Н672 в график профпитаний на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	28.12.2023	28.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 №2П ТП-Н41	507	28.12.2023	28.12.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0.4 №5 от ТП-Н41 произошло ослабление контакта на ПУ фазного провода на опоре №5, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на ВЛ-0.4 №5 от ТП-Н41 на опоре №5 вследствие ослабления контакта на ПУ фазного провода	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 №5 ТП-Н41	28.12.2023	28.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0.4 №1 ТП-Н38	508	28.12.2023	28.12.2023	В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0.4 №1 от ТП-Н38 произошло ослабление контакта на проламываемом зажиме фазного провода на опоре №6, что привело к его оплавлению и обрыву цепи.	Обрыв цепи на ВЛ-0.4 №1 от ТП-Н38 на опоре №14 вследствие оплавления проламываемого зажима на фазном проводе	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 №1 ТП-Н38	28.12.2023	28.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Т109-Т107/КРН-Т744/Т592п	509	29.12.2023	30.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 Т109-Т107, произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с межфазным замыканием.	Пробой изоляции КВЛ 10 Т109-Т107 с межфазным замыканием	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КВЛ 10 Т109-Т107 в график профпитаний на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	29.12.2023	29.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВт Туапсе	510	30.12.2023	30.12.2023	В следствие сетевых перенапряжений, произошел пробой выростов в ОПН-10 СШ ТП-Н787 фазы "В", электродуговое повреждение изоляции ОПН перешло в межфазное короткое замыкание ОПН-10 фаз "А" и "В".	электродуговое повреждение изоляции ОПН-10 СШ ТП-Н787 перешло в межфазное короткое замыкание ОПН-10 фаз "А" и "В".	Выполнить внеплановый осмотра ТП-Н787	30.12.2023	30.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Тг-Аюй-КРН12П/КРН17П	511	30.12.2023	30.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВт Тг-Аюй-КРН12п произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции КВЛ 10 кВт Тг-Аюй-КРН12п с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КВЛ 10 кВт Тг-Аюй-КРН12п в график профпитаний на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Дж-12-Н141	512	30.12.2023	03.01.2024	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВт Дж-12-Н141 произошло снижение изоляционных свойств и последующий пробой изоляции с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции КВЛ 10 кВт Дж-12-Н141 с однофазным замыканием на землю.	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КВЛ 10 кВт Дж-12-Н141 в график профпитаний на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Туапсинский РЭС	ВЛ	0.38	КВЛ-0.4 №2 ТП-Г28	513	31.12.2023	31.12.2023	В результате падения дерева в пролёте опор №13-14 стоевого вне охранной зоны ВЛ-0.4 №2 ТП-Г28, что привело к обрыву проводов пролёте опор №13-14.	Произошло падение дерева, стоевого вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор ВЛ-0.4 №2 ТП-Г28, что привело к обрыву проводов пролёте опор №13-14.	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 №2 ТП-Г28	31.12.2023	31.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х39-Х72	25	07.01.2023	11.01.2023	По время ремонта КЛ-6кВ Х39-Х72 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода замещения в оболочке кабеля подверглась воздействию высокой температуры, что привело к ослаблению пропиточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода замещения, что привело к пробоям изоляции на линии соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты наКЛ-6кВ Х39-Х72 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля: соблюдение технологии монтажа согласно СНиП и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ.»	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВт Хоста	59	19.01.2023	19.01.2023	В результате несвоевременной вырубki деревьев (веток), угрожающих падением на провода произошло падение ветки дерева на за предел охранной зоны ЛЭП на провода фаз "А" и "В" КВЛ-6кВ КРН-56-Х226/КРН-Х270 в пролёте опор №35-№36, что привело к дуговому короткому замыканию без обрыва провода и оплавлению на ПС 110/10кВ кВт "Хоста" ВВ-6-Ф-Х-16, с последующим успешным РПВ.	Поверхностное перекрестие провода фаз "А" и "В" из за предел охранной зоны ЛЭП на КВЛ-6кВ КРН-56-Х226/КРН-Х270 в пролётах опор №35-№36 с дуговым коротким замыканием без обрыва провода.	Провести внеочередной обход опор КВЛ-6кВ КРН-56-Х226/КРН-Х270 на предмет наличия угрожающих падением на провода деревьев (веток).	19.01.2023	19.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х392-Х393	68	27.01.2023	03.02.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х392-Х393 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на КЛ-6кВ Х392-Х393 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х392-Х393.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП-Х174	102	09.02.2023	09.02.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств матрицы, что привело к ослаблению контактов на главном рубильнике 0.4 кВт Т-1 в ТП-Х174, с последующим аварийным нагревом контактных соединений.	Изменение свойств материалов, ослабление контактного соединения главного рубильника 0.4 кВт Т-1 в ТП-Х174, с последующим аварийным нагревом контактных соединений.	Провести внеочередной осмотр оборудования в ТП-Х174 на предмет нагрева контактных соединений.	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ТП	10 (10.5)	РП-4	130	13.02.2023	14.02.2023	Повреждение абонентской КВЛ 10 кВт Х554-КРН40. Линия на балансе СНТ "Дружба".	Повреждение абонентской КВЛ 10 кВт Х554-КРН40. Линия на балансе СНТ "Дружба".	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КВЛ 10 кВт Х554-КРН40 по нормальной схеме.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВт Хоста	131	13.02.2023	13.02.2023	В следствие стихийных явлений в виде обильных снегопадов с превышением месячной нормы осадков в 2,5 раза, с налипанием мокрого снега на провода ВЛ и деревья произошло падение дерева на КВЛ-10 кВт Х74-Х198П, что привело к обрыву провода СИП-3 1*95 в пролёте опор №9-№10, с повреждением траверс на опорах №9, №10, изоляторов на опорах №8,№9,№10, обрывом вхола в пролётах опор №7-№16.	Вследствии стихийных явлений в виде обильных снегопадов с превышением месячной нормы осадков в 2,5 раза, с налипанием мокрого снега на провода ВЛ и деревья произошло падение дерева на опорах №9, №10, изоляторов на опорах №8,№9,№10, обрывом вхола в пролётах опор №7-№16.	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ КРН-56-Х226/КРН-Х270 на предмет наличия угрожающих деревьев.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Ауксейки ТП-Х202	132	13.02.2023	13.02.2023	В следствие стихийных явлений в виде обильных снегопадов с превышением месячной нормы осадков в 2,5 раза, произошло налипание мокрого снега на деревья, в результате чего произошло падение дерева (из за предел охранной зоны ЛЭП) на ВЛ-0.4 Ауксейки ТП-Х202 в пролёте опор №19-№20, что привело к излому стойки опоры №19 из за однополюсного тапаяния, повреждению арматуры СИП на опорах №19, №20.	Излом стойки опоры №19 на ВЛ 0.4 кВт Ауксейки от ТП-Х202, повреждение арматуры проводов СИП на опорах №19, №20, без обрыва провода.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВт Ауксейки от ТП-Х202 на предмет наличия угрожающих деревьев.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ТП	10 (10.5)	КРН-Км. 8	129	13.02.2023	14.02.2023	В следствие стихийных явлений в виде обильных снегопадов с превышением месячной нормы осадков в 2,5 раза, с налипанием мокрого снега на провода ВЛ и деревья произошло падение дерева на КВЛ 10 Х068-Х186Х842, что привело к обрыву провода СИП-3 1*95 в пролёте опор №9-№10, с повреждением траверс на опорах №9, №10, изоляторов на опорах №8,№9,№10, обрывом вхола в пролётах опор №7-№16.	Падение дерева на КВЛ 10 Х068-Х186Х842, что привело к обрыву провода СИП-3 1*95 в пролёте опор №9-№10, с повреждением траверс на опорах №9, №10, изоляторов на опорах №8,№9,№10, обрывом вхола в пролётах опор №7-№16.	Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВт Х068-Х186Х842 на предмет наличия угрожающих деревьев.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВт Манаста	158	19.02.2023	19.02.2023	В результате перекрестия ПЛ-6 кВт в ТП-Х182П произошло аварийное отключение на ПС Манаста ВВ-6 М-29	Перекрестия ПЛ-6 кВт в абонентском ТП-Х182П, отключение на ПС Манаста ВВ-6 М-29	После устранения замыка ПЛ-6 кВт абонентом обеспечить готовность к включению ТП-Х182П по нормальной схеме.	19.02.2023	19.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-14-Х0138	226	22.02.2023	09.03.2023	В следствие стихийных явлений в виде обильных дождей произошло снижение уровня влаги, что вызвало ослабление корневой системы дерева высотой более 15 метров, что вызвало его падение, при порыве ветра, на КВЛ-6кВ КРН-121-Х0138/КРН-52Х1096п (без обрыва изолированного провода) в пролёте опор №25-№26,излом анкерной опоры №26 с повреждением ула крепления подоса, повреждение траверс и анкеров кронштейнов на опорах №25,№26, повреждение изоляторов и вхола на опоре №25.	Ослабление корневой системы дерева высотой более 15 метров, что вызвало его падение, при порыве ветра, на КВЛ-6кВ КРН-121-Х0138/КРН-52Х1096п (без обрыва изолированного провода) в пролёте опор №25-№26,излом анкерной опоры №26 с повреждением ула крепления подоса, повреждение траверс и анкеров кронштейнов на опорах №25,№26, повреждение изоляторов и вхола на опоре №25.	Провести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ КРН-121-Х0138/КРН-52Х1096п на предмет наличия угрожающих деревьев.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х99н-Х266п(2)	229	22.02.2023	15.03.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х99н-Х266п(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х99н-Х266п(2) с однофазным замыканием на землю.	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х99н-Х266п(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗЭС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Х064-Х587П	231	25.02.2023	01.03.2023	Во время провалки КЛ-10кВ Х064 -Х587П была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена термометрия усадка термостойкого материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизионного пробоя изоляции муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Х064 -Х587П с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Провалка кабеля и геология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ.»	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 КРН-Х511-КРН-Х527	285	18.03.2023	18.03.2023	Во время ремонта КЛ-6вбв КРН-Х511-КРН-Х527 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провод заземления в оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обвалению приточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробной изоляции на шейке соединительной муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6вбв КРН-Х511-КРН-Х527 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	18.03.2023	18.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 X231-X425	316	01.04.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10вбв X231- X425 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10вбв X231- X425 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10вбв А117-А384(1).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 X231-X460(1)	317	01.04.2023	30.04.2023	Во время прокладки КЛ-10вбв 372е-372а была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородности, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробной изоляции кабеля с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10вбв 372е с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 X151-X74-X451	329	02.04.2023	04.04.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка X74-оп.№1 на КВЛ-6вбв X151-X74-X451 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка X74-оп.№1 КВЛ-6вбв X151-X74-X451 с межфазным замыканием.	Выполнить випенный осмотр концевых муфт на КВЛ-6вбв X151-X74-X451.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Хоста	341	04.04.2023	16.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6вбв X-24-X253 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух целых местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух целых местах на КЛ-6вбв X-24-X253 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6вбв X-24-X253.	04.04.2023	04.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 X-3-РП1-34(1)КРН-Х402	377	08.04.2023	09.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6вбв X-3-РП1-34КРН-Х402 произошло изменение свойств материала, что привело к нагреву, с последующим разрушением плашечного зажима ПА-2-2А и обрывом шлейфа фазы "С" на опоре №6.	Разрушение плашечного зажима ПА-2-2А, обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №6.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ-6вбв X-3-РП1-34КРН-Х402 с заполнением листа осмотра.	08.04.2023	08.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КЛ-10 X364(1)-КРН-44	370	13.04.2023	13.04.2023	В процессе проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КЛ 10 вбв КРН-44-X364 без согласования и получения разрешения на производство работ от службы кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с межфазным замыканием.	В следствии проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КЛ 10 вбв КРН-44-X364 произошло механическое повреждение кабельной линии межфазным замыканием.	Провести через средства массовой информации пропаганду с населением в охранной зоне КЛ 10 вбв КРН-44-X364 о запрете механического повреждения кабельной линии межфазным замыканием.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-4	371	13.04.2023	13.04.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 вбв КРН-44-X623 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10 вбв КРН-44-X623 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	13.04.2023	13.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 X229-X124	430	03.05.2023	04.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 6 вбв X229-X124(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ 6 вбв X229-X124(1) с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10вбв А117-А384(1).	03.05.2023	04.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КЛ-6 М-11-КРН-19	438	06.05.2023	08.05.2023	Во время прокладки кабельного участка КРН-19-оп.№1 на КВЛ-6вбв М-11-Р11-14 была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке КРН-19-оп.№1 КВЛ-6вбв М-11-Р11-14 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	442	07.05.2023	03.06.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6вбв X121П-Х181П. Линия на балансе юридического лица ООО "Хоста".	-	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6вбв X121П-Х181П по нормальной схеме.	07.05.2023	07.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	443	07.05.2023	07.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6вбв X76в-X276в произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6вбв X76в-X276в с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6вбв X76в-X276в	07.05.2023	07.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Ворошиловская 3 ТП-X233	470	14.05.2023	15.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ 0.4вбв ТП-X233-ВУ Ворошиловская 3 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух целых местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух целых местах на КЛ 0.4вбв ТП-X233-ВУ Ворошиловская 3 с межфазным замыканием.	Прогнозти контроль нагрузки КЛ-0.4 вбв Ворошиловская 3 - ТП-X233.	14.05.2023	15.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП1-57-X107	464	15.05.2023	28.05.2023	Во время ремонта КЛ-10вбв РП1-57-X107 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провод заземления в оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обвалению приточного состава и пересушке изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробной изоляции на шейке соединительной муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10вбв РП1-57-X107 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К-11-X78	473	17.05.2023	20.05.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10вбв К-11-X78 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10вбв К-11-X78 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10вбв К-11-X78.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП1-57-X78	477	18.05.2023	24.05.2023	Во время прокладки КЛ-10вбв РП1-57-X78 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородности, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробной изоляции кабеля с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10вбв РП1-57-X78 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КЛ-6 X99в-X266в(2)	485	20.05.2023	23.05.2023	Во время прокладки кабельного участка КРН-19-оп.№1 на КВЛ-6вбв КРН-19-РП1-14(2) была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке КРН-19-оп.№1 КВЛ-6вбв КРН-19-РП1-14(2) с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 X99в-X266в(2)	521	04.06.2023	08.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6вбв X99в-X266в(2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6вбв X99в-X266в(2) с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6вбв X99в-X266в(2).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 X40-X363	567	10.06.2023	15.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 вбв X40-X363 произошло повреждение механической прочности спиральной витки на опоре №18, что привело к надлому провода СИП-3 1*95 на трансуре опоры №18 в преломе опоры №18-№19 с последующим повреждением изоляции и однопольным замыканием на землю.	Обрыв спиральной витки на опоре №18 на КВЛ 10 вбв X40-X363, повреждение электрической изоляции провода СИП-3 1*95 на опоре №18 в преломе опоры №18-№19, с последующим замыканием на землю.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ-10 вбв X40-X363	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	568	14.06.2023	23.06.2023	В результате длительных проливных дождей бурными потоками воды, выходящими из водопроводной системы, произошло повреждение траверс КЛ-6вбв X140-КРН-16, КЛ-10вбв КРН-16, КЛ-10вбв КРН-44-X623, КЛ-10вбв М-26-РП1-303, КЛ-10вбв М-27-РП1-303, КЛ-10вбв М-27-РП1-303, КЛ-10вбв РП1-4-X064, КЛ-10вбв РП1-4-X064, КЛ-10вбв РП1-4-X43, КЛ-10вбв X067-X268, КЛ-10вбв X067-X364 с последующим повреждением изоляции кабелей в целых местах.	Повреждение изоляции кабелей в целых местах на КЛ-6вбв X140-КРН-16, КЛ-10вбв КРН-16, КЛ-10вбв М-26-РП1-303, КЛ-10вбв М-27-РП1-303, КЛ-10вбв РП1-4-X064, КЛ-10вбв РП1-4-X43, КЛ-10вбв X067-X268, КЛ-10вбв X067-X364.	Выполнить переустройство траверс КЛ-6вбв X140-КРН-16, КЛ-10вбв КРН-16, КЛ-10вбв М-26-РП1-303, КЛ-10вбв М-27-РП1-303, КЛ-10вбв РП1-4-X064, КЛ-10вбв РП1-4-X43, КЛ-10вбв X067-X268, КЛ-10вбв X067-X364 подрядным способом.	14.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	569	14.06.2023	18.06.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6вбв КРН-Х159П-Х159П. Линия на балансе юридического лица ПЛК "Трикол М314".	-	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6вбв КРН-Х159П по нормальной схеме.	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	570	14.06.2023	15.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6вбв X55-X281п произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6вбв X55-X281п с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10вбв А117-А384(1).	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	589	14.06.2023	14.06.2023	В результате обычных осадков произошел критический подъем уровня реки Манешта, подмыванию грунта корневой системы деревьев, что привело к механическому повреждению: на ВЛ-0.4 вбв Чемзенева от ТП-X33 - анкерной ж/б опоры №8, одностоейной ж/б опоры №9, обрыва провода СИП-2 в преломе опор №5-№8, маршрутизатора RTR 8A.LG-1-1 на опоре №8.	Подтопление оборудования в ТП-X314, отключение от МТЗ ВВ-6 вбв Ф.М-29 на ПС 110 вбв Манешта.	Прогнозти внеочередной осмотр оборудования ТП-X314	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 X363в-X623	566	14.06.2023	16.06.2023	В следствии обычных осадков произошел критический подъем уровня реки Манешта, подмыванию грунта корневой системы деревьев, что привело к механическому повреждению: на КВЛ-10 вбв X88 - X362 двух анкерных железобетонных опор №1, №2, траверс, изоляторов, ограничителей перенапряжений ОПН на опорах №1, №2, обрыву провода СИП-3 в преломе опор №1-№2. На КВЛ-10 вбв X363 - X623 анкерной железобетонной опоры №39, траверс, изоляторов на опорах №38, №39, обрыву провода СИП-3 в преломе опор №38-№39.	На КВЛ-10 вбв X88 - X362 механическое повреждение двух анкерных железобетонных опор №1, №2, траверс, изоляторов, ограничителей перенапряжений ОПН на опорах №1, №2, обрыву провода СИП-3 в преломе опор №1-№2. На КВЛ-10 вбв X363 - X623 механическое повреждение анкерной железобетонной опоры №39, траверс, изоляторов на опорах №38, №39, обрыву провода СИП-3 в преломе опор №38-№39.	Прогнозти внеочередной обход осмотра КВЛ-10 вбв X88 - X362, КВЛ-10 вбв X363 - X623 с оформлением листа осмотра.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Речка ТП-X623	572	14.06.2023	15.06.2023	В следствии обычных осадков произошел критический подъем уровня реки Манешта, подмыванию грунта корневой системы деревьев, что привело к механическому повреждению: на ВЛ-0.4 вбв Чемзенева от ТП-X33 - анкерной ж/б опоры №8, одностоейной ж/б опоры №9, обрыва провода СИП-2 в преломе опор №5-№8, маршрутизатора RTR 8A.LG-1-1 на опоре №8.	На ВЛ-0.4 вбв Чемзенева от ТП-X33 - анкерной ж/б опоры №8, одностоейной ж/б опоры №9, обрыва провода СИП-2 в преломе опор №5-№8, маршрутизатора RTR 8A.LG-1-1 на опоре №8.	Прогнозти внеочередной обход осмотра ВЛ-0.4 вбв Чемзенева ТП-X33 с заполнением листа осмотра.	14.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Чемзенева ТП-X33	570	14.06.2023	15.07.2023	В следствии обычных осадков произошел критический подъем уровня реки Манешта, подмыванию грунта корневой системы деревьев, что привело к механическому повреждению: на ВЛ-0.4 вбв Чемзенева от ТП-X33 - анкерной ж/б опоры №8, одностоейной ж/б опоры №9, обрыва провода СИП-2 в преломе опор №5-№8, маршрутизатора RTR 8A.LG-1-1 на опоре №8.	На ВЛ-0.4 вбв Чемзенева от ТП-X33 - анкерной ж/б опоры №8, одностоейной ж/б опоры №9, обрыва провода СИП-2 в преломе опор №5-№8, маршрутизатора RTR 8A.LG-1-1 на опоре №8.	Прогнозти внеочередной обход осмотра ВЛ-0.4 вбв Речка ТП-X623 с заполнением листа осмотра.	14.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 вбв Манешта	573	15.06.2023	16.06.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6вбв М-24-РП1-3н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6вбв М-24-РП1-3н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6вбв М-24-РП1-3н.	15.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 X364(1)-КРН-44	579	15.06.2023	24.06.2023	Во время прокладки КЛ-10вбв X364(1)-КРН-44 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТП-X364 фазы "С". Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в концевой муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию ионизирующего пробоя изоляции муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-X364 на КЛ-10вбв X364(1)-КРН-44 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 X86-X261	584	19.06.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6вбв X86-X261 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6вбв X86-X261 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10вбв А117-А384(1).	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	586	20.06.2023	21.06.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ М-13-Х326 была некачественно смонтирована концевая муфта в ТП-Х326. Выполнена перемонтаж участка термостойкого материала в концевой муфте с обеспечением воздушных промежутков, которые способствовали развитию ионизационного пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х326 на КЛ-6кВ М-13-Х326 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	590	20.06.2023	21.06.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка Х347-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х347 - Х315/Х285П произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№25 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№25 кабельного участка Х347-оп.№1 КВЛ-6кВ Х347 - Х315/Х285П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание кабельного участка Х347-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х347 - Х315/Х285П.	20.06.2023	20.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	591	21.06.2023	22.06.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ Х20-Х301 была некачественно выполнена наметка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-Х301, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перчаток между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "В" и перерыве по поверхности фазы на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х301 на КЛ-6кВ Х20-Х301 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	21.06.2023	21.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	618	27.06.2023	30.06.2023	Во время ремонта КЛ-6кВ М24-РП1-3н (2) была смонтирована две соединительных муфты. При пайке провода замещения к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обесцвечиванию пропиточного состава и перерыве изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки проводов замещения, что привело к пробоя изоляции на фазе двух соединительных муфт с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции двух соединительных муфт на КЛ-6кВ М24-РП1-3н (2) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	27.06.2023	27.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Х56-Х107(н1)	594	27.06.2023	01.11.2023	В следствии подыма грунта произошло нарушение технологических параметров на КЛ-10кВ Х56-Х107(н1), в результате которого произошло оголение токоведущих частей кабельной линии с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Х56-Х107(н1) с однофазным замыканием на землю.	Выполнить восстановительные работы на КЛ-10кВ Х56-Х107(н1) водным способом, за счет средств по строкам выделам.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	636	30.06.2023	05.07.2023	Во время ремонта КЛ-6кВ Х301-Х216 была некачественно выполнена наметка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-Х216, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перчаток между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перерыве по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х216 на КЛ-6кВ Х301-Х216 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	30.06.2023	30.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 РП-4Н(2)-Х255(2)	652	04.07.2023	13.07.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом физическим лицом Павлов Э.А. в охранной зоне КЛ-10кВ РП-4Н(2)-Х255(2) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом физическим лицом Павлов Э.А. в охранной зоне КЛ-10кВ РП-4Н(2)-Х255(2) произошло механическое повреждение изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации пропаганду с привлечением органов проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с полным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	КЛ-6 Х174-Х428	701	09.07.2023	22.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х174-Х428 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х174-Х428 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х174-Х428.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х229-Х158	706	10.07.2023	12.07.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х229-Х158 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х229-Х158 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х229-Х158	10.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	707	11.07.2023	11.07.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х245-Х471П произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты в ТП-Х471 с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х471 на КЛ-6кВ Х245-Х471П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х245-Х471П.	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 Х528(1)-КРН-34/Х387	770	11.07.2023	11.07.2023	В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что привело к разрушению двух плечевых жакетов и обрыву двух шлейфов на опоре №6 на КВЛ-6кВ Х528-КРН-34/Х387, с последующим непроводимым режимом в пролете опор №5-№6.	Разрушение плечевых жакетов, обрыв двух шлейфов на опоре №6 на КВЛ-6кВ Х528-КРН-34/Х387, непроводимый режим в пролете опор №5-№6.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Х528-КРН-34/Х387	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 Х226-КРН56/КРН-Х270	771	11.07.2023	11.07.2023	В следствии обильных осадков произошло и перенасыщением грунта влаги произошло ослабление корневой системы, в результате произошло падение дерева в пролете опор №12-№13 из пределов охранной зоны КВЛ-6 Х226-КРН56/КРН-Х270, что привело к обрыву провода в пролете опор №11, №12, деформации трансвер опор №11, №12, повреждению изоляторов, колпачков, спиральных язов на опорах №11, №12, излому стоек опор №11, №12.	Падение дерева в пролете опор №12-№13 из пределов охранной зоны КВЛ-6 Х226-КРН56/КРН-Х270, что привело к обрыву провода в пролете опор №12-№13, деформации трансвер опор №11, №12, повреждению изоляторов, колпачков, спиральных язов на опорах №11, №12, излому стоек опор №11, №12.	Прогнозти внеочередной обход осмотр КВЛ-6 Х226-КРН56/КРН-Х270 на предмет наличия угрожающих деревьев вне охранной зоны ЛЭП.	11.07.2023	11.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К-11-Х78	709	11.07.2023	01.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К-11-Х78 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ К-11-Х78 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ К-11-Х78.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х155-Х392н	716	12.07.2023	21.07.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ Х155-Х392н была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6кВ Х155-Х392н с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ТРИ	6 (6.3)	РП-3н	816	24.07.2023	07.09.2023	Повреждение на абонентской КЛ-10кВ А386-А826П. Линия на балансе юридического лица ООО «Орионэнерго».	Падение дерева в пролете опор №12-№13 из пределов охранной зоны КВЛ-6 Х226-КРН56/КРН-Х270, что привело к обрыву провода в пролете опор №12-№13, деформации трансвер опор №11, №12, повреждению изоляторов, колпачков, спиральных язов на опорах №11, №12, излому стоек опор №11, №12.	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ РП-3н-Х355н по нормальной схеме.	24.07.2023	25.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	825	27.07.2023	03.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ М-30-Х266П произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на КЛ-6кВ М-30-Х266П с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ М-30-Х266П.	27.07.2023	27.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-5-Х318	843	01.08.2023	27.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП-5-Х318 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ РП-5-Х318 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП-5-Х318	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х77-Х183	845	03.08.2023	18.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х77-Х183н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х77-Х183н с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х77-Х183.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Куледа	836	03.08.2023	04.08.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Х228-Х125н была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с межфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания повредилась изоляция кабеля в целом месте и соединительной муфты на КЛ-10кВ К-12-Х107.	Повреждение изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Х228-Х125н с межфазным замыканием и повредилась изоляция кабеля в целом месте и соединительной муфты на КЛ-10кВ К-12-Х107.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	03.08.2023	03.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х99н-Х266(н2)	852	03.08.2023	02.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х99н-Х266(н2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с непроводимым режимом работы.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х99н-Х266(н2) с непроводимым режимом работы.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести иппенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х99н-Х266(н2).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-Х123	884	06.08.2023	07.08.2023	В следствии высокой температуры окружающего воздуха, увеличения нагрузки потребителей по сети 0,4 кВ произошло:термическое разрушение шинки 0,4 кВ Т-1 в ТП-Х123, нагрет верхний слой масла Т-1, разрушение уплотнительной прокладки между баком и крышкой трансформатора с последующим выбросом масла.	термическое разрушение шинки 0,4 кВ Т-1 в ТП-Х123, нагрет верхний слой масла Т-1, разрушение уплотнительной прокладки между баком и крышкой трансформатора с последующим выбросом масла.	Прогнозти осмотр трансформатора Т-1 в ТП-Х123 с контролем температур контактных соединений и силового трансформатора.	06.08.2023	07.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП-5-Х232	882	08.08.2023	08.08.2023	Во время ремонта КЛ-6кВ РП-5-Х232н была некачественно выполнена наметка уплотнительной ленты между перчаткой и трубой в концевой муфте в ТП-Х232, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разницы перчаток между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы "В" и перерыве по поверхности фазы на оболочку кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х232 на КЛ-6кВ РП-5-Х232н с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	0,38	КЛ-0,4 Бычка 47 ТП-Х267	914	09.08.2023	09.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4 Бычка 47 ТП-Х267 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-0,4 Бычка 47 ТП-Х267.	Прогнозти контроль нагрузок КЛ-0,4 Бычка 47 ТП-Х267 с оформлением листа замера.	09.08.2023	09.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Х13-Х231	892	09.08.2023	23.08.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Х13-Х231 была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ Х13-Х231 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ТРИ	6 (6.3)	РП-34	897	10.08.2023	18.08.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-6кВ Х155-Х392н без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с межфазным замыканием.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, неустановленными лицами в охранной зоне КЛ-6кВ Х155-Х392н произошло механическое повреждение кабельной линии с межфазным замыканием.	Провести через средства массовой информации пропаганду с привлечением органов проведения земляных работ в охранной зонах кабельных линий, в связи с полным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи.	10.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 КРН17-Х486	913	12.08.2023	12.08.2023	В результате несвоевременного выявления дефекта произошел разрыв контактного соединения плечевого зажима ПА-2-2 с последующим его разрушением, что привело к обрыву провода СИП-3 1*95 в пролете опор №21-№22 на КВЛ-6кВ Х486-КРН17 с последующим однофазным замыканием на землю.	Нагрев и разрушение плечевого зажима ПА-2-2, обрыв провода СИП-3 1*95 в пролете опор №21-№22 на КВЛ-6кВ Х486-КРН17.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ-6 КРН17-Х486 с выполнением листа осмотра.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Магаста	920	13.08.2023	14.09.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х215-Х367. Линия на балансе юридического лица "Судья охрана на Канька ФСО России".	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х215-Х367. Линия на балансе юридического лица "Судья охрана на Канька ФСО России".	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ Х215-Х367 по нормальной схеме.	13.08.2023	13.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский ЭЭС	ТРИ	6 (6.3)	РП-303	921	13.08.2023	19.08.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ Х180(2)-Х434(2) была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту водных тринигов с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижении электрической прочности и пробоя изоляции кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6кВ Х180(2)-Х434(2) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	13.08.2023	13.08.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-4	922	14.08.2023	16.08.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Х33-Х376(1) была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию номинационного пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Х33-Х376(1) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-4	924	14.08.2023	16.08.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Х282(2)-Х376(2) была некачественно смонтирована соединительная муфта. Выполнена неравномерно усадка термоусаживающего материала в соединительной муфте с образованием воздушных полостей, которые способствовали развитию номинационного пробоя изоляции муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-10кВ Х282(2)-Х376(2) с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	14.08.2023	15.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Ворошиловская 10 ТП-Х323	948	16.08.2023	18.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4кВ ТП-Х323 – ВУ-0.4 Ворошиловская 10 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-0.4кВ ТП-Х323 – ВУ-0.4 Ворошиловская 10	Промести контроль нагрузок на КЛ-0.4кВ ТП-Х323 – ВУ-0.4 Ворошиловская 10 с оформлением листа замеров нагрузок.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	0.38	КЛ-0.4 Ворошиловская 3 ТП-Х323	949	16.08.2023	17.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-0.4кВ ТП-Х323 – ВУ-0.4 Ворошиловская 3 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-0.4кВ ТП-Х323 – ВУ-0.4 Ворошиловская 3.	Промести контроль нагрузок. КЛ-0.4 Ворошиловская 3 ТП-Х323 с оформлением листа контроля нагрузок.	16.08.2023	17.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Манета	995	22.08.2023	22.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х368-Х417н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х368-Х417н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х368-Х417н.	22.08.2023	22.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Манета	997	22.08.2023	22.08.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х256-КРП1-527 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х256-КРП1-527 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х256-КРП1-527.	22.08.2023	22.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Манета	6	23.08.2023	23.08.2023	В результате перекаты ПК-10 кВ в ТП-Х605П произошло аварийное отключение на ПС Манета ВВ-10 М-529	Перекаты ПК-6 кВ в абонентском ТП-Х605П, отключение на ПС Манета ВВ-10 кВ М-529	После устранения замены ПК-10 кВ абонентом обеспечить готовность к включению ТП-Х605П по нормальной схеме.	23.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Манета	21	27.08.2023	27.08.2023	В результате перекаты ПК-10 кВ в ТП-Х163П произошло аварийное отключение на ПС Манета ВВ-10 М-529.	Перекаты ПК-10 кВ в абонентском ТП-Х163П, отключение на ПС Манета ВВ-10 кВ М-529	После устранения замены ПК-10 кВ абонентом обеспечить готовность к включению ТП-Х163П по нормальной схеме.	27.08.2023	27.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Манета	26	28.08.2023	18.09.2023	Во время ремонта КЛ-6кВ Х121н-Х471н была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и порезу изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ Х121н-Х471н с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	28.08.2023	28.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Манета	34	30.08.2023	30.08.2023	В результате перекаты ПК-6 кВ в ТП-Х203П произошло аварийное отключение на ПС Манета ВВ-6 М-22.	Перекаты ПК-6 кВ в ТП-Х203П, отключение на ПС Манета ВВ-6 М-22.	После устранения замены ПК-6 кВ абонентом обеспечить готовность к включению ТП-Х203П по нормальной схеме.	30.08.2023	30.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	6 (6.3)	РП-3н	33	30.08.2023	08.09.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х157н-Х193н произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ Х157н-Х193н с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х157н-Х193н.	30.08.2023	30.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	6 (6.3)	РП-14	54	31.08.2023	01.09.2023	Во время ремонта КЛ-6кВ Х150н-Х213н была некачественно выполнена намотка улиточной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте в ТП-Х213, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-Х213 на КЛ-6кВ Х150н-Х213н с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Манета	55	31.08.2023	04.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ М-30-Х266н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ М-30-Х266н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ М-30-Х266н.	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ-0.4 Холодов ТП-Х110	77	03.09.2023	04.09.2023	В результате обильного дождя, произошло осабнение корневой системы дерева, что привело к его падению из за предел охранной зоны ЛЭП на ВЛ-0.4кВ Холодов от ТП-Х110 с изломом стоек опор №2, №3, повреждением подвесной арматуры провода СИП4*70 в пролетах опор №1-№5, №2-№21, обрыв провода в пролете опор №2-№3	Падение дерева из за предел охранной зоны ЛЭП на ВЛ-0.4кВ Холодов от ТП-Х110 с изломом стоек опор №2, №3, повреждением подвесной арматуры провода СИП 4*70 в пролетах опор №1-№5, №2-№21, обрыв провода в пролетах опор №2-№3	Промести выверочный осмотр ВЛ 0.4 кВ Холодов от ТП-Х110 на предмет уражкования деревьев.	03.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Хоства	81	05.09.2023	06.09.2023	Во время ремонта кабельного участка РП-34-оп.№9 на КЛ-6кВ Х3-РП-34-Х402 была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и порезу изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельном участке РП-34-оп.№9 КЛ-6кВ Х3-РП-34-Х402 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	05.09.2023	05.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ-10 Х016(2)-Х186	87	07.09.2023	08.09.2023	В следствии длительной эксплуатации кабельного участка Х186-оп.№8 КЛ-10кВ Х016(2)-Х186 произошло снижение изоляционных свойств в результате повреждения изоляции концевой муфты на оп.№8 с неполнофазным режимом в сети.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№8 кабельного участка Х186-оп.№8 КЛ-10кВ Х016(2)-Х186 с неполнофазным режимом в сети.	Выполнить випенный осмотр концевых муфт на КВЛ-10кВ Х016(2)-Х186.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 Х6н-Х596(1)	96	07.09.2023	14.09.2023	Во время прокладки КЛ-10кВ Х6н-Х596(1) в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло продавливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-10кВ Х6н-Х596(1) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х213н-Х109н	128	16.09.2023	17.09.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х150н-Х213н произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю, в следствии замыкания произошло повреждение изоляции, совместно проложкегого кабеля, КЛ-6 кВ Х213-Х109н с межфазным замыканием.	Повреждения совместно проложкегого кабельных линий в целом месте на КЛ-6 Х150н-Х213н с однофазным замыканием на землю и КЛ-6 кВ Х213-Х109н с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6 Х150н-Х213н и КЛ-6 Х109н-Х213н.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	10 (10.5)	РП-305	131	18.09.2023	19.09.2023	Повреждение на абонентской КЛ 10 кВ КРП54-РП305. Линия на балансе юридического лица ООО «Управляющая компания "Доверие"»	Повреждение на абонентской КЛ 10 кВ КРП54-РП305	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ 10 кВ КРП54-РП-305 по нормальной схеме.	18.09.2023	18.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х229-Х158	133	18.09.2023	18.09.2023	Во время ремонта КЛ 6 кВ Х229-Х158н была смонтирована соединительная муфта. При пайке провода заземления к оболочке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к обеднению пропиточного состава и порезу изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ Х229-Х158н с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	18.09.2023	18.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	10 (10.5)	КЛ-10 К-23-Х175	178	05.10.2023	10.10.2023	В процессе проведения земляных работ механизированным способом, юридическим лицом ООО «Сройбернс» в охранной зоне КЛ-10кВ К-23-Х175 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	В следствии проведения земляных работ механизированным способом, юридическим лицом ООО «Сройбернс» в охранной зоне КЛ-10кВ К-23-Х175 произошло механическое повреждение кабельной линии с однофазным замыканием на землю.	Провести через средства массовой информации приглашение с извещением о правилах проведения земляных работ в охранной зоне кабельных линий, в связи с глотным размещением подземных инженерных коммуникаций на территории г. Сочи	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 Х39-Х72	241	30.10.2023	15.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х39-Х72 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ Х39-Х72 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х39-Х72.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ТРП	6 (6.3)	РП-34	242	30.10.2023	30.10.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х65-Х357н. Линия на балансе юридического лица ТСН «Видный 55».	Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х65-Х357н	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ Х65-Х357н по нормальной схеме.	30.10.2023	30.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Кузюста	266	02.11.2023	22.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Х175-Х322 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ Х175-Х322 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ Х175-Х322.	02.11.2023	02.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 РП1-5-Х77	268	06.11.2023	03.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП1-5-Х77 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однофазным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6кВ РП1-5-Х77 с однофазным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП1-5-Х77.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 М-26-РП1-303	280	09.11.2023	16.11.2023	Во время прокладки КЛ-6кВ М-26-РП1-303(2) была повреждена изоляция внешней оболочки, что при эксплуатации кабеля повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробое изоляции кабеля в двух местах с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля в двух местах на КЛ-6кВ М-26-РП1-303(2) с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	КЛ-6 М-32-КРП-19	281	09.11.2023	30.11.2023	При прокладке КЛ-6кВ М-32-КРП-19 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло продавливание оболочки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижению электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6кВ М-32-КРП-19 с однофазным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КВЛ	6 (6.3)	КВЛ-6 Х49-Х337/КРП30(Х135)Х449	284	09.11.2023	11.11.2023	Во время ремонта кабельного участка Х49-оп.№1 на КЛ-6кВ Х49-Х337/КРП30(Х135)Х449 была некачественно выполнена намотка улиточной ленты между перчаткой и трубкой в концевой муфте на оп.№1, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте разрыва перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фаз и перекрытие по поверхности фаз на оболочку кабеля с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции концевой муфты на оп.№1 кабельного участка Х49-оп.№1 КЛ-6кВ Х49-Х337/КРП30(Х135)Х449 с межфазным замыканием.	Выполнить випенный осмотр концевых муфт на КВЛ-6кВ Х49-Х337/КРП30(Х135)Х449.	09.11.2023	09.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	КЛ	6 (6.3)	ПС 110 кВ Хоства	291	10.11.2023	16.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х1-РП1-5 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в двух местах с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в двух местах на КЛ-6кВ Х1-РП1-5 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х1-РП1-5.	10.11.2023	10.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЗС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Манета	299	11.11.2023	11.11.2023	В результате порыва ветра произошло падение дерева (с ослабленной корневой системой) из за предел охранной зоны ЛЭП на КВЛ 6 Х314-256н/182н/Х204н, что привело к обрыву провода в пролете опор №1-№2(приложение 2, приложение 3, приложение 4)	КВЛ 6 Х314-256н/182н/Х204н обрыву провода в пролетах опор №1-№2.	Промести выверочный осмотр КВЛ 6 Х314-256н/182н/Х204н на предмет наличия уражкования деревьев.	11.11.2023	11.11.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 X-7-X72	296	12.11.2023	-	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6В X-7 - X72 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6В X-7 - X72 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и мурф провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6В X-7-X72.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Хоста	303	14.11.2023	20.11.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6В X-8 - РП1-5 и КЛ-6В РП1-5 - X318 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабелей в целом месте с межфазным замыканием.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-6В X-8 - РП1-5 и КЛ-6В РП1-5 - X318 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и мурф провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6В X-8 - РП1-5, КЛ-6В РП1-5 - X318.	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Кудаста	307	14.11.2023	06.12.2023	Повреждение на абонентской КВЛ-6В X1251 - КРН-24. Линия на балансе физического лица Швецев С.В.	-	После устранения повреждений и проведения ВВН абонентом обеспечить готовность к включению КВЛ-6В X1251 - КРН-24 по нормальной схеме.	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 X14-X303П	337	24.11.2023	13.12.2023	Во время ремонта кабельного участка X211-оп1-066 на КЛ-6В X14-X303П с однопольным замыканием на землю. При пайке провода заземления к обложке кабеля подвергся воздействию высокой температуры, что привело к ослаблению пропиточного состава и порыву изоляции. В процессе эксплуатации кабель исчерпал свой изоляционный ресурс на месте пайки провода заземления, что привело к пробое изоляции на шпеле соединительной муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6В X14-X303П с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокадка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛТ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Маншта	338	24.11.2023	16.12.2023	В следствии длительной эксплуатации КЛ-6В X95П1-X315 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с межфазным замыканием.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6В X95П1-X315 с межфазным замыканием.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и мурф провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6В X95П1-X315.	24.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Хоста	348	26.11.2023	27.11.2023	В результате перекаты ПК-6 кВ в ТП-Х87П произошло аварийное отключение на ПС Хоста ВВ-6 ф.Х-3. (адресация по Выходному А.А.)	-	осле устранения замены ПК-6 кВ абонентом обеспечить готовность к включению ТП-Х87П по нормальной схеме.	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 X337-X198/КРН-10(X172)/X238/X601	349	27.11.2023	27.11.2023	В результате сильных порывов ветра до 32 м/с, произошло падение дерева (из за пределов охранной зоны ЛЭП) на КВЛ 6В X198П1 - X337/X601/X238/X172П, обрыв двух проводов в пролете опор №42-№43, обрыв якоря провода в пролетах №39-№44, деформация траверс и разрушение изоляторов на опорах №40, №44.	В результате сильных порывов ветра до 32 м/с, произошло падение дерева (из за пределов охранной зоны ЛЭП) на КВЛ 6В X198П1 - X337/X601/X238/X172П, обрыв двух проводов в пролете опор №42-№43, обрыв якоря провода в пролетах №39-№44, деформация траверс и разрушение изоляторов на опорах №40, №44.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ-6 X337-X198П1/КРН-10(X172)/X238/X601 на наличие угрожающих деревьев.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС 110 кВ Хоста	365	28.11.2023	29.11.2023	В результате порыва ветра произошло падение дерева на КВЛ 6 кВ X49-X337/X449/X135п из за пределов охранной зоны ЛЭП, что привело к обрыву провода в пролете опор №23-№24.	Обрыв провода на КВЛ 6 кВ X49-X337/X449/X135п в пролете опор №23-№24.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ X49-X337/X449/X135п на предмет наличия угрожающих деревьев.	28.11.2023	28.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Хоста	386	28.11.2023	30.11.2023	Во время ремонта кабельного участка X211-оп1-066 на КЛ-6В X-20-X211 была некачественно выполнена намотка утолщительной ленты между перчаткой и трубой в обложке муфты ТП-X211, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к развитию частичных разрядов в месте развития перчатки между фазами. Эти процессы способствовали развитию повреждения изоляции фазы и перекаты по поверхности фазы на обложку кабеля с межфазным замыканием. При протекании тока короткого замыкания была повреждена изоляция кабеля в целом месте.	Повреждение изоляции концевой муфты в ТП-X211 и кабеля в целом месте на кабельном участке X211-оп1-066 КВЛ-6В X-20-X211 с межфазным замыканием.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокадка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛТ, ПОЛТ».	28.11.2023	28.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 X-24-X253	387	28.11.2023	04.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-6В X-24-X253 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте и соединительной муфты с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте и соединительной муфты на КЛ-6В X-24-X253 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и мурф провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6В X-24-X253.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 M-11-КРН-19	373	02.12.2023	05.12.2023	При прокадке КЛ-6В M-11-КРН-19 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло продвигание обложки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6В M-11-КРН-19 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокадка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛТ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Маншта	419	10.12.2023	10.12.2023	Повреждение на абонентской КЛ-6В X181П-X417П. Линия на балансе юридического лица ООО «Хоста».	-	После устранения повреждений и проведения ВВН абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6В X181П-X417П по нормальной схеме.	10.12.2023	10.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	10 (10.5)	КС 110 кВ Хоста	446	20.12.2023	22.12.2023	В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП1-57-X107 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции кабеля в целом месте с однопольным замыканием на землю.	Пробой изоляции кабеля в целом месте на КЛ-10кВ РП1-57-X107 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и мурф провести випенное высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП1-57-X107.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Хоста	473	24.12.2023	24.12.2023	В результате порывов ветра произошло падение дерева из за пределов охранной зоны ЛЭП КВЛ 6 X337-X198/X601/X238/X172п, что привело к обрыву провода в пролетах опор №31-№34.	Обрыв провода в пролетах опор №31-№34, повреждение изоляторов на опорах №32,33	Прогнозти внеочередной обход осмотр КВЛ 6 X-337-X198/X601/X238/X172п на предмет наличия угрожающих деревьев.	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 M-25-X400	466	24.12.2023	-	В следствии длительной эксплуатации КЛ-6В M-25-X400 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции соединительной муфты с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ-6В M-25-X400 с однопольным замыканием на землю.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и мурф провести випенное высоковольтное испытание КЛ-6В M-25-X400.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 X226-КРН6-КРН-X270	474	25.12.2023	-	В результате падения дерева из за пределов охранной зоны КВЛ 6В КРН6-X226/X270/X441/X408п произошла деформация траверс на опорах №2,3,4,5,7,9,10,11,12,3, обрыв провода в пролетах №4-№5 на КВЛ 6В КРН6-X226/X270/X441/X408п.	Деформация траверс на опорах №4,5,7,9,10,11, повреждение изоляторов на опорах №2,3,4,5,7,9,10,11,12,3, обрыв провода в пролетах №4-№5 на КВЛ 6В КРН6-X226/X270/X441/X408п.	Прогнозти внеочередной осмотр КВЛ 6В КРН6-X226/X270/X441/X408п на предмет наличия угрожающих деревьев.	25.12.2023	25.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	КС	6 (6.3)	КС-6 M-32-КРН-20	472	25.12.2023	-	При прокадке КЛ-6В M-32-КРН-20 в скальных грунтах была некачественно выполнена подсыпка и засыпка кабеля в траншее, в результате чего произошло продвигание обложки кабеля в целом месте, что в дальнейшем повлекло за собой проникновение влаги подземных грунтовых вод в изоляцию. Наличие влаги в изоляции привело к конденсации ее в местах неоднородностей, образованию и росту воздушных трещин с последующим ухудшением электрических характеристик изоляции, снижением электрической прочности и пробое изоляции кабеля с однопольным замыканием на землю.	Повреждение изоляции кабеля на КЛ-6В M-32-КРН-20 с однопольным замыканием на землю.	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокадка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, ПОЛТ, ПОЛТ».	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП-X511	475	26.12.2023	26.12.2023	Нарушение изоляции одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511 в кабельном приямке привело к возникновению короткого замыкания и термическому повреждению ее изоляции. Произошло оплавливание изоляции проложенных рядом кабельных линий 10кВ и 0,4кВ, и как следствие развитие повреждения изоляции фаз и перекаты с межфазными короткими замыканиями на рядом проложенных кабельных линиях. Нарушение изоляции кабельных линий повлекло электродуговое перекаты на шинах 0,4кВ, 10кВ с термическим повреждением ПРНН-0,4кВ и оборудования РУ-10 кВ (блоков РМ-6)(Приложение 1,2,3,4)	Термическое повреждение проложенных изоляторов, внутреннее повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-X511 из-за оплавливания изоляции и повреждение кабельных перемычек 10 кВ и 0,4 кВ трансформатору Т-1 и вследствие короткого замыкания в кабельном приямке на одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511. Электродуговое перекаты на шинах 10 кВ с термическим повреждением оборудования РУ-10 кВ (Блоки РМ-6), оплавливание изоляции и повреждение кабельных линий 0,4 кВ в кабельном приямке, в помещении совмещенного РУ-0,4/10 кВ из-за короткого замыкания в кабельном приямке на одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511. Оплавливание изоляции и повреждение кабельных перемычек 0,4 кВ трансформатору Т-1, в помещении совмещенного РУ-0,4/10 кВ из-за короткого замыкания в кабельном приямке на одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511.	Прогнозти внеочередной осмотр с ТВК РУ-10/0,4 кВ ТП-X511	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	ТП	0,38	ТП-X511	478	26.12.2023	-	Нарушение изоляции одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511 в кабельном приямке привело к возникновению короткого замыкания и термическому повреждению ее изоляции. В условиях повышенных температур окружающего воздуха произошло оплавливание изоляции проложенных рядом кабельных линий 10кВ и 0,4 кВ, и как следствие развитие повреждения изоляции фаз и перекаты с межфазными короткими замыканиями на рядом проложенных кабельных линиях. Нарушение изоляции кабельных линий повлекло электродуговое перекаты на шинах 0,4 кВ, 10 кВ с термическим повреждением ПРНН-0,4 кВ и оборудования РУ-10 кВ (блоков РМ-6)(Приложение 1,2,3,4)	Оплавливание изоляции и повреждение кабельных перемычек 0,4 кВ трансформатору Т-1, в помещении совмещенного РУ-0,4/10 кВ из-за короткого замыкания в кабельном приямке на одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511. Оплавливание изоляции и повреждение кабельных перемычек 0,4 кВ трансформатору Т-1, в помещении совмещенного РУ-0,4/10 кВ из-за короткого замыкания в кабельном приямке на одной из потребительских кабельных линий 0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-X511.	Прогнозти випенное тепловизионное обследование ТП-X511 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2.	26.12.2023	26.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ПС	110	ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская	501	24.01.2023	26.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет) и атмосферных воздействий (перепады температур) произошло нарушение герметичности уплотнения вала рычага включения-отключения МВ-110 Новониколаевская на ПС 110 кВ Калининская.	В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение уплотнения вала рычага включения-отключения МВ-110 Новониколаевская на ПС 110 кВ Калининская.	Выпустить ОРД по фактату с указанием обязательных к выполнению мероприятий по обследованию состояния узлов и уплотнений подвижных частей с внесением в техническую документацию (Паспорт оборудования).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с оттайкой на ПС Бойко-Понура	502	30.01.2023	30.01.2023	Снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с оттайкой на ПС Бойко-Понура, в результате загрязнения их продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекаты электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-70Е), без разрушения, на опоре №91, ф "В" ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская в траншее на ПС Бойко-Понура.	Провести замену изоляторов на опоре №91 ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с оттайкой на ПС Бойко-Понура. Выполнить ремонтно-профилактические ТОРП на 2024 год. Установку ПЗУ на опоре №91 ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с оттайкой на ПС Бойко-Понура.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Новоодеревская-Приморско-Атларская с оттайками до ПС Ольгинская	503	20.02.2023	20.02.2023	Снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №9 ВЛ 110 кВ Новоодеревская-Приморско-Атларская с оттайками, в результате загрязнения их продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекаты электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-70Е), без разрушения, на опоре №9, ф "А" ВЛ 110 кВ Новоодеревская-Приморско-Атларская с оттайками (до ПС Ольгинская).	Провести замену изоляторов на опоре №9 ВЛ 110 кВ Новоодеревская-Приморско-Атларская с оттайками (до ПС Ольгинская). Провести установку ПЗУ на опоре №9 ВЛ 110 кВ Новоодеревская-Приморско-Атларская с оттайками (до ПС Ольгинская).	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Бромовоцкая - АПК - 3	504	20.02.2023	20.02.2023	Снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ф "В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Бромовоцкая - АПК-3, вследствие загрязнения поверхности изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекаты электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-6Б), без их разрушения, на опоре №21 ф "В" ВЛ 110 кВ Бромовоцкая-АПК-3.	Провести установку ПЗУ на опоре №21 ВЛ 110 кВ Бромовоцкая-АПК-3. Провести замену изоляторов на опоре №21 ВЛ 110 кВ Бромовоцкая-АПК-3.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ПС	35	ПС 110/35/10 кВ Медведовская	505	20.02.2023	20.02.2023	При проведении планового тепловизионного обследования оборудования ПС 110кВ Медведовская выявлен точечный нагрев контактного соединения на ШР -35 Т-1 ф "А" с стороны МВ-35 Т-1 до 157,3 С.	Точечный нагрев контактного соединения на ШР -35 Т-1 ф "А" с стороны МВ-35 Т-1 до 157,3 С (срок эксплуатации 42 год).	Прогнозти внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Медведовская в период максимальных нагрузок.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Чебская-110 - Суухе Чебская	506	21.02.2023	22.02.2023	В результате воздействия сильных ветровых нагрузок произошло падение опоры №34 ВЛ 35 кВ Чебская-110-Суухе Чебская.	Исход основания опоры №34 ВЛ 35 кВ Чебская-110-Суухе Чебская ввиду воздействия сильных ветровых нагрузок.	Провести проверку состояния железобетонных переходных опор 1964-го года установки на ВЛ 35 кВ Чебская-110 - Суухе Чебская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Чебская	507	27.02.2023	10.03.2023	Техническое повреждение произошло из-за дефекта в нижней опоре ПВМО-110 (отстойка арматурного состава от изоляционной части в арматуре).	Ослабля арматурного состава от изоляционной части в арматуре нижней опоры ПВМО-110.	При выполнении ремонта контрольного кабеля Т-102 от ПШ установки силового трансформатора Т-2 в КРН-10 кВ 2 СШ до клеммного шкафа К3-110 кВ Т-2 на ОРУ-110 кВ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Калининская-Новониколаевская с оттайкой на ПС Гречаня Балка	508	08.05.2023	09.05.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (51 год), контрольного кабеля (тип АВВТ 14x2,5) нецелой проводимости и автоматизации ОД К3-110 Т-2, проложенного от релейного шкафа щитов Т-2, находится в КРН-10 кВ 2СШ до клеммного шкафа К3-110 Т-2 на ОРУ-110 кВ, под воздействием окружающей среды, произошло коррозийное разрушение изоляции жила кабеля, что привело к ложной работе К3-110 Т-2 и откату в отключении ОД-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Новониколаевская.	Замыкание жила 33,732,049 контрольного кабеля Т-102 тип АВВТ 14x2,5 на "землю".	Выполнить ремонт контрольного кабеля Т-102 от ПШ установки силового трансформатора Т-2 в КРН-10 кВ 2 СШ до клеммного шкафа К3-110 кВ Т-2 на ОРУ-110 кВ.	08.05.2023	08.05.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская-ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками от ПС Ольгинская	509	13.05.2023	13.05.2023	Из-за загрязнения поверхности изоляторов пылевыми уносами (ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская проходит по с/х угодьям), в утреннее время, в период образования "утренней росы", в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов ПС-70д провода ф. "А" опоры № 102 без их разрушения.	Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №102 ф. "А" ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская без их разрушения.	Прогнозисты замену изоляторов на опоре №102 ф. А ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская Прогнозисты верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская в пролете опор №100-104.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ ВЛ	110 110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская - АПК - 2 ВЛ 110 кВ Бровловская - АПК - 2 ВЛ 110 кВ Бровловская - АПК - 2	510	17.05.2023	17.05.2023	В результате длительной эксплуатации (49 лет) грозоотщипного троса на ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2 и воздействия грозовых перенапряжений произошло нарушение целостности ковки ГТ. Из-за загрязнения поверхности изоляторов пылевыми уносами (ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2 проходит по с/х угодьям), в утреннее время, в период образования "утренней росы", в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов ПС-70 провода ф. "С" опоры №105 с последующим растеканием тока КЗ в точку наименьшего сопротивления и перекосом грозотроса на опоре №105 в сторону опоры №104.	Обрыв грозоотщипного троса на ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2 в результате длительной эксплуатации и воздействия грозовых перенапряжений. Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №105 ф. "С" ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2 с последующим растеканием тока КЗ в точку наименьшего сопротивления и перекосом грозотроса.	Прогнозисты внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2 с целью выявления обрыва или отсутствия замковых проводов на опорах ВЛ. По результатам проведения осмотра составить график восстановления замковых устройств опор ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2. Прогнозисты измерение сопротивления заземления опор №103,104,105,106 на ВЛ 110 кВ Бровловская-АПК-2.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Калининская-Новоделеревинская с отпайкой на ПС Бойко-Пауэр	511	19.05.2023	19.05.2023	Снижение диэлектрической прочности изоляторов фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Калининская-Новоделеревинская с отпайкой на ПС Бойко-Пауэр, в результате загрязнения их продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-70Е) без их повреждения, на опоре №59, ф "В" ВЛ 110 кВ Калининская-Новоделеревинская с отпайками на ПС 110 кВ Бойко-Пауэр.	Прогнозисты замену изоляторов на опоре №59 на ВЛ 110 кВ Калининская-Новоделеревинская с отпайкой на ПС Бойко-Пауэр Прогнозисты установку ПЗУ на опоре №59 ВЛ 110 кВ Калининская-Новоделеревинская с отпайкой на ПС Бойко-Пауэр.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская - Роговская ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская с отпайкой на ПС Гречаня Балка	512	26.05.2023	26.05.2023	Снижение диэлектрической прочности изоляторов фазы "С" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская с отпайкой на ПС Гречаня Балка, в результате загрязнения их продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-70Е) без их повреждения, на опоре №121, ф "С" ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская с отпайкой на ПС Гречаня Балка.	Прогнозисты замену изоляторов на опоре №121 на ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская с отпайкой на ПС Гречаня Балка . Прогнозисты установку ПЗУ на опоре №121 ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская с отпайкой на ПС Гречаня Балка .	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская.	513	26.05.2023	26.05.2023	Причиной аварийного отключения явилась атмосферные перенапряжения, возникшие во время прохождения грозового фронта с последующим перекрытием гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №403 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская.	Перекрытие электрической дугой изоляции гирлянды ф "В" на опоре №403 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская без разрушения целостности изоляторов.	Прогнозисты измерение сопротивления заземления опор №401-405 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская. Прогнозисты проверку со вскрытием грунта заземляющего устройства опор №401-405 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ ВЛ ПС	110 110 110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская-ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками до ПС Ольгинская ПС 110/35/10 кВ Ольгинская	514	02.06.2023	03.06.2023	Из-за длительного срока эксплуатации произошло физическое изменение материалов системы отключения и замыкания провода ПП-67. 2) По причине отказа в отключении МВ-10 кВ О-7 привело к отключению выходящего выключателя МВ-10 кВ силового трансформатора Т1 действием МТЗ-10 кВ. При отключении МВ-10 кВ Т1 в процессе коммутации КЗ и перекосу фазных напряжений в сети 10 кВ произошло короткое замыкание через соседнюю проводку в высоковольтном отсеке на участке от полюсов МВ-10 кВ до ТТ-10 кВ Т1 (данный участок не входит в зону действия диф. защиты силового трансформатора), что привело к включению КЗ-110 кВ Т1 от МТЗ-110 кВ с последующим отключением ОД-110 кВ Т1.	Заклинивание сердечника катушки отключения в корпусе привода ПП-67 МВ-10 О-7	Выполнить техническое обслуживание МВ-10 кВ О-7 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ О-7	02.06.2023	02.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ ВЛ	110 110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская-ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками до ПС Ольгинская ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками от ПС Ольгинская	515	22.06.2023	22.06.2023	В пролете опор №40-41 ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская в результате несанкционированной валики дерева на вие охранной зоны неустановленными лицами произошло его падение на ВЛ 110 кВ.	При несанкционированной валике деревьев произошло перекрытие изоляции проводов в пролете опор №40-41 ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская .	Организовать работу с населением по информированию в СМИ и соблюдении Правил охраны электрических сетей при проведении работ в непосредственной близости от ЛЭП.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ПС ВЛ ВЛ	110 110 110	ПС 110/35/10 кВ Лебеди ВЛ 110 кВ Лебеди - Гриневская ВЛ 110 кВ Забавская - Гриневская	516	22.06.2023	23.06.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (36 лет) и атмосферных воздействий (перепада температуры) произошло нарушение герметичности уплотнения вала рычага включения-отключения МВ-110 Гриневская.	В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение уплотнения вала рычага включения-отключения МВ-110 Гриневская.	При выполнении планового текущего ремонта, техобслуживания, а также опробования выключателей типа ММО-110 проводить состояние узлов и уплотнений подвижных частей. В нормах расхода материалов на техническое обслуживание оборудования ПС 35-110 кВ Тимашевских сетей в пункт 3 Малообъемный масляный выключатель ММО-110-1250-У1 в подпункт 3.2 внести проверку состояния уплотнений вала включения-отключения выключателей типа ММО-110-1250-У1.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская	517	28.06.2023	28.06.2023	Выду стержня изоляции трансформатора тока 10 кВ фазы "С" в ячейке МВ-10 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Калининская привело к отключению КЗ на землю с последующим переходом в двух, а затем и в трехфазное КЗ.	Повреждение изоляции ТТ 10 кВ на ПС 110 кВ Калининская с межфазным перекрытием в отсеке трансформаторов тока 10 кВ	Провести анализ по количеству установленных на ПС 110 кВ ТТ-10 кВ типа ТДМ-10-1500/5 По результатам анализа разработать график контроля(осмотра) состояния ТТ-10 кВ типа ТДМ-10-1500/5 При необходимости организовать внеочередную проверку ТТ-10 кВ типа ТДМ-10-1500/5	28.06.2023	28.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	КВЛ ВЛ	110 110	КВЛ 110 кВ Бровловская - Роговская	518	18.07.2023	18.07.2023	При осмотре ВЛ 110 кВ Бровловская-Роговская в пролете опор №60-91 обнаружено подвисание неустановленными лицами дерево, угрожающее падением на провода ВЛ в вие охранной зоны.	При несанкционированной валике деревьев произошло перекрытие изоляции проводов в пролете опор №116 ВЛ 35 кВ Бровловская-Большой Бейгут.	Организовать работу с населением по информированию в СМИ и соблюдении Правил охраны электрических сетей при проведении работ в непосредственной близости от ЛЭП.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Бровловская - Большой Бейгут	519	19.07.2023	19.07.2023	Причиной аварийного отключения явилась атмосферные перенапряжения, возникшие во время прохождения грозового фронта с последующим перекрытием гирлянды изоляторов ф. "А" и "С" на опоре №116 ВЛ 35 кВ Бровловская-Большой Бейгут.	Перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" электрической дугой с разрывением 1 из 3-х изоляторов на опоре №116 ВЛ 35 кВ Бровловская-Большой Бейгут.	Прогнозисты замену гирлянды изоляторов ф. А и ф.С на опоре №116 ВЛ 35 кВ Бровловская-Большой Бейгут. Прогнозисты измерение сопротивления заземления опор №114-118 ВЛ 35 кВ Бровловская-Большой Бейгут.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Перевловская - Чельбасская ВЛ 110 кВ Перевловская - Чельбасская	521	25.07.2023	25.07.2023	Из-за загрязнения поверхности изоляторов пылевыми уносами (ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская проходит по с/х угодьям), в утреннее время, в период образования "утренней росы", в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов провода ф. "С" опоры № 143, разрушен 1 изолятор на ф.	Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №143 ф. "С" ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская, разрывлен 1 изолятор из 8, тип ПС-70Е.	Прогнозисты замену изоляторов на опоре №143 на ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская Прогнозисты верховой осмотр в пролете опор №141-145 на ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Перевловская - Чельбасская ВЛ 110 кВ Перевловская - Чельбасская	523	25.07.2023	01.08.2023	В результате проведенных замеров габариты ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская выявлено, что провода в пролетах опор из-за длительного срока эксплуатации имеют габарит, близкий к номинальным значениям. В результате проезда негабаритной сельхозтехники (комбайн) в пролете опор 7-8 ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская, произошло касание антенной фазного провода, что привело к замыканию провода фазы С на землю.	Замыкание на землю фазного провода в пролете опор 7-8 ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская в результате проезда негабаритной техники. Провод в пролете в результате длительной эксплуатации.	Прогнозисты замер габаритов по всей ВЛ 110 кВ Перевловская-Чельбасская. В случае выявления отклонения габаритов от нормативных значений провести незамедлительное устранение негабаритов. Направить письмо в организацию сельскохозяйственного производителя на поле которого произошло замыкание негабаритной сельскохозяйственной техники, с требованием ознакомить персонал, производящий работы в поле с требованиями ФЭ №160. Прогнозисты публикацию в СМИ и соблюдении Правил охраны электрических сетей при проведении работ в непосредственной близости от ЛЭП. Раздать памятки в управление сельским хозяйством по районам Тимашевских ЭС "Россети Кубань" по порядку работ в охранных зонах с/х техники.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ПС ПС	110 110	ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская	525	27.07.2023	27.07.2023	При проведении планового тепловизионного обследования оборудования ПС 110В Калининская выявлен аварийный нагрев контактного соединения на ТТ-110 ВЛ 110 кВ Роговская ф "С".	Аварийный нагрев контактного соединения на ТТ-110 ВЛ 110 кВ Роговская ф "С" (срок эксплуатации 37 лет).	Выполнить внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Калининская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ПС ПС	110 110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская ПС 110/35/10 кВ Медведовская	527	10.08.2023	11.08.2023	В результате несанкционированной валики дерева из вие охранной зоны неустановленными лицами (предположительно персоналом ООО "СтройОрбита") произошло падение дерева в пролете опор №159-160 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская.	При несанкционированной валике деревьев неустановленными лицами произошло перекрытие кроны проводов в пролете опор №159-160 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская.	Направить письмо руководству ООО "СтройОрбита" о необходимости соблюдения Правил Охраны электрических сетей напряжением выше 1000В	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ	35 35	ВЛ 35 кВ Отырбаба - Водовод ПС 35/10 кВ Отырбаба	526	10.08.2023	10.08.2023	Причиной аварийного отключения явилась атмосферные перенапряжения, возникшие во время прохождения грозового фронта с последующим перекрытием изоляции фаз "А" и "В" электрической дугой на опоре №121 ВЛ 35 кВ Отырбаба-Водовод. Поврежден провод марки АС - 95 фазы "А", обрыв одной жилы.	Перекрытие изоляции фаз "А" и "В" электрической дугой на опоре №121 ВЛ 35 кВ Отырбаба-Водовод. Поврежден провод фазы "А", обрыв одной жилы.	Прогнозисты верховой осмотр опор №120-122, измерение контура заземления опор №120-122. Прогнозисты ремонт провода на опоре №121 фазы "А"	10.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Кубанская Степь - Суухе Чельбасы	528	11.08.2023	12.08.2023	При выполнении с/х работ в охранной зоне ВЛ 35 кВ Кубанская Степь-Суухе Чельбасы произошел наезд на опору сельскохозяйственной техники (трактор), производящий пахотные работы.	В результате наезда на опору №44 произошел излом стойки опоры ВЛ	Провести разъяснительную работу в СМИ, о необходимости соблюдения правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках и утвержденных ПН РФ №160 от 24.02.2009 Об утверждении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", при проведении сельскохозяйственных работ, а также о несении ответственности за порчу имущества электрических сетей в соответствии с уголовным и гражданскими кодексами РФ.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Медведовская	529	16.08.2023	17.08.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (43 года), в жуте вторичной коммутации произошло ухудшение электрических свойств изоляции (замыкание жил).	Нарушение электрической изоляции с замыканием между жилами в жуте вторичной коммутации (заводской дефект препятует жуту заводского монтажа металлической скобой).	Разработать график внеочередных проверок в объеме "К" резервных защит тип ЗПЗ-1636 с сроком эксплуатации более 40 лет. Выполнить график внеочередных проверок в объеме "С" резервных защит тип ЗПЗ-1636 с сроком эксплуатации более 40 лет.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская	531	27.08.2023	27.08.2023	Снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №318 ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская, в результате загрязнения их продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-70Е), с разрывением 1 из 8 изоляторов в гирлянде, на опоре №318, ф "В" ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская.	Прогнозисты замену изоляторов на опоре №318 ф. В на ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская Прогнозисты установку ПЗУ на опоре №318 ф. В на ВЛ 110 кВ Бровловская-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Бровловская-Новодеревинская-ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками до ПС Ольгинская	532	15.09.2023	15.09.2023	Снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов (ПС-70Е) на опоре №11 фазы "С" ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками до ПС Ольгинская, в результате загрязнения их поверхностями продуктами жизнедеятельности птиц.	В результате загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов (тип ПС-70Е), на опоре №11, ф "С" ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками без разрушения целостности изоляторов.	Прогнозисты верховой осмотр ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками до ПС Ольгинская, в пролетах опор №5-15 с целью выявления опор с загрязненной изоляцией. Прогнозисты установку ПЗУ на опоре №11 ВЛ 110 кВ Новодеревинская-Приморско-Аттракса с отпайками до ПС Ольгинская.	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ ПС ПС ПС	110 110 110 110 110	ВЛ 110 кВ Новоколосовская - Лебеди ВЛ 110 кВ Калининская-Новоколосовская с оттайкой на ПС Гречаная Балка ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская	533	16.09.2023	16.09.2023	Из-за вторжения на свале, развившегося на земельных участках, находящихся вне охранной зоны ВЛ, распространившегося на сукку траву под опорой №127-129 ВЛ 110 кВ Калининская-Новоколосовская с оттайкой на ПС Гречаная Балка, произошло снижение диэлектрической прочности между проводами ф. "А" и "С" в результате попадания продуктов горения в пролеты опор № 127 - 129. В результате длительной эксплуатации произошло разгерметизация привода МВ-110 ВЛ Новоколосовская на ПС 110 кВ Калининская (ММО-110).	Перекрытие между проводами в пролетах опор № 127-129 ВЛ 110 кВ Калининская-Новоколосовская с оттайкой на ПС Гречаная Балка по продукту горения. На ПС 110 кВ Калининская в приводе МВ-110 ВЛ Новоколосовская (ММО-110), произошёл перекос катушки отключения с заклинанием сердечника, что привело к её перетяжке и межвитковому замыканию.	Провести внеочередное опробование работоспособности катушки отключения выключателя типа ММО-110 на ПС 110 кВ Калининская. Провести верховой осмотр в пролете опор №127-129 ВЛ 110 кВ Калининская-Новоколосовская с оттайкой на ПС Гречаная Балка. Направить письмо в адрес главы администрации Калининского района с требованием запрета разведения костров в охранных зонах ВЛ. Провести разъяснительную работу в СМН, о необходимости соблюдения правил охраны электрических сетей в размещённых на земельных участках и утверждённых ПП РФ №160 от 24.02.2009 Об утверждении "Правил установления охранных зон объектов электротехнического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", при проведении сельскохозяйственных работ, а также о несении ответственности за порчу имущества электрических сетей в соответствии с уголовным и гражданским кодексами РФ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС	110	ПС 110/35/10 кВ Приморско - Актарская	534	01.10.2023	02.10.2023	Ввиду длительной эксплуатации автоматического выключателя марки ВА "Сигналы цепи УЭПТ" произошло развитие скрытого дефекта с дальнейшим недостаточным прижимом подвижных контактов.	Развитие скрытого дефекта с дальнейшим недостаточным прижимом подвижных контактов автоматического выключателя марки ВА "Сигналы цепи УЭПТ".	С целью своевременного выявления дефектов и их устранения проверить соответствие заданного напряжения на УЭПТ на ПС 110 кВ Тимашевские ЭЭС с установлением выключателями МКП-110.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Калининская-Новоколосовская с оттайкой на ПС Гречаная Балка	535	06.10.2023	06.10.2023	Из-за вторжения трава, развившегося на земельных участках, находящихся вне охранной зоны ВЛ, распространившегося на сукку траву под опорой №8-9 ВЛ 110 кВ Новоколосовская-Лебеди, произошло снижение диэлектрической прочности изоляции ф. "А" в результате попадания продуктов горения в пролет опор №8-9.	Перекрытие по изоляции в пролете опор №8-9 ВЛ 110 кВ Новоколосовская-Лебеди по продукту горения.	Направить письмо в адрес главы администрации Калининского района с требованием запрета разведения костров в охранных зонах ВЛ. Провести публикацию в СМН и разъяснение причин и последствий при разведении костров в охранных зонах ВЛ.	06.10.2023	06.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ ВЛ	35 35 35	ВЛ 35 кВ Новодревнерисская - Албашин ВЛ 35 кВ Албашин - Котанская	536	07.10.2023	09.10.2023	Насед трактора на опору №22 ВЛ 35 кВ Албашин-Котанская с оттайкой на ПС Раздольная и ВЛ 35 кВ Албашин-Новодревнерисская (совместный полвеса) с последующим её взломом (марка опоры ПБ-35-4).	Насед трактора на опору №22 ВЛ 35 кВ Албашин-Котанская с оттайкой на ПС Раздольная и ВЛ 35 кВ Албашин-Новодревнерисская (совместный полвеса) с последующим её взломом (марка опоры ПБ-35-4).	Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации о необходимости соблюдения правил охраны электрических сетей, размещённых на земельных участках.	07.10.2023	07.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ	110 110 110 110 110	ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская ВЛ 110 кВ Бромовская - АПК - 1	537	08.10.2023	08.10.2023	Насед сельскохозяйственной техники (трактор), производящего нахотные работы, на опору №22 ВЛ 35 кВ Албашин-Котанская с оттайкой на ПС Раздольная и ВЛ 35 кВ Албашин-Новодревнерисская (совместный полвеса).	Насед трактора на опору №22 ВЛ 35 кВ Албашин-Котанская с оттайкой на ПС Раздольная и ВЛ 35 кВ Албашин-Новодревнерисская (совместный полвеса) с последующим её взломом (марка опоры ПБ-35-4).	Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации о необходимости соблюдения правил охраны электрических сетей, размещённых на земельных участках.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ ВЛ	110 110 110	ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская ВЛ 110 кВ Бромовская-Медведовская с оттайкой на ПС Тимашевская	538	08.10.2023	08.10.2023	Причиной аварийного отключения явился прямой удар молнии в гирлянду изоляторов ф. С на опоре №8 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой от ПС Ольгинская.	Разрушение гирлянд изоляторов (марка ПФ-6Б) на опоре №8 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой (от ПС Ольгинская) прямым ударом молнии с последующим её разделением.	Провести проверку состояния заземления во вскрытом грунте опор №6-10 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой (от ПС Ольгинская). Провести измерение сопротивления заземления опор №6-10 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой (от ПС Ольгинская).	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ	110 110	ВЛ 110 кВ Бромовская-Новодревнерисская ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой до ПС Ольгинская	539	19.10.2023	19.10.2023	Снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов (ПС-ПФ) на опоре №12 фазы «В» ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой до ПС Ольгинская, в результате загрязнения их поверхности продуктами жизнедеятельности птиц.	Обнаружены следы электроудара гирлянды изоляторов в провете ф. "В" опоры №12 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой без разрушения целостности изоляторов.	Провести очистку изоляторов от продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №12 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой до ПС Ольгинская. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой до ПС Ольгинская в пролете опор №5-15 с целью выявления опор с загрязненной изоляцией. Разработать мероприятия по установке ПЗУ на опоре №12 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой до ПС Ольгинская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Чебская-35 - Новое Село	540	01.11.2023	02.11.2023	Насед сельскохозяйственной техники (трактор) на опору №71 ВЛ 35 кВ Чебская-35-Новое Село, в результате проводных палых работ в охранных зонах ВЛ.	Насед трактора на опору №71 ВЛ 35 кВ Чебская-35-Новое Село с последующим её взломом (марка опоры ПБ-35-3В).	Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации о необходимости соблюдения правил охраны электрических сетей, размещённых на земельных участках. Провести осмотр целостности стоек опор ВЛ 35 кВ Чебская-35-Новое Село, находящихся на землях с/х назначения на предмет наседов или повреждений с/х техникой.	01.11.2023	01.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Ольгинская - Бриньковская	541	26.11.2023	26.11.2023	В связи с ветровыми нагрузками, ледяным дождём и длительной эксплуатацией грозрозара на ВЛ 35 кВ Ольгинская-Бриньковская произошёл обрыв грозрозара в пролете опор №81-82.	В результате механического воздействия атмосферных влещей произошёл обрыв грозрозара в пролете опор №81-82 на ВЛ 35 кВ Ольгинская-Бриньковская.	Провести верховой осмотр опор №81-87 ВЛ 35 кВ Ольгинская-Бриньковская по результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Ольгинская-Бриньковская, при необходимости разработать мероприятия по устраниению выявленных замечаний.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Андреевская	542	27.11.2023	27.11.2023	Причиной разрушения проводных изоляторов на ПС 35 кВ Андреевская послужила ветка, принесённая сильными порывом ветра из вне охранной зоны.	Межфазное перекрытие проводных изоляторов МВ-10 Т-1 фаз "А" и "В" опоры №12 ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой (от ПС Ольгинская) веткой, принесённой сильными порывом ветра из вне охранной зоны.	Провести инспекционный осмотр ПС 35 кВ Тимашевские ЭЭС на наличие аварийных деревьев, веток деревьев, угрожающих падением, при необходимости организовать мероприятия по опиловке.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Бриньковская - Труд	543	28.11.2023	28.11.2023	При осмотре ВЛ 35 кВ Бриньковская-Труд обнаружено дерево, угрожающее падением из вне охранной зоны в пролете опор №152.	При осмотре ВЛ 35 кВ Бриньковская-Труд обнаружено дерево, угрожающее падением из вне охранной зоны в пролете опор №152.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 35 кВ Бриньковская-Труд по всей длине для выявления деревьев, угрожающих падением на провода.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Новосивская	544	19.12.2023	19.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (31 год), атмосферных воздействий (перепад температур), воздействия трансформаторного масла, произошло разрушение resinного уплотнения маслоуказателя фазы "С" МВ-35 ВЛ Зерновское.	Разрушение resinного уплотнения маслоуказателя фазы "С" МВ-35 ВЛ Зерновское ПС 35 кВ Новосивская.	Выполнить осмотр маслоснабленного оборудования на предмет соответствия уровня масла и отсутствия течи на ПС 35-110 кВ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС ПС ПС	35 35 35	ПС 35/10 кВ Рыбальод ПС 35/10 кВ Рыбальод	545	20.12.2023	20.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет), атмосферных воздействий (перепад температур), воздействия трансформаторного масла, произошло изменение свойств resinного уплотнения маслоуказателя крана МВ-35 Т-1.	Разрушение resinного уплотнения маслоуказателя крана полюса фазы "А" МВ-35 Т-1 (тип С-35м/630) на ПС 35 кВ Рыбальод.	Выполнить осмотр маслоснабленного оборудования на предмет соответствия уровня масла и отсутствия течи на ПС 35-110 кВ Тимашевские ЭЭС.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Кубань	546	20.12.2023	21.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (48 лет), контрольного кабеля (тип АКВВГ 4х1,5 газовой защиты, проложенного от клеммного шкафа на Т-1 ПС 35 кВ Кубань до газовой реке, под воздействием окружающей среды, произошло снижение сопротивления изоляции жала кабеля.	Пробой изоляции кабеля.	Выполнить анализ кабелей газовой защиты силовых трансформаторов 35 кВ находящихся в эксплуатации более 38 лет и составить график внеочередных проверок по результатам анализа. Провести внеочередную проверку сопротивления изоляции контрольного кабеля газовой реке Т-1 на ПС 35 кВ Труд.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Перевословская	547	21.12.2023	21.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (53 года), атмосферных воздействий (перепад температур), воздействия трансформаторного масла, произошло изменение свойств resinного уплотнения маслоуказателя крана МВ-35 Откоровское.	Разрушение resinного уплотнения маслоуказателя крана полюса фазы "А" МВ-35 Откоровское (тип С-35м/630) на ПС 35 кВ Перевословская.	Выполнить осмотр маслоснабленного оборудования на предмет соответствия уровня масла и отсутствия течи на ПС 35-110 кВ Тимашевские ЭЭС.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ	27,5 27,5	ВЛ 27,5 кВ Калининская - Величавская Титовая - 2 ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская	548	24.12.2023	25.12.2023	Соприкосновение проводов между шлейфами фаз В и С вследствие пролета стая птиц.	Повреждение ТН-27,5 и шлейфов ф. "В" и "С" от ТН-27,5 к РТН-27,5 из-за перекрестия электроудара.	Запланировать внеочередной осмотр ПС Калининская	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ПС	35	ПС 110/35/27,5/10 кВ Тимашевская	549	27.12.2023	27.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (64 года), атмосферных воздействий (перепад температур), воздействия трансформаторного масла, произошло изменение свойств resinного уплотнения сливной пробки ТН-35 ИСН.	Разрушение resinного уплотнения сливной пробки полюса фазы "В" ТН-35 ИСН (тип ЭНОМ-35) на ПС 110/35/10 кВ Тимашевская.	Выполнить осмотр маслоснабленного оборудования на предмет соответствия уровня масла и отсутствия течи на ПС 35-110 кВ Тимашевские ЭЭС.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС	ВЛ ВЛ ВЛ	110 110 110	ВЛ 110 кВ Бромовская-Новодревнерисская ПС 110/35/10 кВ Ольгинская ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой до ПС Ольгинская ВЛ 110 кВ Новодревнерисская-Приморско-Актарская с оттайкой от ПС Ольгинская	550	29.12.2023	29.12.2023	В результате длительной работы произошло проинкливание палии на валах между короткими и средними элементами отключения, что привело к заклинанию сердечника электромагнита отключения МВ-10 кВ О-7. Работа МТЗ-110 кВ привело к началу загнивания процесса отключения масляного выключателя МВ-10 Т-1 из-за разгерметизации привода выключателя.	В результате работы запит произошло заклинание сердечника электромагнита отключения в приводе МВ-10 О-7.	Составить график внеочередной проверки токовых электромагнитов отключения отходящих ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ Ольгинская. Выполнить внеочередную проверку привода выключателя МВ-10 Т-1 и МВ-10 Т-2.	29.12.2023	29.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП НС-5 - 328	1	13.01.2023	13.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №2 ТП НС-5 - 328.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 13 - 14.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП НС-5 - 328, выявленные замечания устранить.	13.01.2023	13.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Б-9 - 69	2	16.01.2023	16.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №2 ТП Б-9 - 69.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 26 - 27.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Б-9 - 69, выявленные замечания устранить.	16.01.2023	16.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - НС-5	705	19.01.2023	19.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 48 лет), произошло изменение структуры материала жила провода, её обрыв в месте крепления на опоре №61 ВЛ 10 кВ НС-5, что может привести к технологическому нарушению.	Обрыв жила провода на опоре №61 по ВЛ 10 кВ НС-5.	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ НС-5, выявленные нарушения устранить.	19.01.2023	19.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП ЧП-3 - 205	3	23.01.2023	23.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №1 ТП ЧП-3 - 205.	Обрыв фазного провода домового ответвления на опоре № 4.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП ЧП-3 - 205, выявленные замечания устранить.	23.01.2023	23.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП ББ-3 - 342	4	24.01.2023	24.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №1 ТП ББ-3 - 342.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 5 - 6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП ББ-3 - 342, выявленные замечания устранить.	24.01.2023	24.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	10 (10,5)	ВЛ 10 - БТ-5	708	24.01.2023	24.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет), произошло изменение свойств материала провода, сильный его провис на ВЛ 10 кВ БТ-5, при сильных порывах ветра это может привести к технологическому нарушению.	Сильный провис провода на ВЛ 10 кВ БТ-5 в пролете опор №5/13-5/15	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ БТ-5, выявленные нарушения устранить.	24.01.2023	24.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП С-5 - 30	5	28.01.2023	28.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №1 ТП С-5 - 30.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 10 - 11.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП С-5 - 30, выявленные замечания устранить.	28.01.2023	28.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП ПРС-1 - 84	6	29.01.2023	29.01.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №2 ТП ПРС-1 - 84.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 5 - 6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ПРС-1 - 84, выявленные замечания устранить.	29.01.2023	29.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Б-4 - 443	7	03.02.2023	03.02.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №1 ТП Б-4 - 443.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 3/3 - 3/4.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Б-4 - 443, выявленные замечания устранить.	03.02.2023	03.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №2 ТП Б-2 - 5	8	07.02.2023	07.02.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №2 ТП Б-2 - 5.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 9 - 10.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Б-2 - 5, выявленные замечания устранить.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭЭС Броховский РЭС	ВЛ	0,38	ВЛ 0,4 №1 ТП Б-4 - 443	9	14.02.2023	14.02.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 34-х лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание в месте крепления, что привело к его повреждению на ВЛ 0,4 №1 ТП Б-4 - 443.	Обрыв фазного провода в пролете опор № 3/4-3/5.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Б-4 - 443, выявленные замечания устранить.	14.02.2023	14.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - ДМ-1	788	08.11.2023	08.11.2023	При проведении сельскохозяйственных работ трактором (гос. номер 0957 КУ 23 км) на опоре ВЛ 10 кВ ДМ-1, вследствие чего была повреждена у основания стойка №95. При падении стойки были повреждены изоляторы и трансвер.	Повреждение стойки №95, изоляторов и трансвер при наезде трактором во время проведения сельскохозяйственных работ.	Инициировать письмом в правоохранительные органы по факту определения виновника повреждения ВЛ 10 кВ ДМ-1 и возмещения причиненного материального ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань».	08.11.2023	08.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МД-1	790	10.11.2023	10.11.2023	Вследствие наезда автомобилем «ВАЗ-2106» г/н Е 564 АС 93 на опору ВЛ 10 кВ произошло частичное повреждение и повреждением электрооборудования ВЛ 10 кВ МД-1.	Вследствие наезда автомобилем на опору ВЛ 10 кВ №37 ВЛ 10 кВ МД-1 повреждена стойка.	Инициировать письмом в правоохранительные органы по факту определения виновника повреждения ВЛ 10 кВ МД-1 и возмещения причиненного материального ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань».	10.11.2023	10.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП НЛ-10 - 177	95	14.11.2023	14.11.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ НЛ-10-177.	Обрыв провода в пролете опор № 9-10.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ НЛ-10-177, выявленные замечания устранить.	14.11.2023	14.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП ДМ-3 - 479	96	16.11.2023	16.11.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ ДМ-3-479.	Обрыв провода в пролете опор № 4-5.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ ДМ-3-479, выявленные замечания устранить.	16.11.2023	16.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП КР-3 - 349	97	17.11.2023	17.11.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 2 от КТП 100.4 кВ КР-3-349.	Обрыв провода в пролете опор № 22-23.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 2 от КТП 100.4 кВ КР-3-349, выявленные замечания устранить.	17.11.2023	17.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №4 ТП НЛ-10 - 166	98	20.11.2023	20.11.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ №4 от КТП 100.4 кВ НЛ-10-166.	Обрыв провода в пролете опор № 11-12.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №4 от КТП 100.4 кВ НЛ-10-166, выявленные замечания устранить.	20.11.2023	20.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП НЗ-1 - 242	99	21.11.2023	21.11.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 100.4 кВ НЗ-1-242.	Обрыв провода в пролете опор № 5-6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 100.4 кВ НЗ-1-242, выявленные замечания устранить.	21.11.2023	21.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - М-8 ВЛ 10 - М-3 ВЛ 10 - Р-5	796	22.11.2023	22.11.2023	Вследствие стихийных явлений в виде гололеда/обледенения и ветра, произошло падение веток, деревьев на ВЛ 10 кВ М-3, М-8, Р-5, в результате чего произошло обрывы проводов. При падении проводов произошло межфазные короткие замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ М-3, М-8, Р-5. Метео справка прилагается.	Вследствие стихийных явлений произошло повреждение электрооборудования. Обрыв проводов в пролете опор №159-160 ВЛ 10 кВ Р-5. Вследствие стихийных явлений произошло повреждения электрооборудования. Повреждение вехи на опоре №81 ВЛ 10 кВ М-8. Повреждение вехи на опоре №60 ВЛ 10 кВ М-3.	Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ М-3, М-8, Р-5, выявленные нарушения устранить.	22.11.2023	22.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП ОК-3 - 904	99	25.11.2023	25.11.2023	Вследствие сильных порывов ветра (18 м/сек), произошло обрыв провода в пролетах опор № 3-4 на ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 100.4 кВ ОК-3-904. Метео справка прилагается.	Обрыв провода в пролете опор № 6-7.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 100.4 кВ ОК-3-904, выявленные замечания устранить.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП ДМ-1 - 486	100	25.11.2023	25.11.2023	Вследствие сильных порывов ветра (18 м/сек), произошло обрыв провода в пролетах опор № 3-4 на ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 100.4 кВ ДМ-1-486. Метео справка прилагается.	Обрыв провода в пролете опор № 3-4.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 100.4 кВ ДМ-1-486, выявленные замечания устранить.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП ОК-3 - 995	101	25.11.2023	25.11.2023	Вследствие сильных порывов ветра (18 м/сек), произошло обрыв провода в пролетах опор № 13-14 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 100.4 кВ ОК-3-995. Метео справка прилагается.	Обрыв провода в пролете опор № 13-14.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 100.4 кВ ОК-3-995, выявленные замечания устранить.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Т-7 - 39	102	27.11.2023	27.11.2023	Вследствие сильных порывов ветра (18 м/сек), произошло обрыв провода в пролетах опор № 3-4 на ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 100.4 кВ Т-7-39. Метео справка прилагается.	Обрыв провода в пролете опор № 13-14.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 100.4 кВ Т-7-39, выявленные замечания устранить.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5)	ВЛ 10 - М-8 ВЛ 10 - Т-7 ВЛ 10 - М-2 ВЛ 10 - РС-3 ВЛ 10 - РС-1 ВЛ 10 - Р-9	798	27.11.2023	27.11.2023	Вследствие стихийных явлений (Ветер (18 м/с), ливень (8-15 мм), произошло падение веток, деревьев, в результате чего произошло обрывы проводов. При падении проводов произошло межфазные короткие замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ М-8, Т-7, РС-3, Р-9. Метео справка прилагается.	Обрыв проводов вследствие стихийных явлений на ВЛ-10 кВ М-8, Т-7, РС-3, Р-9. Обрывы вехи вследствие стихийных явлений на ВЛ-10 кВ М-2, РС-1. Метео справка прилагается.	Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ М-8, Р-9, Т-7, М-2, РС-1, РС-3 выявленные нарушения устранить.	27.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП ОК-3 - 995	102	01.12.2023	01.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 100.4 кВ ОК-3-995.	Обрыв провода в пролете опор № 6-7.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 100.4 кВ ОК-3-995, выявленные замечания устранить.	01.12.2023	01.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП КР-3 - 344	103	07.12.2023	07.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ КР-3-344.	Обрыв провода в пролете опор № 19-20.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ КР-3-344, выявленные замечания устранить.	07.12.2023	07.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Р-1 - 300	104	08.12.2023	08.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 100.4 кВ Р-1-300.	Обрыв провода в пролете опор № 17-18.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 100.4 кВ Р-1-300, выявленные замечания устранить.	08.12.2023	08.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №2 ТП Р-5 - 375	105	11.12.2023	11.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 2 от КТП 100.4 кВ Р-5-375.	Обрыв провода в пролете опор № 4/2-4/3.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 2 от КТП 100.4 кВ Р-5-375, выявленные замечания устранить.	11.12.2023	11.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП КР-3 - 352	106	15.12.2023	15.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ КР-3-352.	Обрыв провода в пролете опор № 18-19.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ КР-3-352, выявленные замечания устранить.	15.12.2023	15.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП Т-7 - 35	107	15.12.2023	15.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ Т-7-35.	Обрыв провода в пролете опор № 13-14.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ Т-7-35, выявленные замечания устранить.	15.12.2023	15.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Р-9 - 418	108	18.12.2023	18.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ Р-9-418.	Обрыв провода в пролете опор № 2-3.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ Р-9-418, выявленные замечания устранить.	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП ОК-1 - 930	109	18.12.2023	18.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ ОК-1-930.	Обрыв провода в пролете опор № 21-22	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ ОК-1-930, выявленные замечания устранить.	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МД-5	809	18.12.2023	18.12.2023	Причиной отключения МВ 10 кВ МД-5 стало повреждение на потребительской ТП МД-5-748.		Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ МД-5, выявленные нарушения устранить.	18.12.2023	18.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП ОК-3 - 749	110	20.12.2023	20.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ ОК-3-749.	Обрыв провода в пролете опор № 10-11	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ ОК-3-749, выявленные замечания устранить.	20.12.2023	20.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП ДМ-1 - 465	111	21.12.2023	21.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ ДМ-1-465.	Обрыв провода в пролете опор № 14-15	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ ДМ-1-465, выявленные замечания устранить.	21.12.2023	21.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №3 ТП Р-11 - 442	112	22.12.2023	22.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ Р-11-442.	Обрыв провода в пролете опор № 9-10.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от КТП 100.4 кВ Р-11-442, выявленные замечания устранить.	22.12.2023	22.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 №1 ТП РС-3 - 984	113	22.12.2023	22.12.2023	Вследствие длительного срока эксплуатации (выше 30 лет), произошло изменение свойств материала провода, его истирание, что привело к его повреждению на ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ РС-3-984.	Обрыв провода в пролете опор № 5-6.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 100.4 кВ РС-3-984, выявленные замечания устранить.	22.12.2023	22.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Тихорецк - Юванка Ц-1	1	06.02.2023	07.02.2023	Из-за длительной эксплуатации, вследствие коррозионного износа произошел обрыв грозотроса в месте крепления на опоре №3	ВЛ-35 кВ выведена в ремонт для безопасного производства работ для устранения повреждения в пролете опор №№2-3	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Тихорецк-Юванка 1 цель, при выявлении нарушений нанести мероприятия со сроками устранения. На ВЛ-35 кВ Тихорецк-Юванка 1 цель произвести ремонт контура заземления опор №2 и №3	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Тихорецк - НПС 1 с оттайками	2	02.03.2023	02.03.2023	На ЛР-110 кВ №101 фаза "С" не проектный монтаж соединения, а именно: алюминиевый вывод соединен с обмедненным аппаратом зажимом (нарушение п.2.2.16 ПУЭ)	На ЛР-110 кВ №101 произошел излом контактного вывода главного контактного соединения фаза "С" произошло, в следствии не проектного монтажа соединений, а именно: алюминиевый вывод соединен с обмедненным аппаратом зажимом	На ВЛ-110 кВ Тихорецк-НПС Ц-1 с оттайкой на ПС 110 кВ Масловбинат произвести ТВК оборудования Р-110 кВ №101	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская с оттайками	401	29.04.2023	29.04.2023	Причиной выноса грозового перенапряжения, в результате чего на ВЛ-110 кВ Тихорецк-Новопокровская имеются следы поверхностного перекрытия двух изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №102.	Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №102 фаза А	На ВЛ-110 кВ Тихорецк-Новопокровская с оттайками выполнить замер контура заземления опор №101, 102, 103	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская с оттайками	4	10.05.2023	11.05.2023	Произошло ослабление контакта в месте вывода провода из аппаратного зажима фазы "А", что привело к нагару с последующим изломом провода.	Произошло ослабление контакта в месте вывода провода из аппаратного зажима фазы "А", что привело к нагару с последующим изломом провода.	Произвести ТВК оборудования на ВЛ-110 кВ Тихорецк-Новопокровская с оттайками	10.05.2023	11.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Тихорецк - Борзовское Ц-1 с оттайкой на ПС Фостовская	403	08.06.2023	08.06.2023	Появления воздушных промежутков металлизированной лентой на провода ВЛ-35 кВ Тихорецк-Борзовское Ц-1.	Отключение произошло из-за попадания металлизированной ленты на провода ВЛ-35 кВ Тихорецк-Борзовское Ц-1, что привело к межфазному короткому замыканию.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Тихорецк - Борзовское Ц-1 с оттайкой на ПС Фостовская, при выявлении нарушений нанести мероприятия со сроками устранения.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кривокулаевая - Леушковская тяговая	404	19.07.2023	19.07.2023	Причиной выноса грозового перенапряжения, в результате чего на ВЛ-110 кВ Кривокулаевая-Леушковская тяговая имеются следы поверхностного перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 178.	Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №178 фаза А	На ВЛ-110 кВ Кривокулаевая-Леушковская тяговая выполнить замер гирлянды изоляторов на опоре №178 фаза А. На ВЛ-110 кВ Кривокулаевая-Леушковская тяговая произвести измерение сопротивления контрольного заземления опор №177, №178, №179.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Тихорецк - Вымысел	405	12.08.2023	12.08.2023	Причиной выноса грозового перенапряжения, в результате чего на ВЛ-35 кВ Вымысел-Гозьар, с оттайками имеются следы поверхностного перекрытия на проводе фазы "А" и трансвер опоры №112.	Отключение произошло в результате пробоя электрической изоляции между проводом и трансвер опоры, из-за грозового перенапряжения.	На ВЛ-35 кВ Вымысел-Гозьар выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №112	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ПС	110	ПС 110/35 кВ Чабская	406	18.08.2023	18.08.2023	При проведении сельскохозяйственных работ альдом ВЛ 110кВ Кривокулаевая - Чабская с оттайками произошел интенсивный подъем пыли и ее отложение на поверхности гирлянды изоляции фазы "А" на опоре №143, которая привела к снижению их изоляционных характеристик при выпадении росы.	Поверхностное электроудовое повреждение провода фазы "А" на опоре №143	На ВЛ-110 кВ Кривокулаевая-Чабская выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №142, 143, 144	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Найденовская - Сакот с оттайками	407	23.08.2023	23.08.2023	Вследствие повторная стрип, произошло отгнивание продуктов горения на провода в пролете опор №262-263, что привело к отключению ВЛ-110 кВ	Отключение произошло в результате перекрытия, в результате обгорания проводов горения на провода ВЛ-110 кВ	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Найденовская-Сакот в пролете опор №№237-270, при выявлении нарушений нанести мероприятия со сроками устранения.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая	408	02.09.2023	02.09.2023	Причиной выноса грозового перенапряжения, в результате чего на ВЛ-110 кВ Тихорецк-Леушковская тяговая имеются следы поверхностного перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "В" и на трансвер опоры № 172.	Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №172 фаза "В", и разрушение одного из джети изоляторов в гирлянде изоляторов.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Тихорецк-Леушковская тяговая в пролете опор №158-181, при выявлении нарушений нанести мероприятия со сроками устранения. На ВЛ-110 кВ Тихорецк-Леушковская тяговая произвести измерение сопротивления контрольного заземления опор №171, 172, 173.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кривокулаевая - Леушковская тяговая	409	13.09.2023	13.09.2023	При проведении сельскохозяйственных работ альдом ВЛ 110кВ Кривокулаевая - Леушковская тяговая произошел интенсивный подъем пыли и ее отложение на поверхности гирлянды изоляции фазы "В" на опоре №82, которая привела к снижению их изоляционных характеристик при выпадении росы.	Отключение произошло в результате пробоя изоляции фазы "В" на опоре №82, что привело к разрушению одного изолятора	Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кривокулаевая-Леушковская тяговая в пролете опор №82. На ВЛ-110 кВ Кривокулаевая-Леушковская тяговая произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №№81, 82, 83	-	-

Филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкая ЭЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - П-3	18	23.11.2023	23.11.2023	В результате образования гололодо-изморозных отложений произошло падение ветвей с деревьев в пролетах опор №111 -1/2, №6-8, №17-18, №24-35, №41-42, №48-50, №45-46, №56-57, №69-99.	Перекрытие проводов в пролетах опор №111 -1/2, №6-8, №34-35, №41-42, №48-50, №45-46, №56-57 в результате падения ветвей с деревьев.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ П-3. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	23.11.2023	23.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкая ЭЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - А-9	19	23.11.2023	24.11.2023	В результате образования гололодо-изморозных отложений произошло падение ветвей с деревьев в пролетах опор №111 -1/2, №6-8, №17-18, №24-35, №41-42, №48-50, №45-46, №56-57, №69-99.	Обрыв проводов трех фаз на опоре №27, а также обрыв провода в пролетах опор №54-57 в результате падения ветвей с деревьев.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ А-9. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	23.11.2023	24.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкая ЭЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - П-1	20	23.11.2023	24.11.2023	В результате образования гололодо-изморозных отложений произошло падение ветвей с деревьев в пролетах опор №105-107, №167 - 169, №119-120.	Обрыв проводов в пролетах опор №105-107, №167 - 169, а также перекрытие проводов в пролетах опор №119-120 в результате падения на провода ВЛ ветвей с деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ П-1. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	23.11.2023	24.11.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Выселки	1	30.01.2023	30.01.2023	Причиной вывала в ремонт СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Выселки явился физический износ проволки в токовых цепях в следствии длительного срока эксплуатации (в работе с 2000 года).	В следствии облома нулевого провода в токовых цепях произошло нарушение электрического контакта во вторичных цепях СМВ 110 кВ.	Провести инспекционный осмотр токовых цепей на выключателях 110 кВ находящихся в трапите 110 кВ с тепловизионным контролем.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Хатухай	2	21.02.2023	21.02.2023	В следствии сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на провод фазы «С» с последствием к проводу фазы «А» в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Хатухай.	Подсосет проводов фазы «С» к проводу фазы «А» в результате падения дерева произошедшее за пределами охранной зоны в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Хатухай.	Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Хатухай в пролете опор №18-19. Провести замер сопротивления заземляющего устройства на опорах №18, №19 ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Хатухай.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Рассвет	5	31.03.2023	31.03.2023	В результате длительного срока эксплуатации и температурных изменений в процессе работы произошло нагар опрессовки шпильного зажима на ВФЗ фазы "А" ВЛ-110 Бузунская.	Нагрев в результате расслабления опрессовки аппаратного зажима на ВФЗ фазы "А" ВЛ-110 Бузунская из-за длительного срока эксплуатации.	Обеспечить выполнение обслуживания ТВК ПС 110 кВ Рассвет 1 раз в год (по графику 1 раз в 2 года).	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая	6	06.04.2023	06.04.2023	Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая явилось грозовое перенапряжение.	На опоре №274 ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в результате грозных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие по поверхности паразитных изоляторов фазы "В", без повреждения оборудования.	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая на опоре №273, №274, №275. Провести замер сопротивления заземляющего устройства на опорах №273, №274, №275 ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая. Проверить целостность заземляющих спусков на опорах №273, №274, №275 ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ПС	35	ПС 35/10 кВ Митрофановская	8	02.05.2023	02.05.2023	Причиной повреждения МВ 35 кВ ВЛ Отрядная явилось перекрытие связанное с ухудшением изоляции, изоляционных материалов направленной втулки и шпильки привинного механизма, что привело к возгоранию дуги на корпусе бака. (Срок эксплуатации 46 лет).	Причиной повреждения МВ 35 кВ ВЛ Отрядная явилось электродуговое перекрытие ввода 35 кВ на корпус выключателя внутри бака, фазы "А".	Для зажима в баки масляных выключателей своего трансформаторного масла использовать емкости (фазы) предварительно протертые ветошью и просушенные в электроду. Внести изменения в инструкцию по эксплуатации трансформаторного масла, в части отнесения ответственности за состояние емкостей для перевозки масла на службу изоляции и защиты от перенапряжения. Включить в тематику специальной подготовки диспетчеров по действиям персонала при повреждении или неисправности выключателей (п. 4.14 "Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части филиала ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети»). Службе изоляции и защиты от перенапряжений обеспечить хранение результатов проведенных ТВК на оборудовании ПС, в том числе где дефекта отсутствуют.	02.05.2023	02.05.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская-Усть-Лабинская тяговая	7	14.05.2023	14.05.2023	На ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская - Усть-Лабинская тяговая произошло перекрытие провода на трансвер через гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре №6 продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская - Усть-Лабинская тяговая произошло из-за загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская - Усть-Лабинская тяговая опоры №5,6,7. Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская - Усть-Лабинская тяговая опоры №5,6,7. Провести замену изоляторов и стальной арматуры ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская - Усть-Лабинская тяговая опоры №6. Рассмотреть возможность заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и технического обслуживания и ремонта включить в ТОиР на 2024 год установку на опоре №6 ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская - Усть-Лабинская тяговая гниезащитное устройство.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая	10	23.05.2023	23.05.2023	На ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая произошло перекрытие провода на трансвер через гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре №250 продуктами жизнедеятельности птиц.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 250 ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая произошло из-за загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая опоры №249,250,251. Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая опоры №249,250,251. Провести замену изоляторов и стальной арматуры ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая опоры №250. Рассмотреть возможность заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и технического обслуживания и ремонта включить в ТОиР на 2024 год установку на опоре №250 ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая гниезащитное устройство.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Выселки	9	16.06.2023	16.06.2023	В результате длительного срока эксплуатации в процессе работы МВ 110 кВ ВЛ Динская, произошло затирание сердечника со штыком катушки отключения и затирание ее хода. При этом происходит срыв зубья ведомого рычага с удерживающей осью шпильки - распределителя устройства и отключение выключателя.	Причиной самопроизвольного расцепления в начале процесса включения явилось затирание сердечника электромагнита отключения, при этом происходил срыв зубья ведомого рычага с удерживающей осью шпильки - распределителя конструктивных материалов и неадекватной изученностью процессов, связанных со старением при воздействии эксплуатационных факторов, данного типа выводов (ГКПВ Ш-60-35/1000 О1).	При ТО МВ 110 кВ Проводить чистку сердечника со штыком катушки отключения и проверить ее свободный ход.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Кореновская - завод сухой сыроварки	13	03.07.2023	03.07.2023	На ПС 35 кВ Платиновская-2 произошло повреждение высоковольтного ввода фазы "С" МВ-35 Т-1, с замыканием на землю. В следствии повышения напряжения до линейного в сети 35 кВ, а также утиная длительный срок эксплуатации произошло повреждение ввода СМВ-35 кВ фазы "А" на ПС 35 кВ Рассвет, что привело к отключению МВ-35 кВ Кореновский завод сухой сыроварки на ПС 110 кВ Кореновская от дистанционной защиты.	Повреждение ввода фазы "С" МВ-35 Т-1 на ПС 35 кВ Платиновская-2 произошло в следствии резкого снижения диэлектрических свойств изоляции обусловленного взаимодействием конструктивных материалов и неадекватной изученностью процессов, связанных со старением при воздействии эксплуатационных факторов, данного типа выводов (ГКПВ Ш-60-35/1000 О1).	Провести анализ по филиалу с выявлением всех данных типов выводов ГКПВ Ш-60-35/1000 О1, находящихся в эксплуатации и записать результаты анализа в отчет. Провести анализ по филиалу с выявлением находящихся в эксплуатации выводов, обработанных 50 лет и более, и запланировать их дальнейшую замену.	03.07.2023	03.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Кореновская - завод сухой сыроварки	14	05.07.2023	05.07.2023	Причиной отключения МВ-35 Т-1 МВ-35 кВ ВЛ Кореновский завод сухой сыроварки послужило дуговое замыкание постраившимся предельном (вероятное гниезащитное тип) на шинах в местах установки ОПН 35 кВ 1 СШ, с последующим повреждением предохранителей всех трех фаз ТН 35 1 СШ.	Причиной повреждения предохранителей всех трех фаз на шинах ТН-35 1 СШ явилось электродуговое перекрытие через постеронный предмет (вероятное гниезащитное тип).	Выполнить замену поврежденных предохранителей ПР ТН-35 1 СШ, ОПН-35 1 СШ.	05.07.2023	05.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Белая	15	11.07.2023	12.07.2023	В результате длительного срока эксплуатации произошло пробой жилы кабеля газовой защиты на землю на ПС 35 кВ Белая, что привело к работе газовой защиты Т-1.	Первичная работа газовой защиты и отключения Т-1 на ПС 35 кВ Белая явилось лопаная работа газовой защиты из-за пробоя жилы кабеля газовой защиты на землю, которая детектирует на отключение трансформатора.	Заменить поврежденный кабель газовой защиты Т-1 на ПС 35 кВ Белая. При проведении обслуживания РЗА в объеме В-П, в случае выявления снижения изоляции кабеля below допустимого проводить его замену.	11.07.2023	11.07.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кубань - Геймановская	17	06.08.2023	06.08.2023	На ВЛ 110 кВ Кубань - Геймановская произошло перенапряжение провода на трансвер через гирлянду изоляторов фазы «В» на опоре №141 по продуктам жизнедеятельности птиц.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 141 ВЛ 110 кВ Кубань - Геймановская произошло из-за загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кубань - Геймановская опоры №140,141,142. Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Кубань - Геймановская опоры №140,141,142. Провести замену изоляторов и стальной арматуры ВЛ 110 кВ Кубань - Геймановская опоры №141.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая	17	22.08.2023	23.08.2023	На ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая произошло повреждение провода на трансвер через гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре №217 по продуктам жизнедеятельности птиц.	Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 217 ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая произошло из-за загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.	Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая опоры №216, 217, 218. Провести возможность заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и технического обслуживания и ремонта включить в ТОиР на 2024 год установку на опоре №217 ВЛ 110 кВ НовоЛабинская - Кореновская тяговая гниезащитное устройство.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Тиморец - Рассвет	18	02.09.2023	02.09.2023	В результате загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц произошло отключение ВЛ 110 кВ Тиморец-Рассвет.	Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Тиморец-Рассвет по продуктам жизнедеятельности птиц.	Рассмотреть возможность заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и технического обслуживания и ремонта на 2025 год установку на опоре №132 гниезащитное устройство.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	РП	10 (10.5)	ЦРП 10 кВ Усть-Лабинский	156	19.09.2023	19.09.2023	Причиной возникновения технологического нарушения явилось: обрыв проводов в пролете опор №107 - 109 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате гниения нижней части ствола.	Обрыв проводов в пролете опор №107 - 109 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ.	ВЛ 10 - РП-9 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии на предмет наличия деревьев угрожающих падением на воздушную линию, при необходимости запланировать их удаление.	19.09.2023	19.09.2023
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Динская - Кореновская	20	04.10.2023	09.10.2023	В следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение контрольного кабеля управления и автоматики (марки ТС-190) МВ-110 кВ Динская на ПС 110 кВ Кореновская.	Первоначальное отключение и последующие три операции включения МВ-110 кВ Динская произошли по причине повреждения контрольного кабеля управления и автоматики МВ-110 кВ Динская на ПС 110 кВ Кореновская ТС-190, замыкая жилы №1 и №37 которые вызвали отключение МВ-110 кВ Динская и замыкая жилы №1 и №7 которые вызвали включение МВ-110 кВ Динская.	Заменить поврежденный контрольный кабель управления и автоматики МВ-110 кВ Динская на ПС 110 кВ Кореновская ТС-190.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Тиморец - Рассвет	21	05.10.2023	05.10.2023	В результате загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц произошло отключение ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузунская.	Электродуговое перенапряжение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузунская по продуктам жизнедеятельности птиц.	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузунская в пролете опор №27-29. Рассмотреть возможность заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и технического обслуживания и ремонта на 2025 год установку на опоре №28 ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузунская гниезащитное устройство. Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузунская опоры №27, 28, 29.	-	-
Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинская ЭЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Бузунская - Выселки	24	10.10.2023	10.10.2023	В результате загрязнения гирлянды изоляторов фазы "А" продуктами жизнедеятельности птиц произошло отключение ВЛ 110 кВ Бузунская-Выселки.	Электродуговое перенапряжение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Бузунская-Выселки по продуктам жизнедеятельности птиц.	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бузунская-Выселки в пролете опор №47-49. Провести замер сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Бузунская-Выселки опоры №47, 48, 49. Рассмотреть возможность заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и технического обслуживания и ремонта на 2025 год установку на опоре №48 ВЛ 110 кВ Бузунская-Выселки гниезащитное устройство.	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Холмская	33	27.01.2023	27.01.2023	В результате длительной эксплуатации 69 лет произошел излом феррофорного изолятора в подвесной гирлянде 1 СШ-35 кВ.	Старение феррофора изолятора в результате чего произошел излом феррофорного изолятора в подвесной гирлянде 1 СШ-35 кВ.	По результатам осмотра изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А,В" 1 СШ-35 кВ на ПС 110 кВ Холмская при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести визуальный осмотр изоляторов в подвесной гирлянде ф. "А,В" 1 СШ-35 кВ на ПС 110 кВ Холмская.	27.01.2023	27.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссиеск 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссиеск 1 цепь с отпайками	34	28.01.2023	29.01.2023	При производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, механизм створной организации приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ.	В результате приближения механизма створной организации на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссиеск 1 цепь с отпайками произошло электродугровое повреждение перемычки.	По результатам письма в полицию, после установления нарушителя, направить письмо "О недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ" Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссиеск на участке опор №61-15 на наличие аналогичных повреждений. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Динворская - Бергетовая с отпайками	49	06.02.2023	07.02.2023	Под воздействием сильного ветра произошел обрыв шлейфа ф."В" в месте соединения спирального зажима на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Геленджик - Динворская.	Межфазное перекрытие из-за расхождения фазных проводов ф."А,В,С" в пролете опор №13-13а в результате воздействия сильного ветра.	Выполнить внеочередной осмотр, после ветровых нагрузок на участке опор №15-25 ВЛ 110 кВ Геленджик - Динворская на предмет выявления аналогичных повреждений.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Геленджик - Динворская	49	06.02.2023	07.02.2023	Под воздействием сильного ветра произошло расхождение фазных проводов ф."А,В,С" в пролете опор №13-13а ВЛ 110 кВ Динворская-Бергетовая с отпайками.	Обрыв шлейфа ф."В" в месте соединения спирального зажима (марки ШС-15.2-01) в результате воздействия сильного ветра.	Выполнить внеочередной осмотр, после ветровых нагрузок на участке опор №5-25 ВЛ 110 кВ Динворская-Бергетовая на предмет выявления аналогичных повреждений.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками	46	07.02.2023	07.02.2023	В результате штормового ветра произошло приближение на недопустимое расстояние створного предмета (сломяная брызгозащита) к проводу ф. "А,С" в пролете опор №105-106 и 1 телом опоры №106.	В результате штормового ветра произошло приближение на недопустимое расстояние створного предмета (сломяная брызгозащита) к проводу ф. "А,С" в пролете опор №105-106 и 1 телом опоры №106.	Выполнить внеочередной осмотр после ветровых нагрузок на участке опор №110-110 КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная с отпайками.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками	46	07.02.2023	07.02.2023	В результате штормового ветра произошло приближение на недопустимое расстояние створного предмета (сломяная брызгозащита) к проводу ф. "А,С" в пролете опор №105-106 и 1 телом опоры №106.	В результате штормового ветра произошло приближение на недопустимое расстояние створного предмета (сломяная брызгозащита) к проводу ф. "А,С" в пролете опор №105-106 и 1 телом опоры №106.	Выполнить внеочередной осмотр после ветровых нагрузок на участке опор №110-110 КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная с отпайками.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Котлова	47	07.02.2023	07.02.2023	В результате попадания створного предмета (упаковочной ленты) на провод ф. "А,С" в пролете опор №31-32 произошло электродугровое повреждение перемычки.	Электродугровое перекрытие между проводами ф. "А,С" в результате загрязнения посторонним предметом (упаковочной лентой) в пролете опор №31-32 ВЛ 35 кВ Раевская-Котлова с отпайкой на ПС Раевская 35.	Выполнить внеочередной осмотр после ветровых нагрузок на участке опор №25-40 ВЛ 35 кВ Раевская-Котлова с отпайкой на ПС Раевская 35.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пеняевская с отпайками	48	07.02.2023	08.02.2023	В результате сильного ветра произошло повреждение шлейфа ф."С" к заземленным частям опоры №117а.	Обрыв шлейфа ф."С" на опоре №117а.	При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению на КВЛ Кирилловская-Пеняевская с отпайками. Выполнить внеочередной осмотр, после ветровых нагрузок на наличие аналогичных повреждений на участке опор №110-125 КВЛ Кирилловская-Пеняевская с отпайками.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Динворская	151	20.02.2023	20.02.2023	В результате изменения свойств материала на клемме в токовых цепях защиты МТЗ прир. ДМ-5 произошло нарушение контактного соединения.	В результате изменения свойств материала на клемме в токовых цепях защиты МТЗ прир. ДМ-5 произошло нарушения контактного соединения.	Проверку состояния контактных соединений на рудах взаимно в токовых цепях производить, в том числе, при техническом обслуживании в объеме "профилактический вид работ".	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Атамай - Баканская с отпайками	178	21.02.2023	21.02.2023	В результате длительной эксплуатации (48 лет) и физического износа провода произошел обрыв провода шлейфа ф. "С" на опоре №26 ВЛ 35 кВ Атамай - Баканская с отпайками.	Обрыв провода шлейфа ф. "С" на опоре №26 ВЛ 35 кВ Атамай - Баканская с отпайками.	По результатам ТВК при наличии дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной ТВК на участке опор №24-33 ВЛ 35 кВ Атамай-Баканская с отпайками.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Атамай - Баканская с отпайками	179	22.02.2023	22.02.2023	В результате выхода из берегов реки Баканка произошло падение опоры №28, падение опор №29, №30 из-за подмытия основания опор и обрыва проводов ф."А,В,С" в пролете опор №28-№30 ВЛ 35 кВ Атамай - Баканская с отпайками.	В результате подмытия произошло падение опоры №28 и падение опор №29, №30 и обрыв проводов в пролете №28 - №30.	Провести восстановительные работы по установке подмываемых опор №28, №29, №30 по подвеске фазных проводов ф."А,В,С" на участке опор №27, №31 на ВЛ 35 кВ Атамай-Баканская. Провести восстановительные работы по восстановлению поврежденных шлейфов на опоре №20, №45 ВЛ 35 кВ Атамай - Баканская. Провести внеочередной осмотр ИТР на участке №1-№163 для выполнения анализа наличия опор ВЛ находящихся в зоне риска подверженных затоплению и размылу основания опор.	22.02.2023	22.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Новороссиеск - Небердзевская	177	26.02.2023	26.02.2023	В результате попадания постороннего предмета на опору №3 произошло электродугровое повреждение между гирляндовой изоляторов и проводом шлейфа ф."В".	Электродугровое повреждение между гирляндовой изоляторов и проводом шлейфа ф."В".	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №10-ВЛ 110 кВ Новороссиеск - Небердзевская. Выполнить замер сопротивления опор №1,2,3 ВЛ 110 кВ Новороссиеск - Небердзевская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссиеск 2 цепь	183	02.03.2023	02.03.2023	При производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, грузовой автомобиль, створной организации приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ.	В результате приближения грузового автомобиля створной организации на недопустимое расстояние к проводу ф."А" в пролете опор №6-№7 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссиеск 2 цепь произошло электродугровое повреждение перемычки.	Направить письмо в АО "Агро" "О недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ без согласования с сетевой организацией". Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №1-№10 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссиеск 2 цепь.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Варениковская	184	02.03.2023	03.03.2023	В результате длительной эксплуатации (41 год) произошло разрегулирование блок-контакта в цепи контактора включения МВ-110 Гостгазская.	Разрегулирование блок-контакта в цепи контактора включения МВ-110 Гостгазская.	При производстве планового технического обслуживания контактора МВ-110 Гостгазская проверить правильность работы блок-контактов привода выключателя путем включения, отключения выключателя в количестве 3х операций.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Абинская	185	05.03.2023	06.03.2023	В результате длительной эксплуатации (69 лет) произошло изменение свойств металла провода шлейфа, что привело к повреждению шлейфа от 2 СШ 110 кВ ф.«А» до ШР 110 кВ 2 СШ ВЛ 110 кВ Абинская на ПС 110 кВ Холмская.	Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации провода шлейфа ф."А" от 2 СШ 110 кВ ф.«А» до ШР 110 кВ 2 СШ ВЛ 110 кВ Абинская на ПС 110 кВ Холмская.	Провести тепловизионный осмотр оборудования ПС 110 кВ Холмская. Выполнить проверку состояния металла провода ШР-110 2 СШ ПС 110 кВ Холмская на механическую прочность.	05.03.2023	05.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Южная	198	11.03.2023	11.03.2023	Электродугровое повреждение на кабельной муфте КЛ-10 кв. №15 в кабельном отсеке яч. №15.	Электродугровое повреждение 6-го изолятора ш-8 м на опоре №102 фазы "С" ВЛ 110 кВ Холмская-Абинская.	Обеспечить своевременное оформление результатов расследования технологического нарушения.	11.03.2023	11.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	КВЛ	110	КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками	212	20.03.2023	20.03.2023	В результате нарушения технологии монтажа (срезание алюминиевого новика провода) и использования не проектного спирального зажима произошел нагрев и обрыв провода шлейфа ф."А" на опоре №184 КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная.	Из-за нарушения технологии монтажа происходил нагрев провода шлейфа ф."А" на опоре №184, что привело к его дальнейшему перегреву и обрыву.	Выполнить внеочередной тепловой осмотр, на участке №118-№188 КВЛ Кирилловская-Восточная с отпайками на предмет выявления аналогичных нарушений. После проведения осмотра, при выявлении аналогичных нарушений, разработать мероприятия по их устранению. Направить письмо строительно-монтажной организации ЗАО "Сетьстрой" "О выявленных дефектах".	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная с отпайкой на ПС Нефтегазальная	242	06.04.2023	07.04.2023	При производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, грузовой автомобиль, створной организации приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ.	В результате приближения кузова грузового автомобиля створной организации на недопустимое расстояние к проводу ф."А" в пролете опор №28-№29 КВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайками произошло электродугровое повреждение провода.	По результатам установления виновника технологического нарушения, направить претензионное письмо в организацию нарушителя "О недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ без согласования с сетевой организацией". Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №25-№35 КВЛ Кирилловская-Солнечная с отпайками.	06.04.2023	06.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Холмская	302	03.05.2023	04.05.2023	В результате длительной эксплуатации (68 лет) произошло повреждение (скол) металлической части оголовника изолятора ШР-110 2 СШ Ильская.	Повреждение (скол) металлической части оголовника изолятора ШР-110 2 СШ Ильская из-за длительной эксплуатации и физического износа.	Провести визуальный осмотр опорно-створной изоляции на раздаточных-110 на ПС 110 кВ Холмская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская	305	03.05.2023	03.05.2023	В результате попадания грузового рейдера, на опоре №102 фазы «С» произошло разрушение 6-го изолятора ш-8 м.	Электродугровое разрушение 6-го изолятора ш-8 м на опоре №102 фазы "С" ВЛ 110 кВ Холмская-Абинская.	Провести внеочередной осмотр на участке опор №90-112 ВЛ 110 кВ Холмская-Абинская. Провести замер сопротивления заземления опор на участке №101-№103 ВЛ 110 кВ Холмская-Абинская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Небердзевская 2 цепь с отпайкой на ПС КНИС	311	08.05.2023	08.05.2023	В результате воздействия грузового рейдера, на опоре №42 обнаружены следы электродугрового перекрытия гирлянды изоляторов ф."С" ВЛ 110 кВ Крымская-Небердзевская 2 цепь с отпайкой на ПС Крымская НПС.	Следы электродугрового перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" ВЛ 110 кВ Крымская-Небердзевская 2 цепь с отпайкой на ПС Крымская НПС.	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №30-№55 ВЛ 110 кВ Крымская-Небердзевская 2 цепь с отпайкой на ПС Крымская НПС и выполнить осмотр в части целостности ГЭТ и ступок от опор. Выполнить замер сопротивления заземления опор №41,42,43 ВЛ 110 кВ Крымская-Небердзевская 2 цепь с отпайкой на ПС Крымская НПС. Выполнить замену изоляторов ф."С" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Крымская-Небердзевская 2 цепь с отпайкой на ПС Крымская НПС.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пеняевская с отпайками	319	10.05.2023	10.05.2023	В результате нарушения технологии монтажа (срезание алюминиевого новика провода) и использования не проектного спирального зажима произошел нагрев шлейфа ф."В" на опоре №136.	Из-за нарушения технологии монтажа происходил нагрев провода шлейфа ф."В" на опоре №136.	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №125-136 КВЛ 110 кВ Кирилловская-Пеняевская с отпайками. Выполнить тепловизионный контроль на участке опор №125-136 КВЛ 110 кВ Кирилловская-Пеняевская с отпайками.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ РИП	333	16.05.2023	16.05.2023	В результате последовательного повреждения КЛ 10 кв присоединения №52 и №32, что привело к последовательному возгоранию КЗ произошло отключение СВВ-10 3-4 от первой ступени МТЗ СВВ-10 3-4.	Повреждение КЛ 10 кв в отсеке ячейки ТМ-25 принадлежащая потребителю "Аэроморп".	Обеспечить своевременное оформление результатов расследования технологического нарушения.	16.05.2023	16.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Тонкий Мыс	350	17.05.2023	17.05.2023	Повреждение КЛ 10 кв в отсеке ячейки ТМ-25 принадлежащая потребителю "Аэроморп".	Повреждение КЛ 10 кв в отсеке ячейки ТМ-25 принадлежащая потребителю "Аэроморп".	Обеспечить своевременное оформление результатов расследования технологического нарушения.	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Холмская	351	18.05.2023	19.05.2023	В результате длительной эксплуатации (69 лет) произошло разрушение бетонной части шапки изолятора ф."С" от шиной развязки до МВ-35 Красный октябрь.	Разрушение бетонной части шапки изолятора ф."С" от шиной развязки до МВ-35 Красный октябрь.	Провести внеочередной осмотр подвесной изоляции 2 СШ на ПС 110 кВ Холмская, при наличии дефектов разработать мероприятия по их замене. Провести замену изоляторов в подвесной гирлянде ф."А,В" от шиной развязки до МВ-35 Красный октябрь в сторону выключателя на ПС 110 Холмская.	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Раевская	377	23.05.2023	23.05.2023	В результате длительной эксплуатации (45 лет) произошло ухудшения изоляционных свойств опорных изоляторов, что привело к электродугровому перекрытию и повреждению изоляторов.	Электродугровое повреждение опорных изоляторов ф."А" и "С" в результате ухудшения изоляционных свойств.	Провести высоковольтные испытания 2 СШ 10 кВ с опорными изоляторами ИО-10-7,5 на ПС 110 кВ Раевская.	23.05.2023	23.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Варениковская - Дингорская	384	26.05.2023	26.05.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на ф."С" опоры №16 ВЛ 110 кВ Варениковская-Дингорская.	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ф."С" опоры №16 ВЛ 110 кВ Варениковская-Дингорская.	Запланировать в ремонтную программу 2024 установку иппотизационных устройств на участке опор №10-№20 ВЛ 110 кВ Варениковская - Дингорская. Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №10-№20 ВЛ 110 кВ Варениковская - Дингорская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Новороссиеск	387	26.05.2023	26.05.2023	В результате длительной эксплуатации (50 лет) произошло ухудшение изоляционных свойств опорных изоляторов СМВ-6 в створу Р-1.	Электродугровое повреждение изоляторов ф."А,В,С" в ячейке СМВ-6 кВ.	Провести визуальный осмотр проходов изоляторов в ячейке СМВ-6 и высоковольтные испытания проходов изоляторов типа ИП-10/630-7,5 на ПС 35 кВ Новороссиеск.	26.05.2023	26.05.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ ПС	110 110	ВЛ 110 кВ Новотроицкая - А-4 ПС 110 кВ Новотроицкая	386	27.05.2023	27.05.2023	В результате длительной эксплуатации (43 года) опорного изолятора ф "А" в ячейке ввода 10 кВ Т-2 произошло увеличение изоляционных свойств изолятора.	Электроудовое повреждение ф "А" в ячейке ввода 10 кВ Т-2 с последующим перекрытием ф "В".	Провести визуальный осмотр опорных изоляторов в вводной ячейке Т-1, Т-2 на ПС 110 кВ Новотроицкая. Провести испытания ШМ-10 Т-2 с опорными изоляторами типа ИО-10-7,5 на ПС 110 кВ Новотроицкая. При выполнении очередного ТО СМВ-35 кВ на ПС 110 кВ Новотроицкая особое внимание уделить работоспособности контактов КСА в цепи электропитания включения СМВ-35 кВ. Включить в ремонтную программу 2024 работы по организации АВР питания УКП на ПС 110 кВ Новотроицкая.	27.05.2023	27.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка - Беретовая	429	07.06.2023	07.06.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на ф "В" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка - Беретовая.	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло электроудовое перекрытие на трансвер, проходе и первом изоляторе ф "В" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка - Беретовая.	Внести предложения о включении в ремонтную программу 2024 об установлении птицезащитных устройств на участке опор №14-№23 ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка - Беретовая. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка-Беретовая на участке опор №15-№35.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	6 (6,3)	ПС 35 кВ Насосная 3-й подъем	434	10.06.2023	10.06.2023	Из-за отключения СМВ-35 с последующим АМН на ПС 35 кВ Мелихово, отключился МВ-6 Т-2 действующим ЗБИ на ПС 35 кВ Насосная 3-й подъем.		Обеспечить своевременное формирование результатов исследования технологического нарушения.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка - Беретовая	433	10.06.2023	10.06.2023	В результате попадания грозового разряда произошло электроудовое перекрытие на оголовнике опоры №104, ГЗТ и проходе ф "В".	Электроудовое перекрытие на оголовнике опоры №104, ГЗТ и проходе ф "В" в результате попадания грозового разряда.	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №90-№119 ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка-Беретовая. Выполнить замер сопротивления опор №103, 104, 105 ВЛ 110 кВ Армяно-Осиновка-Беретовая.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик	446	13.06.2023	13.06.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов на фазе "В" опоры №97 ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик.	Повышенное электроудовое перекрытие поддерживаемой гирлянды изоляторов фазы "В", прохода и трансверсы опоры №97 ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик по продуктам жизнедеятельности птиц.	Внести предложения в ремонтную программу 2024 об установлении птицезащитных устройств на участке опор №95-№107 на ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик. Провести внеочередной осмотр на участке опор №90-№106 на ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская	451	15.06.2023	16.06.2023	В результате воздействия грозового разряда, на опоре № 27 произошло электроудовое перекрытие проводов и отключение ВЛ от действенной защиты.	В результате воздействия грозового разряда произошло расцепление изоляторов на опоре № 27, что привело к электроудовому перекрытию проводов фазы "В" на среднюю трансверу и провода фазы "А" на землю.	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №20-35 ВЛ 110 кВ Холмская-Абинская на предмет состояния замкнутых участков ГЗТ и замкнутых устройств опор "А" на землю. Выполнить проверку состояния заземления металлоконструкций в/б опоры №27. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №№ 26,27,28. По итогам проверки состояния заземления металлоконструкций, при необходимости, разработать мероприятия по приведению замкнутых устройств к соответствию с нормативными требованиями. Выполнить замену изоляторов марки ПФ-6а, на изоляторы марки ПС-70Е фазы «С» опоры №27. На ПС Холмская выполнить плановую проверку устройства ОМП РЕМ1	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Геленджик	454	19.06.2023	19.06.2023	В результате воздействия грозового разряда произошло электроудовое перекрытие на проходе ф "В", трансвер, 6-ом изоляторе и следы электроудового перекрытия на ф "А" на опоре №73 ВЛ 35 кВ Геленджик-Диниловская.	Электроудовое перекрытие на проходе ф "В", трансвер, 6-ом изоляторе и следы электроудового перекрытия на ф "А" на опоре №73 ВЛ 35 кВ Геленджик-Диниловская.	Выполнить внеочередной осмотр, после прохождения грозового фронта, на участке опор №66-№76 ВЛ 35 кВ Геленджик-Диниловская. Выполнить замер сопротивления опор №72,73,74 ВЛ 35 кВ Геленджик-Диниловская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Геленджик - Диниловская	455	19.06.2023	19.06.2023	В следствии воздействия грозового разряда произошло отключение ВЛ 110 кВ Геленджик - Диниловская от действенной защиты.	В следствии воздействия грозового разряда обнаружены следы перекрытия на проходе, гирлянде изоляторов и трансвер опоры №73 ф "В".	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор № 60-ПП ПС Диниловская и осмотр спусков ГЗТ на участке опор № 60-ПП на ВЛ 110 кВ Геленджик - Диниловская. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 71,72,73 ВЛ 110 кВ Геленджик - Диниловская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Диниловская	471	24.06.2023	24.06.2023	В результате длительной эксплуатации (43 года) произошла деформация ультратонкой решетки расположенной на соединении верхней части оголовника и фарфоровой рубашки ТН-110 кВ 2 СШ ф "А".	В результате длительной эксплуатации (43 года) произошла деформация ультратонкой решетки расположенной на соединении верхней части оголовника и фарфоровой рубашки ТН-110 кВ 2 СШ ф "А", что привело к вытеканию течи масла.	Выполнить распорочные работы для технического обслуживания ТН 110 кВ на устранение дефектов, связанных с соединением ультратонкой решетки расположенной в местах соединения верхних частей оголовников и фарфоровых рубашек ТН-110 кВ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик	478	30.06.2023	30.06.2023	В результате длительной эксплуатации (55 лет) в условиях верховых нагрузок произошел обрыв шпильки "В" на опоре №195 ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик.	Обрыв шпильки "В" на высоте из нижнего зажима на опоре №195 ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик.	Выполнить ремонт шпильки ф "В" на опоре №195 ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик с установкой спирального шпилькового звена. Ознакомить персонал СЛ 35 кВ и выше с методикой измерения тепловизионного контроля электрооборудования. Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик на участке ПП ПС 110 кВ Крымская-170. Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик на участке №170-ПП ПС 110 кВ Геленджик.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС				677	01.07.2023	03.07.2023	В результате обесточивания узла связи на ПС 110 кВ Дзюбга произошло отключение оборудования ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС в направлении Куб.РДУ с ПС 110 кВ Армяно-Осиновка.	После восстановления электроснабжения на узле связи ПС Дзюбга, был выявлен сбой в программном обеспечении RAD DMC-10-1.	Выполнить ОРД по Филиалу с назначением ответственных лиц за контроль выполнения схемы проложения каналов связи (без потери канала). Изменение схемы проложения канала осуществлять только на основании поданной и разрешенной заявки. Персоналу СДУ ответственного за подачу и оформление диспетчерских заявок в части выполнения работ на устройствах СДУ находящихся в диспетчерском управлении/ведении Кубанского РДУ провести проверку знаний в комиссии Филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС. Заверить согласование схем организации связи с Кубанским РДУ.	01.07.2023	02.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	СДУ	110	ПС 110 кВ Первомайская	491	05.07.2023	05.07.2023	Сбой в работе оборудования арендованного цифрового канала у ПАО «Ростелеком».		Направить официальное письмо в ПАО «Ростелеком» о необходимости соблюдения контроля качества предоставляемых арендованных каналов связи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 35 кВ Котома	544	09.07.2023	09.07.2023	В результате несвоевременного выявления дефекта произошло выделение (пожар) проводника на клеммном блоке управления СМ-16-2 (тип WAGO). Проводник в клемме X1-15 "Отключенный" был в клемме, но не достиг механического (отсутствовал) контакта, что привело к откату защиты.	Выпадение (пожар) проводника на клеммном блоке управления СМ-16 2 (тип WAGO). Проводник в клемме X1-15 "Отключенный" был в клемме, но не достиг механического (отсутствовал) контакта, что привело к откату защиты.	Выполнить распорочные: "При техническом обслуживании производился с блоком управления СМ-16 выполнить контроль подключения проводника в клемме WAGO".	09.07.2023	09.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская	561	16.07.2023	16.07.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, на фазе "С" опоры №38 ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская.	Повышенное электроудовое перекрытие поддерживаемой гирлянды изоляторов фазы "В" и трансверсы опоры №38 ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская по продуктам жизнедеятельности птиц.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крымск тяговая-Абинская на участке опор №30-45. Выполнить замер сопротивления заземления опор №37,38,39 ВЛ 110 кВ Крымск тяговая-Абинская. Запланировать в РП 2025 установку птицезащитных устройств на опоре №38 ВЛ 110 кВ Крымск тяговая-Абинская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	СДУ	110	ПС 110 кВ Сухой порт	565	17.07.2023	17.07.2023	Сбой программного обеспечения оборудования телемеханики Компас 2.0 на ПС 110 кВ Сухой порт.	В результате сбоя программного обеспечения произошла потеря телемеханики	Провести анализ работы оборудования Компас 2.0 на ПС 110 кВ "Сухой порт" по выделению причин сбоя в работе линии RS-485 контроллеров телемеханики.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор	566	17.07.2023	17.07.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ф "В" опоры №120 ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор.	Повышенное электроудовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", ЛСА, прохода и трансвер опоры №120 ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор по продуктам жизнедеятельности птиц.	Запланировать в РП 2025 установку птицезащитных устройств на участке опор №117-№123. Выполнить внеочередной осмотр «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС на участке опор №115-130 ВЛ 110 кВ Славянская-Троицкий водозабор. Выполнить замер сопротивления опор №119,120,121 ВЛ 110 кВ Славянская-Троицкий водозабор.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая 1 цепь	567	17.07.2023	17.07.2023	В результате длительной эксплуатации (67 лет) произошел перекос провода в пролете №66-№67 на выходе из оголового соединителя марки СОАС и подвеса фазного провода ф "В" к трансвер опоры №6, что привело к отгоранию ГЗТ от опоры №6 в сторону опоры №5.	Произошел перекос провода в пролете №66-№67 на выходе из оголового соединителя марки СОАС и подвеса фазного провода ф "В" к трансвер опоры №6, что привело к отгоранию ГЗТ от опоры №6 в сторону опоры №5 в результате длительной эксплуатации (67 лет).	Выполнить замер сопротивления заземления опор №5, №6, №7 ВЛ Крымская тяговая 1 ц. Выполнить восстановление ГЗТ в пролете опор №5-№6 ВЛ Крымская-Крымская Тяговая 1 ц. Выполнить подвеску фазных проводов на опоре №6 в соответствии с проектом (промежуточный подвес фазных проводов) ВЛ Крымская-Крымск Тяговая 1 ц. Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая 1 цепь.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 110 кВ Варениновская	577	21.07.2023	26.07.2023	В результате длительной эксплуатации (25 лет) и снижением изоляционных характеристик произошло повреждение муфты кабельного муфты ф "С" шинного моста 2 СШ 10 кВ.	В результате снижения изоляционных свойств произошло электроудовое перекрытие кабельной муфты ф "С" шинного моста 2 СШ 10 кВ.	Для обеспечения селективности защиты выполнить корректировку уставок СМВ-10 на ПС 110 кВ Варениновская. Выполнить ТВК точек подключения шинного моста от Т-3 к КРУН-10 кВ. Выполнить внеочередной осмотр шинного моста 10 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Варениновская.	21.07.2023	21.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	СДУ	110	ПС 110 кВ Первомайская	586	25.07.2023	27.07.2023	Сбой в работе оборудования арендованного цифрового канала у ПАО «Ростелеком».		Направить официальное письмо в ПАО «Ростелеком» о необходимости соблюдения контроля качества предоставляемых арендованных каналов связи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Первомайская	590	27.07.2023	28.07.2023	Сбой в работе оборудования арендованного цифрового канала связи компании ПАО «МТС».		Направить официальное письмо в ПАО «МТС» о необходимости соблюдения контроля качества предоставляемых арендованных каналов связи.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Бавкаская	593	28.07.2023	28.07.2023	В результате длительной эксплуатации, 48 лет, произошло увеличение изоляционных свойств ТТ-35 Т-1 ф. "А".	В результате нарушения электрической изоляции произошло повреждение ТТ-35 Т-1 ф. "А".	Провести анализ протоколов высоковольтных испытаний на соответствие объемам и нормам согласно СТО 34.01.-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» трансформаторов тока 35 кВ типа ТФН315 на ПС 35 кВ "Бавкаская". Выполнить замену ТТ-35 Т-1 ф. "А".	28.07.2023	28.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Небердяевская 2 цепь с оттайкой на ПС КНПС	618	30.07.2023	30.07.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ф "В" опоры № 46 ВЛ 110 кВ Крымская - Небердяевская 2 цепь с оттайкой на ПС КНПС.	Повышенное электроудовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" и трансверсы опоры № 46 ВЛ 110 кВ Крымская - Небердяевская 2 цепь с оттайкой на ПС КНПС по продуктам жизнедеятельности птиц.	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №6-37-57 ВЛ 110 кВ Крымская - Небердяевская 2 цепь. Выполнить замену гирлянды изоляторов ф "В" на опоре №46. Запланировать в РП 2025 установку птицезащитных устройств на поддерживающие гирлянды изоляторов опоры №5,46,47.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Джигитская	624	03.08.2023	03.08.2023	В результате длительной эксплуатации (21 год) произошло увеличение изоляционных свойств двигателя завода пужини привода ВМТ-110 (СМВ-110), возникло межвитковое замыкание двигателя завода пужини и его заклинивание.	В результате ухудшения изоляционных свойств двигателя завода пужини привода ВМТ-110 (СМВ-110), возникло межвитковое замыкание двигателя завода пужини и его заклинивание.	Провести плановый инструктаж персоналу на тему "Измерение изоляционных характеристик двигателей типа АМТ-110/А2 при проведении плановых работ. При производстве среднего ремонта выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Джигитская производить замер сопротивления изоляции двигателя завода пужини привода СМВ-110.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10,5)	ПС 110 кВ Южная	626	04.08.2023	04.08.2023	Проникновения животного (крысы) в кабельный отсек ич.№20 на ПС 110 кВ Южная.	При приближении на недопустимое расстояние животного(крысы) к токоведущим частям, произошло электроудовое перекрытие в ячейке №16 на ПС 110 кВ Южная.	Выполнить осмотр ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Южная на наличие мест проникновения животных в электроустановку, при выявлении, выполнить мероприятия препятствующие попаданию животных в ЗРУ-10 кВ. Выполнить дератизацию ЗРУ-10 кВ, ОПУ на ПС 110 кВ Южная	04.08.2023	04.08.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская	629	06.08.2023	07.08.2023	В результате длительной эксплуатации (45 лет) произошел нагрев провода на выходе из овалового соединителя типа СОАС, что привело к перегосу и обрыву провода в пролете №27-№28 ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская.	Нагрев провода на выходе из овалового соединителя типа СОАС, что привело к перегосу и обрыву провода в пролете №27-№28 ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская.	По результатам проведенного контроля ТВК разработать мероприятия по их устранению. Выполнить сплошной внеочередной тепловизионный контроль на участке опор №1-73 ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская с учетом требований Распоряжения №134 ПАО «Кубаньэнерго» от 15.08.2019.(не менее 30% от номинального тока) Провести анализ актов ТВК выполненных за 2023 год на соответствие нагрузке ВЛ 30% и выше. Запросить объяснительную у начальника СЛ 35 кВ и выше по факту неисполнения организационных требований ПС. Назвать ОРД и применения мер дисциплинарного взыскания. Провести внеочередной осмотр на участке опор №1-73 ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская. По результатам проведенного осмотра разработать мероприятия по их устранению.	06.08.2023	06.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 35 кВ Котлома	632	06.08.2023	06.08.2023	В результате несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв устройства РЗА ВВ-10 КТ-7.	В результате отказа защиты РЗА ВВ-10 КТ-7, что привело к отключению ВВ-10 Т-1 на ПС 35 кВ Котлома.	Выполнить проверку устройств РЗА ВВ-10 КТ-7 после окончания курортного сезона в срок, согласованное с административной городом-курортом Анапа.	06.08.2023	06.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская	665	12.08.2023	12.08.2023	В следствии загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, произошло снижение диэлектрической прочности гирлянды изоляторов ф "В" опоры № 110 ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская.	Поверхностное электродуговое переперекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" опоры №110 ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская по продуктам жизнедеятельности птиц.	Запланировать в РП 2025 установку птицевыщески на подвешивание гирлянд изоляторов опор №109, №110, №111 на ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская. Выполнить замер сопротивления заземления опор №109, №110, №111 ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская. Выполнить внеочередной осмотр на выявление аналогичных нарушений на участке опор №80-№120 ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Тоннельная	664	12.08.2023	13.08.2023	В результате дефекта монтажа подрядной организацией ООО "Импалус" произошло повреждение контрольного кабеля с маркировкой WIG на ПС 110 кВ Тоннельная.	Из-за дефекта монтажа произошло снижение сопротивления жил нулевого контрольного кабеля с маркировкой WIG-310-1 (марка КВВЭнг(А)LS 576) продолженного между клеммными шкафом ТТ-110 Т-1 и ОПЗ-110 и шкафом ОПЗ.	Исключить из схемы поврежденный контрольный кабель на ПС 110 кВ Тоннельная. Подрядной организацией ООО "Импалус" заменить поврежденный контрольный кабель и вывесить причину повреждения.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ ДСК	685	14.08.2023	14.08.2023	В результате длительной эксплуатации (20 лет) и высокой температуры окружающего воздуха +35 градусов произошел нагрев верхних вьчжных контактов тележки ВВ-6 Т-2 и длительная эксплуатация опорного изолятора ф "С" в ячейке ВВ-6 Т-2 (49 лет), что привело к его повреждению.	Развивающийся нагрев контактной ламы на верхние вьчжные контакты тележки ВВ-6 Т-2 и повреждение опорного изолятора ф "С" ВВ-6 Т-2 в сторону 2 СШ 6 кВ.	Выполнить периодические осмотры и ТВК оборудования ПС 110 кВ ДСК еженедельно по спада температуры.	14.08.2023	14.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ	688	15.08.2023	16.08.2023	В результате несвоевременного выявления обрыва 1-го контура заземления в/б опоры №49,50 и 2-х контуров заземления в/б опоры №48 ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ, что способствовало перегоранию грозоотливного троса при прохождении тока КЗ по конструкции опоры №49.	При прохождении тока КЗ по опоре №49 произошел перегор ГЗТ из-за несвоевременного выявления дефекта обрыва 1-го контура заземления из 2-х на опорах №49, №50 и 2-х контуров на опоре №48 ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская ПТФ. Электродуговое переперекрытие гирлянд изоляторов фаз "С", провода и траверсы на опоре №49 ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ по продуктам жизнедеятельности птиц, что привело к перегосу ГЗТ.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская ПТФ, по результатам проведенного осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. При ближайшей корректировке РП 2024 внести изменения в части установки ПЗУ на опорах №48,№49,№50 ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская ПТФ. Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №1-20 ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ-Нитингская, по результатам осмотра при наличии дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести анализ причин неудовлетворительной эксплуатации ВЛ, выявившиеся в отсутствии контроур заземлений, а также не выявлены указанных дефектов при проведении плановых осмотров, что привело к развитию технологического нарушения. При ближайшей корректировке РП 2023 внести изменения в части восстановления ГЗТ на участке опор № 46-52 ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская ПТФ и восстановить ГЗТ.	15.08.2023	16.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ	688	15.08.2023	16.08.2023	В результате длительной эксплуатации (40 лет) в эксплуатации 18 лет). Согласно паспорту срок службы изолятора 40 лет (в эксплуатации 18 лет). Согласно ГОСТ 28856 срок службы 25 лет.	Пробой изоляции полимерного изолятора ЛК-70/110 ф "В" на опоре №80.	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №70-89 ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская ПТФ, при наличии дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Выполнить замер сопротивления опор №79,80,81 ВЛ 110 кВ Крымская-Крымская ПТФ.	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ	721	31.08.2023	02.09.2023	В результате длительной эксплуатации (55 лет) произошло увеличение изоляционных свойств опорного изолятора ф "А" СШ 10 кВ, что привело к электродуговому повреждению изолятора.	Электродуговое повреждение изолятора из-за увеличения изоляционных свойств и длительной эксплуатации.	При выполнении текущего ремонта СШ-6(10), особое внимание уделить целостности и изоляционным свойствам опорных изоляторов. Провести высоковольтные испытания 2 СШ 10 кВ с опорными изоляторами ЮО-10-7,5 на ПС 110 кВ Южная.	06.10.2023	06.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цель с оттайками	721	31.08.2023	02.09.2023	В результате длительной эксплуатации (61 год) произошло снижение изоляции между жилами контрольного кабеля цепей телеуправления.	Снижение изоляции между жилами контрольного кабеля цепей телеуправления.	При плановом техническом обслуживании устройств РЗА на ПС 35 кВ Гайдук в объеме "Профилактического восстановления" или "Профилактический контроль") дополнительно проводить измерение сопротивления изоляции между жилами контрольных кабелей телеуправления коммутационными аппаратами. Зачистить контрольный кабель цепей телеуправления Т-1 на ПС 35 кВ Гайдук.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цель с оттайками	721	31.08.2023	02.09.2023	В результате длительной эксплуатации (68 лет) в условиях повышенных температур и повышенных токовых нагрузок произошел нагрев в соединительном оваловом зажиме (СОАС) в пролете опор №90-91 ф "А".	Нагрев соединительного овалового зажима (СОАС) в пролете опор №90-91 ф "А".	Выполнить внеочередной тепловизионный контроль после проведения ремонта в пролете опор №90-91 ВЛ 110 кВ Холмская-Абисская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская	750	18.09.2023	19.09.2023	В результате несогласованных работ в охранный зоне ВЛ 110 кВ Холмская-Геленджик, произошло электродуговое переперекрытие и повреждение провода на 50% в пролете опор №139-140 ф "А".	Электродуговое повреждение провода ф "А" на 50% в пролете опор №139-140.	После завершения в полном объеме охранный зоны ВЛ и привлечения виновника к ответственности". Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №120-№60 ВЛ 110 кВ Холмская-Абисская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Холмская - Абисская	758	22.09.2023	23.09.2023	В результате длительной эксплуатации (68 лет) в условиях повышенных температур и повышенных токовых нагрузок произошел нагрев в соединительном оваловом зажиме (СОАС) в пролете опор №90-91 ф "А".	Нагрев соединительного овалового зажима (СОАС) в пролете опор №90-91 ф "А".	Выполнить внеочередной тепловизионный контроль после проведения ремонта в пролете опор №90-91 ВЛ 110 кВ Холмская-Абисская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	35	ВЛ 35 кВ Кирилловская - Гайдук 1 цель с оттайками	772	04.10.2023	06.10.2023	Повреждение на ПС 35 кВ Байуэнт (ОНП) в сторону оборудования).	Повреждение на ПС 35 кВ Байуэнт (ОНП) в сторону оборудования).	Обеспечить своевременное оформление результатов расследования технологического нарушения.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Южная	777	06.10.2023	06.10.2023	В результате длительной эксплуатации (55 лет) произошло увеличение изоляционных свойств опорного изолятора ф "А" СШ 10 кВ, что привело к электродуговому повреждению изолятора.	Электродуговое повреждение изолятора из-за увеличения изоляционных свойств и длительной эксплуатации.	При выполнении текущего ремонта СШ-6(10), особое внимание уделить целостности и изоляционным свойствам опорных изоляторов. Провести высоковольтные испытания 2 СШ 10 кВ с опорными изоляторами ЮО-10-7,5 на ПС 110 кВ Южная.	06.10.2023	06.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Гайдук	795	09.10.2023	10.10.2023	В результате длительной эксплуатации (61 год) произошло снижение изоляции между жилами контрольного кабеля цепей телеуправления.	Снижение изоляции между жилами контрольного кабеля цепей телеуправления.	При плановом техническом обслуживании устройств РЗА на ПС 35 кВ Гайдук в объеме "Профилактического восстановления" или "Профилактический контроль") дополнительно проводить измерение сопротивления изоляции между жилами контрольных кабелей телеуправления коммутационными аппаратами. Зачистить контрольный кабель цепей телеуправления Т-1 на ПС 35 кВ Гайдук.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	6 (6.3)	ПС 110 кВ Варениковская	796	10.10.2023	10.10.2023	В результате падения ветки в пролете опор 59-60 ВЛ 10 кВ ВА-9 на ф "В" привело к замыканию на землю через крону дерева и сработало сигналы "земля в сети" на ПС 110 кВ Варениковская. При одновременном замыкании на землю ф "В" на ВЛ 10 кВ ВА-1 (принадлежащей потребителю Таманский винный завод) привело к превышению тока в ф "В" на СМБ-6 кВ ПС 110 кВ Варениковская и отключению выключателя от запит.	В результате падения ветки на ф "В" в пролете опор №59-60 ВЛ 6 кВ ВА-9 привело к замыканию на землю через крону дерева, которое при одновременном замыкании на землю ф "В" на ВЛ 6 кВ ВА-1 (принадлежащей потребителю Таманский винный завод) привело к отключению СМБ-6 кВ на ПС 110 кВ Варениковская.	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВА-9 на наличие деревьев и веток угрожающим падением на ВЛ. Провести внеочередную проверку работ РЗА на ПС 110 кВ Варениковская оборудования СМБ-6, МБ-6 ВА-9.	10.10.2023	10.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	10 (10.5)	ПС 110 кВ Аромто-Осиновка	807	16.10.2023	16.10.2023	В результате длительной эксплуатации (62 года) произошло снижение изоляционных свойств соединителя что привело к его повреждению.	Электродуговое повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ в ячейке АО-10-332.	Выполнить внеочередной тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл. При обнаружении дефектов при проведении тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл, разработать мероприятия по их устранению. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц причастных к нарушению технологии монтажа спирального соединительного зажима в пролете опор №4-№5 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл.	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новоросметалл	814	17.10.2023	18.10.2023	В результате нарушения технологии монтажа спирального соединителя СС-16,8 (не была проведена зачистка поврежденного участка провода и не была нанесена токопроводящая консервирующая смазка перед установкой спирального зажима) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новоросметалл.	Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новоросметалл.	Выполнить внеочередной тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл. При обнаружении дефектов при проведении тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл, разработать мероприятия по их устранению. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц причастных к нарушению технологии монтажа спирального соединительного зажима в пролете опор №4-№5 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл.	17.10.2023	17.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	110	ПС 110 кВ Южная	845	07.11.2023	09.11.2023	В результате длительной эксплуатации (43 года) произошло снижение изоляционных свойств ТТ-10 ф "А" Т-2 в ячейке ВВ-10 Т-2, что привело к электродуговому переперекрытию на ф "В".	В результате снижения изоляционных свойств ТТ-10 ф "А" Т-2 в ячейке ВВ-10 Т-2, что привело к электродуговому переперекрытию на ф "В".	Провести внеочередное высоковольтное испытание ТТ-10 и ТТ-6 кВ вводов Т-1 и Т-2. Выявить нарушения по службе СЭИЗ; обеспечить проведение измерения сопротивления изоляции ТТ-10 и ТТ-6 кВ вводов Т-1 и Т-2 при выполнении текущих ремонтов ячеек ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2, МВ-6 Т-1 и МВ-6 Т-2.	07.11.2023	07.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Нитингская - Варениковская	862	14.11.2023	15.11.2023	В результате длительной эксплуатации опорной изоляции шинного моста 10 кВ Т-2 (в эксплуатации 42 года), произошло резкое снижение изоляционных характеристик опорного изолятора ф "С".	Электродуговое повреждение опорного изолятора 10 кВ ф "С" шинного моста 10 кВ Т-2.	При проведении технического обслуживания силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Крымская ПТФ особое внимание уделить целостности и чистоте изоляции опорных изоляторов шинных мостов 10 кВ Т-1 и Т-2. Внести усиленный тепловизионный контроль шинных мостов 10 кВ Т-1, Т-2 в многоэтапный график ТВК на ПС 110 кВ Крымская ПТФ. Провести внеочередное испытание опорных изоляторов ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Крымская ПТФ.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 35 кВ Адагузская	874	16.11.2023	21.11.2023	Повреждение на ТН-35 ПС 35 кВ Насосна-6 принадлежащая ООО "ЮУОС".	Повреждение на ТН-35 ПС 35 кВ Насосна-6 принадлежащая ООО "ЮУОС".	Обеспечить своевременное оформление результатов расследования технологического нарушения.	16.11.2023	16.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с оттайками	884	20.11.2023	21.11.2023	В результате эксплуатации (9 лет) подвешивающего спирального зажима ПЗС-23-1-01 произошел перегрев провода, что привело к перегосу провода на выходе из зажима.	Обрыв провода шлейфа ф "В" на опоре 138 КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с оттайками.	Выполнить ремонт шлейфа с установкой двух шлейфовых соединителей и установкой подвешивающего спирального зажима на опоре №138 КВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная с оттайками. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирилловская-Восточная с оттайками на участке опор №120-145, по результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ПС	35	ПС 110 кВ Пионерская	893	22.11.2023	04.12.2023	В результате эксплуатации (6 лет) произошло ухудшения изоляционных свойств ТН-35 Джемте, что привело к его повреждению.	В результате ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение ТН-35 Джемте.	При проведении технического обслуживания силовых трансформаторов напряжения 35 кВ на ПС 110 кВ Пионерская особое внимание уделить целостности и чистоте трансформаторов. При проведении очередного ТО произвести плановое испытание ТН-35 Аэропорт на ПС 110 кВ Пионерская.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	ВЛ	110	ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская	918	22.11.2023	23.11.2023	В результате повреждения грозового разряда близнаго к ПС 110 кВ Раевская произошло повреждение опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-2 фазы «А».	Электродуговое повреждение опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-2 фазы «А» на ПС 110 кВ Раевская.	Провести измерения сопротивления контура заземляющего устройства и молниезащиты на ПС 110 кВ Раевская. При проведении технического обслуживания силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Раевская особое внимание уделить целостности и чистоте изоляции опорных изоляторов шинных мостов 10 кВ Т-1 и Т-2.	-	-

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-3 - 330	113	10.02.2023	10.02.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №4 ВЛ 0.4 №1 ТП АО-3 - 330 в следствии короткого замыкания в сети потребителя	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №4 ВЛ 0.4 №1 ТП АО-3 - 330 в следствии короткого замыкания в сети потребителя	По результатам осмотра ВЛ 0.4 №1 ТП АО-3 - 330, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	10.02.2023	10.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 11 ТП АО-2 - 394	121	13.02.2023	13.02.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ в шите потребителя в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ в шите потребителя	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 11 ТП АО-2 - 394, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-2 - 23	122	13.02.2023	13.02.2023	Повреждение вводного автоматического выключателя 0,4 кВ на опоре №1-6 в следствии короткого замыкания в сети потребителя	Повреждение вводного автоматического выключателя 0,4 кВ на опоре № 1-6 в следствии короткого замыкания в сети потребителя	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-2 - 23, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	13.02.2023	13.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	КЛ	6 (6.5)	КЛ 6 - ГК-25	144	18.02.2023	22.02.2023	Повреждение колоды КЛ-6 ГК-25 сторонним лицом (подарки Консесси водоснабжения Гелевска)	При проведении работ сторонним лицом произошло повреждение КЛ-6 ГК-25	По результатам осмотра, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести инспекционный осмотр КЛ-6 ГК-25 на предмет отсутствия предвзвешивающих плакатов.	-	-
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - БР-3	141	19.02.2023	19.02.2023	Падение опоры ВЛ-10 кВ БР-3 №31 в следствии размыва грунта у основания опоры рекой Паша.	Падение опоры ВЛ-10 кВ БР-3 №31 в следствии размыва грунта у основания опоры рекой Паша.	Обеспечить включение МВ-10 БР-3 на ПС 110 кВ Береговая по схеме нормального режима. Организовать инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ БР-3.	19.02.2023	19.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-6	165	21.02.2023	21.02.2023	Угроза подтопления жилых домов вышедшей из берегов р. «Вулан» и подмыва основания опор, для защиты от поражения электрическим током населения.	Угроза подтопления жилых домов вышедшей из берегов р. «Вулан» и подмыва основания опор.	По результатам осмотра ВЛ, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АО-6 на наличие признаков опор и дефектов.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-2	207	15.03.2023	15.03.2023	Повреждение проходных изоляторов ф. «А», «В» на потребительских ТП АО2-336П принадлежащей ИП «Жуков» и АО2-403П принадлежащей ООО «СВБКСКОМ»		Обеспечить включение МВ-10 АО-2 по схеме нормального режима	15.03.2023	15.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-1 - 338	330	16.05.2023	16.05.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №4 ВЛ 0.4 №1 ТП АО-1 - 338 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №4 ВЛ 0.4 №1 ТП АО-1 - 338	По результатам осмотра ВЛ 0.4 №1 ТП АО-1 - 338, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	16.05.2023	16.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП БР-1 - 11	335	16.05.2023	16.05.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ у абонента, по адресу с. Паша ул. Красная д. 22 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ у абонента, по адресу с. Паша ул. Красная д. 22 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП БР-1 - 11, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	16.05.2023	16.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП БР-3 - 29	336	17.05.2023	17.05.2023	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Михайловский перевал ул. Центральная д. 29 в следствии короткого замыкания в сети потребителя	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Михайловский перевал ул. Центральная д. 29 в следствии короткого замыкания в сети потребителя	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП БР-3 - 29, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-10 - 431	348	17.05.2023	17.05.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №4 ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-10 - 431 в следствии короткого замыкания в сети потребителя по адресу с. Архипо-Осиновка ул. Южная д. 2А	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №4 ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-10 - 431 в следствии короткого замыкания в сети потребителя по адресу с. Архипо-Осиновка ул. Южная д. 2А	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-10 - 431, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-2 - 105	347	17.05.2023	17.05.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ у абонента, по адресу с. Бетта ул. Школьная 21 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ у абонента, по адресу с. Бетта ул. Школьная 21 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-2 - 105, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП АО-2 - 333	342	17.05.2023	17.05.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №2 ВЛ 0.4 № 4 ТП АО-2 - 333 в следствии короткого замыкания в сети потребителя по адресу с. Архипо-Осиновка ул. Гоголя №11.	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №2 ВЛ 0.4 № 4 ТП АО-2 - 333 в следствии короткого замыкания в сети потребителя по адресу с. Архипо-Осиновка ул. Гоголя №11.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 4 ТП АО-2 - 333, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 307	340	18.05.2023	18.05.2023	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №6 ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 307 в следствии короткого замыкания в сети потребителя по адресу с. Архипо-Осиновка пер. Вуланский, д.11.	Повреждение вводного автомата 0,4 кВ на опоре №6 ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 307 в следствии короткого замыкания в сети потребителя по адресу с. Архипо-Осиновка пер. Вуланский, д.11.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 307, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-3 - 33	339	18.05.2023	18.05.2023	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Михайловский перевал, ул. Заречная, д.3а в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Михайловский перевал, ул. Заречная, д.3а в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-3 - 33, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - БР-1	338	18.05.2023	25.05.2023	Падение опоры № 6-47а на ВЛ-10 БР-1 в связи с не благоприятными погодными условиями	Падение опоры № 6-47а на ВЛ-10 БР-1 в связи с не благоприятными погодными условиями	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ БР-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	18.05.2023	18.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП БР-1 - 19	357	19.05.2023	19.05.2023	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Паша, ул. Светлая 9 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Паша, ул. Светлая 9 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 3 ТП БР-1 - 19, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	19.05.2023	19.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-4 - 10	360	19.05.2023	19.05.2023	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Кришица, ул. Первомайская 5, в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Кришица, ул. Первомайская 5, в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-4 - 10, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	19.05.2023	19.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП АО-3 - 330	449	14.06.2023	14.06.2023	обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП АО3-330 опора №7 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП АО3-330 опора №7 в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 Л-4 ТП АО-3 - 330, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	14.06.2023	14.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-6	480	01.07.2023	01.07.2023	Отгорание шлейфа на РТП ТП АО-6-311П принадлежащей база отдыха «Росвет».	Отгорание шлейфа на РТП ТП АО-6-311П	Обеспечить включение МВ-10 АО-6 по схеме нормального режима. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 АО-6	01.07.2023	01.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-6	505	06.07.2023	06.07.2023	повреждение потребительской КЛ-10 кВ на ЛР-57 принадлежащей база отдыха «Росвет».	повреждение потребительской КЛ-10кВ на ЛР-57 принадлежащей база отдыха «Росвет».	Обеспечить включение МВ-10 АО-6 по схеме нормального режима. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 АО-6	06.07.2023	06.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-2 - 340	562	16.07.2023	16.07.2023	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Архипо-Осиновка ул. Ленина №53, в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Архипо-Осиновка ул. Ленина №53, в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АО-2 - 340 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	16.07.2023	16.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БР-1 - 14	563	16.07.2023	16.07.2023	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Паша ул. Школьная № 14, в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение вводного АВ 0,4 кВ у абонента по адресу с. Паша ул. Школьная № 14, в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 Л-2 от ТП БР-1 - 14, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	16.07.2023	16.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 5 ТП ПР-13 - 208	602	29.07.2023	29.07.2023	повреждение ВЛИ 0,4 кВ на опоре № 1-1	повреждение ВЛИ 0,4 кВ на опоре № 1-1	По результатам осмотра ВЛ 0,4 Л-5 от ТП ПР-13 - 208, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	29.07.2023	29.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП АО-3 - 353	603	29.07.2023	29.07.2023	Повреждение ВЛ 0,4 кВ на опоре № 254/11, отключенных потребителй вет.	Повреждение ВЛ 0,4 кВ на опоре № 254/11, отключенных потребителй вет.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 Л-4 от ТП АО-3 - 353 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	29.07.2023	29.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АО-1	608	30.07.2023	30.07.2023	повреждение ВЛ-10 кВ АО-1 опоры №75 неизвестным транспортным средством.	повреждение ВЛ-10 кВ АО-1 опоры №75 неизвестным транспортным средством.	Обеспечить включение МВ-10 АО-1 по схеме нормального режима. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 АО-1	30.07.2023	30.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АО-1	615	31.07.2023	31.07.2023	Повреждение ВЛ-10 кВ АО-1 опоры №75 неизвестным сторонним транспортным средством.	Повреждение ВЛ-10 кВ АО-1 опоры №75 неизвестным сторонним транспортным средством.	Обеспечить включение МВ-10 АО-1 по схеме нормального режима. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 АО-1	31.07.2023	31.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-2	621	02.08.2023	02.08.2023	Повреждение оборудования на ТП АО-2-349 в РУ-10 кВ принадлежащей бо Восход	Повреждение оборудования на ТП АО-2-349 в РУ-10 кВ принадлежащей бо Восход	Обеспечить включение МВ-10 АО-2 по схеме нормального режима	02.08.2023	02.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП АО-2 - 349	620	02.08.2023	03.08.2023	Повреждение оборудования на ТП АО-2-349 в РУ-10 кВ. Вышел из ремонта ТП АО2-349. Принадлежит бо Восход .	Повреждение оборудования на ТП АО-2-349 в РУ-10 кВ. Вышел из ремонта ТП АО2-349. Принадлежит бо Восход .	Обеспечить включение МВ-10 АО-2 по схеме нормального режима	02.08.2023	03.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-2	649	08.08.2023	08.08.2023	В результате длительной эксплуатации произошло резкое снижение сопротивления изоляции, что привело к межвитковому замыканию обмоток силового трансформатора.	Экстренное повреждение обмоток силового трансформатора ТМ-400/10 в ТП АО-2 314.	Обеспечить включение МВ-10 АО-2 по схеме нормального режима. Произвести внеочередной осмотр силового трансформатора ТМ-400/10	08.08.2023	08.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 6 ТП АО-2 - 314	710	23.08.2023	23.08.2023	Повреждение опоры №1-4 по причине наезда неизвестного автомобиля.	Повреждение опоры №1-4 по причине наезда неизвестного автомобиля.	Направить письмо в ГИБДД на установление личности владельца автомобиля	23.08.2023	23.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 411	720	31.08.2023	31.08.2023	Повреждение электрооборудования по адресу с. Архипо-Осиновка, ул. Новая, д. 6 (гостиница "Ягтарь"), в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	Повреждение электрооборудования по адресу с. Архипо-Осиновка, ул. Новая, д. 6 (гостиница "Ягтарь"), в следствии короткого замыкания в сети потребителя.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП АО-6 - 411 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	31.08.2023	31.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП БР-1 - 12	729	04.09.2023	04.09.2023	Повреждение опоры №8 по причине наезда неизвестного автомобиля.	Повреждение опоры №8 по причине наезда неизвестного автомобиля.	Направить письмо в ГИБДД на установление личности владельца автомобиля	04.09.2023	04.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП БР-3 - 68	782	08.10.2023	08.10.2023	обрыв СИП 4*70 в трех пролетах и повреждение опоры №11 по причине падения дерева на ВЛ 0,4 кВ	Повреждение опоры №11 по причине падения дерева на ВЛ 0,4 кВ из вне охранной зоны.	Обеспечить включение ТП БР-3-68 по схеме нормального режима. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП БР-3-68	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	КВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-10	812	16.10.2023	01.11.2023	Повреждение концевой муфты на ТП АО-10-366П принадлежащий "Лукойл".		Обеспечить включение ВВ-10 АО-10 по схеме нормального режима, после предоставления протокола об испытании.	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-2	828	27.10.2023	27.10.2023	Повреждение потребительской КЛ-10 кВ между РТП ТП АО2-398П и ТП АО2-398П принадлежащий ТК "Центральная" .		Обеспечить включение ВВ-10 АО-2 по схеме нормального режима после предоставления протоколов испытаний .	27.10.2023	27.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - БР-4	939	24.11.2023	24.11.2023	Обрыв провода на ВЛ-10 БР-4 в пролете оп. №123-№124, в результате падения ветки из вне охранной зоны ВЛ, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	обрыв провода на ВЛ-10 БР-4 в пролете оп. №123-№124, в результате падения ветки из вне охранной зоны ВЛ, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ БР-4, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	24.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 327	946	25.11.2023	25.11.2023	Обрыв проводов на ВЛ 0,4 №1 ТП АО-6 - 327 в пролете опор №21- №22 в следствии падения дерева из вне охранной зоны на провода.	Обрыв проводов на ВЛ 0,4 №1 ТП АО-6 - 327 в пролете опор №21- №22 в следствии падения дерева из вне охранной зоны на провода.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП АО-6 - 327 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	25.11.2023	25.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-6 - 304	945	25.11.2023	26.11.2023	Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АО6-304 в пролете опор №3-№4 в следствии падения дерева на провода извне охранной зоны ВЛ.	Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АО6-304 в пролете опор №3-№4 в следствии падения дерева на провода извне охранной зоны ВЛ.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП АО6-304 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	25.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП БР-1 - 30	944	25.11.2023	26.11.2023	Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП БР1-30 в пролете опор №8-2-№8-3 в следствии падения дерева на провода извне охранной зоны ВЛ.	Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП БР1-30 в пролете опор №8-2-№8-3 в следствии падения дерева на провода извне охранной зоны ВЛ.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП БР1-30 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	25.11.2023	26.11.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ ТП ВЛ	10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-6 ТП БР-3 - 56 КВЛ 10 - АО-3	937	26.11.2023	27.11.2023	Повреждение провода в пролете опор № 44 - №45, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв шлейфа от РТП ТП БР-3 - 56 к ТП БР-3 - 56. Обрыв провода ВЛ-10 АО-3 в пролете от №7/2 - 7/3, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	Повреждение провода в пролете опор № 44 - №45, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв шлейфа от РТП ТП БР-3 - 56 к ТП БР-3 - 56. Обрыв провода ВЛ-10 АО-3 в пролете от №7/2 - 7/3, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АО-6, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ БР-3, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АО-3, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 10 кВ БР-3 Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 10 кВ АО-3	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ ВЛ	0.38 0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП БР-1 - 12 ВЛ 0.4 № 2 ТП АО-3 - 393	938	26.11.2023	26.11.2023	1. Порывы ветра до 25 м/с кратковременный сход проводов Л-1 от ТП БР-1-13. 2.Сход проводов в пролете №1 -№2 Л-2 в результате порыва ветра (порывы до 25м/с) Л-2 от ТП АО-3-393	1. Порывы ветра до 25 м/с кратковременный сход проводов. 2. Сход проводов в пролете №1 -№2 Л-2 в результате порыва ветра (порывы до 25м/с).	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АО-3, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ БР-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 10 кВ АО-3 Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 10 кВ БР-1	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	КВЛ 10 - АО-3	925	26.11.2023	26.11.2023	Падение дерева на ВЛ 10 - АО-3 в пролетах опор №21-№22 и №150-№151, обрыв шлейфа на опоре №26 ВЛ 10 - АО-3, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	Падение дерева на ВЛ 10 - АО-3 в пролетах опор №21-№22 и №150-№151, обрыв шлейфа на опоре №26 ВЛ 10 - АО-3, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АО-3, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 10 кВ АО-3	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП АО-3 - 356	42	22.12.2023	22.12.2023	ВЛ 0.4№ 1ТП АО-3-356 в пролете опор №3- №4 обрыв провода фазы «А»	ВЛ 0.4№ 1ТП АО-3-356 в пролете опор №3- №4 обрыв провода фазы «А»	По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АО3-356 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП АО3-356	22.12.2023	22.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Гелевский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - БР-3	36	23.12.2023	24.12.2023	обрыв проводов в пролетах опор № 54 - № 59, в результате падения ветки извне охранной зоны ВЛ, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролетах опор № 54 - № 59	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ БР-3, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ-10 кВ БР-3	23.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ВА-9 - 536	94	06.02.2023	06.02.2023	Разрушение изолятора на опоре №1-1-4-1 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Разрушение изолятора на опоре № 1-1-4-1-5.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ВА-9 - 536, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП ВА-9 - 536.	06.02.2023	06.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 256	86	06.02.2023	07.02.2023	Обрыв провода в пролете опор № 5-7 ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 256 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода в пролете опор № 5-7 ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 256.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 256, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 256.	06.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 603	66	07.02.2023	07.02.2023	Обрыв проводов в пролетах опор №4-7 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролетах опор №4-7 ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 603	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 ТП ШК-5 - 603. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 603, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - МР-3	63	07.02.2023	07.02.2023	Замыкание на ВЛ-10 кВ принадлежащей потребителю сети ООО "Южные Змаги".		По заявке потребителя обеспечить включение ВЛ 10 - МР-3.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-12 - 234	62	07.02.2023	07.02.2023	Обрыв проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-12 - 234 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-12 - 234.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-12 - 234 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-12 - 234, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	07.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НК-6	100	08.02.2023	08.02.2023	Повреждение опоры №4-5.	Излом стойки опоры №4-5 в следствии ДТП со сторонним грузовым транспортом.	Направить письмо начальнику ГИБДД Крымского района.	08.02.2023	08.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП ВА-7 - 532	107	09.02.2023	09.02.2023	Повреждение трансформатора ТМ 63 кВА	В результате нарушения электрической изоляции произошло межвитковое замыкание в базе трансформатора	Организовать внеочередной осмотр ТП ВА-7 - 532, провести внеочередной тепловизионный контроль трансформатора. По результатам осмотра ТП ВА-7 - 532 принять меры по устранению выявленных нарушений.	09.02.2023	09.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ВА-6 - 513	137	16.02.2023	16.02.2023	Наезд стороннего автомобиля на опору №9 ВЛ 0.4 № 1 ТП ВА-6 - 513.	Наезд стороннего автомобиля на опору №9.	Направить письмо начальнику Крымского ОГИБДД о проведении проверки на предмет совершения действий, наносящих ущерб Обществу и противоречащих действующему законодательству. В случае выявления указанных действий, привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.	16.02.2023	16.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП ТВ-2 - 88	143	17.02.2023	17.02.2023	Обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0.4 № 4 ТП ТВ-2 - 88 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0.4 № 4 ТП ТВ-2 - 88	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 4 ТП ТВ-2 - 88. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 4 ТП ТВ-2 - 88, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	17.02.2023	17.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НТ-4	145	20.02.2023	20.02.2023	Повреждение в потребительской сети (ООО МХО "Рысьев")		По завершению работ на потребительском участке обеспечить включение МВ-10 НТ-4 по схеме нормального режима работы.	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 65	147	20.02.2023	20.02.2023	Обрыв провода в пролетах опор №10-11 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролетах опор №10-11	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 65, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 65.	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 723	149	20.02.2023	20.02.2023	Обрыв проводов в пролетах опор № 2-3 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролетах опор №2-3	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 723, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 723.	20.02.2023	20.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 715	162	21.02.2023	21.02.2023	Обрыв провода в пролете опор № 7-8 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 715	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 715, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 715	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП НУ-1 - 127	160	21.02.2023	21.02.2023	Обрыв провода в пролете опор № 6-7, 4-4 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор № 6-7, 4-4	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП НУ-1 - 127 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП НУ-1 - 127, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - НА-4	157	21.02.2023	21.02.2023	Обрыв шлейфа на РТП НА-4-723 из за длительной ветровой нагрузки.	Обрыв шлейфа на РТП НА-4-723.	Организовать внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ НА-4. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ НА-4 принять меры по устранению выявленных нарушений.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-1	161	21.02.2023	21.02.2023	Повреждение провода в пролетах опор №2-4-№2-6 ВЛ 10 - АД-1.	Обрыв проводов в пролетах опор №2-4 - №2-6 ВЛ 10 - АД-1.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 10 - АД-1. По результатам осмотра ВЛ 10 - АД-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	21.02.2023	21.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП НБ-1 - 251	172	25.02.2023	25.02.2023	Обрыв провода в пролетах опор № 14-1-14а из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролетах опор №14-1-14а	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП НБ-1 - 251. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП НБ-1 - 251, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-7 - 340	171	25.02.2023	25.02.2023	Обрыв провода в пролете опор №6- №5- №7 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор №7-№6 ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-7 - 340.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-7 - 340, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	25.02.2023	25.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП МР-7 - 136	204	11.03.2023	11.03.2023	Обрыв провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП МР-7 - 136 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП МР-7 - 136.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 ТП МР-7 - 136 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП МР-7 - 136, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.03.2023	11.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СД-3	222	29.03.2023	29.03.2023	Несвоевременное выявление дефекта на опоре №1-67 ВЛ-10 СД-3.	Обрыв вазки на опоре №1-61.	По результатам осмотра ВЛ 10 - СД-3 принять меры по устранению выявленных нарушений. Организовать внеочередной ТВК ВЛ 10 - СД-3 от опоры №1 67 до оп.№1-77, оп.№1-57	29.03.2023	29.03.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 293	232	05.04.2023	05.04.2023	Механическое разрушение провода №1-8 в следствии удара автомобиля.	Механическое разрушение провода №1-8.	Сообщить в ГИБДД Крымского района о ДТП.	05.04.2023	05.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ТВ-5	254	12.04.2023	12.04.2023	Повреждение ТП ТВ-5-31П принадлежащей И.П.Вороной.		Обеспечить включение ТП ТВ-5-31П по заявке потребителя.	12.04.2023	12.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП ПР-3 - 825	256	13.04.2023	13.04.2023	Перегорание предохранителей ТМ 250 кВА из-за межвиткового повреждения в трансформаторе	межвитковое замыкание силового трансформатора	По результатам осмотра ТП ПР-3 - 825 принять меры по устранению выявленных нарушений. Организовать внеочередной осмотр ТП ПР-3 - 825.	13.04.2023	13.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП НУ-1 - 128	261	14.04.2023	14.04.2023	Обрыв провода в пролете опор № 5-7 ВЛ 0.4 № 3 ТП НУ-1 - 128 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор № 5-7 ВЛ 0.4 № 3 ТП НУ-1 - 128.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 3 ТП НУ-1 - 128, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 3 ТП НУ-1 - 128.	14.04.2023	14.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НТ-2	262	17.04.2023	17.04.2023	Повреждение предохранителя ПКТ-10 в ТП НТ-2-74, в результате длительной эксплуатации.	Перегорание предохранителя ПКТ-10 в ТП-НТ-2-74	По результатам осмотра ТП НТ-2-74, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ТП НТ-2-74.	17.04.2023	17.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 293	273	21.04.2023	21.04.2023	Механическое разрушение провода № 9-10 в следствии падения дерева.	Механическое разрушение провода № 9-10.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 293, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 293	21.04.2023	21.04.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП НК-6 - 856	297	01.05.2023	02.05.2023	Перегорание предохранителей ТМ 250 кВА из-за межвиткового замыкания в базе трансформатора.	Межвитковое замыкание силового трансформатора.	По результатам осмотра ТП НК-6 - 856 принять меры по устранению выявленных нарушений. Организовать внеочередной осмотр ТП НК-6 - 856.	01.05.2023	02.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 223	303	02.05.2023	02.05.2023	Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 223 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 223.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 223, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 223.	02.05.2023	02.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП НУ-1 - 119	314	08.05.2023	08.05.2023	Из за нарушения изолятора произошло падение провода и перегорание предохранителя.	падение провода с опорного изолятора ТП НУ-1 - 119.	Прогноз ветровой нагрузки ТП НУ-1 - 119. По результатам осмотра ТП НУ-1 - 119, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	08.05.2023	08.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП К-7 - 196	341	17.05.2023	17.05.2023	Обрыв провода в пролетах опор №5-7 из-за ослабления вазки.	Обрыв проводов ВЛ 0.4 № 2 ТП К-7 - 196 на опоре №6.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП К-7 - 196 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП К-7 - 196.	17.05.2023	17.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП МР-3 - 130	372	20.05.2023	20.05.2023	Обрыв провода на опоре № 10 ВЛ 0.4 № 1 ТП МР-3 - 130 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов на опоре № 10 ВЛ 0.4 № 1 ТП МР-3 - 130.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП МР-3 - 130. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП МР-3 - 130, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	20.05.2023	20.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП ЛП-7 - 325	402	29.05.2023	29.05.2023	Обрыв провода на опоре № 10-11 ВЛ 0.4 № 2 ТП ЛП-7 - 325 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов на опоре № 10-11 ВЛ 0.4 № 2 от ТП ЛП-7 - 325.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 2 от ТП ЛП-7 - 325. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 от ТП ЛП-7 - 325, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	29.05.2023	29.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 610	404	29.05.2023	29.05.2023	Обрыв провода на опоре № 6-8 ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 610 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов на опоре № 6-8 ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 610	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 610, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП ШК-5 - 610.	29.05.2023	29.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 302	406	30.05.2023	30.05.2023	Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 302 из-за обрыва вазки.	Обрыв проводов на опоре № 6-7 ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 302.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 302. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 302, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	30.05.2023	30.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 215	412	31.05.2023	31.05.2023	Обрыв провода на опоре № 7-8 ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 215 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв проводов пролеты опор № 7-8 ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 215.	Прогноз ветровой нагрузки ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 215. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП КП-6 - 215, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	31.05.2023	31.05.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 13	413	31.05.2023	31.05.2023	Обрыв провода на опоре № 6-7 ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 13 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 6-7 ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 13.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 13. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП ТВ-2 - 13, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	31.05.2023	31.05.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - НУ-1	443	10.06.2023	10.06.2023	Повреждение в потребительской ТП.		Обеспечить включение НУ-1-933П по заявке потребителя.	10.06.2023	10.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ ТП	10 (10.5)	ВЛ 10 - ШК-5 ТП ШК-5 - 601	439	10.06.2023	10.06.2023	Перегорание предохранителей ТМ 100 кВА из-за межвиткового замыкания в бачке трансформатора.	Межвитковое замыкание силового трансформатора.	Организовать внеочередной осмотр ТП ШК-5 - 601. По результатам осмотра ТП ШК-5 - 601 принять меры по устранению выявленных нарушений.	10.06.2023	10.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-6 - 361	438	10.06.2023	11.06.2023	Обрыв провода пролеты опор № 1-1 - 1-2 ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-6 - 361 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода пролеты опор № 1-1 - 1-2 ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-6 - 361.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-6 - 361. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-6 - 361, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	10.06.2023	11.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-8 - 344	437	11.06.2023	11.06.2023	Обрыв провода на опоре № 8-10 ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-8 - 344 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 8-10 ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-8 - 344.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП НК-8 - 344, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.06.2023	11.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ПР-3 - 834	452	15.06.2023	15.06.2023	Из-за обрыва вилки произошло падение провода.	падение провода в пролетах опор № 6-8.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ПР-3 - 834, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП ПР-3 - 834	15.06.2023	15.06.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ТВ-4	607	30.07.2023	30.07.2023	Повреждение ОПН на Р-60 опоры №22 ВЛ 6 кВ ТВ-4.	Повреждение ОПН на Р-60 опоры №22 ВЛ 6 кВ ТВ-4.	После проведения внеочередного осмотра, разработать мероприятия по устранению технологических нарушений. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ТВ-4.	30.07.2023	30.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ТЗ-45	679	10.08.2023	11.08.2023	Под воздействием сильного ветра порывами 23 м/с упала ветка дерева из высоковольтной зоны ВЛ, в результате чего произошло сдвиг проводов в пролете опор №362-363.	Сдвиг проводов в пролете опор №362-363.	По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ТЗ-45, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТЗ-45.	10.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ТВ-2	680	10.08.2023	10.08.2023	Повреждение на потребительской ТП ТВ-2-701п, принадлежащая "Троицкому Волному заводу"		Включить РТП ТВ-2-701п после проведения восстановительных работ на потребительской ТП.	10.08.2023	10.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 47	684	11.08.2023	11.08.2023	Обрыв провода на опоре № 9-10 ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 47 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 9-10 ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 47.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 47 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 47, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП НА-4 - 50	677	11.08.2023	11.08.2023	Механическое разрушение опоры №11 на ВЛ 0.4 № 3 ТП НА-4 - 50 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Механическое разрушение опоры №11.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 3 ТП НА-4 - 50 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 3 ТП НА-4 - 50, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 50	676	11.08.2023	11.08.2023	Обрыв провода на опоре № 1-12 - 1-14 ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 50 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 1-12 - 1-14 ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 50.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 50 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 50, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 75	674	11.08.2023	11.08.2023	Обрыв провода на опоре № 9-10 ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 75 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 9-10 ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 75.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 75 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП НА-4 - 75, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ТЗ-45	670	11.08.2023	11.08.2023	Под воздействием сильного ветра порывами 23 м/с упала ветка дерева из высоковольтной зоны ВЛ, в результате чего произошло сдвиг проводов в пролете опор №95-96.	Обрыв проводов в пролете опор №95-96.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТЗ-45. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ТЗ-45, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ТЗ-45 - 62	667	11.08.2023	11.08.2023	Обрыв провода на опоре № 16-17 ВЛ 0.4 № 1 ТП ТЗ-45 - 62 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 16-17 ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 62.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП ТЗ-45 - 62. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ТЗ-45 - 62, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 46	668	11.08.2023	11.08.2023	Обрыв провода на опоре № 5-6 ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 46 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 5-6 ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 46.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 46 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП НА-4 - 46, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	11.08.2023	11.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 64	662	12.08.2023	12.08.2023	Обрыв провода на опоре № 6-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 64 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 6-8 ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 64.	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 64, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП ТЗ-45 - 64	12.08.2023	12.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-3 - 304	703	19.08.2023	19.08.2023	Обрыв провода на опоре № 11-12 ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-3 - 304 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 11-12 ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-3 - 304.	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-3 - 304 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-3 - 304, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	19.08.2023	19.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - ТВ-5	755	21.09.2023	21.09.2023	Под воздействием ветра порывами 15-20 м/с упало дерево в пролете опор №10-9-10-11 из высоковольтной зоны ВЛ, в результате чего произошло обрыв провода.	Обрыв проводов в пролете опор №10-9-10-11	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТВ-5. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ТВ-5, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	21.09.2023	21.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП К-7 - 816	787	08.10.2023	08.10.2023	Обрыв провода в пролетах опор 2—1-1 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 2—1-1 ВЛ 0.4 №2 от ТП К-7-816	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 от ТП К-7-816, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СД-1	854	12.11.2023	12.11.2023	Повреждение на ТП СД-1-944П		Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ СД-1. По результатам осмотра, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	12.11.2023	12.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-3 - 204	859	12.11.2023	12.11.2023	Обрыв провода в пролетах опор 3-5 из за длительного воздействия ветровой нагрузки	Обрыв провода на опоре ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-3 - 204 от ТП К-7-816	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-3 - 204, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-3 - 204	12.11.2023	12.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП НК-8 - 804	948	26.11.2023	27.11.2023	Обрыв проводов из за длительного воздействия ветровой нагрузки	Обрыв проводов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП НК-8 - 804 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП ТВ-2 - 715 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП ТТ-2а - 33 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП НК-8 - 804, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ТВ-2 - 715, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ТТ-2а - 33, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП ЛП-5 - 313, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ ПС	10 (10.5)	ВЛ 10 - ЛП-3 ПС 35 кВ Садовая ПС 110 кВ Варениковская	947	26.11.2023	27.11.2023	1. Повреждение на потребительской ТП СА-1-460П принадлежащая потребителю "Газинское карьеро управление" ст. Глазовская. 2. Повреждение на потребительской ТП ЛП-3-990П принадлежащая потребителю АО "Газпром". 1. Сильный ветер порывами 26 м/с привел к обрыву вилки провода на опоре №32 ВЛ 10 кВ ЛП-3. 2. Под воздействием сильного ветра порывами 26 м/с произошло сдвиг проводов в пролетах опор №243-№244 ВЛ-6кВ ВА-7.	1. Обрыв вилки провода на опоре №32 ВЛ 10 - ЛП-3. 2. Сдвиг проводов в пролете 243 -244 ВЛ 6 - ВА-7.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ва-7 ВЛ-10кВ ЛП-3 По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ва-7, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. После восстановительных работ на потребительских ТП СА-1-460П и ТП ЛП-3-990П, обеспечить их включение по схеме нормального режима.	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-2	972	04.12.2023	04.12.2023	Повреждение на потребительской ТП АД-2-434П принадлежащая потребителю ООО "ККК Артезианна".		После восстановительных работ на ТП АД-2-434П обеспечить включение ТП по схеме нормального режима.	04.12.2023	04.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП ТВ-2 - 15	998	10.12.2023	10.12.2023	Перегорание предохранителей ТМ 160 кВА из-за межвиткового замыкания в бачке трансформатора.	Межвитковое замыкание силового трансформатора.	По результатам осмотра ТП ТВ-2 - 15 принять меры по устранению выявленных нарушений.	10.12.2023	10.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - НК-6	24	19.12.2023	19.12.2023	Повреждение в потребительской ТП НК-6-847П		Организовать внеочередной осмотр ТП НК-6-847П. Отключен РТП НК-6-847П	19.12.2023	19.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП НК-6 - 390	44	22.12.2023	22.12.2023	Перегорание предохранителей в ТП НК-6-390 из-за межвиткового замыкания в бачке трансформатора.	Межвитковое замыкание силового трансформатора.	Организовать внеочередной осмотр ТП НК-6-390	22.12.2023	22.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-1 - 209	39	23.12.2023	23.12.2023	Обрыв провода на опоре № 10 ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-1 - 209 из за длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв провода на опоре № 10 ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-1 - 209.	ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-1 - 209, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП СД-1 - 209	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 295	33	24.12.2023	24.12.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролетах опор № 10-12 ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 295.	падение провода в пролетах опор № 10-12	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 295 По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП БК-7 - 295, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	24.12.2023	24.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - СД-1	64	31.12.2023	31.12.2023	Отключена потребительская отащай от Р-202		Обеспечить включение ВЛ 10 - СД-1 по схеме нормального режима.	31.12.2023	31.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-8	21	17.01.2023	18.01.2023	Повреждение на потребительской ТП Рс-8 400П.		Мастеру Раевского СУ включить ВЛ 10 кВ Рс-8 по схеме нормального режима после проведения ремонтных работ на потребительской ТП.	17.01.2023	18.01.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП Рс-5 - 240	41	05.02.2023	05.02.2023	В результате наезда грузового автомобиля на опору, повреждена опора № 3-3 ВЛ 0.4 кВ прис.3 от ТП-Рс-5 - 240.	В результате наезда грузового автомобиля на опору №3-3 произошло излом основания опоры № 3-3 ВЛ 0.4 кВ прис.3 от ТП-Рс-5 - 240	Совместно в ОМВД о факте повреждения опоры сторонним автомобилем в целях возмещения материального ущерба, подать СВ-95.	05.02.2023	05.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	6 (6.3)	ВЛ 6 - Ра-9	99	06.02.2023	06.02.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 167-№169 на ВЛ 6 кВ Ра-9.	Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 167-№169 на ВЛ 6 кВ Ра-9.	Мастеру Раевского СУ провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ Ра-9. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Ра-9 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	06.02.2023	06.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-1	92	06.02.2023	07.02.2023	В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 323 на ВЛ 10 кВ Рс-1.	Обрыв вилки провода фазы "В" на опоре № 323	Мастеру Раевского СУ провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Рс-1. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Рс-1 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	06.02.2023	07.02.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Ра-1 - 308	88	06.02.2023	06.02.2023	В результате неблагоприятных погодных условий произошло превышение номинального тока нагрузки на АВ 0.4 кВ пр.1 ТП Ра-1 - 308.	Превышение номинального тока нагрузки на АВ 0.4 кВ пр.1 ТП Ра-1 - 308.	Мастеру Раевского СУ провести перераспределение нагрузки по пр.1 ТП Ра-1 - 308. По результатам замеров после перераспределения нагрузки при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	06.02.2023	06.02.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 242	546	09.07.2023	09.07.2023	В результате длительной эксплуатации произошел обрыв фазного провода в пролете опор № 161-7:1-8 фазы "В" ВЛ-0.4 кВ прис.1 от ТП Рс-8-242 .	Обрыв фазного провода в пролете опор № 161-7:1-8 фазы "В" ВЛ-0.4 кВ прис.1 от ТП Рс-8-242 .	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ прис.1 от ТП Рс-8-242. По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ прис.1 от ТП Рс-8-242 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	09.07.2023	09.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП Са-20 - 936	580	23.07.2023	23.07.2023	В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 936.	Обрыв провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 936.	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 936. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 936 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	23.07.2023	23.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 420	581	23.07.2023	23.07.2023	В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контактных соединений и их нагрев на АВ 0.4 кВ прис.1 на ТП Рс-8 - 420.	Ослабление контактных соединений и их нагрев на АВ 0.4 кВ прис.1 на ТП Рс-8 - 420.	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр оборудования ТП Рс-8-420 с применением ТВК. По результатам осмотра ТП Рс-8-420 с применением ТВК при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	23.07.2023	23.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Са-28 - 921	583	23.07.2023	23.07.2023	В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Са-28 921.	Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Са-28 921.	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Са-28 921. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Са-28 921 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	23.07.2023	23.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-3	604	29.07.2023	29.07.2023	В результате длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на Р-75, отайпка в сторону ТП Рс-3 553 фазы "В" ВЛ 10 кВ Рс-3.	Разрушение опорного изолятора на Р-75, отайпка в сторону ТП Рс-3 553 фазы "В" ВЛ 10 кВ Рс-3.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Рс-3. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Рс-3 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	29.07.2023	29.07.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП Рс-5 - 240	642	04.08.2023	04.08.2023	В результате наезда грузового автомобиля на опору, повреждена опора № 3-3 ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Рс-5 - 240	В результате наезда грузового автомобиля на опору №3-3 произошел излом основания опоры № 3-3 ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Рс-5 - 240	Сообщить в ОМВД о факте повреждения опоры сторонним транспортным средством в целях возмещения материального ущерба.	04.08.2023	04.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП Рс-8 - 249	644	05.08.2023	05.08.2023	В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ прис.2 от ТП Рс-8 249.	Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ прис.2 от ТП Рс-8 249.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.2 от ТП Рс-8 249. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.2 от ТП Рс-8 249 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	05.08.2023	05.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Са-15	648	08.08.2023	08.08.2023	Повреждение на потребительском участке на Р-270 ВЛ 10 кВ Са-15.		Мастеру Приморского СУ включить ВЛ 10 кВ Са-15 по схеме нормального режима.	08.08.2023	08.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП Са-20 - 907	653	09.08.2023	09.08.2023	В результате нагрева контактного соединения на прокладываемом жакме произошло отгорание фазного провода на опоре №5 в торону опоры № 5а фазы "В" на ВЛ-0.4 кВ прис.4 от ТП Са-20 907.	Отгорание провода фазы "В" на опоре №5 в сторону опоры № 5а ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 907.	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 907. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.4 от ТП Са-20 907 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	09.08.2023	09.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-10	701	18.08.2023	18.08.2023	Повреждение на потребительском участке панелей "Звездный"		Мастеру Приморского СУ включить ВЛ 10 кВ АД-10 по схеме нормального режима.	18.08.2023	18.08.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-3	749	18.09.2023	18.09.2023	В результате падения дерева в пролете опор №22-8 - №22-9 на участке находящемся на балансе ООО «Ростэкстротест», произошло отключение В-10 кВ АД-3 от МТЗ на ПС 35 кВ Абрау-Дорос.		Мастеру Приморского СУ включить ВЛ 10 кВ АД-3 по схеме нормального режима.	18.09.2023	18.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-6	760	21.09.2023	21.09.2023	В связи с незавершенными работами по плановым заказам № 236 и № 251, по неотложной заявке № 254 вручную отключён Р-85 ВЛ-10 Р-6 от РП-10 Раевская для БВР по замене РТП Р-6 334, РТП Р-6 351, трансформатора ТП Р-6 319.		Мастеру Раевского СУ включить ВЛ 10 кВ Р-6 по схеме нормального режима.	21.09.2023	21.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП Рс-8 - 203	765	27.09.2023	27.09.2023	При спиливании дерева на соседнем участке, упавшая ветка оборвала ввод в дом 9 по ул. Нагуляевской в ст. Раевская на ВЛ-0.4 кВ прис.3 от ТП Рс-8 203.	Обрыв ввода в дом на опоре №4а ВЛ-0.4 кВ прис.3 от ТП Рс-8 203.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Рс-8 203. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Рс-8 203 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	27.09.2023	27.09.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-2	790	06.10.2023	06.10.2023	В результате повреждения на участке ВЛ-10 Рс-2, находящемся на балансе СООТ "Шиферин", произошло отключение В-10 кВ от МТЗ на КРН-5 ВЛ-10 кВ Рс-2.		Главному инженеру Новороссийского РЭС направить письмо собственнику СООТ "Шиферин" письмом о необходимости содержать оборудование на сводей балансе в соответствии с ПТЭ	06.10.2023	06.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Ра-1 - 342	785	08.10.2023	08.10.2023	В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вилки фазного провода на опоре 10 ВЛ-0.4 кВ прис.1 от ТП Ра-1 - 342.	Обрыв вилки фазного провода на опоре 10 ВЛ-0.4 кВ прис.1 от ТП Ра-1 - 342.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП Ра-1 - 342. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП Ра-1 - 342 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	08.10.2023	08.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП Ра-1 - 308	791	09.10.2023	09.10.2023	Выведена в ремонт ТП Ра-1 - 308 для замены высоковольтных вставок	перегорели высоковольтные вставки	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ТП Ра-1 308. По результатам осмотра ТП Ра-1 308 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ТП	10 (10.5)	ТП Са-20 - 909	792	09.10.2023	09.10.2023	Выведена в ремонт ТП Са-20 - 909 для замены высоковольтных вставок	перегорели высоковольтные вставки	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ТП Са-20 - 909. По результатам осмотра ТП Са-20 - 909 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 217	793	09.10.2023	09.10.2023	Ветка на домовом вводе от оп. 1-1 ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 217	Ветка на домовом вводе от оп. 1-1 ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 217	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр на предмет наличия ДВР на ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 217. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-8 - 217 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	09.10.2023	09.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-3	809	16.10.2023	16.10.2023	В результате повреждения на ТП АД-3 970и, произошло отключение В-10 кВ АД-3 на ПС 35 Абрау-Дорос.		Мастеру ПСУ обеспечить включение ТП АД-3 970и после получения протокола испытания оборудования	16.10.2023	16.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-5 - 201	822	24.10.2023	24.10.2023	При спиливании дерева на соседнем участке, упавшая ветка оборвала ввод в дом № 26 по ул. Пуляева в ст. Раевская на ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рс-5 201.	Обрыв ввода в дом на опоре № 2-7 ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рс-5 201.	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Рс-5 201 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	24.10.2023	24.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-3	825	27.10.2023	27.10.2023	В результате длительной эксплуатации и атмосферных неблагоприятных условий произошло разрушение опорных изоляторов фазы "А", "В" на Р-75 на ВЛ 10 кВ Рс-3.	Разрушение опорных изоляторов фазы "А", "В" на Р-75 ВЛ 10 кВ Рс-3.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Рс-3. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Рс-3 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	27.10.2023	27.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Са-15	826	27.10.2023	27.10.2023	В результате атмосферных неблагоприятных условий произошло повреждение опорного изолятора фазы "В" на Р-262 ВЛ 10 кВ Са-15.	Повреждение опорного изолятора фазы "В" на Р-262 ВЛ 10 кВ Са-15.	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Са-15. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Са-15 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	27.10.2023	27.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-3	827	27.10.2023	27.10.2023	В результате длительной эксплуатации и атмосферных перенапряжений (грозы), произошло разрушение опорных изоляторов фазы "А", "С" на Р-190 ВЛ 10 кВ АД-3.	Разрушение опорных изоляторов фазы "А", "С" на Р-190 ВЛ 10 кВ АД-3 в результате атмосферных перенапряжений.	Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ АД-3. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АД-3 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	27.10.2023	27.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП Ра-1 - 330	829	30.10.2023	30.10.2023	При выгрузке проволочной пачки из автопаркера на соседнем участке, оборвали провод в пролете оп. 2-15 - 2-16 ВЛ-0.4 кВ прис.3 от ТП Ра-1 330 .	Оборван провод в пролете оп. 2-15 - 2-16 ВЛ-0.4 кВ прис.3 от ТП Ра-1 330 .	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра-1 330. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.3 от ТП Ра-1 330 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	30.10.2023	30.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП Ра-1 - 512	830	30.10.2023	30.10.2023	Повреждение в ВПУ потребителя строящегося дома, запитанного от опоры №5.	Нарушение изоляции на отходящих от вводного АВ проводах в ВПУ потребителя строящегося дома, запитанного от опоры №5.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Р-6 512. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ прис.1 от ТП Р-6 512 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	30.10.2023	30.10.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - АД-3	867	15.11.2023	15.11.2023	Обнаружено повреждение в потребительской сети ООО "Ростэкстротест" на субабонентском участке		По заявке ООО "Ростэкстротест" возобновить электроснабжение на потребительском участке.	15.11.2023	15.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-5	869	15.11.2023	15.11.2023	Разрешение изолятора на опоре №496, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.	Разрешение изолятора на опоре №496	Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Р-5. Обеспечить включение ВЛ 10 кВ Р-5 по схеме нормального режима.	15.11.2023	15.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-5	870	16.11.2023	16.11.2023	Обрыв провода в пролете опор № 31-5/-31-5а, в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки	Обрыв провода в пролете опор № 31-5/-31-5а	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Рс-5, разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рс-5.	16.11.2023	16.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП Ра-1 - 306	881	19.11.2023	19.11.2023	Обрыв провода в пролете опор № 11 - 12 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки	Обрыв провода в пролете опор № 11 - 12	Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП Ра-1 - 306. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП Ра-1 - 306, разработать мероприятия по их устранению.	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП Ра-1 - 556	882	19.11.2023	19.11.2023	Обрыв провода в пролете опор № 9 - 10 в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки	Обрыв провода в пролете опор № 9 - 10	Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 3 ТП Ра-1 - 556. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 3 ТП Ра-1 - 556, разработать мероприятия по их устранению.	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 4 ТП Ра-1 - 556	883	19.11.2023	19.11.2023	Обрыв провода в пролетах опор № 15 - 16, в следствии падения дерева из внеочередной зоны от воздействия ветра.	Обрыв провода в пролетах опор № 15 - 16	Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 4 ТП Ра-1 - 556. По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 4 ТП Ра-1 - 556, разработать мероприятия по их устранению.	19.11.2023	19.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ТП	6 (6.3)	ТП Ра-1 - 342	886	21.11.2023	21.11.2023	Выведена в ремонт ТП Ра-1 - 342 для замены трансформатора	Замыкание обмотки силового трансформатора	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ТП Ра-1 342. По результатам осмотра ТП Ра-1 342 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	21.11.2023	21.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-6	887	21.11.2023	21.11.2023	обрыв шлейфа на оп. 660 фВ ВЛ-10 Р-6 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.	обрыв шлейфа на оп. 660 фВ	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Р-6. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Р-6 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	21.11.2023	21.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Р-6	889	22.11.2023	22.11.2023	В результате попадания грозового разряда произошел пережог шлейфа ф "В" на опоре № 661.	В результате попадания грозового разряда произошел пережог шлейфа ф "В" на опоре № 661.	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Р-6. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Р-6 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	22.11.2023	22.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-2	898	23.11.2023	23.11.2023	Обрыв шлейфа ф "В" с перекрытием двух фаз фк ТП Рс-2 239 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.	Обрыв шлейфа ф "В" с перекрытием двух фаз фк ТП Рс-2 239	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Рс-2 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Рс-2.	23.11.2023	23.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 3 ТП Рс-5 - 239	899	23.11.2023	24.11.2023	В ТП Рс-5 - 239 отключен АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 №3 в результате кратковременной перегрузки	В ТП Рс-5 - 239 отключен АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 №3 в результате кратковременной перегрузки	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 3 ТП Рс-5 - 239 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 3 ТП Рс-5 - 239	23.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 2 ТП Рс-5 - 239	900	23.11.2023	24.11.2023	В ТП Рс-5 - 239 отключен АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 №2 в результате кратковременной перегрузки	В ТП Рс-5 - 239 отключен АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 №2 в результате кратковременной перегрузки	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 2 ТП Рс-5 - 239 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП Рс-5 - 239	23.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	0.38	ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-5 - 239	901	23.11.2023	24.11.2023	В ТП Рс-5 - 239 отключен АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 №1 в результате кратковременной перегрузки	Отключен АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 №1 в результате кратковременной перегрузки	По результатам осмотра ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-5 - 239 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП Рс-5 - 239	23.11.2023	24.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ	10 (10.5)	ВЛ 10 - Рс-2	920	24.11.2023	24.11.2023	Повреждение ДР-22 оп. 32 ВЛ-10 кВ Рс-2 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки		Мастеру ПСУ обеспечить включение ВЛ-10 Рс-2 после завершения ремонтных работ.	24.11.2023	24.11.2023

филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ 6 (6.3) ВЛ 10 (10.5) ПС 10 (10.5) ПС 10 (10.5) ПС 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5) ВЛ 10 (10.5)	ВЛ 6 - Ра-9 ВЛ 10 - ШБ-12 ПС 110 кВ Солончаная ПС 110 кВ Раевская ПС 110 кВ Широкая Балка ПС 35 кВ Абрау-Дорسو ПС 110 кВ Солончаная ВЛ 10 - Са-20 ВЛ 10 - ШБ-12 ПС 35 кВ Абрау-Дорسو ВЛ 10 - АД-9	949	26.11.2023	28.11.2023	Течь проходных изоляторов в ячейке ВВ - 10 - АД-9 Грозовые перенапряжения на ВЛ 10 - АД-9 Повреждение на потребительской ТП Ра-9 345П (ПП Насибин). Повреждение в потребительской сети, оп. 5-1 ВЛ-10 ШБ-12, отпайка от Р-1086 к потребительской ТП ШБ-12 1086и (Космаг). падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 111 - 112 ВЛ 10 - Са-20 падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 113 - 114 ВЛ 10 - Ра-2 падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 171 - 172 ВЛ 10 - Са-20 обрыв вилки на оп. 105 ВЛ 10 - ШБ-12 обрыв вилки оп. 20 ВЛ 10 - Са-24 падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 171 - 172 ВЛ 10 - Са-20	Течь проходных изоляторов в ячейке ВВ - 10 - АД-9 Грозовые перенапряжения ВЛ-10 АД-9 падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 111 - 112 ВЛ 10 - Са-20 падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 113 - 114 ВЛ 10 - Ра-2 падение ветки из внохранный зоны ВЛ в пролёте опор 171 - 172 ВЛ 10 - Са-20 обрыв вилки на оп. 105 ВЛ 10 - ШБ-12 обрыв вилки оп. 20 ВЛ 10 - Са-24	После получения протоколов испытания оборудования возобновить электроснабжение ТП Ра-9 345и После получения протоколов испытания оборудования возобновить электроснабжение ТП ШБ-12 1086и Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Са-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Са-20 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Са-24. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Са-24 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Мастеру Приморского СУ произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ АД-9 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АД-9 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогнестри герметизацию яч. ВВ-10 Ад-9 Мастеру Раевского СУ проинспекти внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ра-2 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ра-2 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	26.11.2023	27.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ 10 (10.5)	ВЛ 10 - Са-15	950	26.11.2023	26.11.2023	Обнаружено повреждение в потребительской сети ООО "Росгэлектросети"		По заявке ООО "Росгэлектросети" возобновить электроснабжение на потребительском участке.	26.11.2023	26.11.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ 10 (10.5)	ВЛ 10 - Ра-8	999	12.12.2023	12.12.2023	Развивающийся дефект в ЗТП Ра-8 206 нагрев шиньки трансформатора фазы «В» по стороне 10 кВ.	Развивающийся дефект в ЗТП Ра-8 206 нагрев шиньки трансформатора фазы «В» по стороне 10 кВ.	Мастеру Раевского СУ проинспекти внеплановый тепловизионный осмотр ТП Ра-8 206 По результатам тепловизионного осмотра ТП Ра-8 206 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	12.12.2023	12.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ 10 (10.5)	ВЛ 10 - Ра-2	38	23.12.2023	23.12.2023	В результате повреждения на участке от Р-405 ВЛ-10 Ра-2, находящемся на балансе СНТ "Холодов", произошло отключение В-10 кВ от МТЗ на КРН-5 ВЛ-10 кВ Ра-2.		Главному инженеру Новороссийского РЭС направить письмо собственнику СНТ "Холодов" письмо о необходимости содержать оборудование на своём балансе в соответствии с ПТЭ	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ВЛ 10 (10.5)	ВЛ 10 - Са-24	34	23.12.2023	23.12.2023	обнаружено повреждение в потребительской сети линикит Звёздный , ветка на оп. 3-3 ВЛ-10 А-3 (запитана от ВЛ-10 Са-24)		Главному инженеру Новороссийского РЭС направить письмо собственнику Пансионат Звёздный письмо о необходимости содержать оборудование на своём балансе в соответствии с ПТЭ	23.12.2023	23.12.2023
филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	ТП 6 (6.3)	ТП Ра-1 - 342	51	25.12.2023	25.12.2023	Выведена в ремонт ТП Ра-1 - 342 для замены трансформатора	Замыкание обмотки силового трансформатора	Мастеру Раевского СУ произвести внеплановый осмотр ТП Ра-1 342. По результатам осмотра ТП Ра-1 342 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	25.12.2023	25.12.2023